




Aristo®

RobustFeed U6 و RobustFeed Pulse

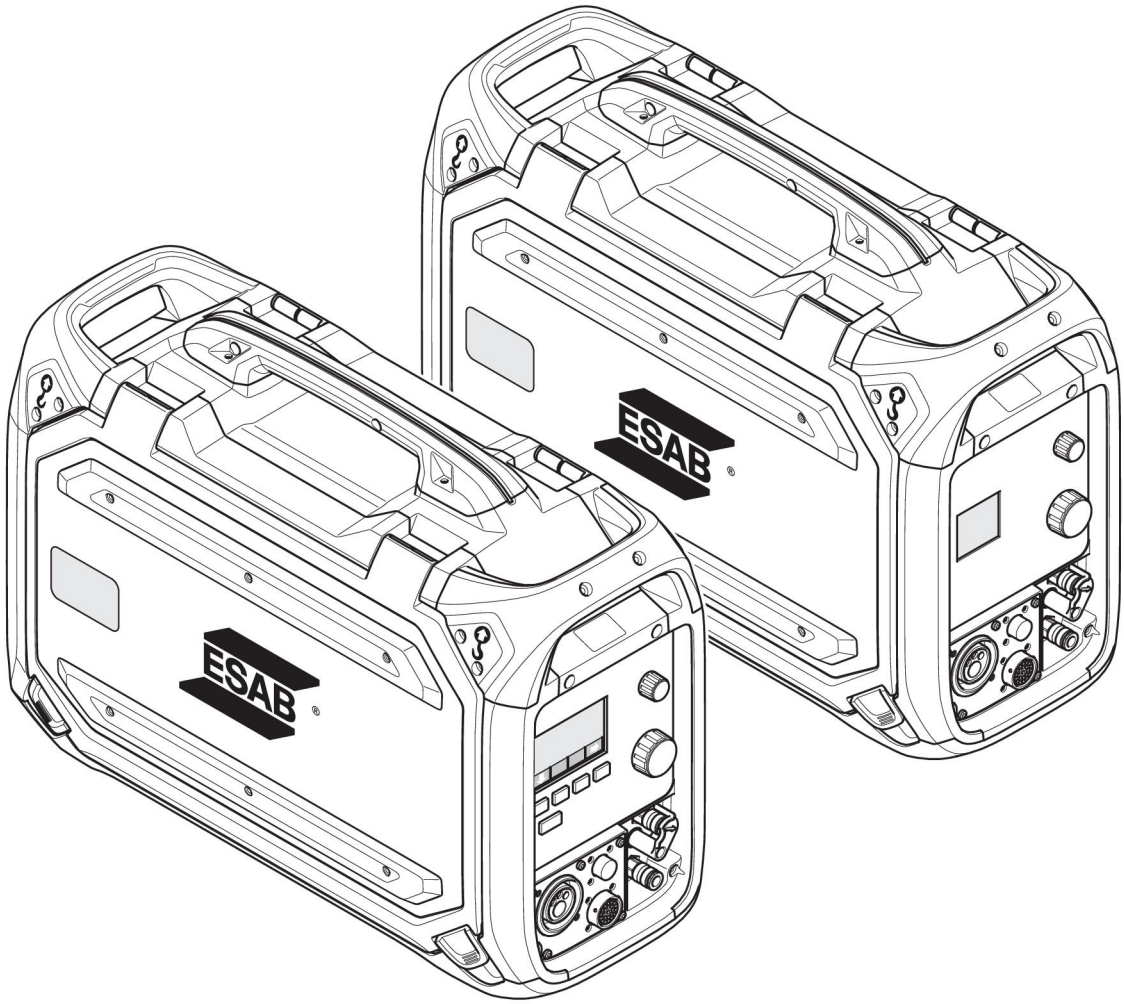

دليل التعليمات



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to
The Low Voltage Directive 2014/35/EU
The EMC Directive 2014/30/EU
The RoHS Directive 2011/65/EU

Type of equipment
Arc welding wire feeder

Type designation	From serial number
Robust Feed, Pulse,	014 xxx xxxx (2020 w14)
Robust Feed, U6,	014 xxx xxxx (2020 w14)
Robust Feed, U8 ₂	111 xxx xxxx (2021 w11)

Brand name or trademark
ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, and telephone No:
ESAB AB
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN IEC 60974-5:2019 Arc Welding Equipment – Part 5: Wire feeders
EN 60974-10:2014 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility requirements

Additional Information:
Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential.
Robust Feed Pulse, Robust Feed U6 and Robust Feed U8₂ are part of ESAB Aristo® product family.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Gothenburg, 2021-03-10


Pedro Muniz
Standard Equipment Director





UK DECLARATION OF CONFORMITY

According to:

- Electric Equipment (Safety) Regulations 2016;
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016;
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (as amended)

Type of equipment

Arc welding power source

Type designation

Robust Feed, U6, from serial number 014 XXX XXXX (2020 w14)
Robust Feed, Pulse, from serial number 014 XXX XXXX (2020 w14)
Robust Feed, U8 2 from serial number 111 XXX XXXX (2021 w11)

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within United Kingdom

ESAB Group (UK) Ltd,
322 High Holborn, London, WC1V 7PB, United Kingdom
www.esab.co.uk

The following British Standards and Instruments in force within the United Kingdom has been used in the design:

- EN IEC 60974-5:2019	Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders
- EN 60974-10:2014	Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC)

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

Robust Feed Pulse, Robust Feed U6 and Robust Feed U8 2 are part of ESAB Aristo® product family

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the UK, that the equipment in question complies with the safety and environmental requirements stated above.

Signature

Gary Kisby
Sales & Marketing Director,
ESAB Group UK & Ireland
London, 2022-12-13






6	الأمان	1
6	1.1 معنى الرموز	
6	1.2 احتياطات الأمان	
9	مقدمة	2
9	2.1 المقدمة	
10	البيانات الفنية	3
12	التركيب	4
12	4.1 تعليقات الرفع	
14	التشغيل	5
15	5.1 الحد الأقصى الموصى به لقيم التيار لمجموعة كابلات التوصيل	
16	5.2 الوصلات وأجهزة التحكم	
17	5.3 وصلة سائل التبريد	
18	5.4 تعديل مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيني	
20	5.5 مفتاح مجموعة التسخين (أنواع Offshore المختلطة فقط)	
20	5.6 إجراء بدء التشغيل	
20	5.7 الإضاءة داخل وحدة تغذية السلك	
20	5.8 مكبح البكرة	
21	5.9 تغيير السلك وتحميله	
21	5.10 تغيير أسطوانات التغذية	
22	5.11 تغيير موجات السلك	
22	5.11.1 موجة سلك الإدخال	
22	5.11.2 موجة السلك الأوسط	
23	5.11.3 موجة سلك الإخراج	
23	5.12 ضغط الأسطوانة	
24	5.13 حجرة تخزين القطع المعرضة للبلل	
25	5.14 تركيب مجموعة العجلات	
25	5.14.1 تركيب العجلات في إطار مجموعة العجلات	
26	5.14.2 وحدة تغذية السلك في الوضع الرأسي	
26	5.14.3 وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي	
27	5.15 تركيب كل من مجموعة العجلات وملحق تحريير ضغط المشغل	
29	5.16 تثبيت Marathon Pac™	
32	لوحة التحكم	6
32	6.1 U6	
32	6.1.1 لوحة التحكم الخارجية	
33	6.1.2 لوحة التحكم الداخلية	
33	6.1.3 تفسيرات الوظائف	
34	6.2 Pulse	
34	6.2.1 لوحة التحكم الخارجية	
35	6.2.2 لوحة التحكم الداخلية	
35	6.3 ضبط تدفق الغاز	
35	6.4 تدوير لوحة التحكم الخارجية	

37	الصيانة	7
37	الفحص والتنظيف	7.1
38	استكشاف الأعطال وإصلاحها	8
39	طلب قطع الغيار	9
40	مخطط	
43	أرقام الطلب	
45	القطع المعرضة للبلل	
47	الملحقات	


1 الأمان

1.1 معنى الرموز

كما يتم استخدامه في الدليل بالكامل: يعبه! احتس!

<p>خطر! </p> <p>يعبه أخطاراً قريبة والتي ستؤدي إلى حدوث إصابات مباشرة أو إصابات بدنية خطيرة أو الوفاة، إذا لم يتم تجنبها.</p>
<p>تحذير! </p> <p>يعبه أخطار محتملة والتي قد تؤدي إلى حدوث إصابات بدنية خطيرة أو الوفاة.</p>
<p>تنبيه! </p> <p>يعبه أخطار قد تؤدي إلى حدوث إصابات بدنية بسيطة.</p>



تحذير! 

قبل الاستخدام، اقرأ دليل التعليمات وافهمه واتبع الملصقات، وممارسات سلامة صاحب العمل وأوراق بيانات الأمان (SDS).

1.2 احتياطات الأمان

يتحمل مسئولية ESAB المسؤولة المطلقة في ضمان امتثال لكل العاملين بالمعدة أو بالقرب منها بكل احتياطات الأمان المرتبطة. ويجب أن تفهم احتياطات الأمان بالمتطلبات التي تنطبق على نوع المعدة. يجب الامتثال للتوصيات التالية بالإضافة إلى القوانين القياسية التي تنطبق على مكان العمل.

يجب تنفيذ كل الأعمال بواسطة موظف مدرب وعلى معرفة جيدة بتشغيل المعدة. قد يتسبب التشغيل غير الصحيح للمعدة في حدوث مواقف خطيرة والتي قد تؤدي إلى إصابة المشغل وتلف المعدة.

- يجب على أي شخص يستخدم المعدة أن يكون على دراية بما يلي:
 - تشغيلها
 - مكان مفاتيح الإيقاف في حالة الطوارئ
 - وظيفتها
 - احتياطات الأمان المرتبطة
 - اللحام أو القطع أو العمليات الأخرى المنطبقة للمعدة
- يجب أن يضمن المشغل ما يلي:
 - عدم وجود أي شخص غير مخول في منطقة عمل المعدة عند بدء تشغيلها
 - عدم وجود أي شخص غير محمي عند تشغيل القوس الكهربائي أو بدء العمل بالمعدة
- يجب أن يكون مكان العمل:
 - مناسباً للعرض
 - خالياً من التيارات الهوائية
- معدات الأمان الشخصية:
 - قم دائماً بارتداء معدات الأمان الشخصية، مثل نظارات الأمان والملابس المقاومة للحب
 - وقفازات الأمان
 - لا ترتد العناصر السائبة، مثل الوشاحات والأساور والخواتم، إلخ، والتي قد تنحسر وتسبب حروقاً
- الاحتياطات العامة:
 - تأكد من توصيل كابل التيار العائد بإحكام
 - يجب عدم العمل في المعدة عالية الفولطية إلا بواسطة فني كهربائي مؤهل
 - يجب تمييز معدة إطفاء حريق مناسبة بصورة واضحة ووضعها في متناول اليد
 - يجب عدم تنفيذ عمليات التزييت والصيانة على المعدة أثناء التشغيل

في حال كانت مجفزة بوحدة تبديد من ESAB

استخدم سائل تبديد معتمد من ESAB فقط. قد يؤدي استخدام سائل تبديد غير معتمد إلى إلحاق تلف بالمعدة وتعريض سلامة المنتج للخطر. في حال حدوث مثل هذا التلف، لا تنطبق أي تعهدات ضمان من قبل ESAB.

للحصول على معلومات الطلب، راجع فصل "الملحقات" في دليل التشغيل.

تحذير!



قد يتسبب اللحام والقطع القوسي في إصابتك أنت والأشخاص الآخرين. اتبع الاحتياطات الوقائية أثناء اللحام والقطع.

الصدمة الكهربائية - قد تتسبب في الوفاة



- لا تلمس الأجزاء الكهربائية المكهربة أو الإلكترودات بالجلد المكشوف أو القفازات المبللة أو الملابس المبتلة.
- اعزل نفسك عن العمل والأرض.
- تأكد من أمان موقعك في العمل.

الحقول الكهربائية والمغناطيسية - قد تشكل خطورة على الصحة



- يجب أن يستشير عاملو اللحام الذين يستعملون منظمات ضربات القلب الطبيب قبل إجراء اللحام. قد تتداخل الحقول الكهرومغناطيسية مع بعض منظمات ضربات القلب.
- قد تتسبب الحقول الكهرومغناطيسية في تأثيرات صحية أخرى غير معروفة.
- يجب أن يتبع عاملو اللحام الإجراءات التالية للتقليل من التعرض للحقول الكهرومغناطيسية:
 - قم بتوجيه كابلات الإلكترود والعمل معًا من الجانب ذاته بالنسبة لجسمك.
 - قم بتثبيتها بشريط لاصق عند الإمكان. لا تضع جسمك بين المشغل وكابلات العمل. لا تقم أبدًا بلف المشغل أو كوابلات العمل حول جسمك. حافظ على مصدر طاقة اللحام والكابلات بعيدة بقدر الإمكان عن جسمك.
 - قم بتوصيل كابل العمل بقطعة العمل على مسافة قريبة بقدر الإمكان من المنطقة التي يتم لحامها.

الأدخنة والغازات - قد تشكل خطورة على الصحة



- أبعد رأسك عن الأدخنة
- استخدم أداة تهوية أو استخدم القوس الكهربائي، أو كليليم، لإبعاد الأدخنة والغازات عن منطقة التنفس والمنطقة العامة.

أشعة القوس الكهربائي - قد تصيب عينيك وتحرق الجلد



- قم بحماية عينيك وجسمك. استخدم واقية اللحام الصريحة وعدسة التصفية وارتد ملابس واقية
- قم بحماية الأشخاص الموجودين بجوارك باستخدام الواقيات أو الوسائد المناسبة

الضوضاء - قد تتسبب الضوضاء الزائدة في الإضرار بالسمع



قم بحماية أذنيك. استخدم سدادات الأذن أو أي وسيلة حماية أخرى للسمع.

الأجزاء المتحركة - قد تتسبب في حدوث إصابات



- حافظ على إغلاق كل الأبواب والألواح والأغطية وتثبيتها في أماكنها. اطلب من الموظفين المؤهلين فقط فك الأغطية لتنفيذ الصيانة واستكشف الأعطال وإصلاحها حسب الحاجة. أعد تركيب الألواح أو الأغطية وأغلق الأبواب عند الانتهاء من الصيانة وقبل بدء تشغيل المحرك.
- أوقف المحرك قبل تركيب الوحدة أو توصيلها.
- أبعد اليدين والشعر والملابس الفضفاضة والأدوات عن أجزاء المتحركة.



خطر الحريق

- قد يتسبب الشرر (الشرطي) في حدوث حريق. وبالتالي تأكد من عدم وجود مواد سريجة الاشتعال بالقرب منك
- يجب عدم الاستخدام على الحاويات المغلقة.



قد تتسبب القطع ذات الأسطح الساخنة بحرق الجلد

- لا تلمس القطع من دون ارتداء قفازات.
- اترك القطعة لتبرد قبل العمل في المعدة.
- للامسك بالقطع الساخنة، استخدم الأدوات المناسبة و/أو ارتد قفازات اللحام العازلة لتجنب الحروق.




العتل - اتصل للحصول على مساعدة أحد الخبراء في حالة حدوث عتل.

احم نفسك والآخرين من حولك!

تنبيه!




هذا المنتج مخصص للحام القوسي فقط.

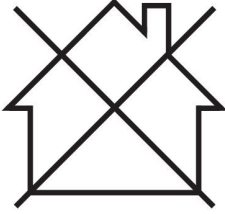

تنبيه!



المعدة من الفئة "أ" غير مخصصة للاستخدام في الأماكن السكنية، حيث يتم توفير الطاقة الكهربائية بواسطة نظام إمداد الفولطية العام من خفض الفولطية. قد تواجه صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكهرومغناطيسي للمعدة من الفئة "أ" في تلك الأماكن، بسبب الإزعاج الناتج عن الأعمال أو الإشعاعات على حد سواء.

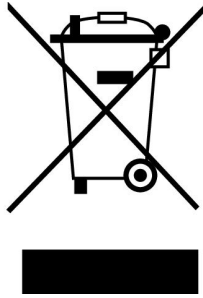

ملاحظة!



تخلص من المعدة الإلكترونية في منشأة إعادة التدوير!

امتثالاً للتوجيه الأوروبي رقم 2012/19/EC حول المعدات الكهربائية والإلكترونية، وتنفيذه وفقاً للقانون المحلي، فإنه يجب التخلص من المعدات الكهربائية و/أو الإلكترونية التي وصلت إلى نهاية عمرها في منشأة إعادة التدوير.

بصفتك الشخص المسؤول عن المعدة، فإنك تتحمل مسؤولية الحصول على المعلومات حول محطات التجميع المعتمدة.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بأقرب وكيل ESAB.

توفر ESAB مجموعة من ملحقات اللحام ومعدات الحماية الشخصية للشراء. للحصول على المعلومات المتعلقة بالطلب، تفضل بالاتصال بوكيل ESAB المحلي، أو تفضل بالاتصال بنا على موقع الويب.

2 مقدمة

تأتي RobustFeed مجهزة بلوحة تحكم U6 أو Pulse مخصصة للحام MIG/MAG إلى جانب مصادر طاقة اللحام التي تعتمد على طريقة CAN بتيار 400 أمبير و 500 أمبير و 600 أمبير. تتوفر وحدة تغذية السلك بأنواع مختلفة (راجع ملحق "أرقام الطلب").

ملاحظة!



تم تصميم أنواع وحدة تغذية السلك المزودة ب- ESAB Logic Pump (ELP) ليتم استخدامها مع مصادر طاقة اللحام المزودة ب- ELP. لمزيد من المعلومات حول ELP، راجع قسم "وصلة سائل التبريد".

تأتي وحدات تغذية الأسلاك محكمة الغلق وتحتوي على آليات لتغذية السلك تُدفع بأربع عجلات بالإضافة إلى إلكترونيات التحكم.

يمكن استخدامها مع بكرة سلك قياسية بقطر 200 ملم و 300 ملم أو مع Marathon Pac™ من ESAB مع مهايئ أسلاك لتغذية السلك.

يمكن وضع وحدة تغذية السلك على حامل متحرك، أو تعليقها فوق مكان العمل، أو وضعها على الأرض (في الوضع الرأسي أو الأفقي ومع مجموعة العجلات أو من دونها).

يمكن العثور على ملحقات ESAB الخاصة بالمنتجات في فصل "الملحقات" في هذا الدليل.

2.1 الممعدة


تأتي وحدة التغذية بالسلك مزودة بما يلي:

- دليل التشغيل - وحدة تغذية السلك
- دليل التشغيل - لوحة التحكم
- دليل البدء السريع
- بكرات الإدارة: 1,0/0,9 ملم (بوصة 0,040) / 1,2 ملم (بوصة 0,045)
- موجات السلك: من 0,6 إلى 1,6 ملم (من 0,023 إلى 16/1 بوصة)

يمكن تنزيل أدلة التشغيل باللغات الأخرى من الإنترنت: manuals.esab.com



<http://manuals.esab.com>

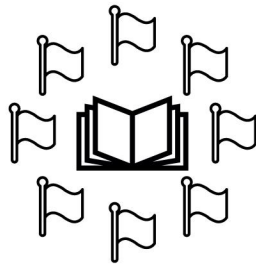

3 البيانات الفنية

RobustFeed Pulse و RobustFeed U82 و RobustFeed U6	
42 فولت تيار متردد، 50-60 مرتز	فولطية مصدر إمداد الطاقة
181 فولط أمبير	متطلبات الطاقة
4.3 أمبير	تيار الإمداد المقدر I _q
بيانات الإعدادات:	
0.8-25.0 مترًا/الدقيقة (32-984 بوصة/الدقيقة)	سرعة تغذية السلك ¹
Tweco 4، EURO	وصلة المشعل
300 ملم (12 بوصة)	الحد الأقصى لقطر بكرة السلك
أبعاد السلك:	
0.6-2.0 ملم (0.023-64/5 بوصة)	الحددي
0.6-1.6 ملم (0.023-16/1 بوصة)	الفولاذ المقاوم للصدأ
0.8-1.6 ملم (0.031-16/1 بوصة)	الألومنيوم
0.9-2.4 ملم (0.035-32/3 بوصة)	السلك ذو القلب
16.7-18.5 كجم (36.8-40.8 أرطال)	الوزن
20.0 كجم (44.1 رطلًا)	الحد الأقصى لوزن مكب السلك
430×250×595 ملم (16,9×9,8×23,4 بوصات)	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
20- درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل
40- درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة النقل والتخزين
جميع الأنواع المخصصة للحام MIG/MAG	غاز التغطية
5 بار (72,5 رطلًا لكل بوصة مربعة)	الحد الأقصى لضغط الغاز
سائل التبريد المختلط الجاهز من ESAB	سائل التبريد ¹
5 بار (72,5 رطلًا لكل بوصة مربعة)	الحد الأقصى لضغط سائل التبريد
الحمل المسموح به عند +40 درجة مئوية:	
630 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 35%
500 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 60%
400 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 100%
الحمل المسموح به عند +55 درجة مئوية:	
600 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 35%
450 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 60%
350 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 100%
IP44	فئة الحماية

1) في "RobustFeed U6, Offshore, Water, Push Pull" و "RobustFeed U6, Offshore, Water" و "RobustFeed Pulse, Offshore, Water" و "RobustFeed U82, Offshore, Water, Push Pull" و "RobustFeed U82, Offshore, Water" و "RobustFeed Pulse, Offshore, Water, Push Pull" ("Push Pull")

دورة التشغيل

تشير دورة التشغيل إلى الوقت كنسبة مئوية لفترة تبليغ عشر دقائق، والتي يمكنك خلالها اللحام أو القاطع بحمل معين بدون حدوث حمل مفرط.

فئة الحاوية

يشير رمز **IP** إلى فئة الحاوية، أي درجة الحماية من التعرض للاختراق بواسطة أجسام صلبة أو بواسطة المياه.

المعدة التي تحمل علامة **IP44** مخصصة للاستخدام في الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة ويمكن أن تتحمل المطر من كل الاتجاهات.

4 التركيب

يجب تنفيذه عملياً التركيب بواسطة شخص محترف فقط.

تحذير!




عند اللحام في بيئة يزيد فيها الخطر الكهربائي، يمكن استخدام مصادر الطاقة المخصصة لهذه البيئة فقط. وتكون مصادر الطاقة هذه مميزة بالرمز [S].

تنبيه!



هذا المنتج مخصص للاستخدام الصناعي. في البيئة المنزلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل لاسلكي. ويحمل المستخدم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

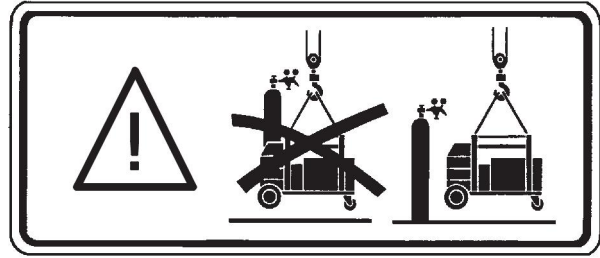

4.1 تعليقات الرفع

تنبيه!





خطر التعرض للسخن عند رفع وحدة تغذية السلك. احم نفسك وحذر الأشخاص الموجودين بجوارك من الخطر.

تنبيه!



لتجنب حدوث الإصابات الشخصية وتلف المعدة، ارفع المعدة باستخدام الطرق ونقاط التعليق الموضحة أدناه.

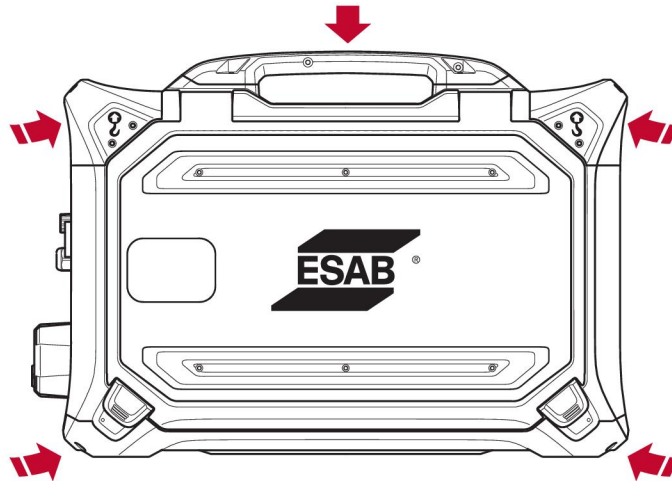

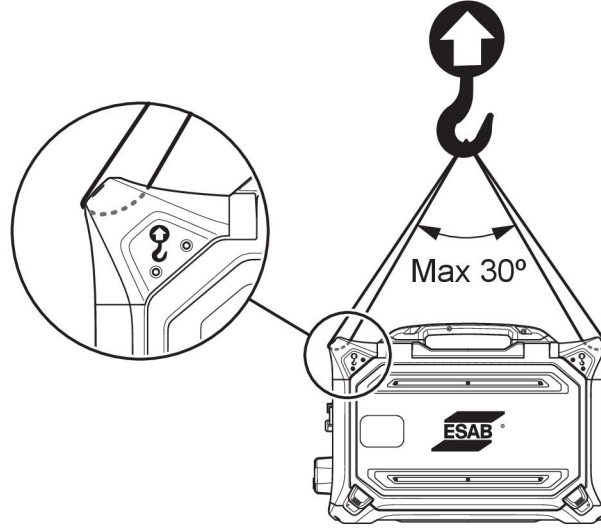**تنبيه!**

لا تضع أشياء ثقيلة على وحدة تغذية السلك أو تعلقها فيها عند الرفع. وتقدّر نقاط الرفع لإجمالي وزن يبلغ 44 كجم/97 رطلاً بحد أقصى عند الرفع من مقبضي الرفع العلويين الخارجيين وفقاً للرسم الوارد أعلاه!

يتألف الوزن المسموح به من وحدة تغذية السلك بالإضافة إلى الملحقات (يبلغ الوزن القياسي لوحدة التغذية 18.5 كجم/40.8 رطلاً، وللإطلاع على كل الأوزان، راجع فصل "البيانات الفنية").

5 التتشغيل

يمكن العثور على قوانين الأمان العامة للتعامل مع المعدات في فصل "الأمان" في هذا الدليل. يُرجى قراءتها قبل بدء استخدام المعدة!

تحذير!




لتجنب التعرض لصدمة، لا تلمس سلك الإلكترولود أو الأجزاء الملامسة له، أو الكابلات أو الوصلات غير المعزولة.

ملاحظة!




عند تحريك المعدة، استخدم المقبض المخصص للنقل. ولا تسحب المعدة مطلقاً من مشغل اللحام.

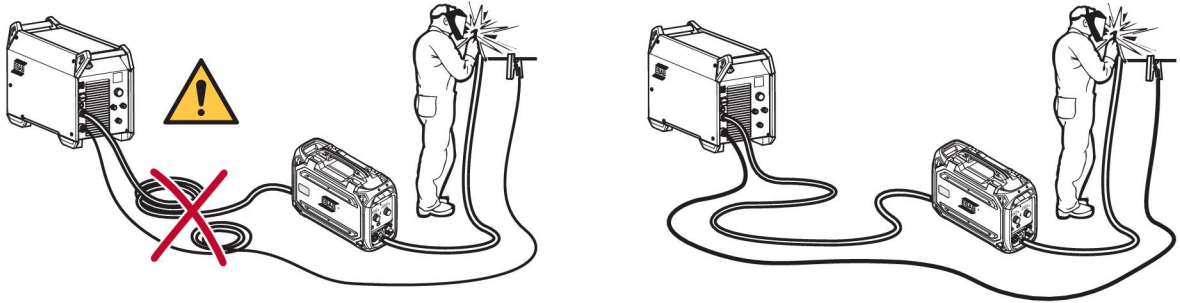

تحذير!




صُممت وحدات تغذية الأسلاك ليتم استخدامها مع مصادر الطاقة في أوضاع MIG/MAG و MMA. عند الاستخدام في MIG/MAG، يجب فصل حامل MMA من وحدة تغذية الأسلاك ويجب تغطية OKC. وعند الاستخدام في MMA، يجب عزل مشغل MIG/MAG أو إبقاؤه في حامل المشغل إن أمكن، وإلا فسيصيح المشغل/الحامل متصلًا بالكهرباء أو مزودًا بالطاقة.

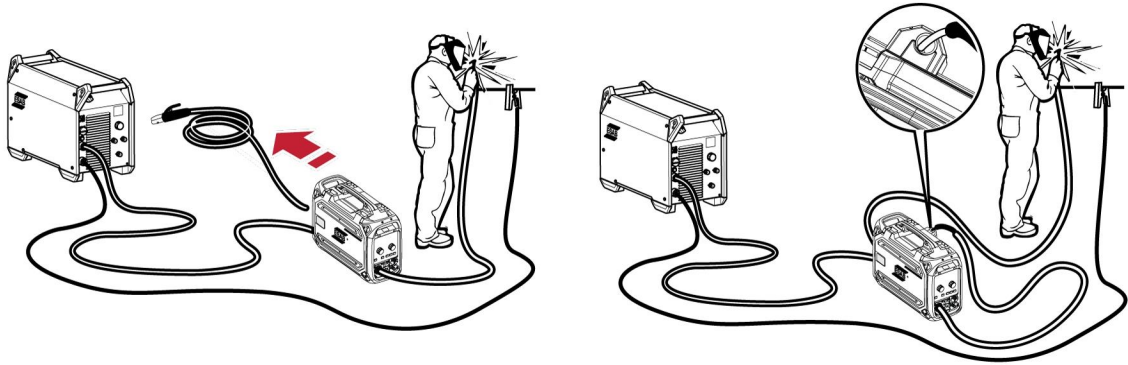

تحذير!



تأكد من إغلاق اللوحات الجانبية أثناء التتشغيل.

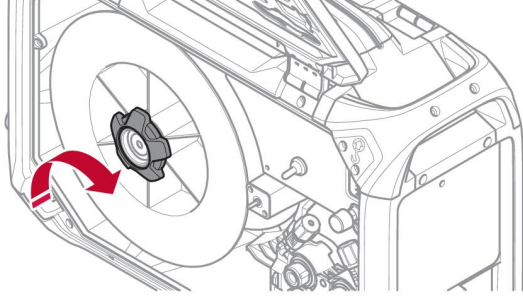

تحذير!
لمنع انزلاق البكرة خارج الصرّة، تثبت
البكرة عن طريق إحكام ربط الصامولة!



تنبيه!
قبل إدخال سلك اللحام، تأكد من إزالة نقطة الإزميل والنتوءات من طرف السلك لمنع انحرار السلك
في بطانة المشعل.



تحذير!
قد تتسبب الأجزاء المتحركة في حدوث إصابة، توخ الحذر
الشدي.



تحذير!
تثبت المعدة، خاصة إذا كانت تستخدم على سطح غير مستو أو مائل.



5.1 الحد الأقصى الموصى به لقيم التيارات لمجموعة كابات التوصيل

عند درجة حرارة محيط تبليغ +25 درجة مئوية ودورة عادية مدتها 10 دقائق:

فقدان الفولطية لكل 10 أمتر	دورة التشغيل			منطقة الكابات
	35%	60%	100%	
0,28 فولط / 100 أمبير	480 أمبير	400 أمبير	350 أمبير	70 م ²
0,21 فولط / 100 أمبير	600 أمبير	500 أمبير	400 أمبير	95 م ²


عند درجة حرارة محيط تبليغ +40 درجة مئوية ودورة عادية مدتها 10 دقائق:

فقدان الفولطية لكل 10 أمتر	دورة التشغيل			منطقة الكابات
	35%	60%	100%	
0,30 فولط / 100 أمبير	420 أمبير	350 أمبير	310 أمبير	70 م ²
0,23 فولط / 100 أمبير	525 أمبير	430 أمبير	375 أمبير	95 م ²

دورة التشغيل

تشير دورة التشغيل إلى الوقت كنسبة مئوية لفترّة تبليغ عشر دقائق، والتي يمكنك خلالها اللحام
أو القطع بحمل معين بدون حدوث حمل مفرط.

5.2 الوصلات وأجهزة التحكم

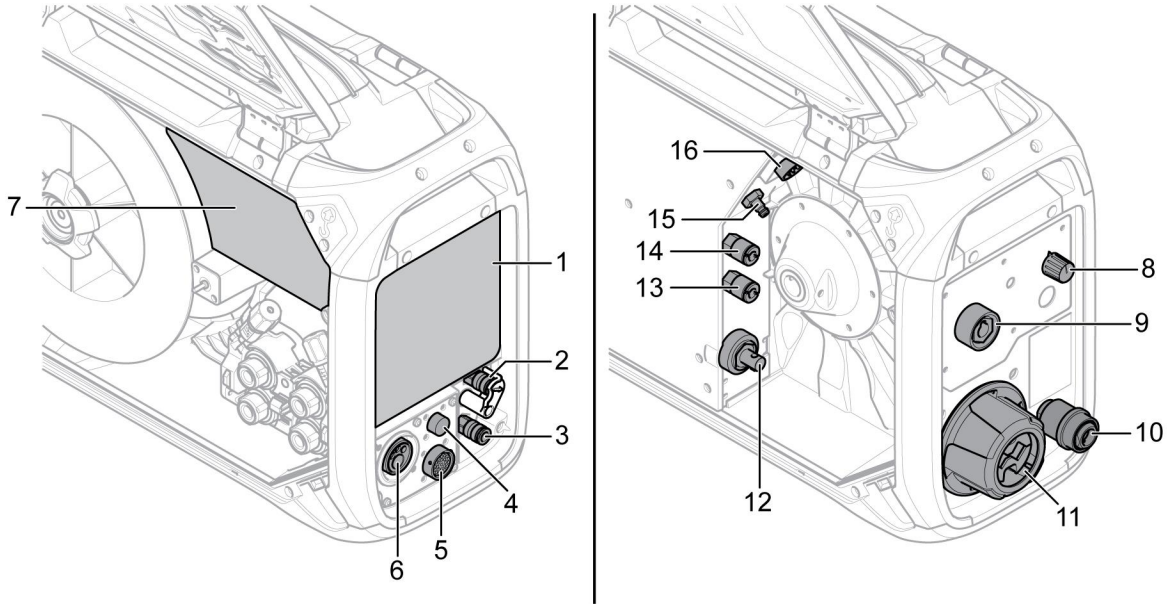

1. لوحة التحكم الخارجية (راجع فصل "لوحة التحكم")
2. وصلة سائل التبريد إلى مشغل اللحام، مع (في أنواع المنتجات المزودة ب- ELP 1) فقط
3. وصلة سائل التبريد الرجوع من مشغل اللحام
4. وصلة كابل زناد Tweco (مع مشغل Tweco فقط)
5. وصلة وحدة التحكم عن بُعد (اختياري)
6. وصلة مشغل اللحام MIG/MAG (من النوع Euro أو Tweco 2)
7. لوحة التحكم الخارجية (راجع فصل "لوحة التحكم")
8. مفتاح مجموعة التسخين (أنواع Offshore المختلفة)
9. وصلة مشغل اللحام MMA (OKC 3) فقط في أنواع المنتجات المزودة ب- MMA
10. مدخل السلك الذي يُستخدم مع Marathon PacTM (اختياري)
11. مجموعة تحريز غوط التوصيل البيني للكابلات القادمة من مصدر الطاقة
12. وصلة تيار اللحام من مصدر الطاقة (OKC)
13. وصلة سائل التبريد الذي يُضخ إلى مصدر الطاقة (وحدة التبريد)
14. وصلة سائل التبريد الرجوع من مصدر الطاقة (وحدة التبريد)
15. وصلة غاز التغطية
16. وصلة كابل التحكم من مصدر الطاقة

(1) ESAB Logic Pump = ELP (راجع قسم "توصيل سائل التبريد")

تحذير!



يجب غلق البابين الجانبيين الأيمن والأيسر لوحدة تغذية السلك أثناء عملية اللحام و/أو تغذية السلك. لا تفتح مطلقاً إلى اللحام أو تغذية السلك من دون غلق لكلا البابين!

(2) الخطر الكهربائي! خلال لحام MIG/MAG، يجب إزالة إلكترود MMA من حامل الإلكترود ويجب أن يظل بعيداً عن قطعة العمل وأي مواد موصلة للتيار الكهربائي. عند الإمكان، يجب إزالة حامل الإلكترود من وصلة OKC لوحدة اللحام ويجب تغطية الوصلة بغطاء عازل.

(3) الخطر الكهربائي! خلال لحام MMA، يجب قطع السلك البارز لتقليل احتمال التلامس غير المقصود بمشغل MIG/MAG. يجب أن يظل المشغل بعيداً عن قطعة العمل وأي مواد أخرى موصلة للتيار الكهربائي!

5.3 وصلة سائل التبريد

عند توصيل مشغل لحام يبرّد بالسائل، يجب أن يكون مفتاح إمداد طاقة المأخذ الرئيسي لمصدر الطاقة في وضع OFF (إيقاف التشغيل)، ويجب أن يكون مفتاح وحدة التبريد في الوضع 0.

تكون بعض أنواع وحدة تغذية السلك التي تشتمل على وصلات سائل تبريد مضمنة مجهزة بنظام الكشاف يسمى **ESAB Logic Pump (ELP)** يعمل على التحقق من توصيل خرطوم المياه. عند توصيل مشغل لحام مبرد بالماء، يتم تشغيل مضخة المياه تلقائياً. تعمل ميزة الكشاف فقط مع مصادر الطاقة المجهزة بـ **ELP** (على سبيل المثال، **Aristo 4004i** مع **Cool 1**). أما بالنسبة إلى مصادر الطاقة **غير المزودة** بوظيفة **ELP** (على سبيل المثال، **Aristo 500ix** مع **Cool 2**)، فيجب تشغيل وحدة التبريد وإيقاف تشغيلها يدوياً.


تنبيه!




يجب ألا يتم استخدام أنواع وحدات التغذية **غير المزودة بـ ELP** مع مصادر طاقة مزودة بـ **ELP**! إذا تم استخدام وحدات تغذية **غير مزودة بـ ELP** مع مصادر طاقة مزودة بـ **ELP**، فقد يتعرض المشغل المبرّد بالسائل إلى تلف بسبب النقص في تدفق سائل التبريد!

يمكن طلب مجموعة تبريد السائل كملحق (راجع ملحق "الملحقات").

5.4 تعديل مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيني

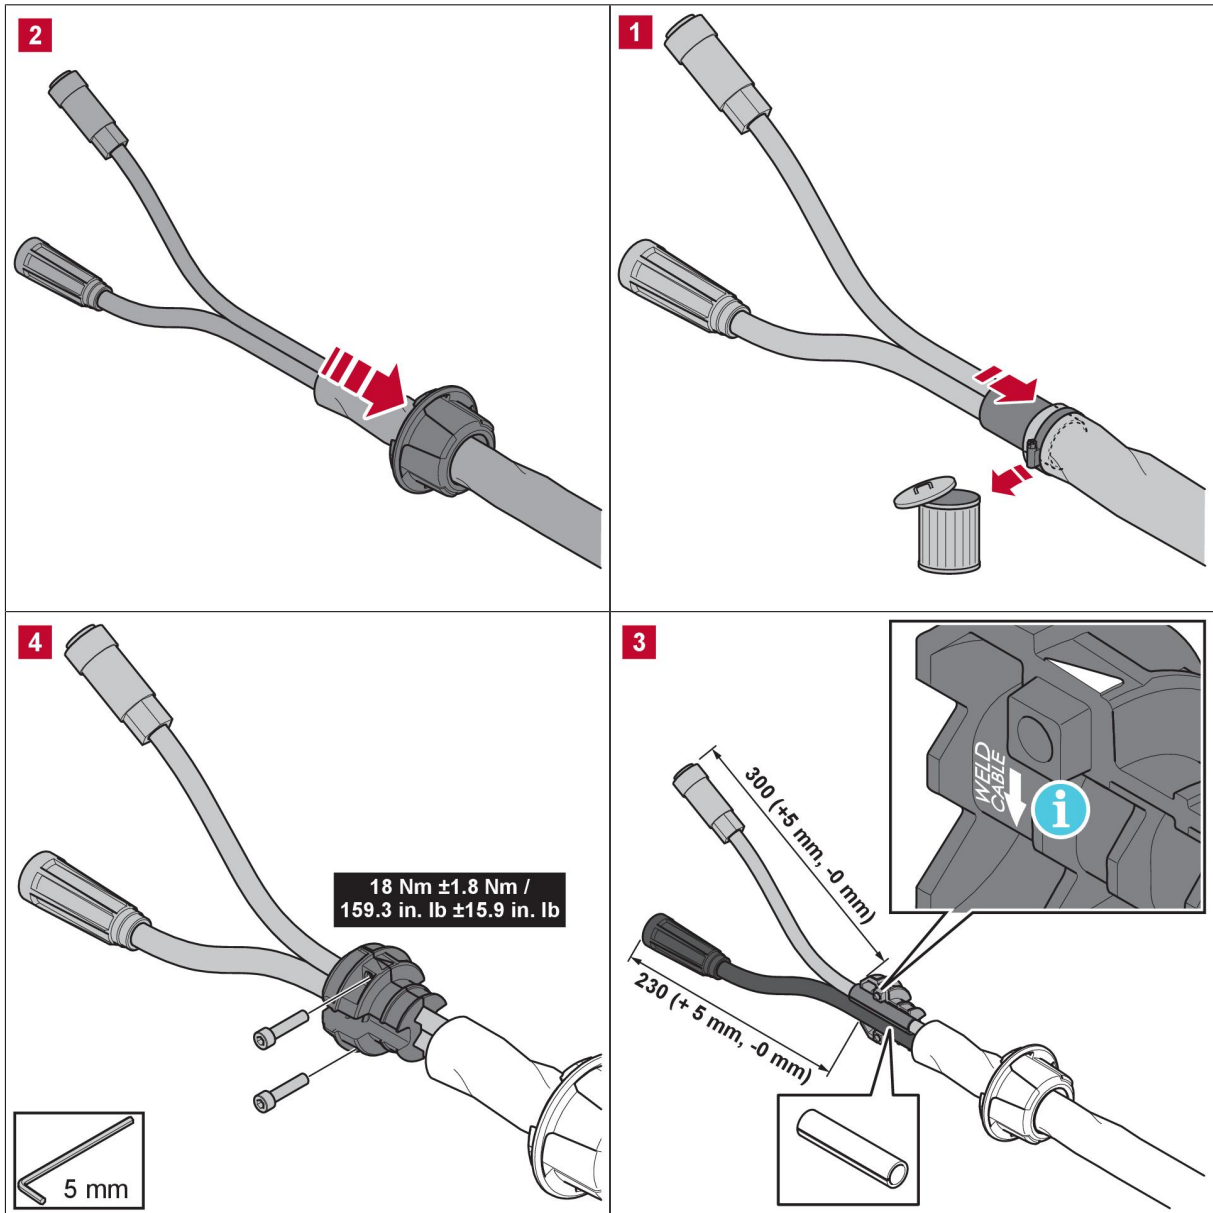

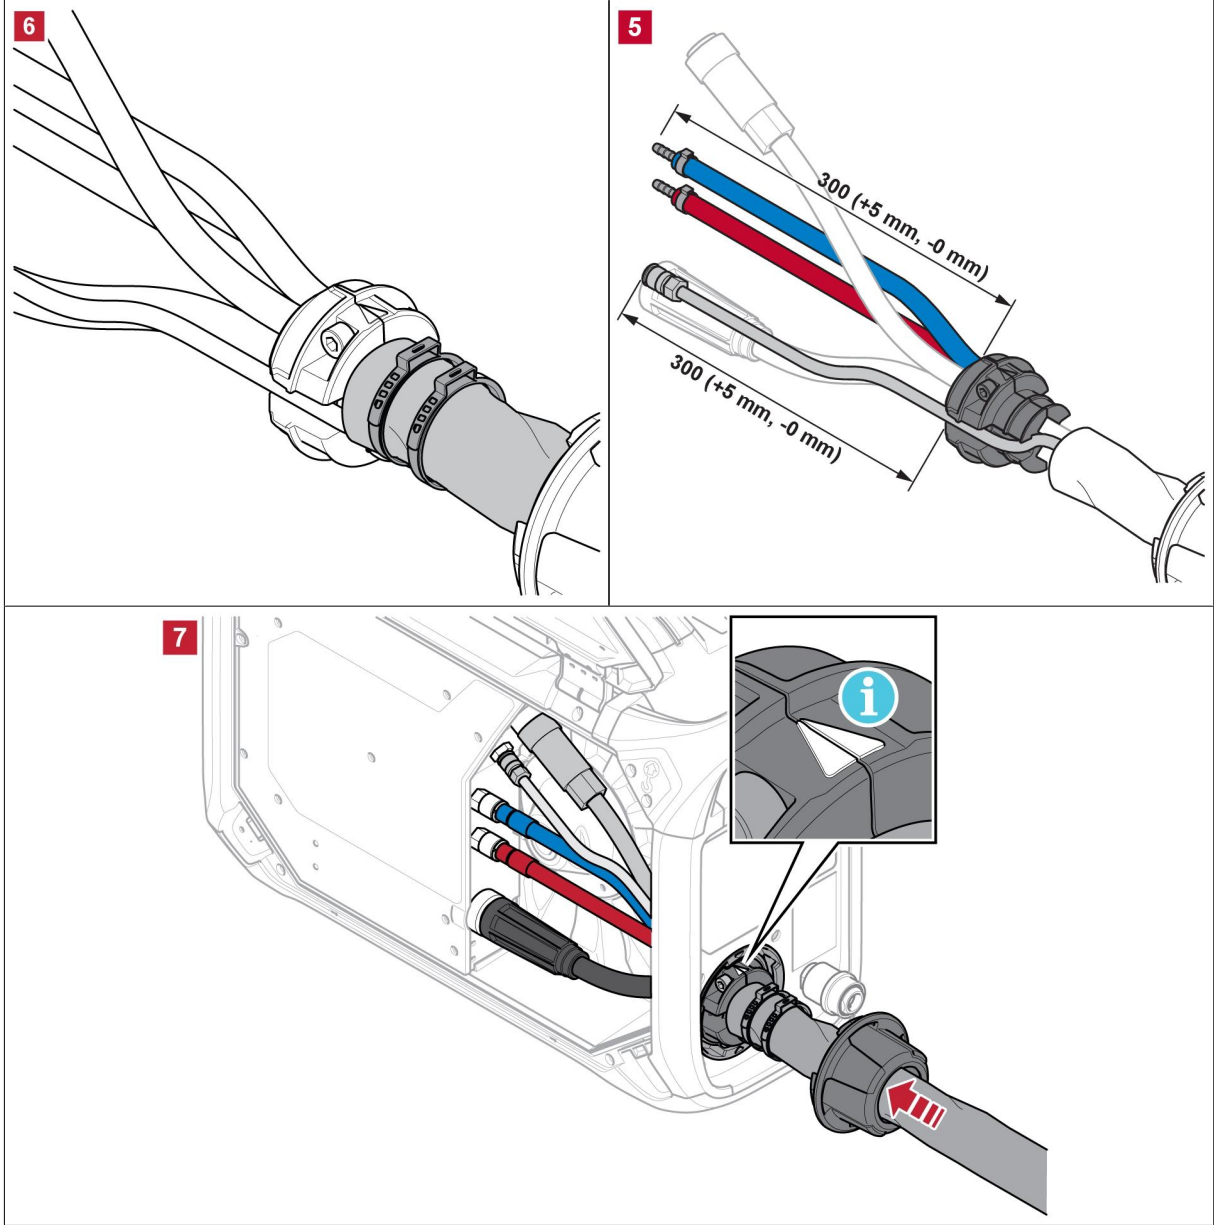

يوضح الرسم الورد أعلاه تعديل مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيني (رقم الطلب 0446 050 881) حيث يتم توجيه كابل تيار اللحام وكابلات التحكم، وكذا خرطوم سائل التبريد وغاز التغطية، إن وجدت، عبر جهاز تحريير الضغوط.


يمكن أيضاً استخدام مجموعة كوابلات توصيل بييني مجموعة مسبقاً، بما في ذلك تحريير الضغوط (راجع ملحق "الملحقات").

ملاحظة!



- يجب تثبيت مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيني بكابلات نظيفة.
- ضع كابل تيار اللحام في الفتحة الكبرى من الفتحتين الموجودتين في قامة تحريير الضغوط!
- تأكد من إحكام ربط الكابل حول العجلة العازلة بصورة صحيحة!

5.5 مفاتيح مجموعة التسخين (أنواع Offshore المختلفة فقط)

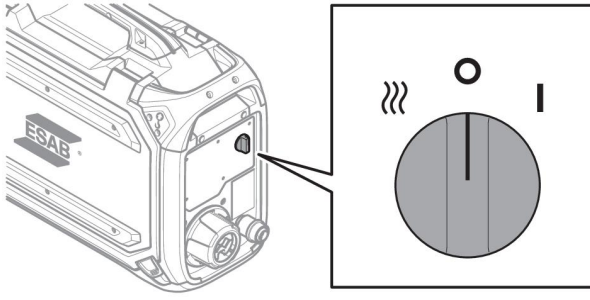

○ إيقاف تشغيل اللحام (1)

⏏ تشغيل اللحام

تشغيل التسخين وإيقاف تشغيل اللحام يتم تسخين منطقة البكرة حتى يبقى سلك اللحام جافاً. ويكون لتسخين منطقة البكرة فائدة ككبيرة في ظروف الرطوبة العالية أو في حالة تغيير درجة الحرارة طوال اليوم. (1)

(1) ستكون لوحة التحكم الخارجية في حالة إيقاف التشغيل، عند تحديدي أي من هذه الإعدادات.

5.6 إجراء بدء التشغيل

عند بدء تغذية السلك، يقوم مصدر الطاقة بتوليد فولتية اللحام. وفي حالة عدم وجود تدفق لتيار اللحام خلال ثلاث ثوانٍ، يقوم مصدر الطاقة بإيقاف تشغيل فولتية اللحام. تستمر تغذية السلك حتى يتم إيقاف تشغيل مفتاح تشغيل اللحام.

ملاحظة!



من المهم أن يتم ضبط مصدر الطاقة المستخدم مع وحدة التغذية على الوضع GMA (MIG/MAG) عندهم يكون النظام قيد التشغيل! يضمن هذا الأمر أنه تمت إجراء المعايرة بين وحدة التغذية ومصدر الطاقة قبل إجراء أي عملية لحام. إذا تم ضبط مصدر الطاقة على طريقة لحام أخرى عند التشغيل، فلن تكون الإعدادات الفولتية على لوحة وحدة التغذية مضمونة! في حال حدوث ذلك، أوقف تشغيل مصدر الطاقة واضبط مفتاح الوضع على GMA (MIG/MAG) ثم أعد تشغيل مصدر الطاقة مرة أخرى.

5.7 الإضاءة داخل وحدة تغذية السلك

وحدة تغذية السلك مجهزة بمصابيح داخل الخزانة.

يتم تشغيل الضوء الموجود بالقرب من بكرة السلك تلقائياً عند بدء اللحام أو عند فتح الباب الأيسر. ينطفئ الضوء تلقائياً بعد 4 دقائق من توقف اللحام أو من إغلاق الباب الأيسر.

يتم تشغيل الضوء الموجود بالقرب من آلية وحدة التغذية تلقائياً عند فتح الباب الأيسر وينطفئ عند إعادة إغلاقه.


يتم تشغيل المصابيح تلقائياً عند بدء تشغيل وحدة التغذية، وعند تعغير أي من المعلومات الموجودة على لوحة التحكم الداخلية، وعند إجراء ضبط دقيق للمراحل للسلك وكذلك بعد اللحام. ويتم إطفاء المصابيح تلقائياً بعد بضعة دقائق.

5.8 مكبح البكرة

تجنب زيادة قوة مكبح البكرة بما يكفي لمنع تجاوز تغذية السلك. وتعتمد قوة المكبح الفعالية اللازمة على سرعة تغذية السلك وحجم مكبح البكرة ووزنه.

تجنب الإفراط في التحميل على مكبح البكرة! يمكن أن تؤدي القوة المفرطة للمكبح إلى زيادة الحمل على الموتور وتقليل اللحام الناتج.

يتم ضبط قوة مكبح البكرة باستخدام برغي مقاس 6 ملم في منتصف صامولة المكبح.

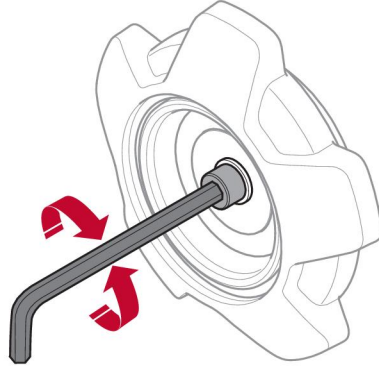


5.9 تغذية السلك وتحميله

1. افتح الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك.
2. فك صامولة المكب وأزله، ثم أزل مكب السلك القديم.
3. أدخل مكب سلك جديد في وحدة التغذية وقم بتقويم سلك اللحام الجديد بمسافة 10-20 سم. قم بإزالة النتوءات والحواف الحادة من طرف السلك قبل إدخاله في آلية وحدة التغذية.
4. تثبت مكب السلك على الصرّة، وذلك عن طريق ربط صامولة المكب.
5. أدخل السلك في آلية وحدة التغذية (وفقاً للشكل التوضيحي بداخل وحدة التغذية).
6. أغلق الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك وأقفله.

5.10 تغذية أسطوانات التغذية

عند التغذي إلى نوع سلك آخر، يجب تغذية أسطوانات التغذية حتى تتوافق مع نوع السلك الجديد. للحصول على معلومات عن بكرة التغذية المناسبة وفقاً لقطر السلك ونوعه، راجع ملحق "القطع المعرضة للبلل". (للحصول على نصيحة حول سهولة الوصول إلى القطع الضرورية المعرضة للبلل، راجع قسم "حجرة تخزين القطع المعرضة للبلل" في هذا الدليل).

1. افتح الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك.
2. حرر أسطوانات التغذية المراد استبدالها، وذلك عن طريق تدوير قفل البكرة السري (أ) لكل بكرة.
3. حرر الضغط الموجود في بكرات التغذية، وذلك عن طريق طي وحدات الشد (ب) لأسفل، ومن ثم سيتم تحرير أذرع التآرجح (ج).

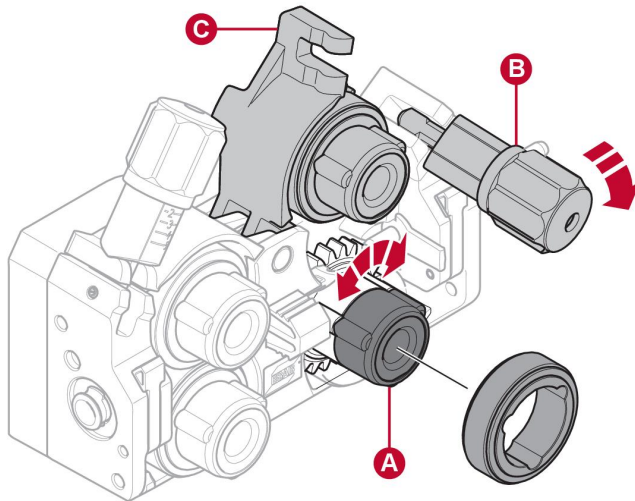


4. أخرج أسطوانات التغذية وركّب أسطوانات التغذية المناسبة (وفقاً لملحق "القطع المعرضة للبلل").
5. أعد تطبيق الضغط على بكرات التغذية، وذلك عن طريق دفع أذرع التآرجح (ج) لأسفل وتثبيتها باستخدام وحدات الشد (ب).
6. تثبت الأسطوانات عن طريق تدوير الأقفال السريّة للأسطوانات (أ).
7. أغلق الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك وأقفله.

5.11 تغير موجات السلك

عند التثغيل إلى نوع سلك آخر، قد يتعين تغير موجات السلك حتى تتوافق مع نوع السلك الجديد. للحصول على معلومات عن موجات السلك المناسبة، وفقاً لقطر السلك ونوعه، راجع ملحق "القطع المعرضة للبلل". (للحصول على نصيحة حول سهولة الوصول إلى القطع الضرورية المعرضة للبلل، راجع قسم "حجرة تخزين القطع المعرضة للبلل" في هذا الدليل.)


5.11.1 موجه سلك الإدخال

1. حرر القفل السري لموجه سلك الإدخال (أ) عن طريق طيه إلى الخارج.
2. أزل موجه سلك الإدخال (ب).
3. ركّب موجه سلك الإدخال المناسب (وفقاً لملحق "القطع المعرضة للبلل").
4. تثبت موجه سلك الإدخال الجديد باستخدام القفل السري لموجه السلك (أ).

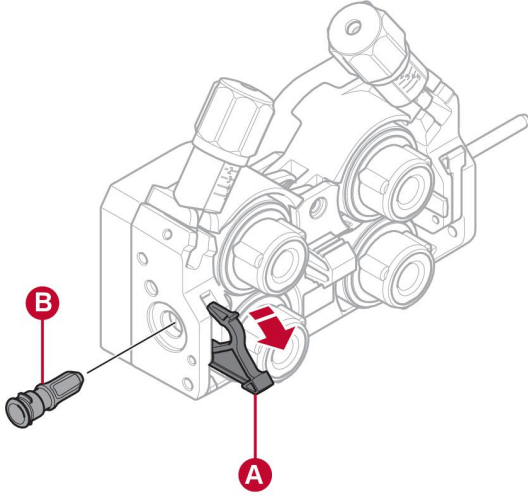


5.11.2 موجه السلك الأوسط

1. اضغط قليلاً على مشبك موجه السلك الأوسط واسحب موجه السلك الأوسط إلى الخارج (أ).
2. أدخل نوع موجه السلك المناسب بالدفع (وفقاً لملحق "القطع المعرضة للبلل"). وسيقوم المشبك بتثبيت موجه السلك تلقائياً عند دخوله في الموضع الصحيح.

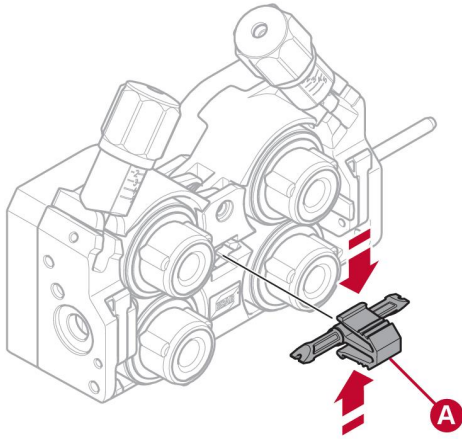


5.11.3 موجه سلك الإخراج

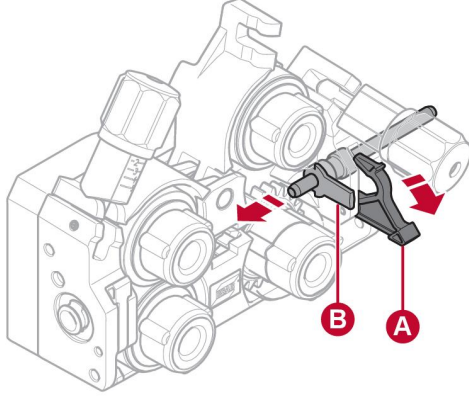


1. أزل أسطوانة التغذية السفلية التي منى (راجع قسم "تغذية أسطوانة التغذية").
2. أزل موجه السلك الأوسط (راجع قسم "موجه السلك الأوسط").
3. حرر القفل السريع لموجه سلك الإخراج (أ) عن طريق طيه إلى الخارج.
4. أزل موجه سلك الإخراج (ب).
5. ركب موجه سلك الإخراج المناسب (وفقاً لملاحق "القطع المعرضة للبلل").
6. ثبت موجه سلك الإخراج الجديد باستخدام القفل السريع لموجه السلك (أ).
7. أعد تركيب الزوج الثاني من أسطوانات التغذية وأعد تطبيق ضغط الأسطوانة (راجع قسم "تغذية أسطوانة التغذية").

5.12 ضغط الأسطوانة

يجب ضبط ضغط الأسطوانة لكل وحدة شد على حدة، وفقاً لمادة السلك المستخدمة وقطره. ابدأ بالتأكد من تحرك السلك بسهولة عبر دليل السلك. ثم اضبط الضغط الخاص بأسطوانات ضغط وحدة تغذية السلك. من المهم ألا يكون الضغط مرتفعاً للغاية.

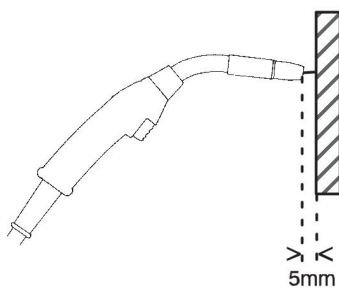

الشكل ب

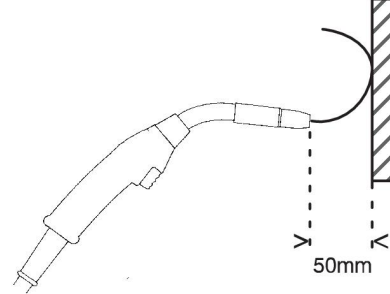

الشكل أ


للتحقق من ضبط ضغط التغذية بطريقتي صحيحة، يمكنك تغذية السلك على جسم معزول، مثل قطعة خشب.

عند إمساك مشعل اللحام على مسافة 5 ملم (0.2 بوصة) تقريبا من قطعة الخشب (الشكل أ)، من المفترض أن تنزلق أسطوانات التغذية.

إذا أمسكت مشعل اللحام على مسافة 50 ملم (2 بوصة) تقريبا من قطعة الخشب، فمن المفترض أن يخرج السلك ويلتوي (الشكل ب).

يُمثل الجدول الوارد أدناه دليلاً إرشادياً يوضح إعدادات ضغط الأسطوانة التقريبية في الظروف القياسية مع القوة المناسبة لمكبب البكرة. في حالة كوابلات المشعل الطويلة أو المتسخة أو البالية، قد يكون من الضروري زيادة إعداد الضغط. لذا، تحقق دائماً من إعداد ضغط الأسطوانة في كل حالة معينة عن طريق تغذية السلك على جسم معزول كما هو موضح أعلاه. كما يمكنك أيضاً العثور على جدول يوضح الإعدادات التقريبية على الجانب الأيسر داخل وحدة تغذية السلك.

3/32 2,4	5/64 2,0	.070 1,8	1/16 1,6	.052 1,4	.045 1,2	.040 1,0	.030 0,8	.023 0,6	قطر السلك (بوصة) (ملم)		
إعداد الضغط											
2,5									وحدة الشد 1	الحددي، القول ذ المقاوم للصدأ	مادة السلك
3,5-3									وحدة الشد 2		
2									وحدة الشد 1	ذو القلب	
3-2,5									وحدة الشد 2		
1									وحدة الشد 1	الألومن يوم	
3-2									وحدة الشد 2		

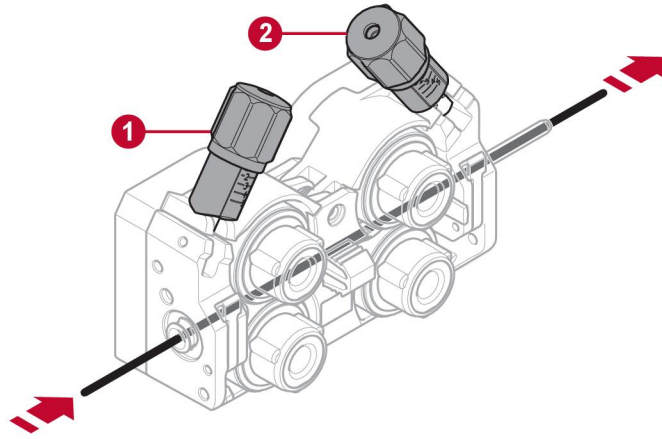


2. وحدة الشد 2

1. وحدة الشد 1

5.13 حجرة تخزين القطع المعرضة للبلل

يمكن العثور على حجرة تخزين القطع المعرضة للبلل على الجزء الداخلي للباب الأيسر من وحدة تغذية السلك، لتوفير سهولة الوصول إلى مجموعة إضافية من الأسطوانات وموجهات السلك.

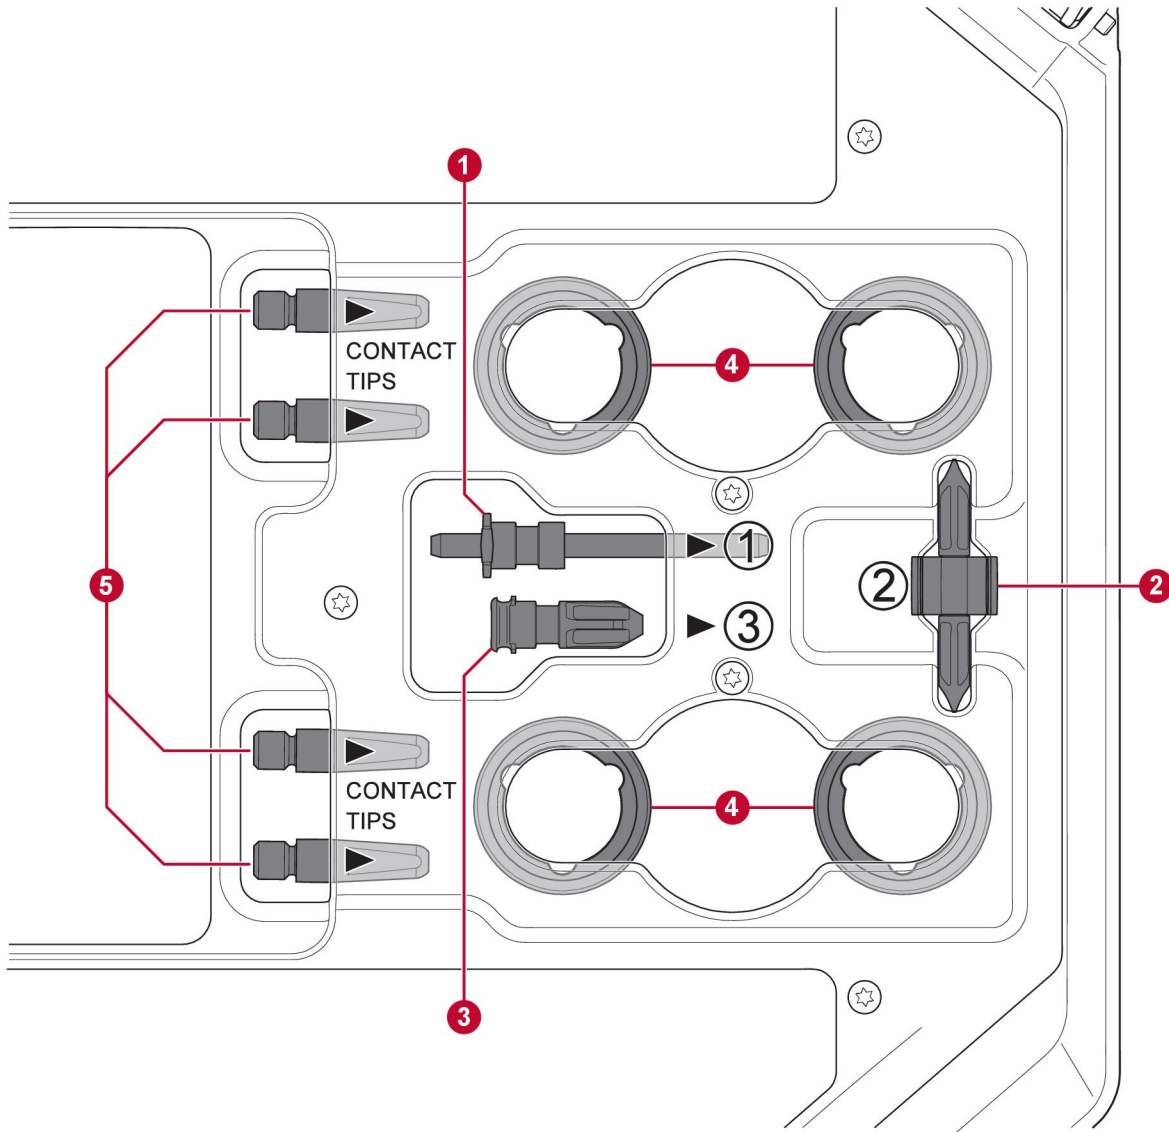

4. أسطوانات التغذية (4 قطع)
5. أطراف الملامسة لمشغل اللحام (4 قطع)


1. موجه سلك الإدخال
2. موجه السلك الأوسط
3. موجه سلك الإخراج

5.14 تركيب مجموعة العجلات


5.14.1 تركيب العجلات في إطار مجموعة العجلات

قبل تركيب وحدة تغذية السلك على مجموعة العجلات، تثبت العجلات في الإطار باستخدام براغي M12 وحلقات الربط والصواميل، مستخدمًا عزم ربط يبلغ 40 ± 4 نيوتن متر ($354 \pm 35,4$ بوصة رطل). يجب أن تكون العجلتان الثابتتان بالطرف الخلفي موزايتين للإطار.

5.14.2 وحدة تغذية السلك في الوضع الرأسي

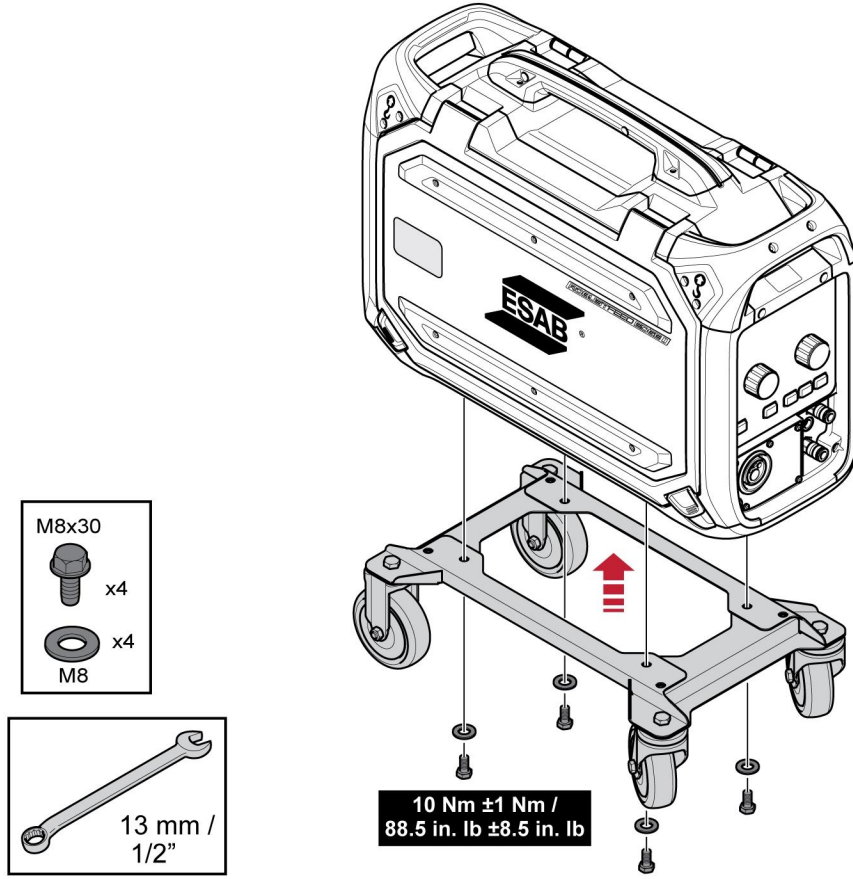


5.14.3 وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي

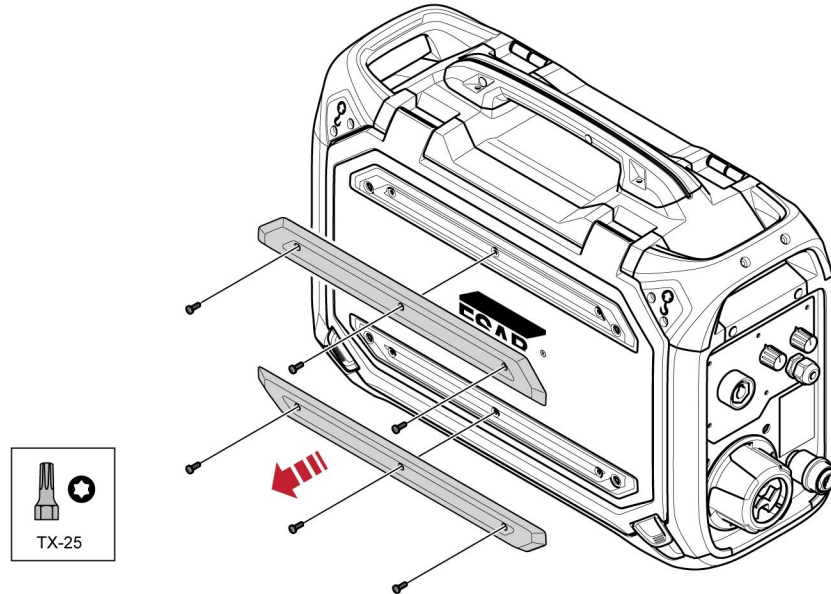

ملاحظة!




لكي تتمكن من تركيب وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي على مجموعة العجلات، توجب إزالة المصدين الموجددين على باب وحدة تغذية السلك!

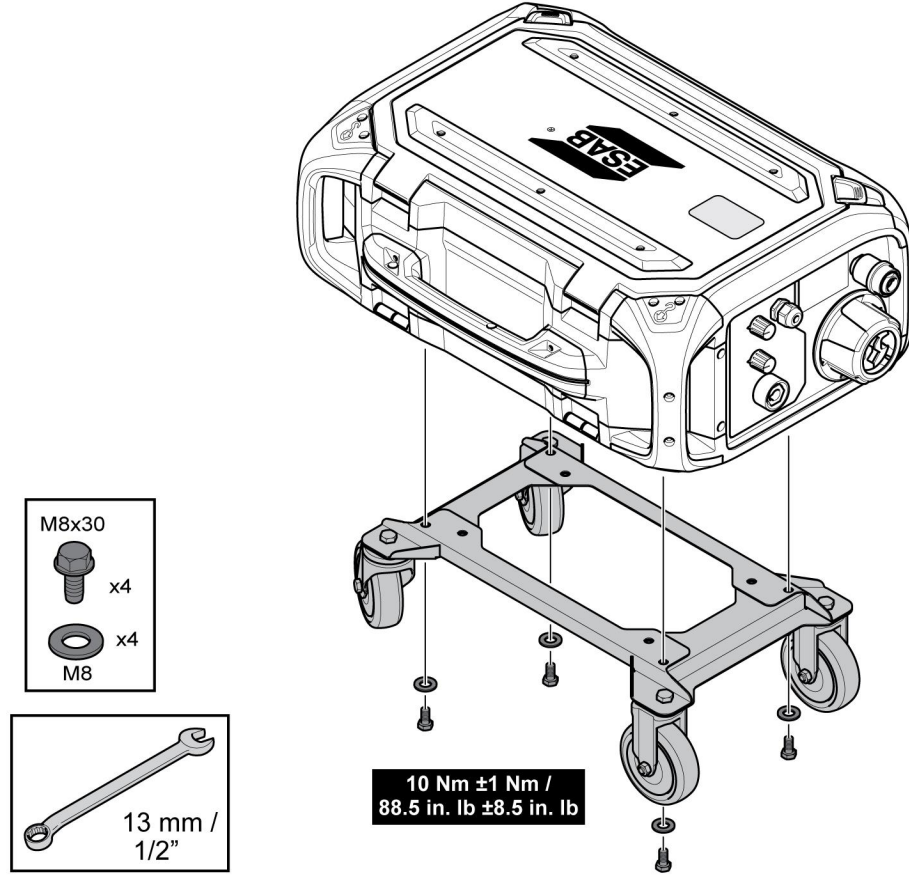

5.15 تركيب كل من مجموعة العجلات وملحق تحريك ضغط المشغل


إذا كان سيتم استخدام ملحق تحريك ضغط المشغل مع توصيل مجموعة العجلات في الوضع الرأسي، فيجب أن تتم عملية التجميع بالترتيب التالي:



1. ركب ملحق تحريك ضغط المشغل بوحدة تغذية السلك، باستخدام برغي Torx 5.
2. ركب مجموعة العجلات بوحدة تغذية السلك، باستخدام الوصلتين الملولبتين الموجودتين بالقرب من الطرف الخلفي لوحدة تغذية السلك. تأكد من إدخال حلقتي التباعد بين مجموعة العجلات ووحدة تغذية السلك!
3. ثبتت مجموعة العجلات وملحق تحريك ضغط المشغل بوحدة تغذية السلك، باستخدام الوصلتين الملولبتين الموجودتين بالقرب من الطرف الأمامي لوحدة تغذية السلك.

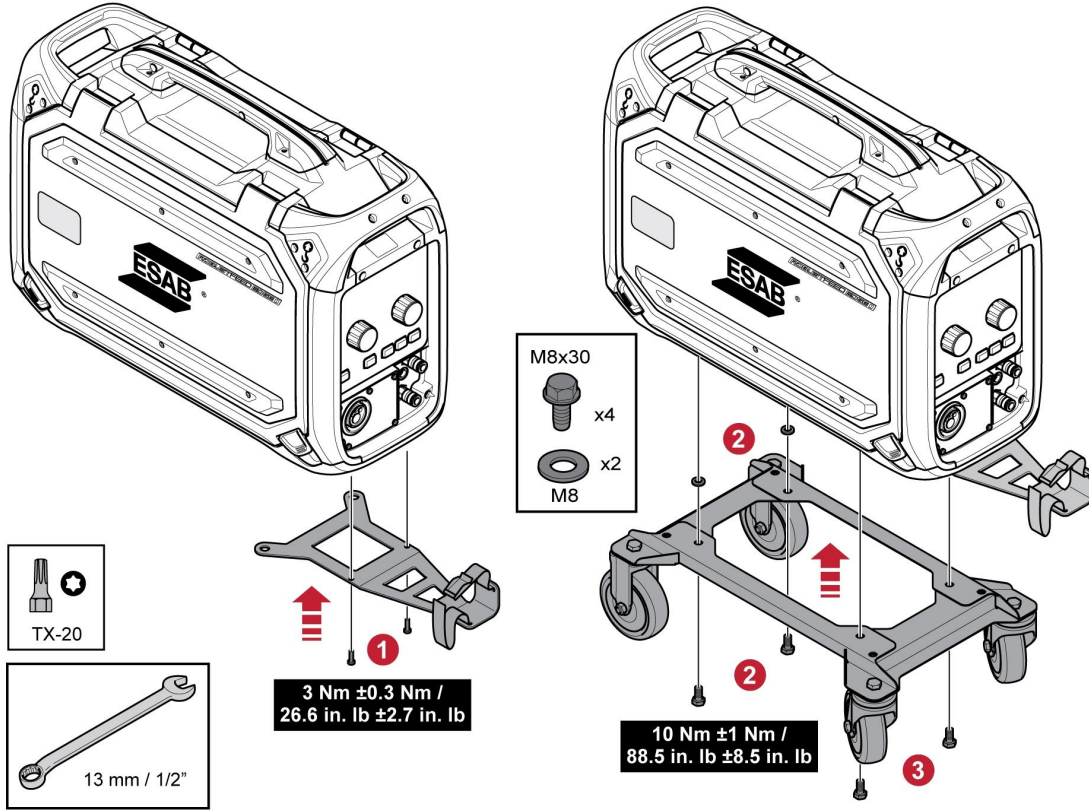


5.16 تثبيت Marathon Pac™

1

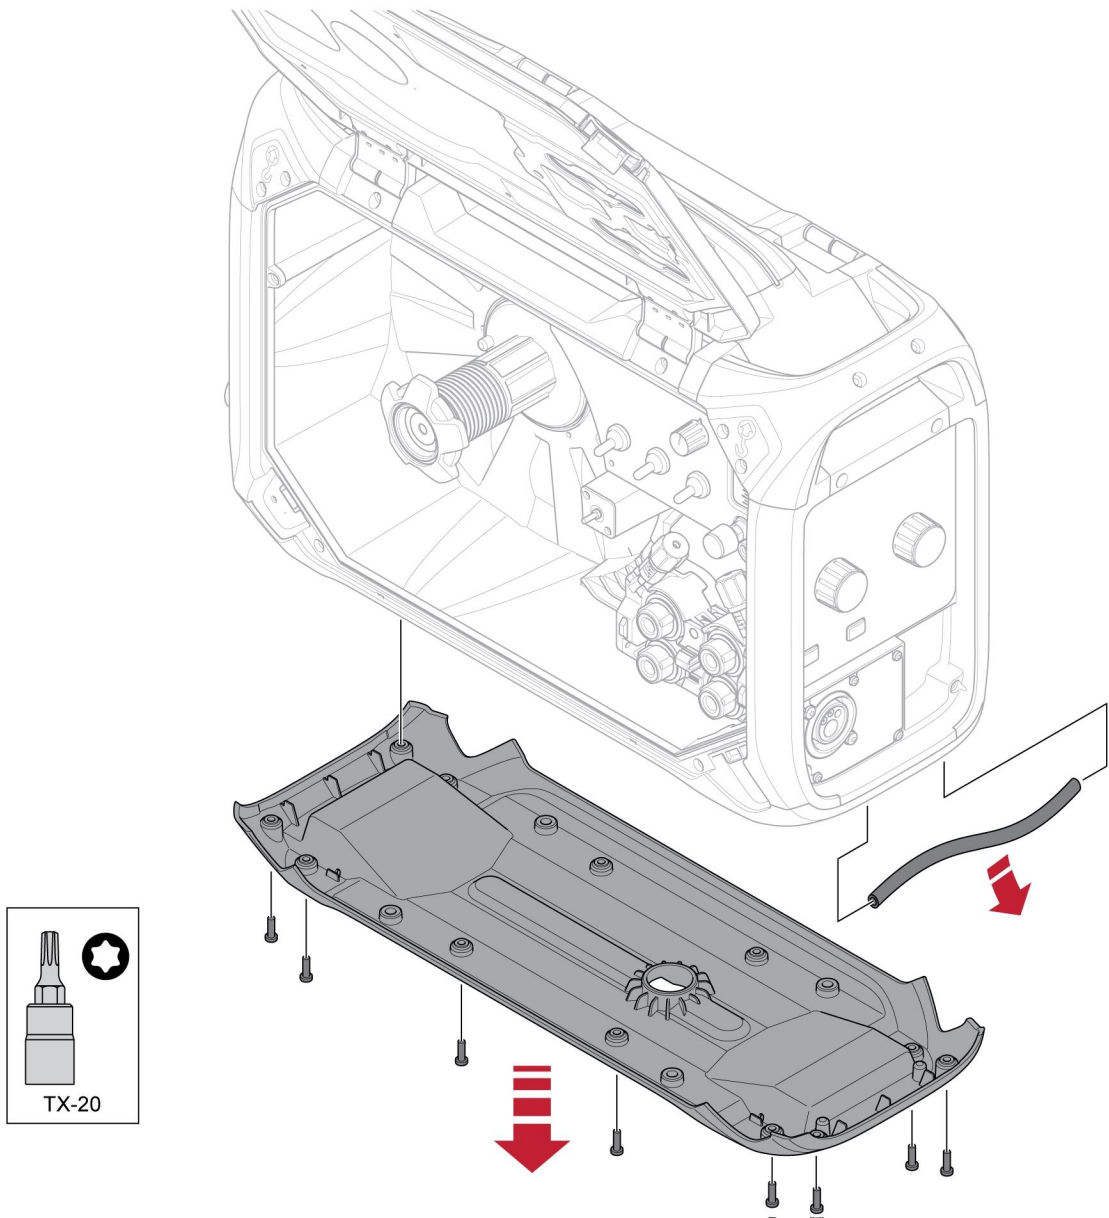

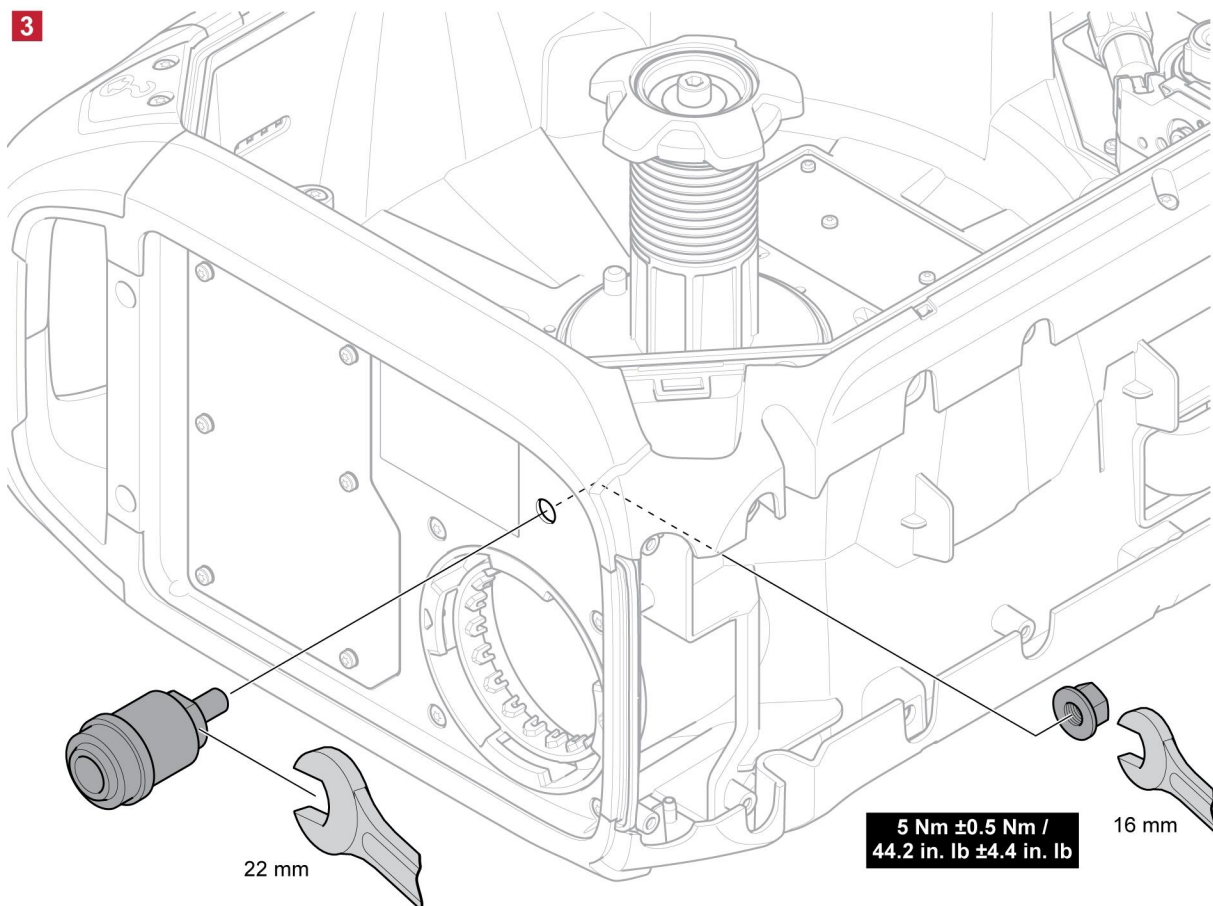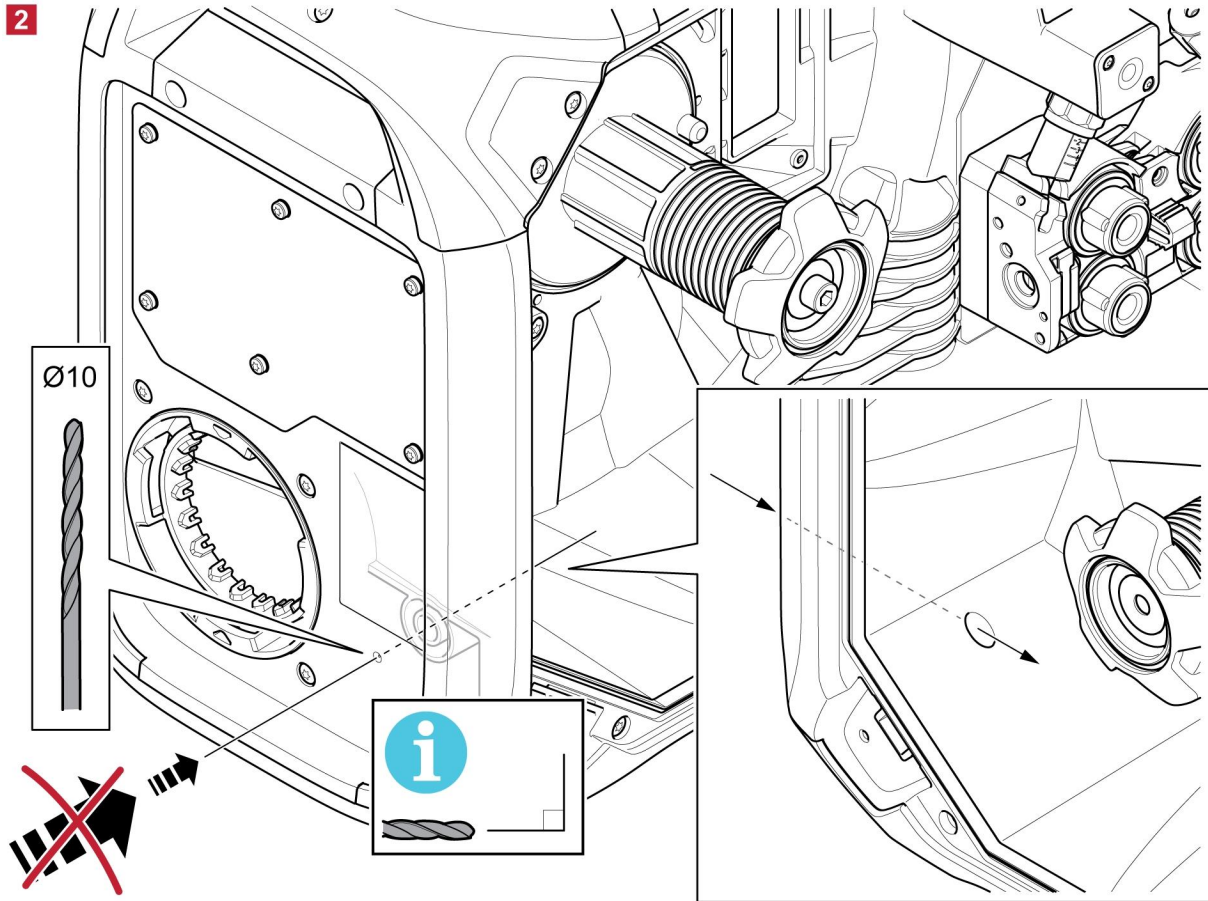


4

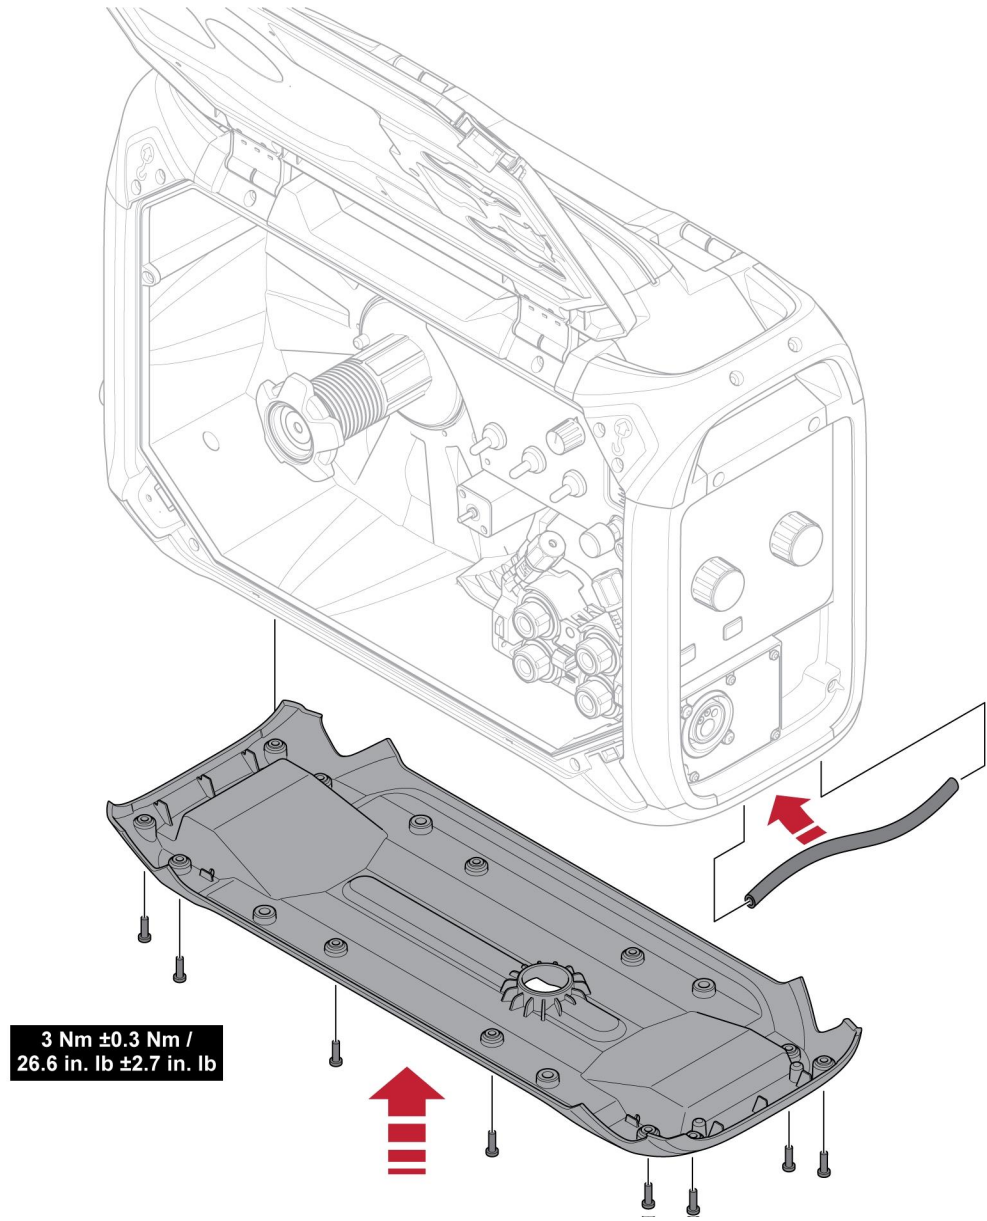

6 لوحة التحكم

U6 6.1


لوحة التحكم الخارجية 6.1.1

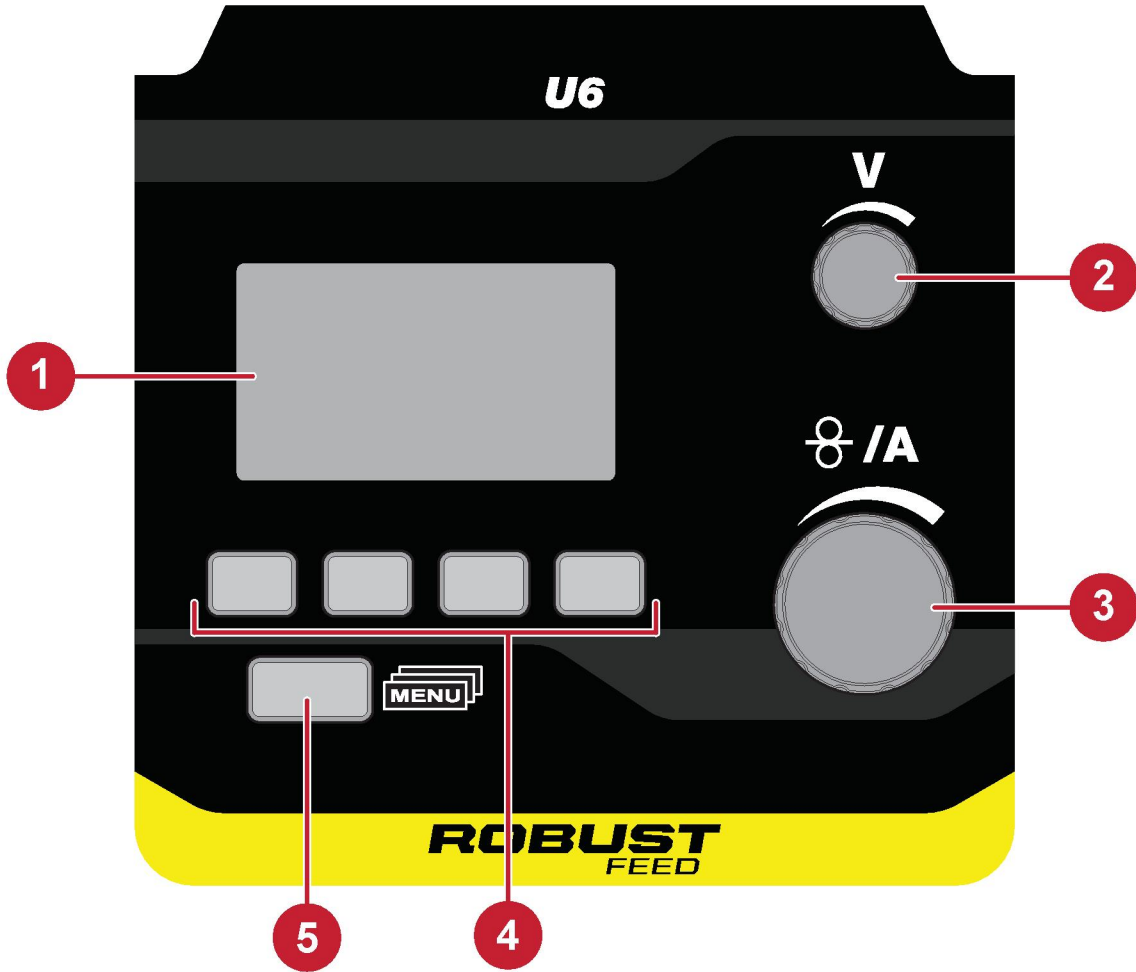

4. الأزرار الانضغاطية المبرنة (الأزرار الوظيفية)،
يمكنك الاطلاع على توضيح أكثر في دليل
تعليمات لوحة التحكم U6
5. زر Menu (القائمة)

1. شاشة عرض
2. مقبض ضبط الفولطية
3. مقبض ضبط سرعة تغذية السلك والتيار

6.1.2 لوحة التحكم الداخلية

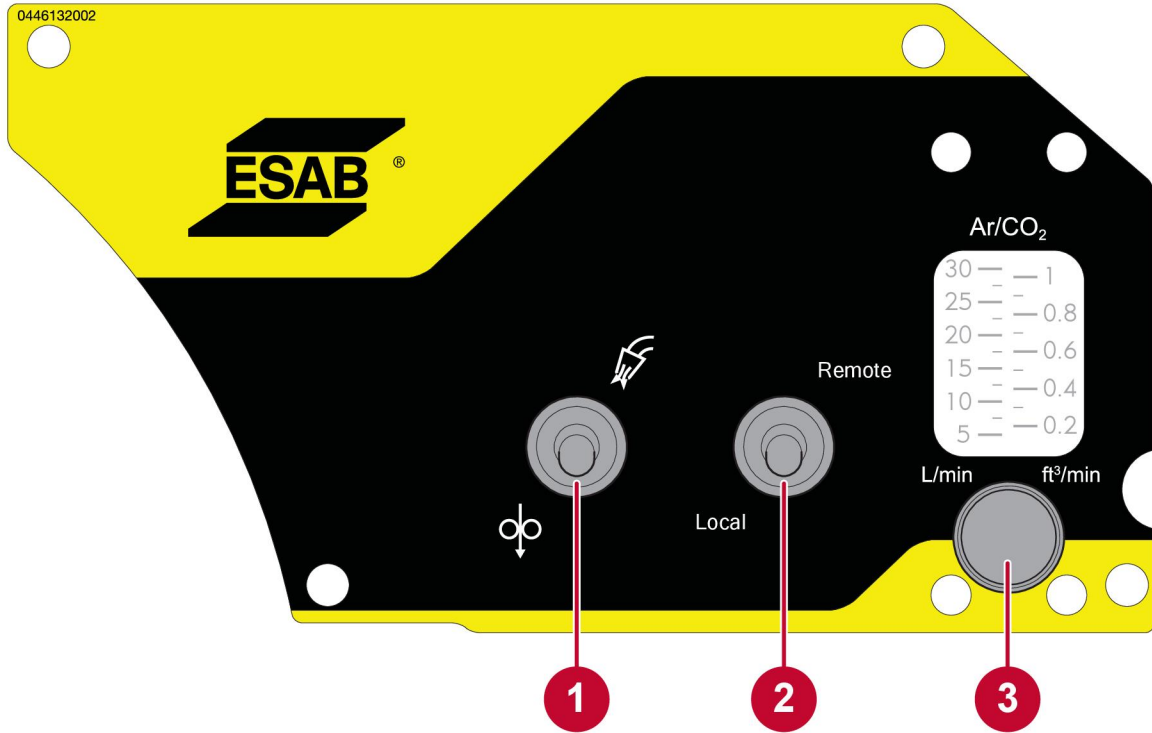

1. مفاتيح تفريغ الغاز أو الضبط دقيق المراحل للسلك

2. مفاتيح للوظائف عن بعد أو الموضعية (لأنواع Push Pull المختلفة فقط)

3. مقبض ضبط معدل تدفق الغاز (فقط لأنواع المنصات التي تحتوي على عداد لتدفق الغاز)

6.1.3 تنفيسات الوظائف

تفريغ الغاز

يُستخدم تفريغ الغاز عند قياس تدفق الغاز أو لإخراج أي هواء أو رطوبة من خرطوم الغاز قبل بدء اللحام. ويحدث تفريغ الغاز طوال فترة الضغط على الزر، كما يحدث من دون فولطية أو بدء تغذية السلك.



الضبط دقيق المراحل للسلك

يُستخدم الضبط دقيق المراحل للسلك عندما يحتاج المشغل إلى تغذية السلك من دون استخدام فولطية اللحام. وتتم تغذية السلك طوال فترة الضغط على الزر.



التحكم عن بُعد


تقوم الوظائف عن بُعد بتمكين التحكم عن بُعد لخيارات Miggytrac/Railtrac أو مشغل Push Pull وتعطيل لوحة التحكم الخارجية على وحدة تغذية السلك.

الوظائف الموضعية

تقوم الوظائف الموضعية بتمكين لوحة التحكم الخارجية في وحدة تغذية السلك وتعطيل التحكم عن بُعد لخيارات Miggytrac/Railtrac ومشغل Push Pull.

Pulse 6.2

لوحة التحكم الخارجية 6.2.1

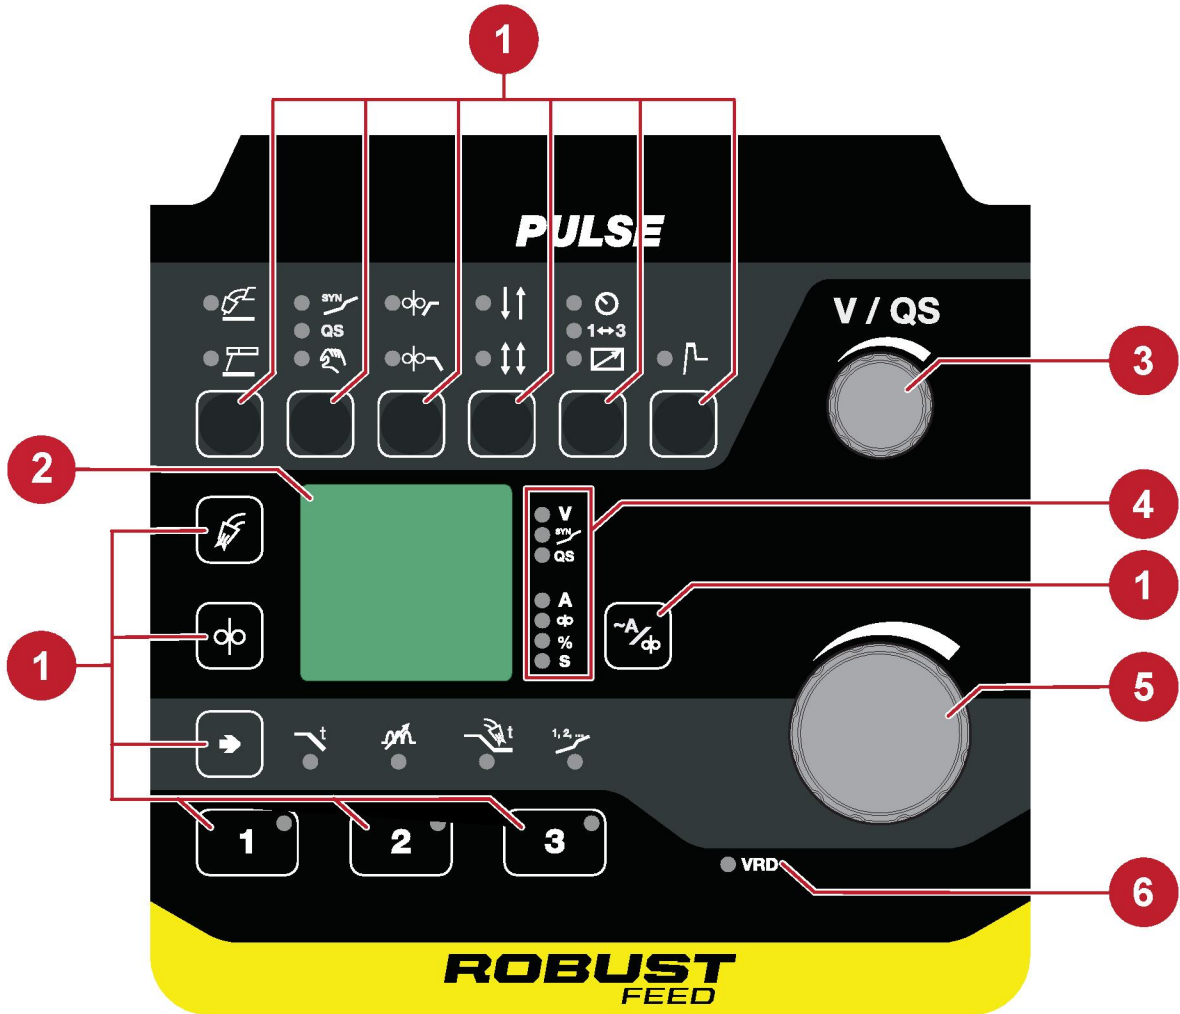

1. الأزرار الوظيفية، اطلع على المزيد من التوضيح في دليل تعليمات لوحة تحكم Pulse
2. شاشة عرض
3. مقبض ضبط الفولطية/QSet™
4. مؤشر توضيح اللمتغيرات والوحدات المعروضة على الشاشة
5. مقبض ضبط سرعة تغذية السلك والتيار
6. مؤشر جهاز خفض الفولطية (VRD)

6.2.2 لوحه التحكم الداخليه




1. مقبض ضبط معدل تدفق الغاز

6.3 ضبط تدفق الغاز

يتم ضبط تدفق الغاز باستخدام المقبض الموجود في لوحه التحكم الداخليه. ويتم عرض معدل تدفق الغاز الحالي على عداد تدفق الغاز أعلى المقبض.


ملاحظة!
لن تكون القراءة الموضحة على مقياس عداد التدفق صحيحة إلا إذا كانت وحدة تغذية السلك في الوضع الرأسي!

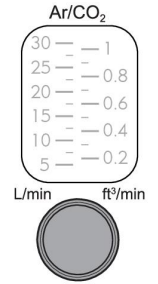

6.4 تدوير لوحه التحكم الخارجيه

لاستخدام وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي، يمكن تدوير لوحه التحكم الخارجيه بمقدار 90 درجة.

1. فك برغبي لوحه التحكم ثم أزل اللوحه.
2. أدر لوحه التحكم بمقدار 90 درجة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
3. ركب لوحه التحكم مع التأكد من وجود الأسنه الصغيره في مواضعها الصحيحه.
4. اربط البرغبيين.

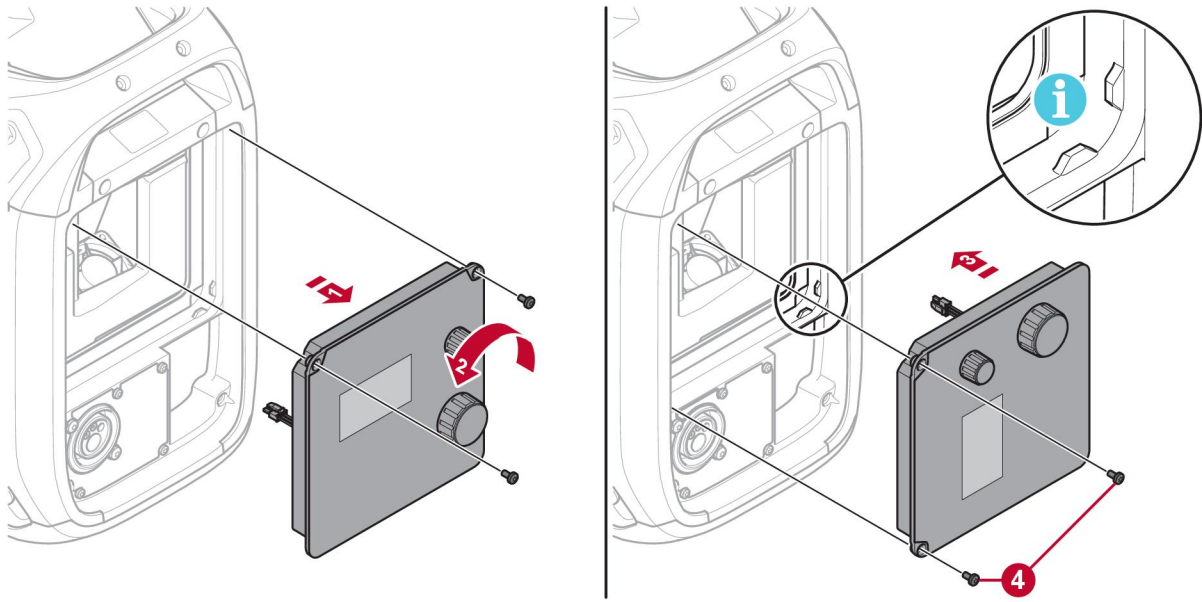

7 الصيانة

ملاحظة!



الصيانة الدورية هي أمر مهم للحفاظ على التشغيل الآمن والجدير بالاعتقاد.

تنبيه!



لا تنطبق كل تعهدات الضمان من قبل المورد إذا حاول العميل تنفيذ أي أعمال لإصلاح أي أعطال في المنتج أثناء فترة الضمان.

7.1 الفحص والتنظيف

آلية تغذية السلك

تحقق بصورة دورية من عدم انسداد وحدة تغذية السلك بالأوساخ.

- يجب تنفيذ عملية تنظيف واستبدال الأجزاء البالية من آلية وحدة تغذية السلك في مواعيد منتظمة للحصول على تغذية السلك بدون مشكل. يُرجى الملاحظة أنه إذا تم ضبط الشد المسبق بصورة قوية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث بلي غير طبيعي في أسطوانة الضغط وأسطوانة التغذية ودليل السلك.
- باستخدام الهواء المضغوط، نظف البطانات والأجزاء الميكانيكية الأخرى لآلية تغذية السلك على فترات منتظمة أو إذا بدت تغذية السلك بطيئة.
- تغيير الفوهات
- التحقق من عجلة الإدارة
- تغيير مجموعة العجلة المسننة

مشغل اللحام

- يجب تنظيف قطع مشغل اللحام المعرضة للتآكل واستبدالها في مواعيد منتظمة للحصول على تغذية سلك خالية من المشكل. نظف دليل السلك بالهواء لتنظيفه بصورة دورية ونظف طرف الملأمة.

8 استكشاف الأعطال وإصلاحها

لتوضيح الأخطاء التي قد تظهر على لوحة التحكم الخارجية، راجع دليل التشغيل الخاص بلوحة التحكم المعنية.

قم بإجراء الفحوصات والإجراءات التالية قبل إرسال إلى فني خدمة معتمد.

الإجراءات التصحيحية	عَرَضُ العطل
<ul style="list-style-type: none"> • نظف البطانات والأجزاء الميكانيكية الأخرى لآلية تغذية السلك باستخدام الهواء المضغوط. 	<p>وحدة تغذية السلك بطيئة/متهيبسة عبر آلية تغذية السلك.</p>

9 طلب قطع الغيار

تنبيه!




يجب تنفيذ أعمال الإصلاح وأعمال الكهرباء بواسطة فني خدمة معتمد من ESAB. لا تستخدم سوى قطع الغيار والقطع المعرضة للبلل الأصلية فقط من ESAB.


تم تصميم جهازَي RobustFeed U6 و RobustFeed Pulse واختبارهما وفق المعايير الدولية والأوروبية IEC/EN 60974-5 و EN IEC 60974-10 الفئة A، والمعايير الكندية CAN/CSA-E60974-5 والمعايير الأمريكية ANSI/IEC 60974-5. يجب على وحدة الخدمة التي نفذت أعمال الخدمة أو الإصلاح ضمان استمرارية توافق المنتج مع المعايير التي تم ذكرها.

يمكن طلب قطع الغيار والقطع المعرضة للتآكل من خلال أقرب وكيل ESAB، راجع esab.com. عند الطلب، يُرجى توفير نوع المنتج والرقم المسلسل والوجه ورقم قطعة الغيار وفقاً لقائمة قطع الغيار. حيث يسهل ذلك من عملية الإرسال ويضمن التسليم بطريقة صحيحة.


RobustFeed U6/Pulse

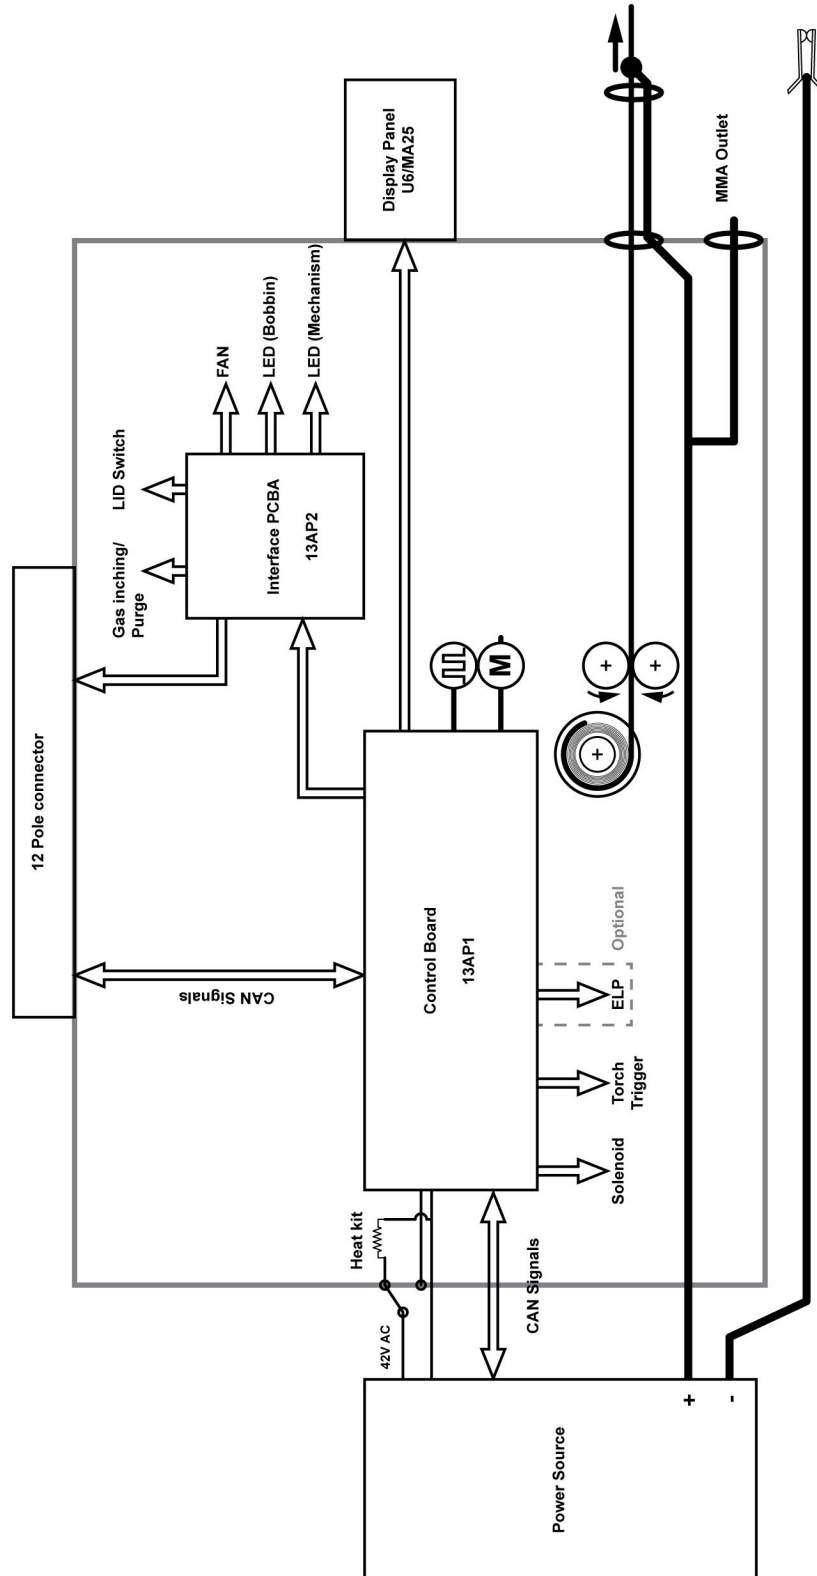

RobustFeed U6/Pulse EURO Push Pull

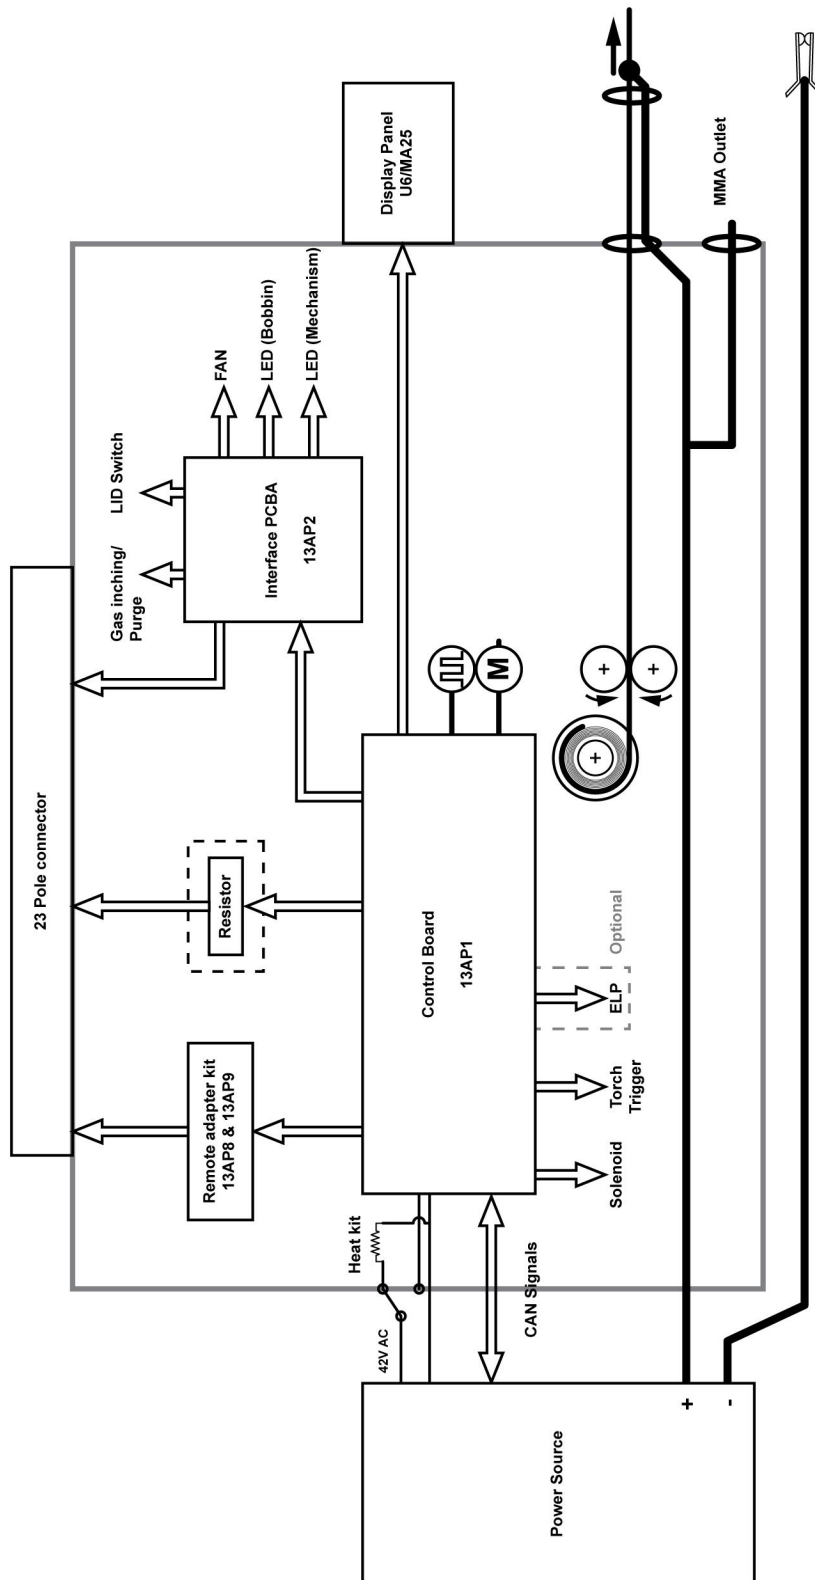

RobustFeed U6/Pulse Tweco Push Pull

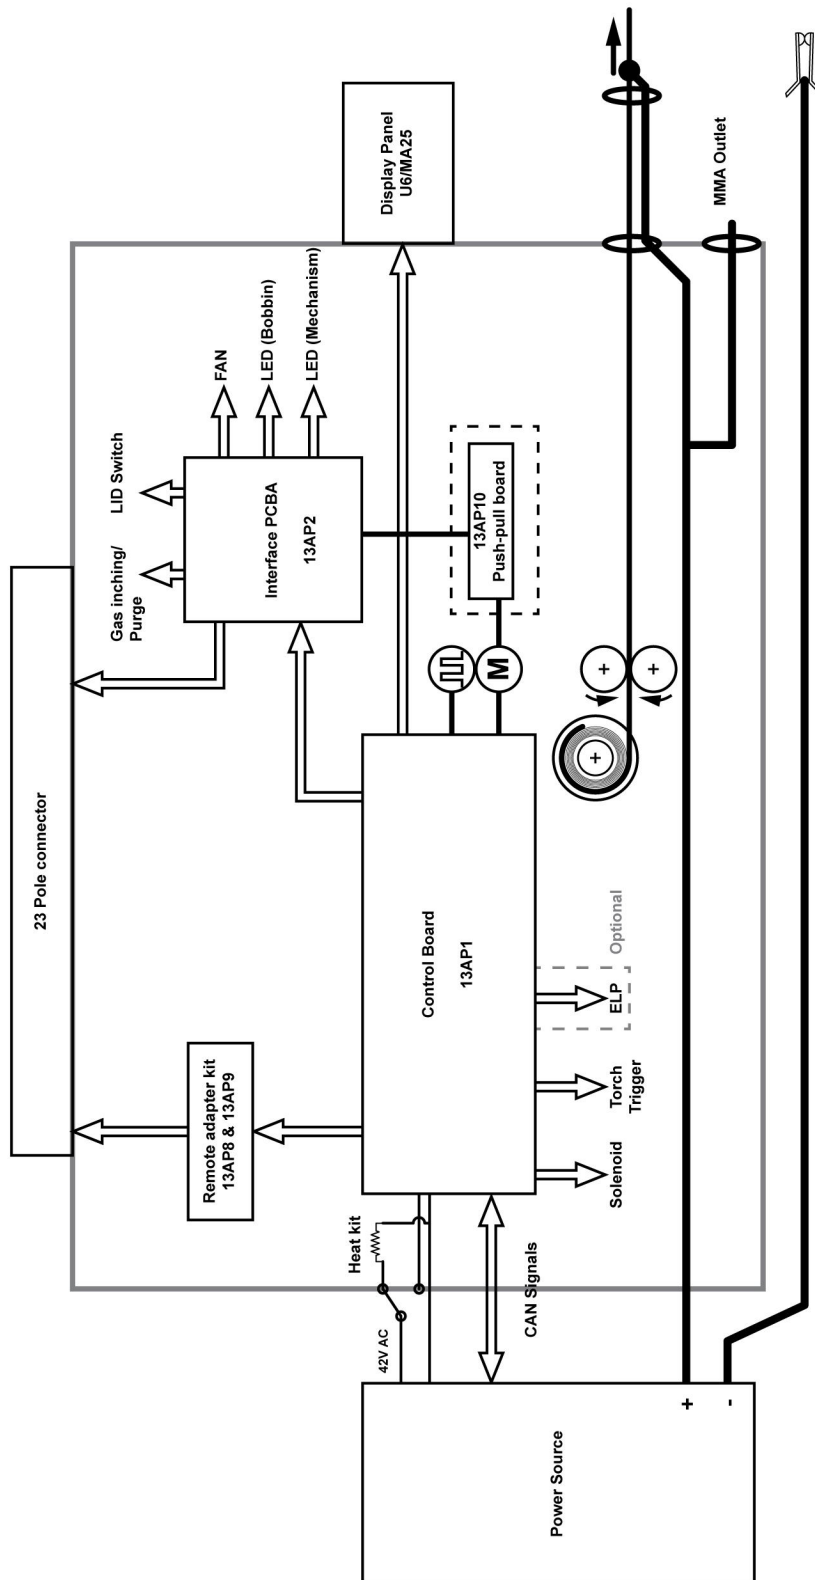



Ordering no.	Denomination	Note
0445 800 897	RobustFeed U6, Water	With EURO connector, torch cooling system
0445 800 887	RobustFeed U6, Offshore, Water	With EURO connector, torch cooling system, heater, gas flow meter and MMA
0445 800 888	RobustFeed U6, Offshore, Water, ELP, Push Pull, Mechanized MIG	With EURO connector, torch cooling system, ELP, heater, gas flow meter and MMA
0445 800 894	RobustFeed Pulse, Water	With EURO connector, torch cooling system
0445 800 891	RobustFeed Pulse, Offshore, Water	With EURO connector, torch cooling system, heater, gas flow meter and MMA



Ordering no.	Denomination	Note
0445 800 892	RobustFeed Pulse, Offshore, Water, ELP, Push Pull, Mechanized MIG	With EURO connector, torch cooling system, ELP, heater, gas flow meter and MMA
0445 800 890	RobustFeed U6, Offshore, Push Pull, Mechanized MIG	With Tweco 4 connector, heater, gas flow meter and MMA
0445 800 893	RobustFeed Pulse, Offshore, Push Pull	With Tweco 4 connector, heater, gas flow meter and MMA
0445 800 902	RobustFeed U6, Offshore, Water, ELP, Push Pull, Mechanized MIG (VRD activated)	With EURO connector, torch cooling system, ELP, heater, gas flow meter and MMA (for AU region)
0463 708 001	Spare parts list	RobustFeed U6, RobustFeed Pulse
0463 707 001	Service manual	RobustFeed U6, RobustFeed Pulse
0459 287 *	Instruction manual	Aristo® U6
0463 459 *	Instruction manual	MA25 Pulse




تدلل الأرقام الثلاثة الأخيرة في رقم مهتند الدليل على إصدار الدليل. لذا يتم استبدالها بعلامة * هنا. تأكد من استخدام دليل برقم مسلسل أو إصدار برنامج متوافق مع المنتج، راجع الصفحة الأولى من هذا الدليل.

تتوافر المهتندات الفنية على الإنترنت على الموقع: www.esab.com



القطع المعرضة للبلدي

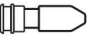


Fe, Ss and cored wire

Wire diameter (in.) (mm)	.023 0.6	.030 0.8	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	5/64 2.0	 Feed roller
V-groove 	X	X							0445 850 001
		X	X						0445 850 002
			X						0445 850 003
			X	X					0445 850 004
				X					0445 850 005
					X	X			0445 850 006
								X	0445 850 007



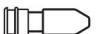


Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro)

!Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter







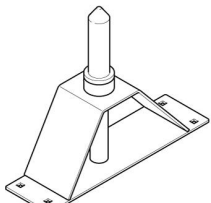
Wire diameter (in.) (mm)	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	5/64 2.0	3/32 2.4	 Feed roller
V-K-knurled 	X	X						0445 850 030
		X						0445 850 031
		X	X					0445 850 032
				X				0445 850 033
					X			0445 850 034
						X		0445 850 035
							X	0445 850 036


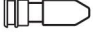




	Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
Wire diameter 0.040–1/16 in. 0.9–1.6 mm	0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro)
Wire diameter 0.070–3/32 in. 1.8–2.4 mm	0445 822 002 (3 mm)	0446 080 883	0445 830 884 (Tweco) 0445 830 882 (Euro)






Al wire




Wire diameter (in.) (mm)	.023 0.6	.030 0.8	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	 Feed roller
U-groove 		X	X					0445 850 050
			X	X				0445 850 051
				X		X		0445 850 052
Inlet wire guide 			Middle wire guide 			Outlet wire guide 		
0445 822 001 (2 mm)			0446 080 881			0445 830 886 (Tweco)		
						0445 830 885 (Euro)		

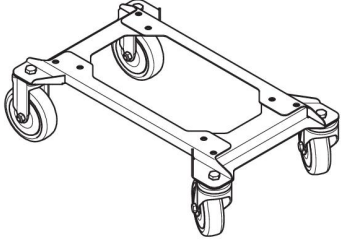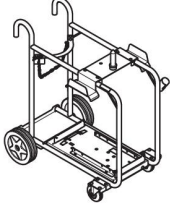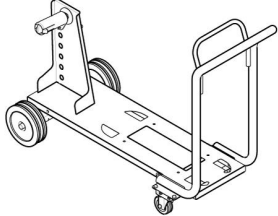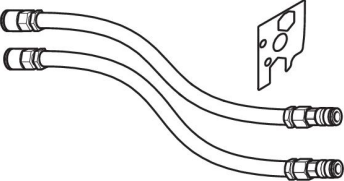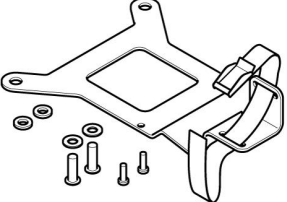الملحقات

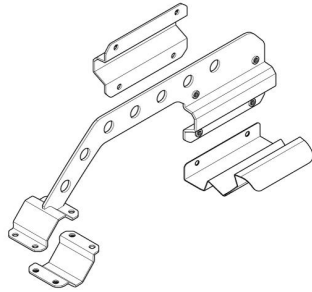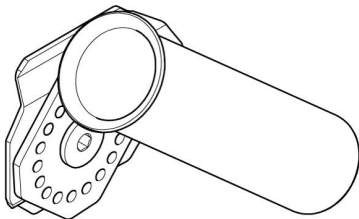0446 081 880	Wheel kit	
0349 313 450	Trolley	
0349 313 700	Wire feeder trolley for 400 mm coils	
0446 123 880	Liquid cooling kit	
0446 082 880	Torch strain relief	
F102 440 880	Quick connector Marathon Pac™	
0465 508 880	Guide pin extension kit For the feeder assembled with the wheel kit	

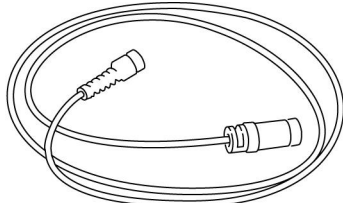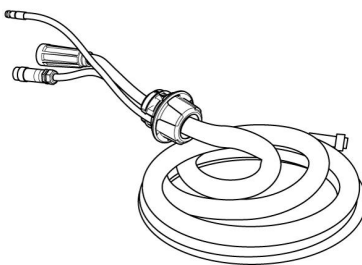0446 956 880	<p>Boom adaptor kit including a stopper for RobustFeed door</p> <p>For assembly instructions, refer to the Boom adaptor assembly instruction manual</p>	
0446 958 880	<p>Torch holder</p> <p>For assembly on the RobustFeed</p> <p>For assembly instructions, refer to the Torch holder assembly instruction manual</p>	
0459 491 880	<p>Remote control unit MTA1 CAN</p> <p>MIG/MAG: wire feed speed and voltage</p> <p>MMA: current and arc force</p> <p>TIG: current, pulse and background current</p>	
0459 491 882	<p>Remote control unit M1 10Prog CAN</p> <p>Choice of one of 10 programs</p> <p>MIG/MAG: voltage deviation</p> <p>TIG: and MMA current deviation</p>	
0459 554 880	Remote cable CAN 4 pole – 12 pole, 16 ft 5 in. (5.0 m)	
0459 554 980	Remote cable CAN 4 pole – 12 pole, 16 ft 5 in. (5.0 m) HD	
<p>Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Air cooled, 70 mm²:</p>		
0446 255 880	2 m (7 ft.)	
0446 255 881	5 m (16 ft.)	
0446 255 882	10 m (33 ft.)	
0446 255 883	15 m (49 ft)	
0446 255 884	20 m (66 ft)	
0446 255 885	25 m (82 ft)	
0446 255 886	35 m (115 ft)	

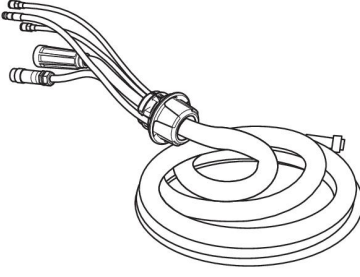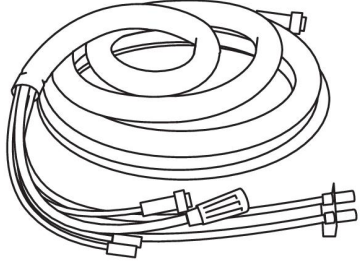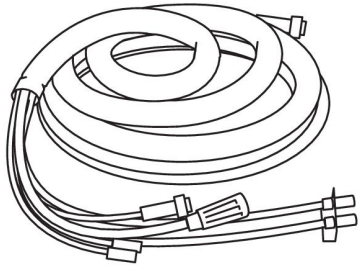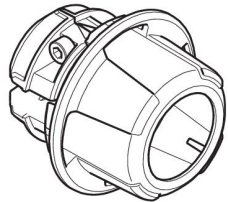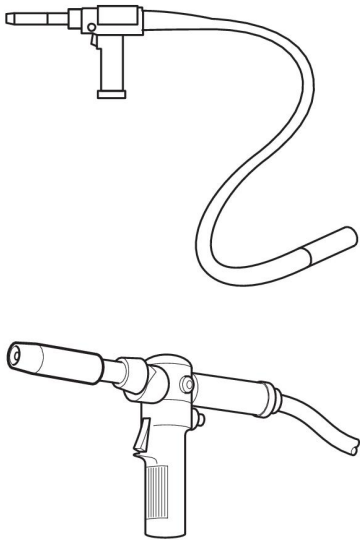Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Liquid cooled, 70 mm²:		
0446 255 890	2 m (7 ft.)	
0446 255 891	5 m (16 ft.)	
0446 255 892	10 m (33 ft.)	
0446 255 893	15 m (49 ft.)	
0446 255 894	20 m (66 ft.)	
0446 255 895	25 m (82 ft.)	
0446 255 896	35 m (115 ft.)	
Interconnection cable without strain relief, Air cooled, 95 mm²:		
0459 528 960	1.7 m (7 ft.)	
0459 528 961	5 m (16 ft.)	
0459 528 962	10 m (33 ft.)	
0460 528 963	15 m (49 ft.)	
0460 528 964	25 m (82 ft.)	
0460 528 965	35 m (115 ft.)	
Interconnection cable without strain relief, Liquid cooled, 95 mm²:		
0459 528 970	1.7 m (7 ft.)	
0459 528 971	5 m (16 ft.)	
0459 528 972	10 m (33 ft.)	
0459 528 973	15 m (49 ft.)	
0459 528 974	25 m (82 ft.)	
0459 528 975	35 m (115 ft.)	
0446 050 881	Interconnection strain relief kit (for update of cables without strain relief)	
MIG/MAG welding torches:		
More information at the nearest ESAB agency	EURO, Tweco and Push Pull torches	

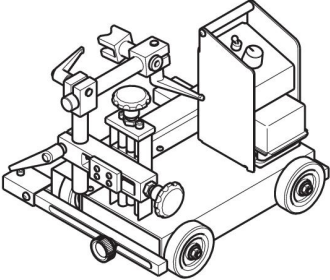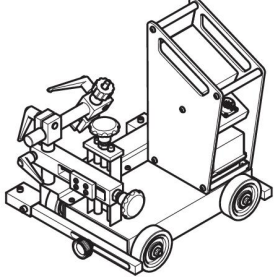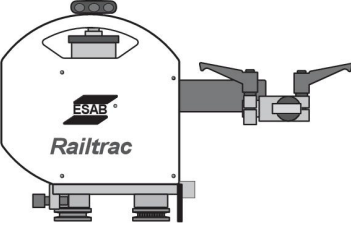0457 357 882	Miggytrac™ B501 Equipment for mechanized welding	
0459 990 645	Miggytrac™ B5001 Equipment for mechanized welding	
0398 146 016	Railtrac™ B42V Equipment for mechanized welding	
0459 990 644	Railtrac™ BV2000 Equipment for mechanized welding	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



For contact information visit esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com

