




Aristo®

Mig U5000i WeldCloud™ **400 V**

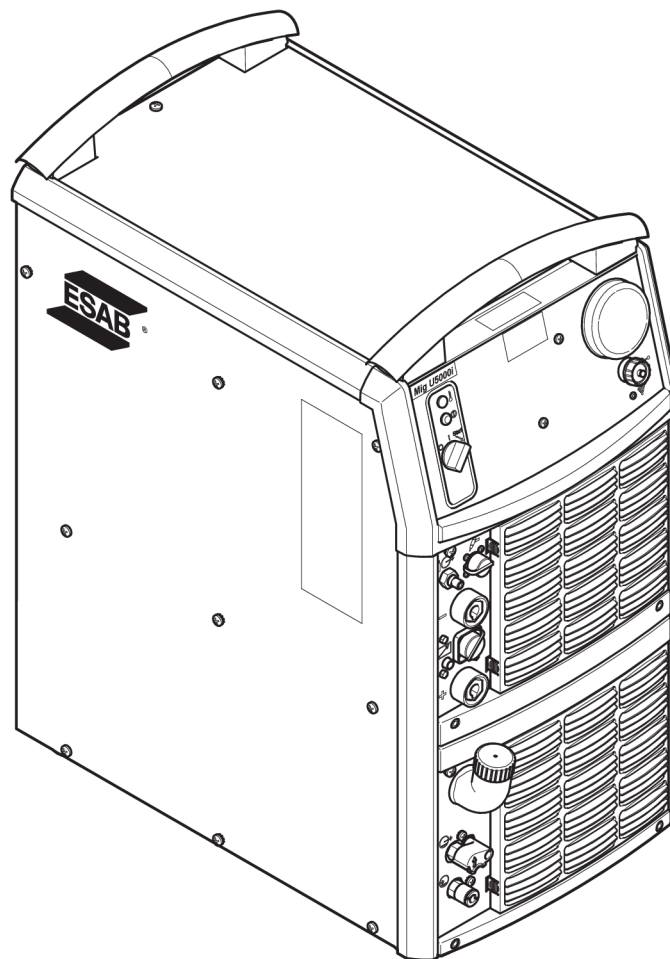

Kasutusjuhend



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to

The Radio Equipment Directive 2014/53/EU, entering into force 13 June 2016

The RoHS Directive 2011/65/EU, entering into force 2 January 2013

Type of equipment

Welding power source

Type designation

Mig 5000i / 5000iw WeldCloud,

from serial number 834-xxx-xxxx (2018 w34)

Mig U5000i / U5000iw WeldCloud,

from serial number 834-xxx-xxxx (2018 w34)

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

Name, address, and telephone No:

ESAB AB

Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden

Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN 60974-1:2012, Arc Welding Equipment – Part 1: Welding power sources

EN 60974-2:2013, Arc Welding Equipment – Part 2: Liquid cooling systems

EN 60974-3:2013, Arc Welding Equipment – Part 3: Arc striking and stabilizing devices

EN 60974-10:2014/A1:2015, Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

EN 303 446-2 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 2: Specific conditions for equipment intended to be used in industrial locations.

EN 301 489-1 V2.2.0 Part 1: Common technical requirements

EN 301 489-17 V3.2.0 Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems

EN 301 489-19 V2.1.0 Part 19: Specific conditions for GPS

EN 301 489-52 V1.1.0 Part 52: Specific conditions for Cellular Communication

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Gothenburg

2018-10-19

Signature



Pedro Muniz

Position

Standard Equipment Director

CE 2018

1	OHUTUS	4
1.1	Sümbolite tähendus	4
1.2	Ohutusabinõud	4
2	SISSEJUHATUS	8
2.1	Varustus	8
3	TEHNILISED ANDMED	9
4	PAIGALDAMINE	11
4.1	Töstmisjuhised	11
4.2	Asetus	11
4.3	Vooluvõrk	11
4.4	Koormustakisti	12
4.5	Mitmekordse traadi etteandemehhanismi ühendus	12
5	KASUTAMINE	14
5.1	Ühendused ja juhtimisseadmed	15
5.2	Vooluallika sisselülitamine	16
5.3	Ventilaatori juhtimine	16
5.4	Ülekuumenemiskaitse	16
5.5	Jahutusseade	16
5.6	Kaugjuhtimisseade	17
5.7	WeldCloud™-seade	17
6	HOOLDAMINE	18
6.1	Igapäevaselt	18
6.2	Vajaduse korral	18
6.3	Kord aastas	19
7	VEAOTSING	20
8	VARUOSADE TELLIMINE	21
	SKEEM	22
	TELLIMISNUMBRID	24
	VARUOSADE LOETELU	25
	TARVIKUD	26

1 OHUTUS

1.1 Sümbolite tähendus

Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!



OHT

Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS!

Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või surma.



ETTEVAATUST!

Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.



HOIATUS!

Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid, töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).



1.2 Ohutusabinõud

ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid. Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.

Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel võib viga saada kasutaja või seade.

1. Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
 - selle töö;
 - hädaseiskamislülite asukoha;
 - selle talitluse;
 - asjakohaste ohutusabinõude;
 - keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
2. Kasutaja peab tagama, et:
 - seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
 - kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
3. Töökoht peab:
 - vastama otstarbele;
 - olema tuuletõmbeta.

4. Isikukaitsevahendid:

- Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad riided, kaitsekindad
- Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sörmused jms, mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada

5. Üldised ohutusabinõud

- Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
- Kõrgpingeseadmetega seotud töid **võib teostada ainult väljaõppinud elektrik**
- Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud käepäraselt.
- Seadmeid ei **tohi** määrida ega hooldada nende töötamise ajal



HOIATUS!

Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.



ELEKTRILÖÖK – võib tappa!

- Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
- Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi, märgade kinnaste ega rõivastega.
- Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
- Veenduge, et teie tööasend on ohutu.



ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud

- Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede südamestimulaatorite tööd.
- Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida ei teata.
- Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks toimima järgmiselt.
 - Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt. Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast võimalikult kaugel.
 - Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha lähedalt.



AEROSOODID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud

- Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
- Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale



KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu

- Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning kandke kaitserõivaid
- Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.



MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist

Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.

LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi



- Veenduge, et kõik ukсед, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale tagasi ning sulgege ukсед pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori käivitamist.



- Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
- Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest eemal.

TULEOHT



- Sädemed (keevituspripsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
- Ärge kasutage suletud mahuteid.

KUUM PIND – osad võivad põletada



- Ärge puudutage osi paljaste kätega.
- Enne seadmega töötamist oodake, kuni see on jahtunud.
- Kuumade osade käsistsemisel kasutage põletuste vältimiseks sobivaid tööriistu ja/või isoleeritud keevituskindaid.

TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.

KAITSKE ENNAST JA TEISI!



ETTEVAATUST!

See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.




HOIATUS!

Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.



ETTEVAATUST!

Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.

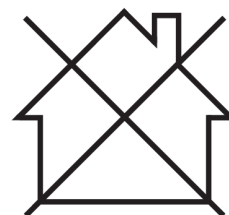



TÄHELEPANU!

Kõrvaldage elektroonikaseadmed ringlussevõturajatises!

Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.

Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.

Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete edasimüüja poole.



ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid. Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või külastage meie veebilehte.

2 SISSEJUHATUS

Mig U5000i WeldCloud™ on keevitusvooluallikas MIG/MAG ja TIG keevituses, mida saab kasutada ka MMA keevitusel (elektroodkeevitus).

Kasutusjuhend käsitleb:

- Mig U5000iw koos jahutusseadme ja WeldCloud™-seadmega.

Vooluallikas on mõeldud kasutamiseks koos traadi etteandemehhanismidega Feed 3004 või Feed 4804.

Seadistamine toimub etteandemehhanismi või juhtkarbi kaudu.

Vooluallikas **Mig U5000i WeldCloud™** on ühendatud juhtpaneeliga U8² ja varustatud juhtkarbiga, mis võimaldab juhtmevaba jälgimist.

Selle ESAB-i toote tarvikud leiata käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.

Lisateavet etteandeseadmete kohta leiata kasutusjuhenditest.

Lisateavet WeldCloud™-i kohta leiata lühijuhendist.

2.1 Varustus

Vooluallika tarnekomplekti kuuluvad koormustakisti, 5 m pikkune tagasivoolukaabel ja kasutusjuhend.

3 TEHNILISED ANDMED

Mig U5000i WeldCloud™	
Võrgupinge	400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Vooluvõrk	S _{scmin} 8,7 MVA Z ^{max} 0,018 Ω
Primaarvool	
I ^{max} MIG/MAG (GMAW)	33 A
I ^{max} MMA (SMAW)	34 A
I ^{max} TIG (GTAW)	26 A
Koormuseta voolu nõue, kui töötatakse energiasäästurežiimil, 6,5 min peale keevitamist	
TIG/MIG (GTAW/GMAW)	45 W
MMA (SMAW)	55 W
Pinge/voolu vahemik	
MIG/MAG (GMAW)	8–60 V / 16–500 A
MMA (SMAW)	16 - 500 A
TIG (GTAW)	4–500 A
Lubatud koormus MIG/MAG-keevitusel (GMAW)	
60% koormustsükkel	500 A / 39 V
100 % koormustsükkel	400 A / 34 V
Lubatud koormus MMA-keevitusel (SMAW)	
60% koormustsükkel	500 A / 40 V
100 % koormustsükkel	400 A / 36 V
Lubatud koormus TIG-keevitusel (GTAW)	
60% koormustsükkel	500 A / 30 V
100 % koormustsükkel	400 A / 26 V
Võimsustegur maksimaalvoolu korral (I ²)	
MMA	0,91
TIG	0,90
MIG	0,90
Efekttiivsus maksimaalvoolu korral (I ²)	
MMA	87 %
TIG	82 %
MIG	83 %
Tühijooksupinge U⁰ max	
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) ilma VRD-funktsioonita ¹⁾	72–88 V
MMA (SMAW) ilma VRD-funktsioonita ¹⁾	68–80 V
U ^{0L} „Live TIG (GTAW)”, VRD-funktsioon inaktiveeritud ²⁾	79 V
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW), VRD-funktsioon inaktiveeritud ²⁾	59 V

	Mig U5000i WeldCloud™
VRD funktsioon sisse lülitatud ²⁾	< 35 V
Töötemperatuur	-10 kuni +40 °C (14 kuni 104 °F)
Transportimise temperatuur	-20 kuni +55 °C (-4 kuni 131 °F)
Mõõtmed p × l × k ilma jahutusseadmeta	625 × 394 × 496 mm (24,6 × 15,5 × 19,5 tolli)
koos jahutusseadmega	625 × 394 × 776 mm (24,6 × 15,5 × 30,6 tolli)
Püsiv helirõhk koormuse puudumise korral	< 70 db (A)
Mass ilma jahutusseadmeta	82 kg (183 naela)
koos jahutusseadmega	102 kg (225 naela)
Isolatsiooni klass trafo	H
Korpuse kaitseklass	IP23
Rakendusklass	S

¹⁾ Kehtib vooluallikatele, mille andmeplaadil pole VRD spetsifikatsiooni.

²⁾ Kehtib vooluallikatele, mille andmeplaadil on VRD spetsifikatsioon. VRD funktsiooni kirjelduse leiate juhtpaneeli kasutusjuhendist.

4 PAIGALDAMINE

Paigaldust peab tegema kvalifitseeritud isik.




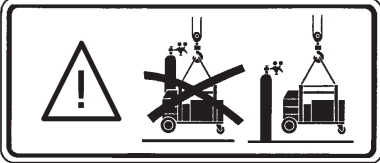



TÄHELEPANU!

Nõuded toiteallikale

See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on suurem või võrdne S^{scmin} -ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas. Seadme paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu operaatoriga nõu pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille lühisvõimsus on suurem või võrdne S^{scmin} -ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest „TEHNILISED ANDMED”.


4.1 Tõstmisjuhised

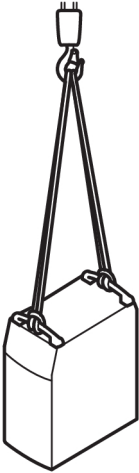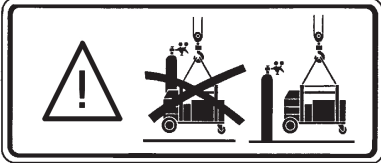Vooluallikas	Käru ja vooluallikas	Käru 2 ja vooluallikas
	 	 

4.2 Asetus

Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks takistatud.

4.3 Vooluvõrk

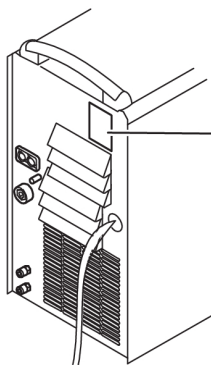

Kontrollige, kas keevitusseade on ühendatud õige vooluvõrgupingega ja kaitstud õige suurusega kaitsmetega. Kaitsev maandusühendus peab olema vastavuses määrustega.

Andmesilt koos toiteühenduse andmetega

Soovitavad kaitsme suurused ja minimaalsed kaablite ristlõiked

Mig U5000i WeldCloud™	400 V 3~ 50 Hz
Võrgupinge	400 V
Peakaabliala, mm ²	4G6
Faasivool, I ^{eff}	28 A
Kaitse	
Liigpingekaitse	25 A
Tüüp C MCB	32 A


**TÄHELEPANU!**

Ülalpool toodud toitekaabli ristlõiked ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi eeskirjadega. Muudes regioonides peavad toitekaablid vastama rakenduse nõuetele ning kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.

4.4 Koormustakisti

Sidehäirete vältimiseks tuleb CAN elektrivõrgu sõlme otstesesse asetada koormustakistid.

CAN elektrivõrgu sõlme üks ots asub juhtpaneelil, millel on integreeritud koormustakisti. CAN elektrivõrgu sõlme teise otsa tuleb paigaldada koormustakisti nagu näidatud paremal asuval joonisel.

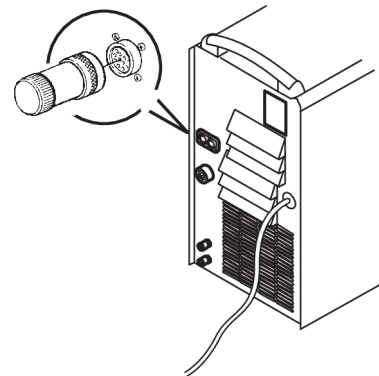**4.5 Mitmekordse traadi etteandemehhanismi ühendus**

Juhtseadme ja ilma juhtpaneelita traadi etteandemehhanismide korral saab ühe vooluallikaga hallata kuni 4 traadi etteandemehhanismi.

Valikus on järgmised ühenduse variandid:


- 1 TIG-põleti ja 1 MIG-püstol (vajalik on universaalne vooluallikas)
- 2 MIG/MAG-püstolit
- 1 TIG-põleti ja 3 MIG-püstolit (vajalik on universaalne vooluallikas)
- 4 MIG-püstolit

Kui keevitamisel kasutatakse kõikidel traadi etteandemehhanismidel vesijahutusega MIG-püstoleid, on soovitatav 2 lisapüstoli jaoks ühendada eraldi jahutusseade.

Soovitame püstolid ühendada paralleelselt.

Kaks traadi etteandemehhanismi


Kahe traadi etteandemehhanismi ühendamiseks on tarvis ühenduskomplekti, vt peatükki „TARVIKUD”.

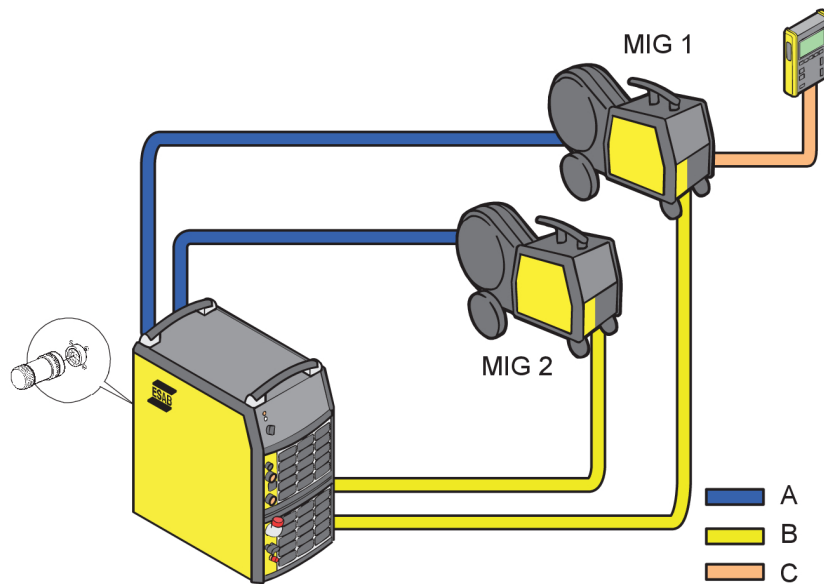

- A. Veeühendus
- B. Kevitusvoolu ühendus
- C. Juhtkarbi ühendus

Neli traadi etteandemehhanismi



Nelja traadi etteandemehhanismi ühendamiseks on tarvis kahte ühenduskomplekti ja täiendavat jahutusseadet, vt peatükki „TARVIKUD”.

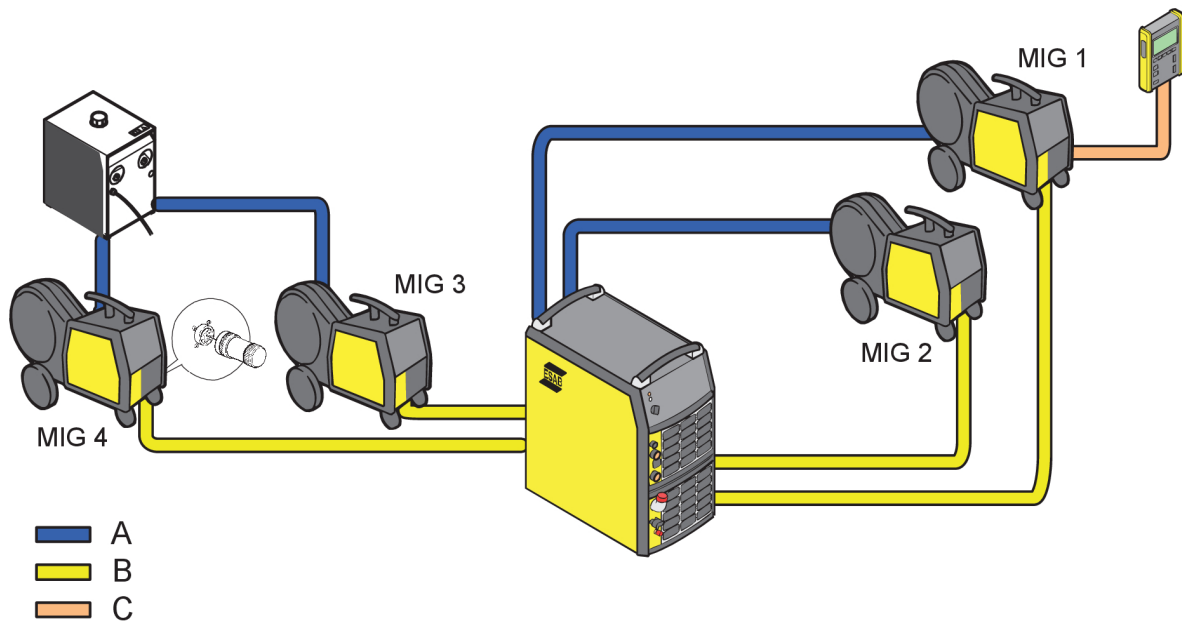



- A. Veeühendus
- B. Kevitusvoolu ühendus
- C. Juhtkarbi ühendus

5 KASUTAMINE

Seadmete käsitlemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiata käesoleva käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!

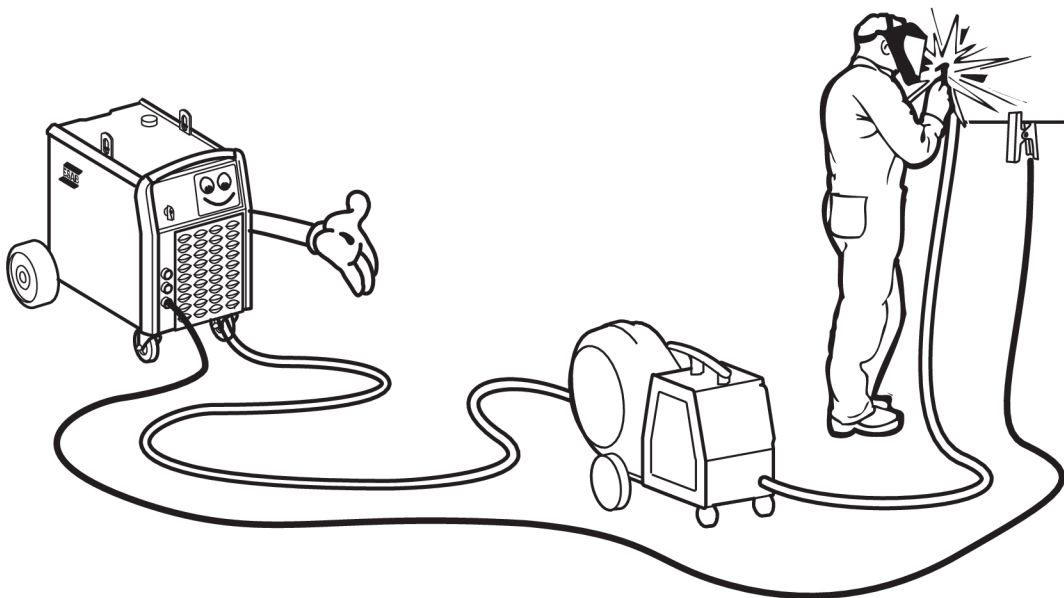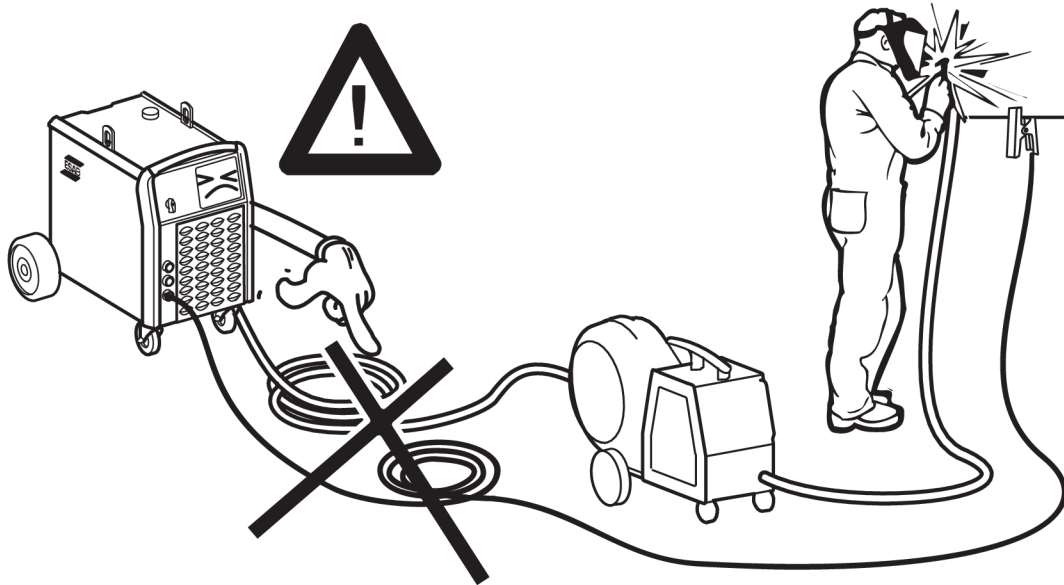

5.1 Ühendused ja juhtimisseadmed

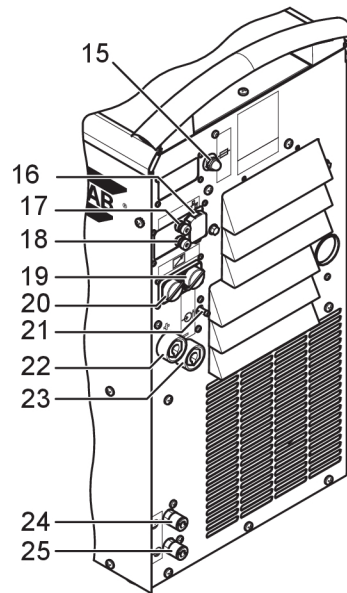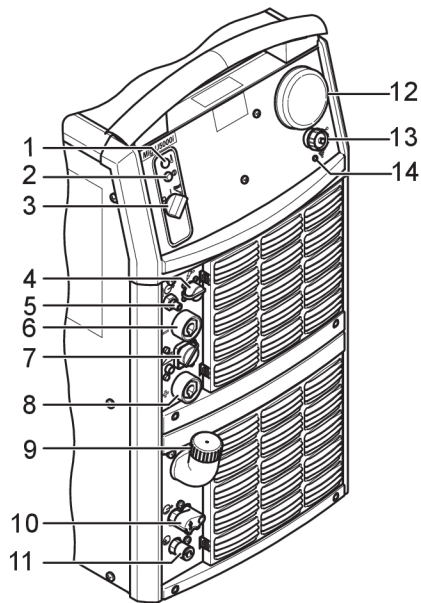

- | | |
|---|---|
| 1 Oranž märgutuli – ülekuumenemine | 14 Punane märgutuli – Wi-Fi ühendus |
| 2 Valge märgutuli – toitevool SEES | 15 Etteandemehhanismi toitepinge kaitse, 42 V |
| 3 Peatoitelüliti, 0 / 1 / START | 16 Etherneti ühendus |
| 4 Põletist tuleva stardisignaali ühendus | 17 Mõõtmeväljundi kruviklemm, punane (+) |
| 5 Gaasi ühendus TIG-keevituskäppa | 18 Mõõtmeväljundi kruviklemm, must (-) |
| 6 Ühendus (-) tagasivoolukaabli jaoks MMA korral või keevitusvoolu kaabli jaoks TIG-keevituse korral | 19 Etteandemehhanismi või koormustakisti juhtkaabli ühendus |
| 7 Kaugjuhtimisseadme ühendus | 20 Etteandemehhanismi juhtkaabli või koormustakisti ühendus |
| 8 Ühendus (+) keevitusvoolu kaabli jaoks MMA-keevituse korral või tagasivoolukaabli jaoks TIG-keevituse korral | 21 Gaasivooliku ühendus |
| 9 Jahutusvedeliku täide | 22 Etteandemehhanismi (MIG/MAG) keevitusvoolu kaabli ühendus (+) |
| 10 Ühendus koos ELP-ga ¹ TIG-põletisse mineva jahutusvee jaoks – SININE | 23 Tagasivoolukaabli (MIG/MAG) ühendus (-) |
| 11 Ühendus TIG-põletist tuleva jahutusvee jaoks – PUNANE | 24 Etteandemehhanismi mineva jahutusvee ühendus – SININE |
| 12 Antenn | 25 Etteandemehhanismist tuleva jahutusvee ühendus – PUNANE |
| 13 USB ühendus | |

¹) ELP = ESAB-i loogikapump, vt selle peatüki jaotist „Jahutusseade”.

5.2 Vooluallika sisselülitamine

Lülitage toiteallikas sisse, keerates lüliti (7) asendisse „START”. Vabastage lüliti ja see naaseb asendisse „1”.

Juhul kui keevitamise ajal peaks toimuma voolukatkestus ja seejärel voolu taastumine, jääb toiteallikas väljalülitatuks, kuni lüliti keeratakse käsitsi uuesti asendisse „START”.

Lülitage seade välja, keerates lüliti asendisse „0”.

Olenemata sellest, kas toimub vooluvõrgu katkestus või toiteallikas lülitatakse välja tavapärasel moel, salvestatakse keevitusandmed, mis on saadaval seadme järgneval käivitamisel.

5.3 Ventilaatori juhtimine

Toiteallika ventilaatorid jätkavad töötamist 6,5 minutit pärast keevitamise lõppu ning seade lülitub energiasäästurežiimile. Keevitamise uuesti alustamisel alustavad ka ventilaatorid taas tööd.

Ventilaatorid töötavad vähendatud kiirusel keevitusvooluni kuni 180 A ja täiskiirusel suurema voolu korral.

5.4 Ülekuumenemiskaitse

Toiteallikal on kaks ülekuumenemiskaitse lüliti, mis rakenduvad sisetemperatuuri liiga kõrgele tõusmise korral. Keevitusvoolu ühendus katkestatakse ja seadme esiküljel süttib kollane märgutuli. Ülekoormuskaitsemed lähtestatakse automaatselt, kui temperatuur on langenud.

5.5 Jahutusseade

Probleemideta töötamise tagamiseks peab paigalduskõrgus jahutusseadmest keevituspõletini olema max 7 m. Sellest suuremad kõrgused võivad põhjustada probleeme nagu pikad käivitusajad, õhumullid, vaakum jne.

Kui paigalduskõrgus peab olema üle 7 m, soovitame kasutada paigalduskomplekti, mis koosneb tagasilöögiklapist ja solenoidklapist, vt peatükki „TARVIKUD”. Kui need klapid on paigaldatud, peab voolikupakett olema esmase käivitamise ajal horisontaalasendis, et kõik täituks veega. Seejärel tõstke traadi etteandemehhanism ja voolikupakett kõrgele. Nüüd võib alustada seadme pidevat ohutut kasutamist paigalduskõrgusel kuni 12 m.

Veeühendus (TIG-keevitus)

Jahutusseade on varustatud **ELP** (ESAB-i loogikapump) tuvastussüsteemiga, mis kontrollib, kas veevoolikud on ühendatud.

Vooluallika sisse/välja lüliti peab vesijahutusega TIG-põleti ühendamisel olema asendis „0” (väljas).

Kui vesijahutusega TIG-põleti on ühendatud, siis veepump käivitub automaatselt, kui pealüliti keeratakse asendisse „START” ja/või keevitus algab. Pärast keevitust jätkab pump tööd 6,5 minutit ning lülitub siis energiasäästurežiimile.

Tegevus keevitamise ajal

Keevitamise alustamiseks vajutab keevitaja keevituspõleti päästikule. Vooluallikas lülitub sisse ning käivitab traadi etteande ja jahutusveepumba.

Keevitamise peatamiseks vabastab keevitaja keevituspõleti päästiku. Keevitusprotsess lakkab, kuid jahutusveepump jätkab töötamist 6,5 minutit, misjärel lülitub seade energiasäästurežiimile.

Vee vooluhulga valve

Vee vooluhulga valve katkestab keevitusvoolu jahutusvedeliku puudumisel ja juhtpaneelil kuvatakse veateade. Vee vooluhulga valve on lisaseade.

5.6 Kaugjuhtimisseade

Kaugjuhtimisseadme ühendamisel töötavad vooluallikas ja traadi etteandemehhanism kaugjuhtimisrežiimil; nuppude talitus on blokeeritud. Funktsioone saab reguleerida ainult kaugjuhtimisseadmega.

Kui kaugjuhtimisseadet ei kasutata, tuleb see vooluallikast / traadi etteandemehhanismist lahutada, vastasel juhul jäävad need töötama kaugjuhtimisrežiimil.

Lisateabe saamiseks kaugjuhtimispuldi töö kohta vaadake juhtpaneeli kasutusjuhiseid.

5.7 WeldCloud™-seade

WeldCloud™-seade ühendab keevitusvooluallika Wi-Fi või juhtmega kohtvõrgu abil lokaalse WeldCloud™-i serveriga. WeldCloud™-seade on varustatud GPS-funktsiooniga, mille abil jälgitakse keevitusvooluallika asukohta. Seadmel on ka Bluetooth-ühenduse funktsioon, mis võimaldab ühendada³ osapoolte sisendseadmeid, näiteks Bluetooth-funktsiooniga ribakoodi- või koguselugejaid.

WeldCloud™-seadme Wi-Fi ühendus aktiveeritakse vooluallika sisselülitamisel. See alustab kuumkohana, mis kuvatakse kui saadaolev Wi-Fi võrk. Pärast ühenduse loomist saab avada juurdepääsu vooluallika veebileidesele, et teha ühekordne häälestustooming. Häälestamise ja taaskäivitamise järel kuvatakse vooluallikas WeldCloud™-seadmel. Lisateavet WeldCloud™-seadme ja selle funktsioonide kohta vt WeldCloud™-i kasutusjuhendist.

6 HOOLDAMINE



TÄHELEPANU!

Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.

Ainult vastavate elektrialaste teadmistega isikud (volitatud personal), võivad kaitseplaate eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-, hooldus- või remonditööde läbiviimiseks.



ETTEVAATUST!

Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.

6.1 Igapäevaselt


Tehke järgmised hooldustoimingud iga päev.

- Kontrollige, kas kõik kaablid ja ühendused on korras ja terved. Vajaduse korral pinguldage ja vahetage kõik defektsed osad.
- Kontrollige vee taset ja voolu, vajaduse korral lisage jahutusvedelikku.


6.2 Vajaduse korral

- Kontrollige korrapäraselt, et vooluallikas ei oleks mustusega ummistunud. Õhu sisse- ja väljalaskeavade määrdumisel või ummistumisel tekib ülekuumenemine.
- Puhastage tolmufilter.

- Eemaldage tolmufiltriga õhutusvõre (1).
- Pöörake võre (2) välja.
- Eemaldage tolmufilter (3).
- puhastage filter suruõhuga (madala rõhuga),
- Asetage peene võrguga filter vastu võret (2) (vooluallikast välja).
- Asetage tolmufiltriga õhutusvõre tagasi.

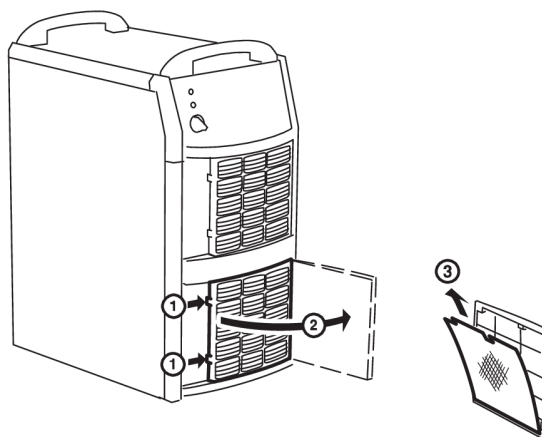

- Lisage jahutusvedelikku
Soovitav on kasutada ESAB-i valmissegatud jahutusvedelikku. Vt peatükki „TARVIKUD”.
- Lisage jahutusvedelikku, kuni see katab poole sisselasketorust.

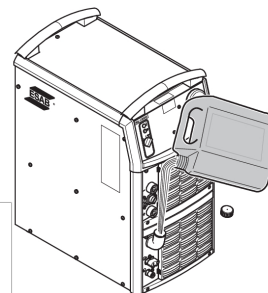

TÄHELEPANU!

Jahutusvedelikku tuleb lisada, kui ühendatakse keevituspõleti või ühenduskaablid, mis on 5 m pikad või pikemad. Kui lisate vedelikku selle taseme reguleerimiseks, siis ei ole vaja voolikut lahti ühendada.



ETTEVAATUST!

Jahutusvedelikku tuleb käidelda kemikaalide jäätmetena.

6.3 Kord aastas

Tehke järgmised hooldustoimingud vähemalt kord aastas.

- Eemaldage mustus ja tolm. Puhastage vooluallikas kuiva suruõhuga (madala rõhuga).
- Vahetage jahutusvedelik ning peske voolikud ja veepaak puhta veega.
- Kontrollige tihendeid, kaableid ja ühendusi. Vajaduse korral pinguldage ja vahetage kõik defektsed osad.

7 VEAOTSING

Enne volitatud hooldustehniku kutsumist proovige neid soovitatud kontrollimeetodeid.

Vea tüüp	Toiming
Kaar puudub.	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et toitelüliti oleks sisse lülitatud. • Veenduge, et keevitus- ja tagasivoolukaablid on õigesti ühendatud. • Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige.
Vool katkeb keevitamise ajal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas ülekuumenemiskaitse lülitid on rakendunud (seda näitab oranž tuli esipaneelil). • Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Ülekuumenemiskaitse lülitid rakenduvad sageli.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas õhufiltrid on ummistunud. • Veenduge, et te ei ületa vooluallika kindlaksmääratud andmeid (st seade ei ole ülekoormatud).
Halb keevituskvaliteet.	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et keevitus- ja tagasivoolukaablid on õigesti ühendatud. • Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige. • Veenduge, et kasutatakse õigeid elektroode. • Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.

8 VARUOSADE TELLIMINE



ETTEVAATUST!


Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.

Mig U5000iw WeldCloud™ on välja töötatud ning testitud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele **IEC/EN 60974-1/-2/-3** ja **EN 60974-10**.


Teenindus- või remonditöid teostanud tehnohooldesakond peab tagama, et toode endiselt vastaks ülal mainitud standarditele.

Varuosi ja kulutarvikuid saate tellida lähima ESAB-i toodete edasimüüja juurest, lisateavet vaadake veebilehelt esab.com. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber, kasutamisosstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.


SKEEM

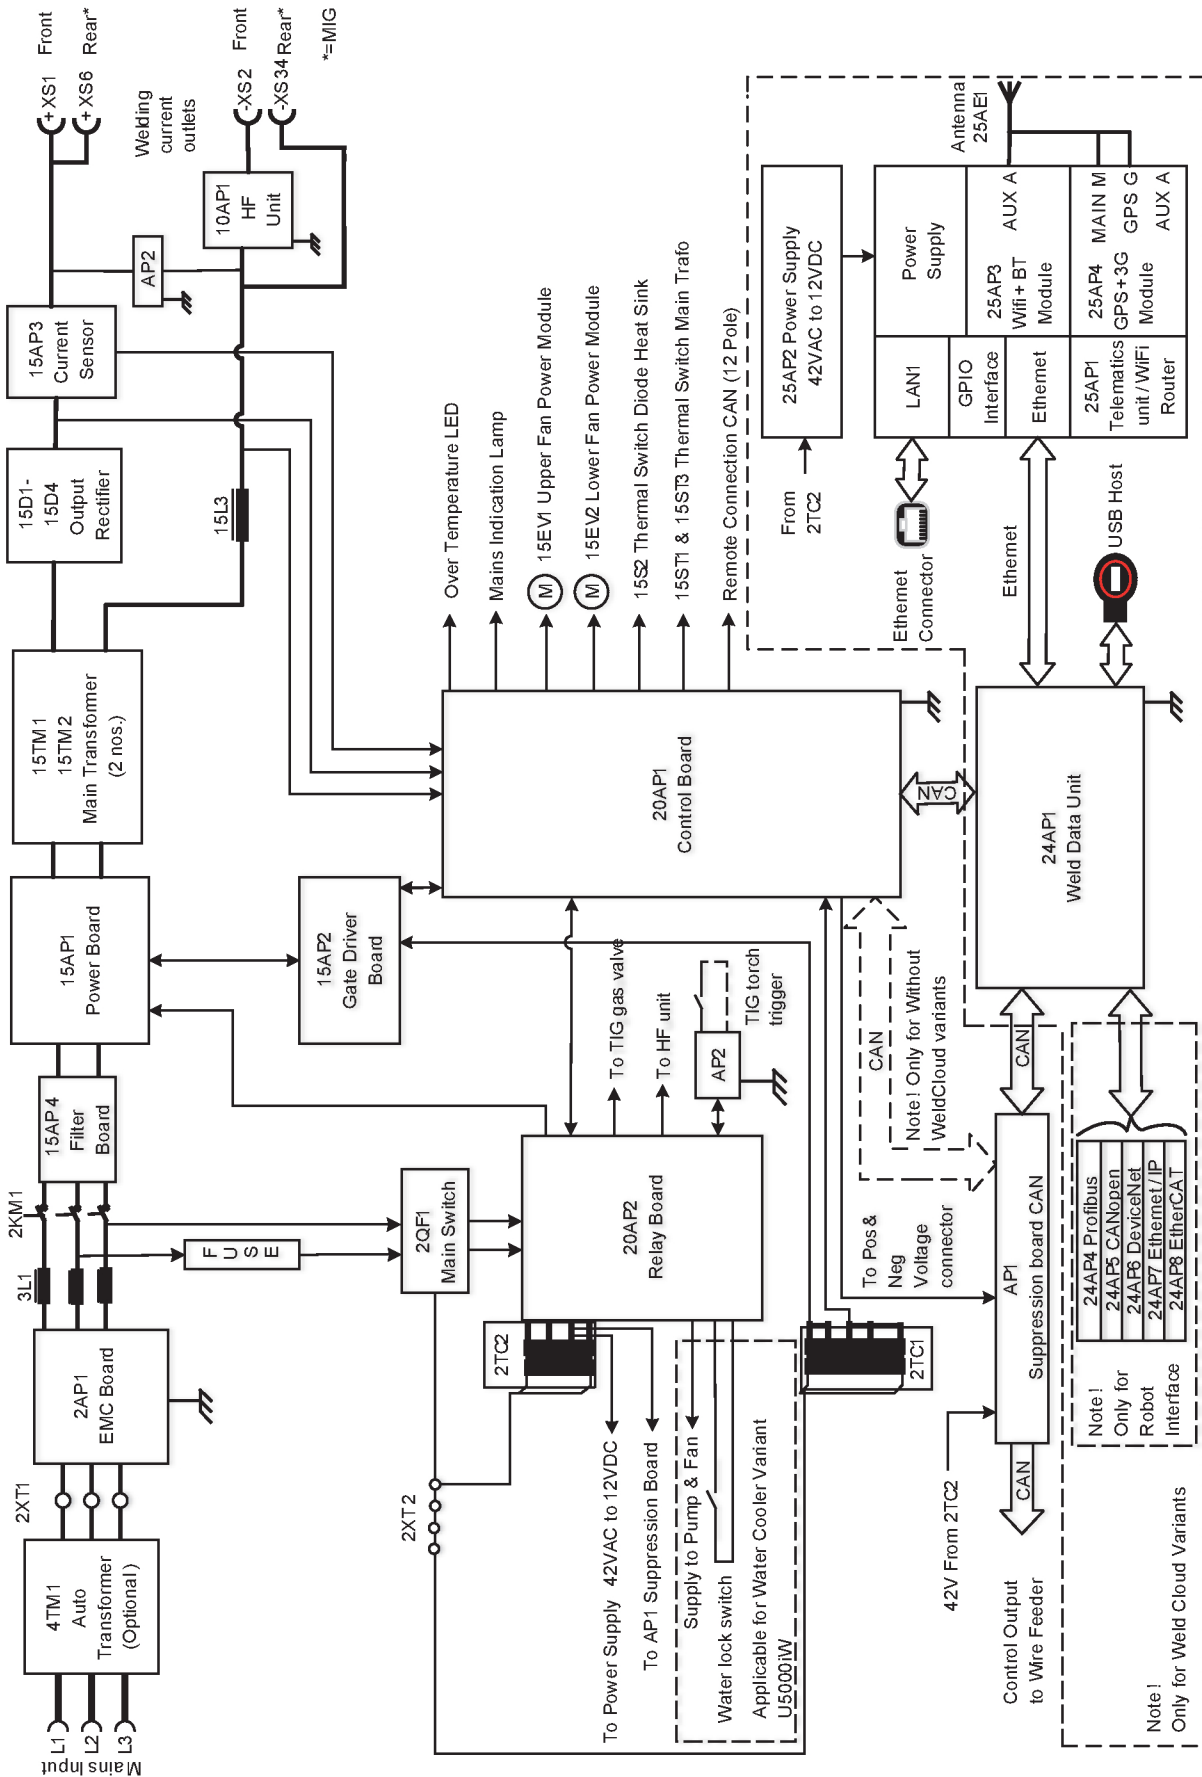

Jahutusseade

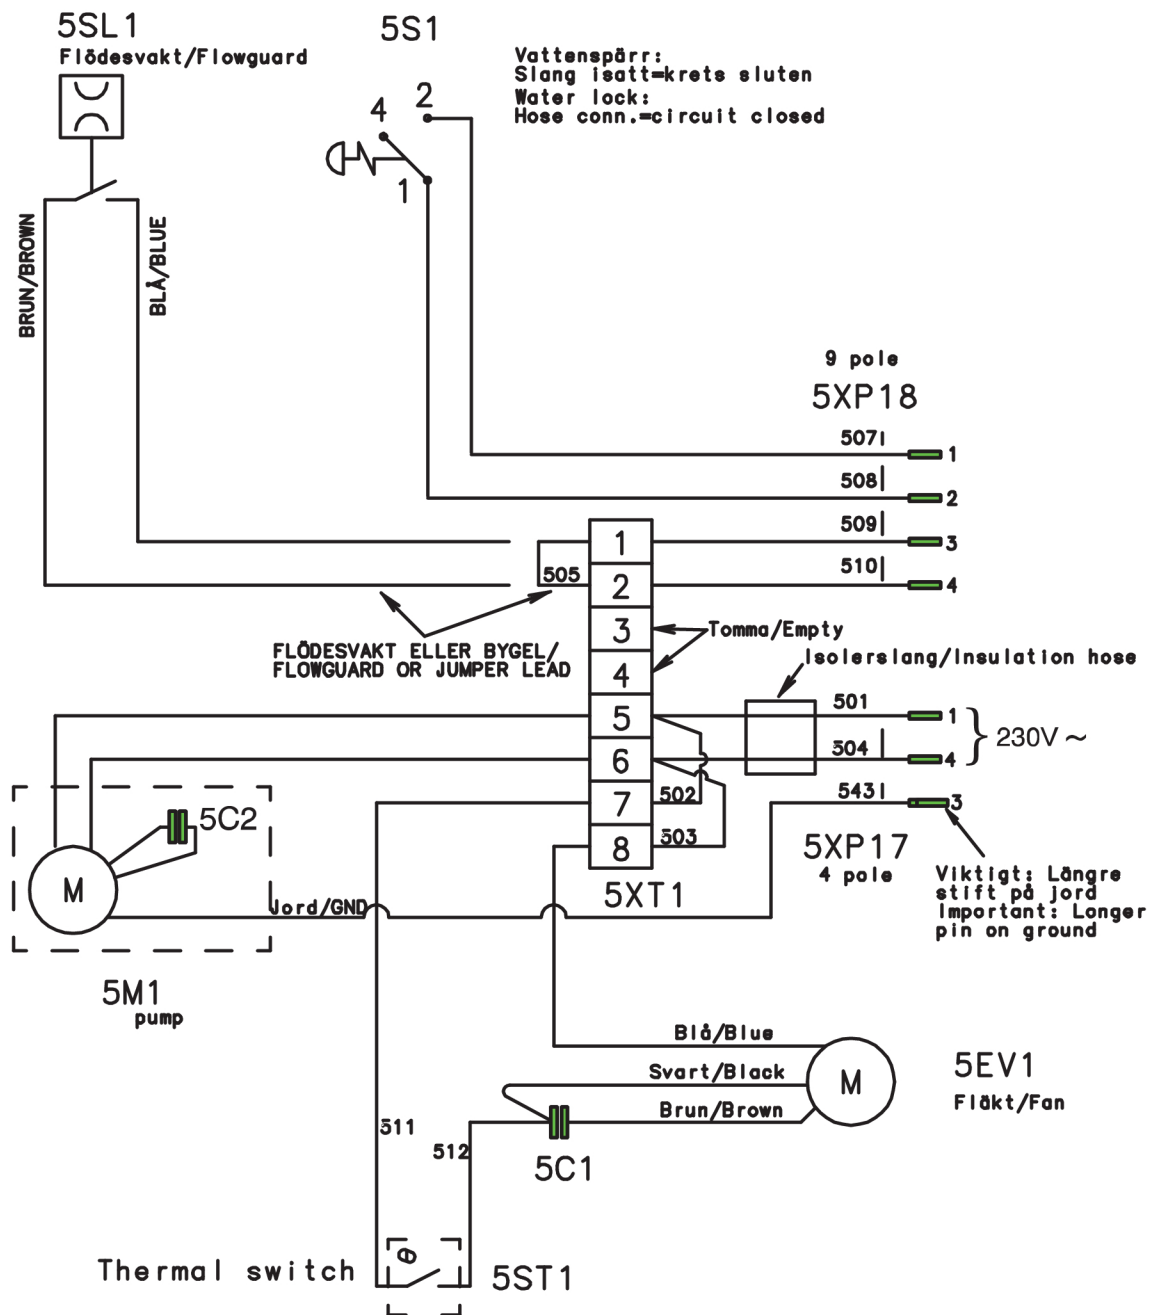

TELLIMISNUMBRID

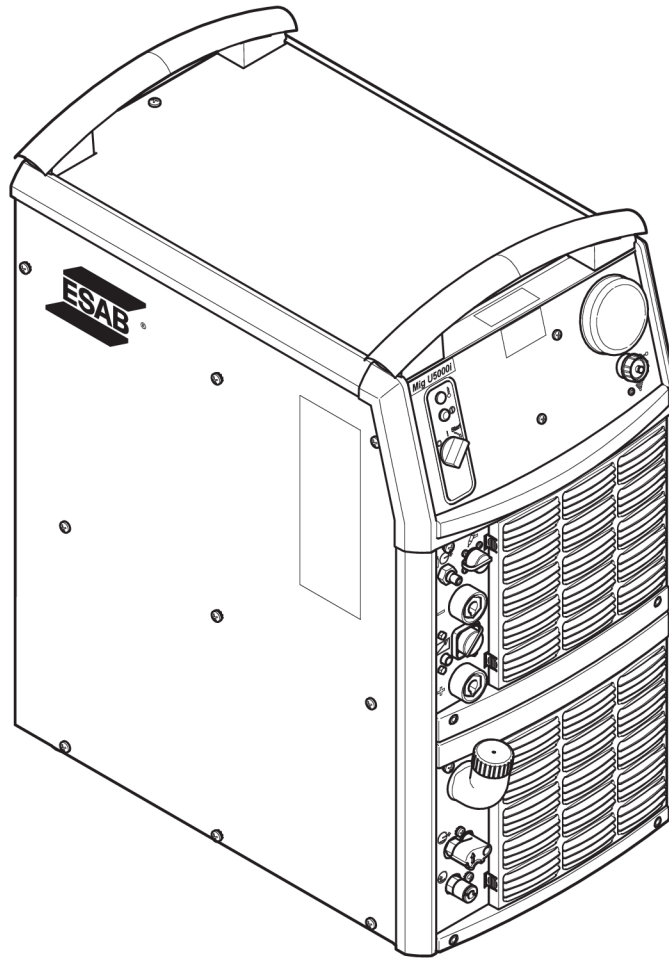


Ordering no.	Denomination	Product	Notes
0445 400 883	Welding power source	Mig U5000iw WeldCloud™, 400 V	With cooling unit and WeldCloud™ unit
0459 839 018	Spare parts list	Mig 5000i, Mig U5000i, Mig 5000i WeldCloud™, Mig U5000i WeldCloud™	





Tehniline dokumentatsioon on saadaval veebiaadressil: www.esab.com

VARUOSADE LOETELU






Item	Ordering no.	Denomination
1	0458 398 001	Filter
2	0458 383 991	Front grill

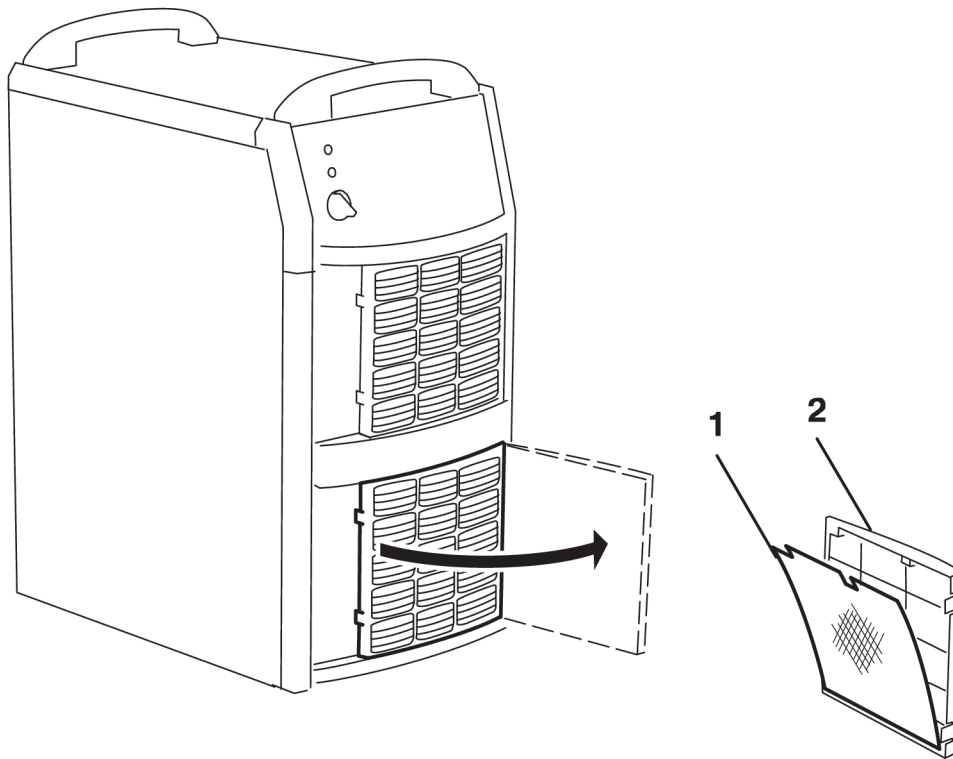
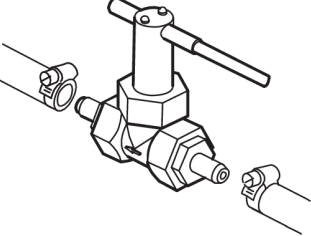
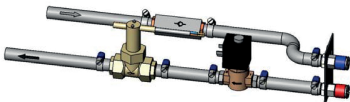
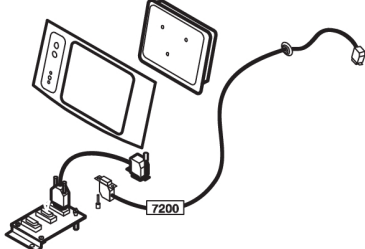
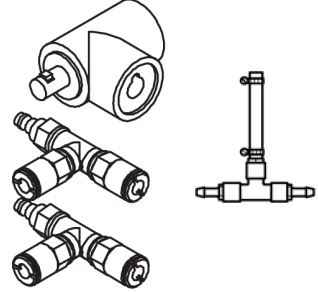




TARVIKUD

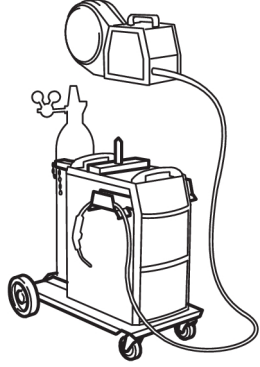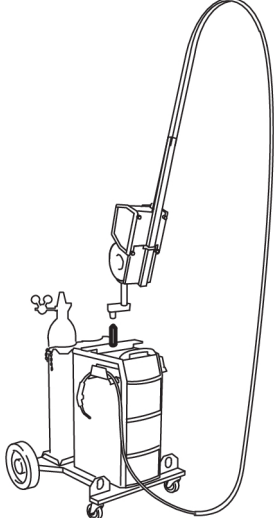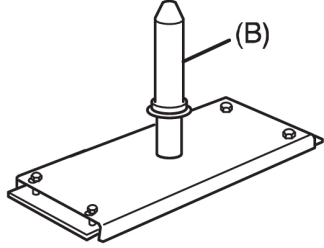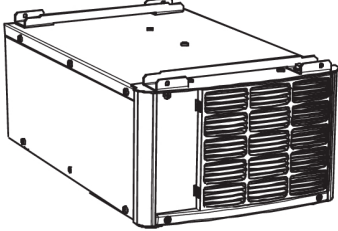0458 530 880	Trolley	 A line drawing of a trolley with a feeder and gas bottles. The trolley has four wheels and a handle. A feeder is mounted on top, and two gas bottles are attached to the side. A cable is connected to the feeder.
0458 603 880	Trolley 2 (for feeder with counterbalance device and/or 2 gas bottles)	 A line drawing of Trolley 2, which is similar to the first trolley but includes a counterbalance device. The counterbalance device is a long, curved arm that extends upwards and then back down to the trolley. It is attached to the feeder.
0458 731 880 0278 300 401	Guide pin (B) Insulating bushing, included in guide pin	 A line drawing of a guide pin. It consists of a vertical pin with a conical tip, mounted on a rectangular base plate. The base plate has four mounting holes. A label (B) points to the insulating bushing on the pin.
0459 145 880	Autotransformer TUA2	 A line drawing of an autotransformer TUA2. It is a rectangular metal enclosure with a handle on top and a large cooling fan on the front panel.

0459 307 881	Handle (1 piece) with mounting screws	
0459 491 910	Remote control adapter RA12 12 pole For analogue remote controls to CAN based equipment.	
0459 491 880	Remote control unit MTA1 CAN MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA: current and arc force TIG: current, pulse and background current	
0459 491 882	Remote control unit M1 10Prog CAN Choice of one of 10 programs MIG/MAG: voltage deviation TIG and MMA: current deviation	
0459 491 883	Remote control unit AT1 CAN MMA and TIG: current	
0459 491 884	Remote control unit AT1 CF CAN MMA and TIG: rough and fine setting of current.	
	Remote control cable 12 pole - 4 pole	
0459 554 880	5 m	
0459 554 881	10 m	
0459 554 882	15 m	
0459 554 883	25 m	
0459 554 884	0.25 m	

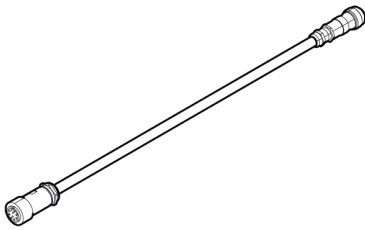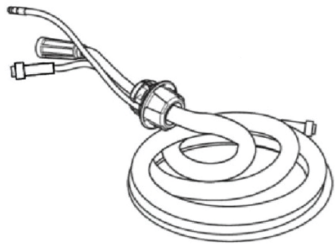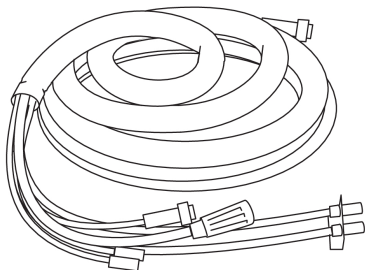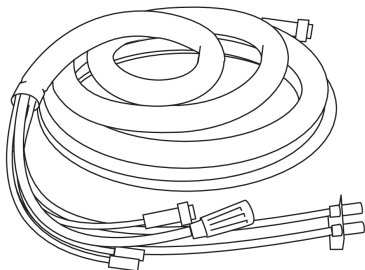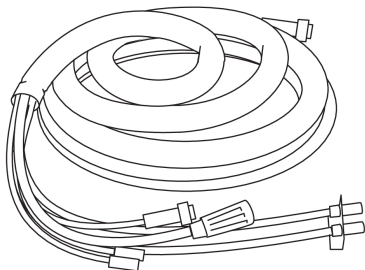	Adapter cable 10 pole - 12 pole	
0446089880	0.5 m	
0446089881	1 m	
	Connection set, 70 mm² 10 kontakti kaabli pistik - 10 kontakti kaabli pesa	
0459 528 780	1.7 m	
0459 528 781	5 m	
0459 528 782	10 m	
0459 528 783	15 m	
0459 528 784	25 m	
0459 528 785	35 m	
	Connection set, 95 mm² 10 kontakti kaabli pistik - 10 kontakti kaabli pesa	
0459 528 980	1.7 m	
	Connection set water, 70 mm² 10 pole cable plug - 10 pole cable socket	
0459 528 790	1.7 m	
0459 528 791	5 m	
0459 528 792	10 m	
0459 528 793	15 m	
0459 528 794	25 m	
0459 528 795	35 m	
	Connection set water, 95 mm² 10 kontakti kaabli pistik - 10 kontakti kaabli pesa	
0459 528 990	1,7 m	
0459 528 991	5 m	
0459 528 992	7 m	
0459 528 993	15 m	
0459 528 994	25 m	

0700 006 897	Return cable 5 m 95 mm ²	
0456 855 880	Water flow guard 0.7 l/min	
0461 203 880	Water return flow guard Mech 7 m	
0459 579 880	MMC kit for power source Mig	
0459 546 880	Connection set for connection of two wire feed units	

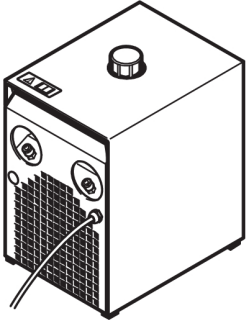0414 191 881	Cooling unit OCE2H	 A rectangular cooling unit with a control knob on top, a fan grille on the front, and a power cord.
0465 720 002	ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal) Ettenähtust erineva jahutusvedeliku kasutamine võib seadet kahjustada. Selliselt tekkinud kahjustuste korral kaotavad kõik ESAB-i garantiikohustused kehtivuse.	 A 10-liter coolant container with a handle and a label that reads "10 L".



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



For contact information visit esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com

