




Aristo®

Mig U5000i WeldCloud™

400 V

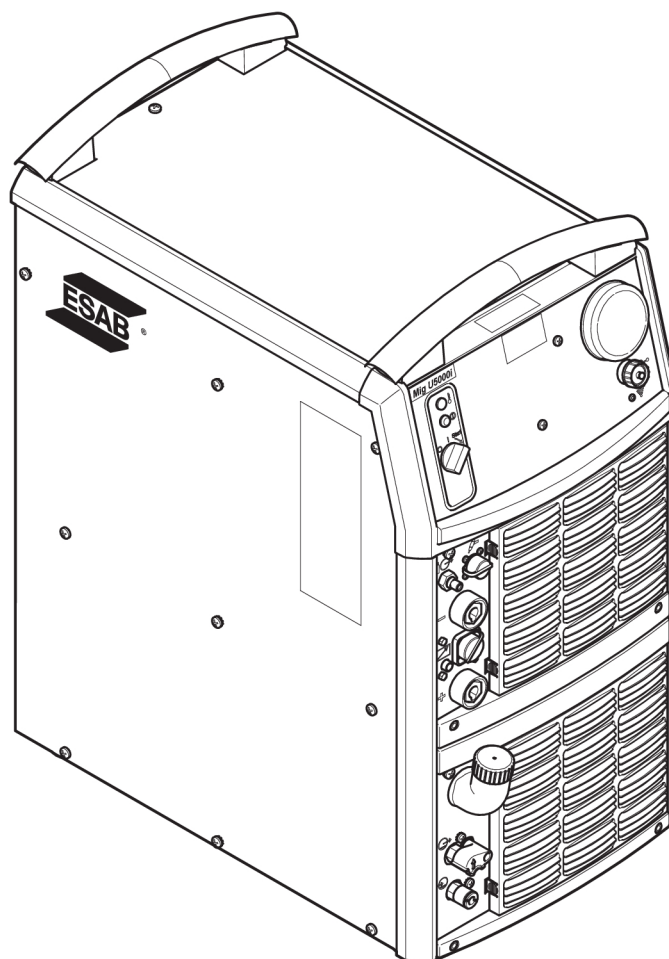

Ръководство за експлоатация



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to:

The Low Voltage Directive 2014/35/EU;
The RoHS Directive 2011/65/EU;

The EMC Directive 2014/30/EU;
The Ecodesign Directive 2009/125/EC

Type of equipment

Arc welding power source

Type designation

Mig 5000i / 5000iw WeldCloud from serial number OP444 YY XX XXXX
Mig U5000i / U5000iw WeldCloud from serial number OP444 YY XX XXXX

X and Y represents digits, 0 to 9 in the serial number, where YY indicates year of production.

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

ESAB AB
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following EN standards and regulations in force within the EEA has been used in the design:

EN IEC 60974-1 :2018/A1 :2019	Arc Welding Equipment - Part 1: Welding power sources
EN IEC 60974-2: 2019	Arc Welding Equipment - Part 2: Liquid cooling systems
EN IEC 60974-3:2019	Arc Welding Equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices
EN 60974-10:2014/A 1 :2015,	Arc Welding Equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 303 446-2.	Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 2: Specific conditions for equipment intended to be used in industrial locations
EN 301 489-17 V3.2.0	Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems
EN 301 489-19 V2.1.0	Part 19: Specific conditions for GPS
E.N 301 489-52 V1 .1.0	Part 52: Specific conditions for Cellular Communication
EN 301 489-1 V2.2.0	Part 1: Common technical requirements
EU no. 2019/1784	Ecodesign requirements for welding equipment pursuant to Directive 2009/125/EC

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
Mig U5000(w) and U5000i(w) WeldCloud are part of the ESAB Aristo product family.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety and environmental requirements stated above.

Place/Date

Gothenburg
2024-10-18

Signature

Peter Burchfield
General Manager, Equipment Solutions



1	БЕЗОПАСНОСТ	4
1.1	Значение на символите	4
1.2	Безопасност предпазни мерки	4
2	ВЪВЕДЕНИЕ	8
2.1	Оборудване	8
3	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	9
4	МОНТАЖ	11
4.1	Инструкции за повдигане	11
4.2	Разположение	11
4.3	Захранване от електрическата мрежа	12
4.4	Терминиращ резистор	12
4.5	Свързване на няколко телоподаващи апарата	12
5	РАБОТА С АПАРАТА	15
5.1	Съединения и устройства за управление	16
5.2	Включване на захранващия източник	17
5.3	Управление на вентилатора	17
5.4	Защита срещу прегряване	17
5.5	Охлаждащ блок	17
5.6	Дистанционно управление	18
5.7	Модул WeldCloud™	18
6	ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ	19
6.1	Ежедневно	19
6.2	При необходимост	19
6.3	Всяка година	20
7	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	21
8	ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ	22
	СХЕМА	23
	КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА	25
	СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ	26
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	27

1 БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Значение на символите

Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!



ОПАСНОСТ!

Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ!

Означава опасност, която може да доведе до леки телесни наранявания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди употреба прочетете и разберете ръководството за работа и спазвайте всички етикети, практики за безопасност на служителите и информационни листове за безопасност (SDS).



1.2 Безопасност предпазни мерки

Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват следните препоръки.

Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на оборудването.

1. Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
 - неговата работа
 - местоположението на аварийните спирачки
 - неговата функция
 - приложимите мерки за безопасност
 - заваряването и рязането и останалите приложими функции на оборудването
2. Операторът трябва да осигури следното:
 - при включването на оборудването в работната му зона няма неупълномощени лица
 - няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на работата с оборудването

3. Работното място трябва:
 - да бъде подходящо за целта
 - да няма въздушни течения
4. Лични предпазни средства:
 - Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
 - Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни, пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат изгаряния
5. Общи мерки за безопасност:
 - Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
 - Работи по оборудване под високо напрежение **могат да се извършват само от квалифициран електротехник**
 - Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно обозначено и поставено наблизо
 - Смазването и поддръжката **не** трябва да се извършват по време на работа с оборудването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на вас и други лица. Вземайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР – Може да е смъртоносен

- Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството за работа.
- Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
- Изолирайте себе си от работното място и земята.
- Заемете безопасна работна поза



ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА – Може да представляват опасност за здравето

- Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
- Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия върху здравето, които не са известни.
- Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да минимизират излагането на електромагнитно поле:
 - Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента, когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
 - Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до зоната, в която ще заварявате.



ГАЗОВЕ И ДИМ – Могат да представляват опасност за здравето

- Дръжте главата си далеч от димните газове.
- Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете, за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното пространство.



ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – Може да нарани очите и да предизвика изгаряния върху кожата

- Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
- Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.



ШУМ – Прекомерният шум може да увреди слуха

Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита на слуха.



ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – Могат да причинят нараняване

- Дръжте всички врати, панели, предпазители и капаци затворени и фиксирани на мястото им.
- Позволявайте само на квалифицирани лица да свалят капаци с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато това е необходимо.
- Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от движещите се части.
- Поставете обратно панелите или капаци и затворете вратите, след като сервисното обслужване е приключено и преди да стартирате устройството.



ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР

- Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в близост няма никакви запалими материали.
- Не използвайте затворени контейнери.



ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ – Частите могат да причинят изгаряне

- Не докосвайте части с голи ръце.
- Изчакайте оборудването да се охлади, преди да работите по него.
- За да боравите с горещи части, използвайте подходящи инструменти и/или изолирани ръкавици за заваряване, за да предотвратите изгаряния.



ВНИМАНИЕ!

Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали части.



ВНИМАНИЕ!

Оборудването от клас А не е предназначено за употреба в жилищни помещения, в които електрозахранването се осъществява от обществената мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е възможно възникване на потенциални затруднения, свързани с електромагнитната съвместимост на оборудване от клас А, вследствие на проводими или излъчващи повърхности.

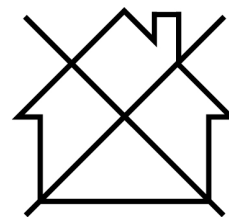




ЗАБЕЛЕЖКА!

Унищожавайте електронното оборудване чрез предаване в пункт за рециклиране!

В съответствие с европейската Директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане съгласно националното законодателство, електрическото и/или електронното оборудване, което е достигнало до края на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.

Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за оборудването, Вие трябва да потърсите информация за одобрените пунктове за събиране на подобно оборудване.

За допълнителна информация се свържете с най-близкия дилър на ESAB.

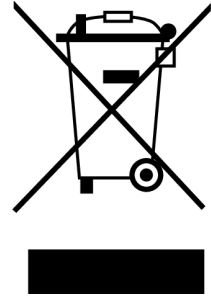

ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.

2 ВЪВЕДЕНИЕ

Mig U5000i WeldCloud™ е източник на захранване за MIG/MAG и TIG заваряване.

Ръководството е валидно за:

- Mig U5000iw с охлаждащ блок и устройство WeldCloud™

Захранващият източник е предназначен за употреба с устройствата за подаване на заваръчна тел RobustFeed U6, RobustFeed U82 и RobustFeed Pulse.

Всички настройки се извършват от телоподаващия апарат или от контролната кутия.

Сериен номер	MIG	TIG	MMA	Рубене	Версия на софтуера
Преди OP444	x	x	x	x	1.90P
От OP444	x	x			1.90Q

Източникът на захранване **Mig U5000i WeldCloud™** се комбинира с U8₂ и предоставя контролна кутия, която позволява безжично наблюдение.

Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.

За повече информация относно телоподаващите апарати вижте ръководствата за работа.

За повече информация относно WeldCloud™ вижте ръководството за бързо стартиране.

2.1 Оборудване

Източникът на захранване се доставя в комплект с терминиращ резистор, 5 m обратен кабел и упътване за употреба.

3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Mig U5000i WeldCloud™	
Мрежово напрежение	400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Мрежово захранване	S _{scmin} 8,7 MVA Z _{max} 0,018 Ω
Ток в първичната намотка	
I _{max} MIG/MAG (GMAW)	33 A
I _{max} TIG (GTAW)	26 A
Мощност без товар в режим на икономия на енергия, 6,5 мин. след заваряване	
TIG/MIG (GTAW/GMAW)	45 W
Диапазон на напрежение/ток	
MIG/MAG (GMAW)	8 – 60 V/16 – 500 A
TIG (GTAW)	4–500 A
Допустим товар при MIG/MAG (GMAW)	
60 % работен цикъл	500 A / 39 V
100% работен цикъл	400 A/34 V
Допустим товар при TIG (GTAW)	
60 % работен цикъл	500 A/30 V
100% работен цикъл	400 A/26 V
Коефициент на мощност при максимален ток (I ₂)	
TIG	0,88
MIG	0,90
Ефективност при максимален ток (I ₂)	
TIG	82%
MIG	86%
Напрежение на празен ход U₀ max	
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) без VRD функция ¹⁾	72–88 V
U _{0L} "TIG под напрежение (GTAW)", деактивирана функция VRD ²⁾	79 V
MIG/MAG (GMAW), деактивирана функция VRD ²⁾	59 V
активирана функция VRD ²⁾	< 35 V
Работна температура	–10 до +40°C (14 до 104°F)
Температура при транспортиране	–20 до +55°C (–4 до 131°F)
Размери, д x ш x в без охлаждащ блок	625 × 394 × 496 mm (24,6 × 15,5 × 19,5 in.)
с охлаждащ блок	625 × 394 × 776 mm (24,6 × 15,5 × 30,6 in)

	Mig U5000i WeldCloud™
Постоянно звуково налягане на празен ход	< 70 db (A)
Тегло	82 kg (183 lb)
без охлаждащ блок	102 kg (225 lb)
с охлаждащ блок	
Клас на изолация трансформатор	H
Клас на защита на корпуса	IP23
Клас на приложение	S

¹⁾ Валидно за източници на захранване без технически характеристики на VRD на табелката с технически данни.

²⁾ Валидно за източници на захранване с технически характеристики на VRD на табелката с технически данни. Функцията VRD е обяснена в ръководството на панела за управление.

4 МОНТАЖ

Монтажът трябва да се извърши от професионалист.



ЗАБЕЛЕЖКА!

Изисквания към мрежовото захранване

Това оборудване съответства на IEC 61000-3-12, при условие че мрежовата мощност при късо съединение е по-голяма или равна на S_{scmin} в точката на свързване между потребителското захранване и обществената система. В този случай монтажникът или потребителят на оборудването, при необходимост след консултации с оператора на електроразпределителната мрежа, носят отговорността за свързване на оборудването само към захранване с мрежова мощност при късо съединение, по-голяма или равна на S_{scmin} . Направете справка с техническите данни в глава ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.


4.1 Инструкции за повдигане

Захранващ източник	Количка и захранващ източник	Количка 2 и захранващ източник
	<div data-bbox="608 943 979 1099" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> 	<div data-bbox="1011 943 1383 1099" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> 

4.2 Разположение

Разположете заваръчния захранващ източник така, че входните и изходните отвори за охлаждащия въздух да са свободни.

4.3 Захранване от електрическата мрежа

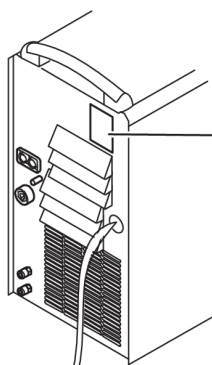

Проверете дали апаратът е свързан към захранване с необходимото напрежение и дали е защитен с правилно оразмерени предпазители. Необходимо е да се изгради защитна заземителна връзка в съответствие с изискванията.

Табелка с технически данни, съдържаща информация за захранването

Препоръчителен размер на предпазителят и минимално сечение на кабелите

Mig U5000i WeldCloud™	400 V 3~ 50 Hz
Мрежово напрежение	400 V
Сечение на захранващия кабел, mm ²	4G6
Фазов ток, I _{1eff}	28 A
Предпазител	
Срещу свръхнапрежение	25 A
Тип C MCB	32 A




ЗАБЕЛЕЖКА!

Посочените по-горе сечения на захранващите кабели и размерите на предпазителят съответстват на изискванията на наредбите в Швеция. За други региони захранващите кабели трябва да са подходящи за приложението и да отговарят на местните и национални разпоредби.

4.4 Терминиращ резистор

За да се избегнат комуникационни смущения, на изводите на CAN шината трябва да се поставят терминиращи резистори.

Единият извод на CAN шината е в пулта за управление, в който има вграден терминиращ резистор. На другия извод на захранващия източник трябва да се постави терминиращ резистор, както е показано вдясно.

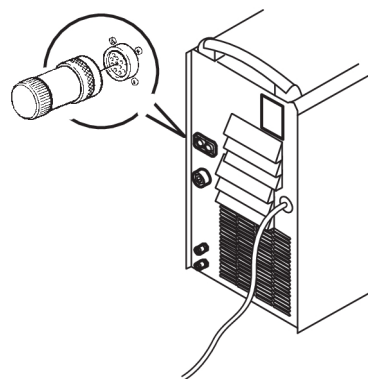

4.5 Свързване на няколко тепподаващи апарата

С управляващ блок и тепподаващи апарати без контролен панел е възможно да се управляват до 4 тепподаващи апарата от един захранващ източник.

Възможно е да избирате между следните връзки:

- 1 TIG-горелка и 1 MIG-горелка (изисква универсален захранващ източник)
- 2 MIG/MAG-горелки


- 1 TIG-горелка и 3 MIG-горелки (изисква универсален захранващ източник)
- 4 MIG-горелки

При заваряване с MIG-горелки с водно охлаждане на всички теплоподаващи апарати се препоръчва свързването на отделен охлаждащ блок за 2 допълнителни горелки.

Препоръчваме свързване на горелките в паралел.

Два теплоподаващи апарата


При свързването на два теплоподаващи апарата се изисква комплект за свързване, вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".

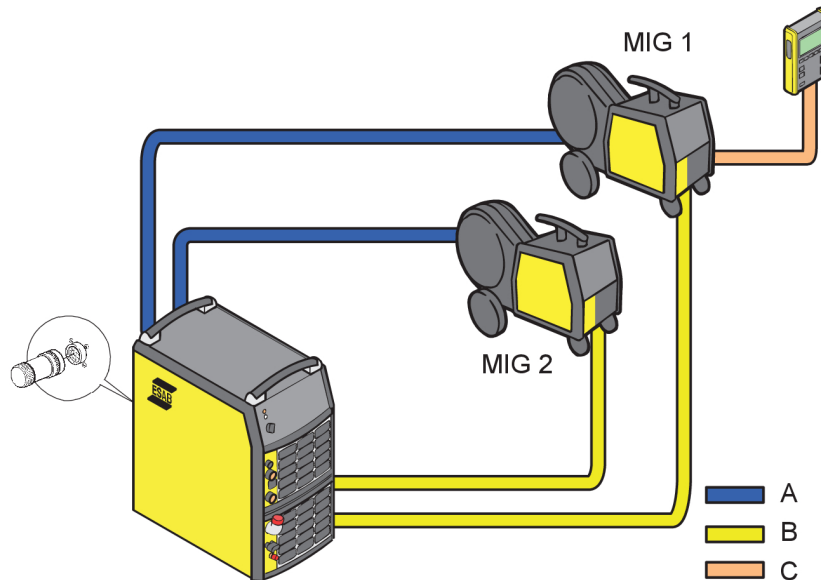

- A. Съединение за вода
- B. Съединение на заваръчния кабел
- C. Съединение на контролната кутия

Четири теплоподаващи апарата



При свързване на четири теплоподаващи апарата се изискват два комплекта за свързване и един допълнителен охлаждащ блок, вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".

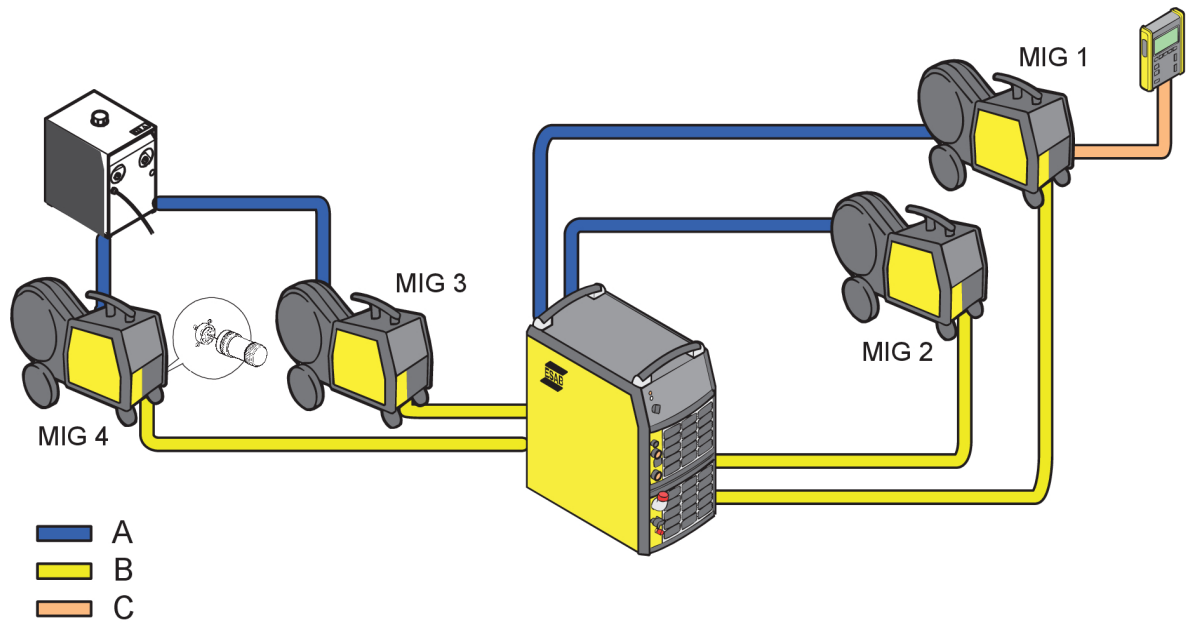



- A. Съединение за вода
- B. Съединение на заваръчния кабел
- C. Съединение на контролната кутия

5 РАБОТА С АПАРАТА

General safety regulations for handling the equipment can be found in the "SAFETY" chapter of this manual. Прочетете я внимателно, преди да пристъпите към работа с оборудването!

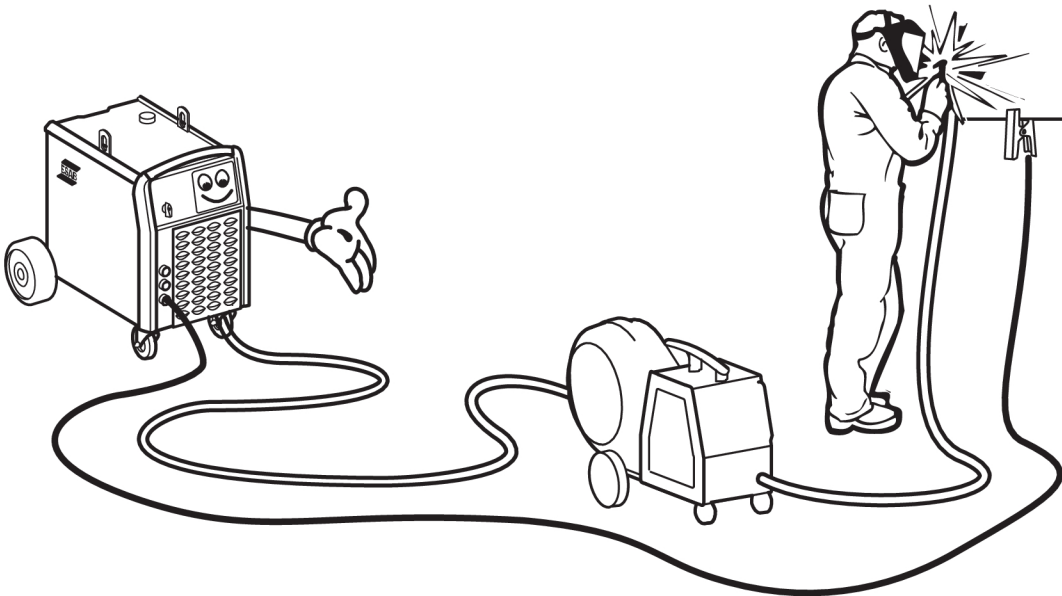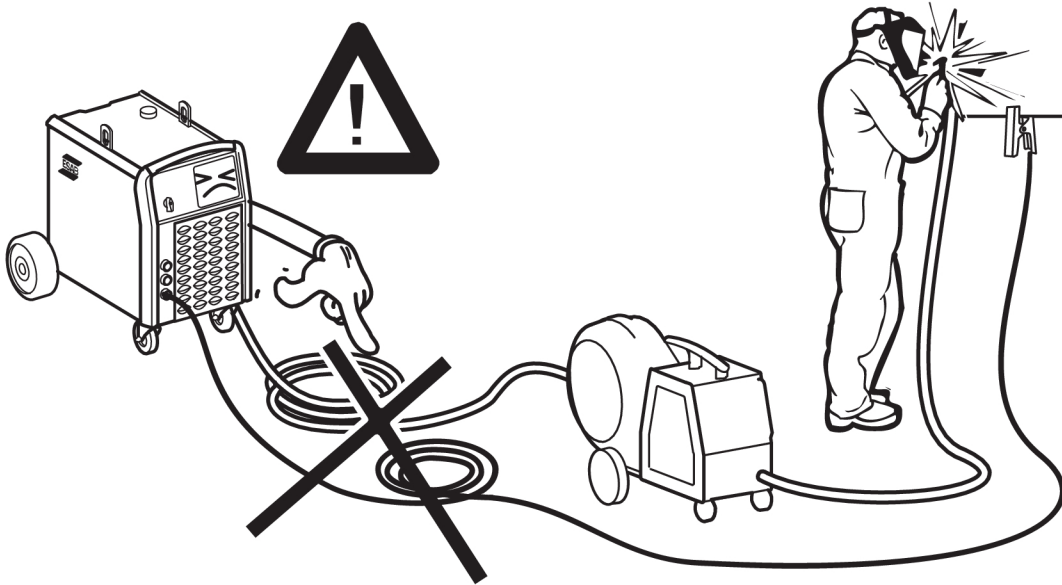

5.1 Съединения и устройства за управление

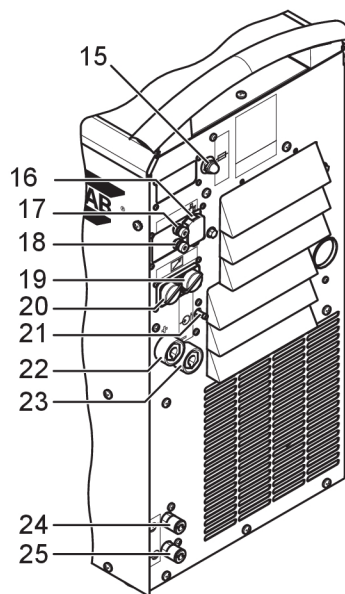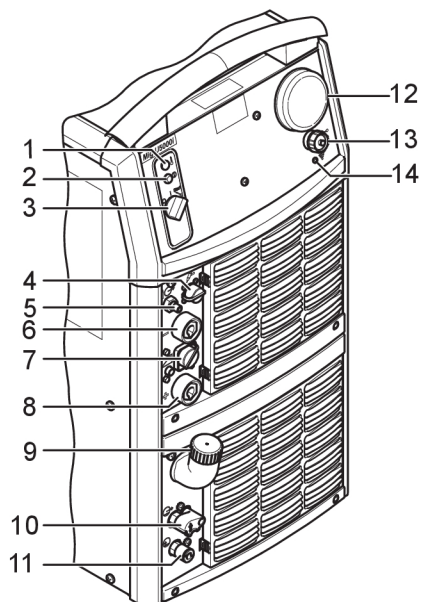

- | | |
|---|--|
| 1 Оранжев светлинен индикатор – прегряване | 14 Червен светлинен индикатор – Wi-Fi свързаност |
| 2 Бял светлинен индикатор – включено захранване (ON) | 15 Предпазител за захранващото напрежение на теплоподаващия апарат, 42 V |
| 3 Ключ за мрежово захранване, 0/1/START | 16 Съединение за Ethernet |
| 4 Съединение за стартов сигнал от горелката | 17 Измерване на винтовата клемна на изхода, червена (+) |
| 5 Съединение за газ към TIG-горелката | 18 Измерване на винтовата клемна на изхода, черна (+) |
| 6 Съединение (-) за обратен кабел или за заваръчния ток кабел при TIG заваряване | 19 Съединение за управляващия кабел към теплоподаващия апарат или към терминацията резистор |
| 7 Съединение дистанционното управление | 20 Съединение за управляващия кабел към теплоподаващия апарат или за терминацията резистор |
| 8 Съединение (+) за заваръчен ток кабел или за обратен кабел при TIG заваряване | 21 Съединение за маркуч за газ |
| 9 Гърловина за охлаждащата вода | 22 Съединение (+) за заваръчния ток кабел към теплоподаващия апарат (MIG/MAG) |
| 10 Съединение с ELP ¹ за охлаждаща вода към TIG горелката – СИНЬО | 23 Съединение (-) за обратния кабел (MIG/MAG) |
| 11 Съединение за охлаждаща вода от TIG-горелката – червено | 24 Съединение за охлаждащата вода към теплоподаващия апарат – СИНЬО |
| 12 Антена | 25 Съединение за охлаждащата вода от теплоподаващия апарат – ЧЕРВЕНО |

13 USB свързаност

1) ELP = Помпа с ESAB логика, вижте раздел "Охлаждащ блок" в тази глава.

5.2 Включване на захранващия източник

Включете мрежовото захранване като завъртите превключвателя (7) в положение "START" (Старт). Отпуснете превключвателя и той ще се върне в позиция "1".

Ако електрическото захранване трябва да се прекъсне по време на заваряване и след това да бъде възстановено, източникът на захранване ще остане без напрежение, докато превключвателят не бъде завъртян ръчно отново в положение "START" (Старт).

Изключете апарата, като завъртите превключвателя в положение "0".

Независимо от това дали мрежовото захранване е било прекъснато или захранващият източник е бил изключен по обичаен начин, данните за заваряване ще бъдат запазени, така че да бъдат на разположение при следващото включване на апарата.

5.3 Управление на вентилатора

Вентилаторите на захранващия източник остават включени в продължение на 6,5 минути след спиране на заваряването, след което апаратът превключва в режим на икономия на енергия. При повторно започване на заваряване вентилаторите се включват отново.

При заваръчни токове до 180 А вентилаторите работят при намалени обороти и с пълна скорост при по-високи токове.

5.4 Защита срещу прегряване

Захранващият източник е оборудван с два изключвателя срещу топлинно претоварване, които сработват при прекомерно повишаване на вътрешната температура, като прекъсват заваръчния ток и включват оранжевия светлинен индикатор, разположен отпред на захранващия източник. Те се нулират автоматично след спадане на температурата.

5.5 Охлаждащ блок

За да се осигури безпроблемна работа, височината на монтаж от охлаждащия модул до заваръчната горелка трябва да бъде макс. 7 m. Височините, надвишаващи това, могат да причинят проблеми, като дълго време за стартиране, въздушни мехурчета, вакуум и др.

Ако се изисква монтажна височина, по-голяма от 7 m, ние препоръчваме използването на монтажен комплект, включващ възвратен клапан и соленоиден клапан, вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ". След инсталирането на клапаните комплектът маркучи трябва да бъде в хоризонтално положение по време на първоначалното стартиране, така че цялата система да се запълни с вода. След това повдигнете телоподаващия апарат и комплекта маркучи на по-голямата височина. По този начин е осигурена продължителна безопасна експлоатация на монтажна височина до 12 m.

Съединение за вода (TIG заваряване)

Охлаждащият блок е оборудван със система за откриване ELP (ESAB Logic Pump), която проверява дали са свързани маркучите за вода.

Превключвателят за вкл./изкл. на източника на захранване трябва да бъде в позиция "0" (изкл.) при свързване на TIG-горелка с водно охлаждане.

Ако има свързана TIG-горелка с водно охлаждане, водната помпа стартира автоматично, когато главният превключвател за вкл./изкл. е завъртян на позиция "START" (Старт) и/или при стартиране на заваряването. След заваряване помпата продължава да работи за приблизително 6,5 минути и след това превключва на режим на икономия на енергия.

Действия при заваряване

За да започне заваряването, заварчикът натиска спусъка на заваръчната горелка. Източникът на енергия се включва и стартира подаването на тел и помпата за охлаждане на водата.

За да спре заваряването, заварчикът отпуска спусъка на заваръчната горелка. Процесът на заваряване спира, но помпата за охлаждане на водата продължава да работи още 6,5 минути, след което устройството превключва в режим на икономия на енергия.

Предпазно устройство за водния поток

Предпазното устройство за водния поток прекъсва заваръчния ток при липса на охлаждаща течност и извежда съобщение за грешка на контролния панел. Предпазното устройство за водния поток е принадлежност.

5.6 Дистанционно управление

Когато дистанционното управление е свързано, източникът на захранване и тепоподаващият апарат са в режим на дистанционно управление; бутоните и превключвателите са блокирани. Функциите могат да се регулират само с дистанционното управление.

Ако дистанционното управление няма да се използва, то трябва да бъде изключено от захранващия блок / тепоподаващия апарат, в противен случай той ще остане в режим на дистанционно управление.

За повече информация относно работата с дистанционното управление вижте ръководството за работа с панела за управление.

5.7 Модул WeldCloud™

Модулът WeldCloud™ свързва източника на захранване за заваряване с локален сървър на WeldCloud™ чрез Wi-Fi или кабелна локална мрежа. Модулът WeldCloud™ е оборудван с GPS за проследяване на местоположението на източника на захранване. Също така има Bluetooth свързаност, за да дава възможност за свързване с входни устройства от 3-та страна, като например скенер за баркод/QR, който се активира с Bluetooth.

Wi-Fi връзката на модула WeldCloud™ е активирана при включване на източника на захранване. Тя ще стартира като точка за достъп, която се появява като налична Wi-Fi мрежа. След установяване на връзката е възможно да получите достъп до уеб интерфейса на източника на захранване за еднократна настройка. След настройката и рестартирането източникът на захранване ще бъде видим в WeldCloud™. За повече информация относно модула WeldCloud™ и неговите характеристики вижте ръководството с инструкции на WeldCloud™.

6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ



ЗАБЕЛЕЖКА!

Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна работа.

Only those persons who have appropriate electrical knowledge (authorised personnel) may remove the safety plates to connect or carry out service, maintenance or repair work on welding equipment.



ВНИМАНИЕ!

Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими, ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта, по време на гаранционния период.


6.1 Ежедневно

Всеки ден се извършват следните дейности по техническо обслужване.


- Проверете дали всички кабели и връзки са здрави. Затегнете ги, ако е необходимо и подменете всички дефектни части.
- Проверете нивото на водата и водния поток, ако е необходимо допълнете с охлаждаща течност.

6.2 При необходимост

- Редовно проверявайте дали захранващият източник не е задръстен със замърсявания.
Запушени или блокирани входни и изходни отвори за въздух води до прегряване.
- Почистете филтъра за прах.
 - Извадете решетката на вентилатора с филтъра за прах (1).
 - Завъртете решетката (2).
 - Освободете филтъра за прах (3).
 - Продушайте филтъра със състен въздух (под ниско налягане).
 - Сменете филтъра с фина мрежа от страната на решетката (2) (изходния на източника на захранване).
 - Подменете решетката на вентилатора с филтъра за прах.

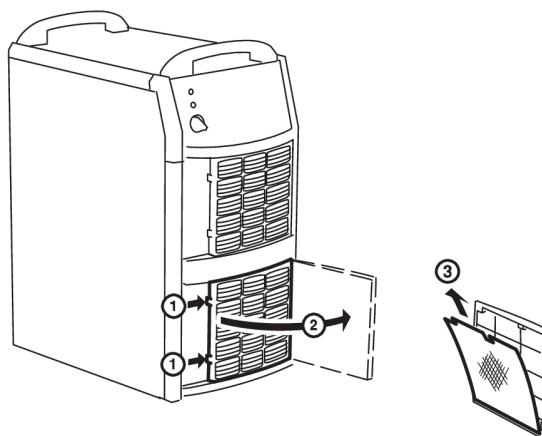

- Долейте охлаждаща течност.
Препоръчва се използването на готова охлаждаща течност на ESAB. Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
- Долейте охлаждаща течност, докато запълни половината от входната тръба.

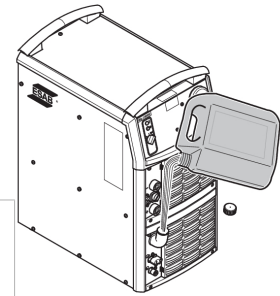

ЗАБЕЛЕЖКА!

Трябва да напълните догоре с охлаждаща течност, ако свързвате заваръчна горелка или ако свързващите кабели са дълги 5 m или повече. При коригиране на нивото на водата чрез допълване не е необходимо да откочате маркучите за охлаждащата течност.



ВНИМАНИЕ!

Хладилният агент трябва да се третира като химичен отпадък.

6.3 Всяка година

Следното техническо обслужване се извършва най-малко веднъж годишно.

- Почистете праха и замърсяванията. Продушайте захранващия източник със сух сгъстен въздух (под ниско налягане).
- Сменете охлаждащата течност и почистете маркучите и резервоара на охлаждащата течност с чиста вода.
- Проверете уплътненията, кабелите и свързванията. Затегнете ги, ако е необходимо и подменете всички дефектни части.

7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Опитайте се да извършите следните препоръчителни прегледи и проверки, преди да извикате оторизиран сервизен техник.

Вид неисправност	Действие
Няма дъга.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали е включен главният мрежов прекъсвач. • Проверете правилното свързване на кабела за заваръчен ток и обратния кабел. • Проверете дали е зададена нужната сила на тока.
По време на заваряване заваръчният ток прекъсва.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали не се е задействала системата за изключване при топлинно претоварване (обозначена с оранжев светлинен индикатор върху предното табло). • Проверете предпазителите за захранването.
Защитата срещу топлинно претоварване се задейства често.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали не са задръстени въздушните филтри. • Проверете дали не сте надвишили допустимите стойности, определени за захранващия източник (т.е. дали апаратът не е претоварен).
Лошо качество на заварките.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете правилното свързване на кабела за заваръчен ток и обратния кабел. • Проверете дали е зададена нужната сила на тока. • Проверете дали се използва правилният вид електроди. • Проверете предпазителите за захранването.

8 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ



ВНИМАНИЕ!


Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани сервизни специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и износващи се части ESAB.

Mig U5000iw WeldCloud™ е конструиран и тестван в съответствие с международните и европейски стандарти **IEC/EN 60974-1/-2/-3** и **EN 60974-10**.


Задължение на сервизното звено, извършило обслужване или ремонтна дейност, е да провери дали продуктът продължава да отговаря на посочените стандарти.

Можете да поръчате резервни части и износващи се части от най-близкия дилър на ESAB, вижте [esab.com](https://www.esab.com). When ordering, please state product type, serial number, designation and spare part number in accordance with the spare parts list. This facilitates dispatch and ensures correct delivery.


CXEMA

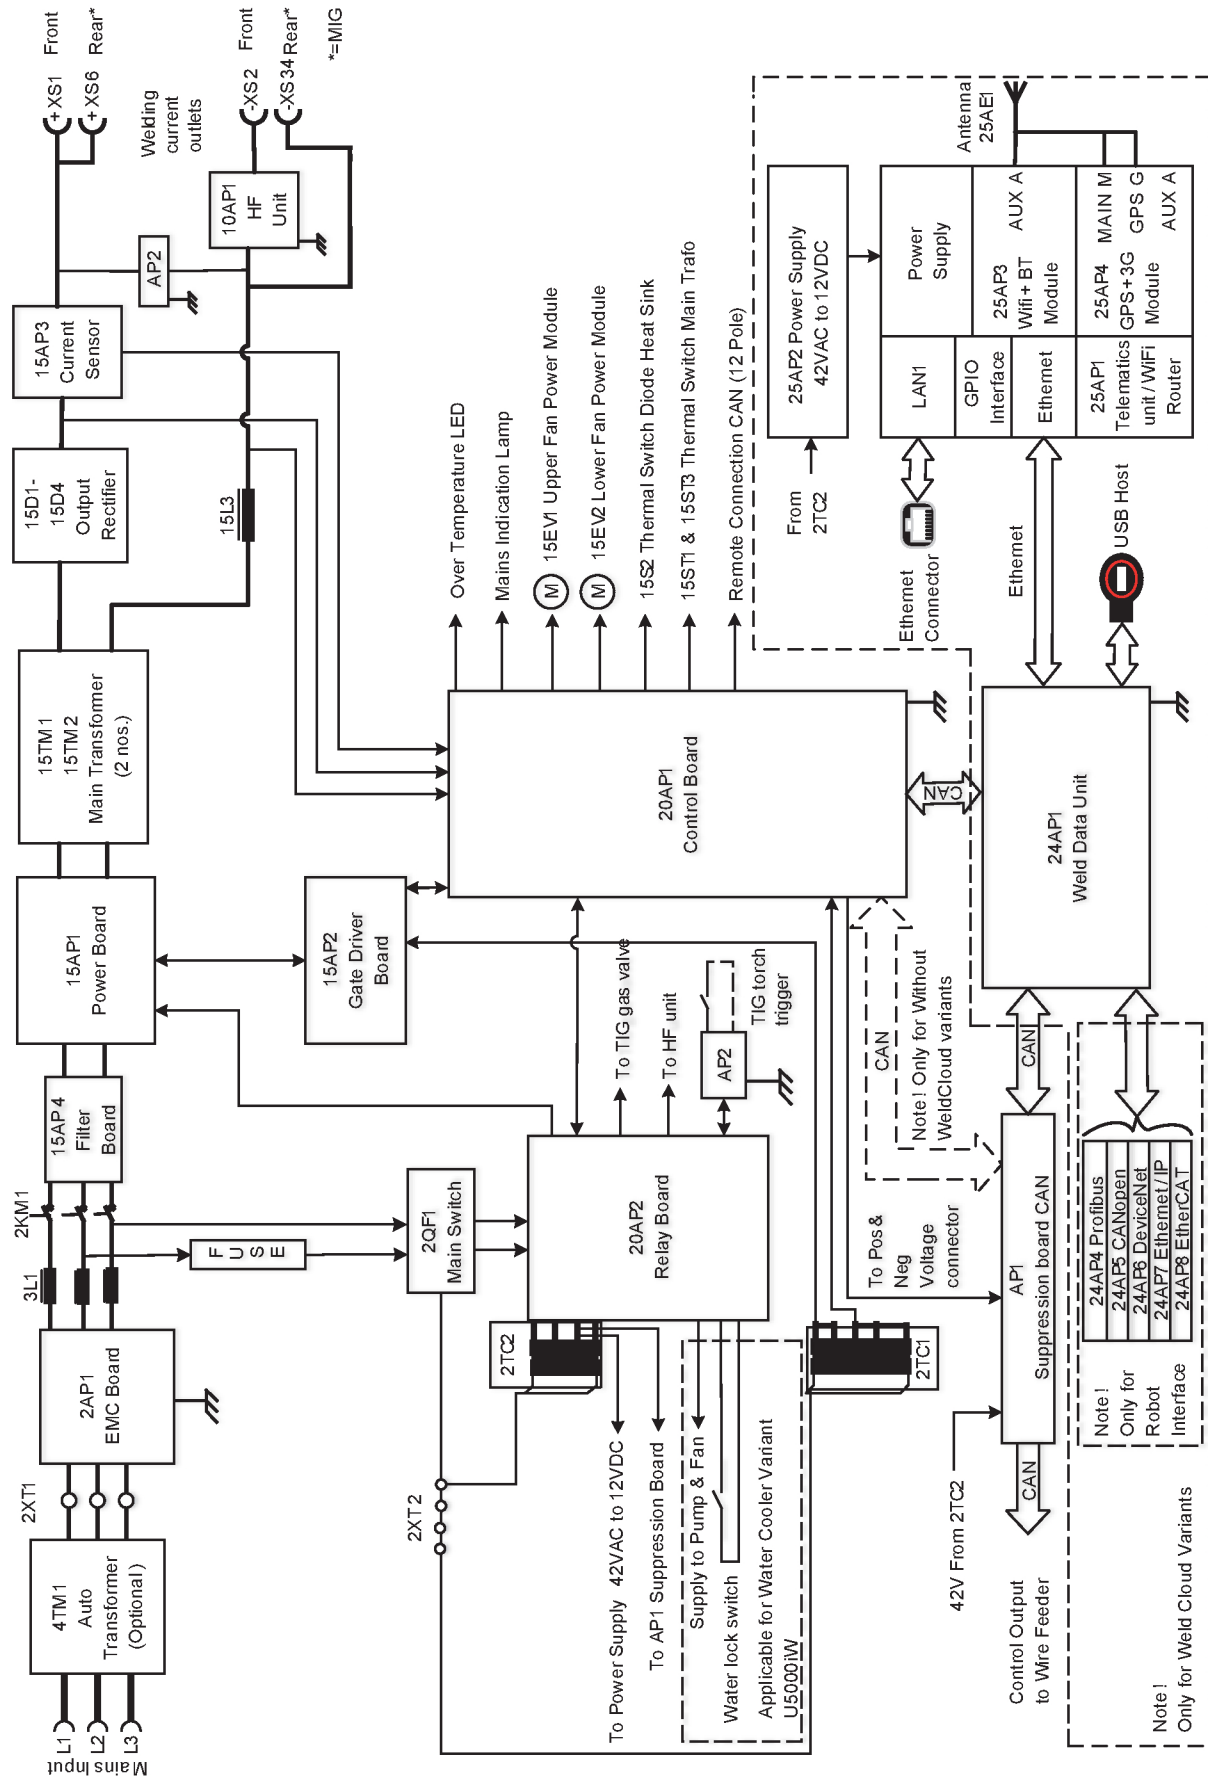

Охлаждац блок

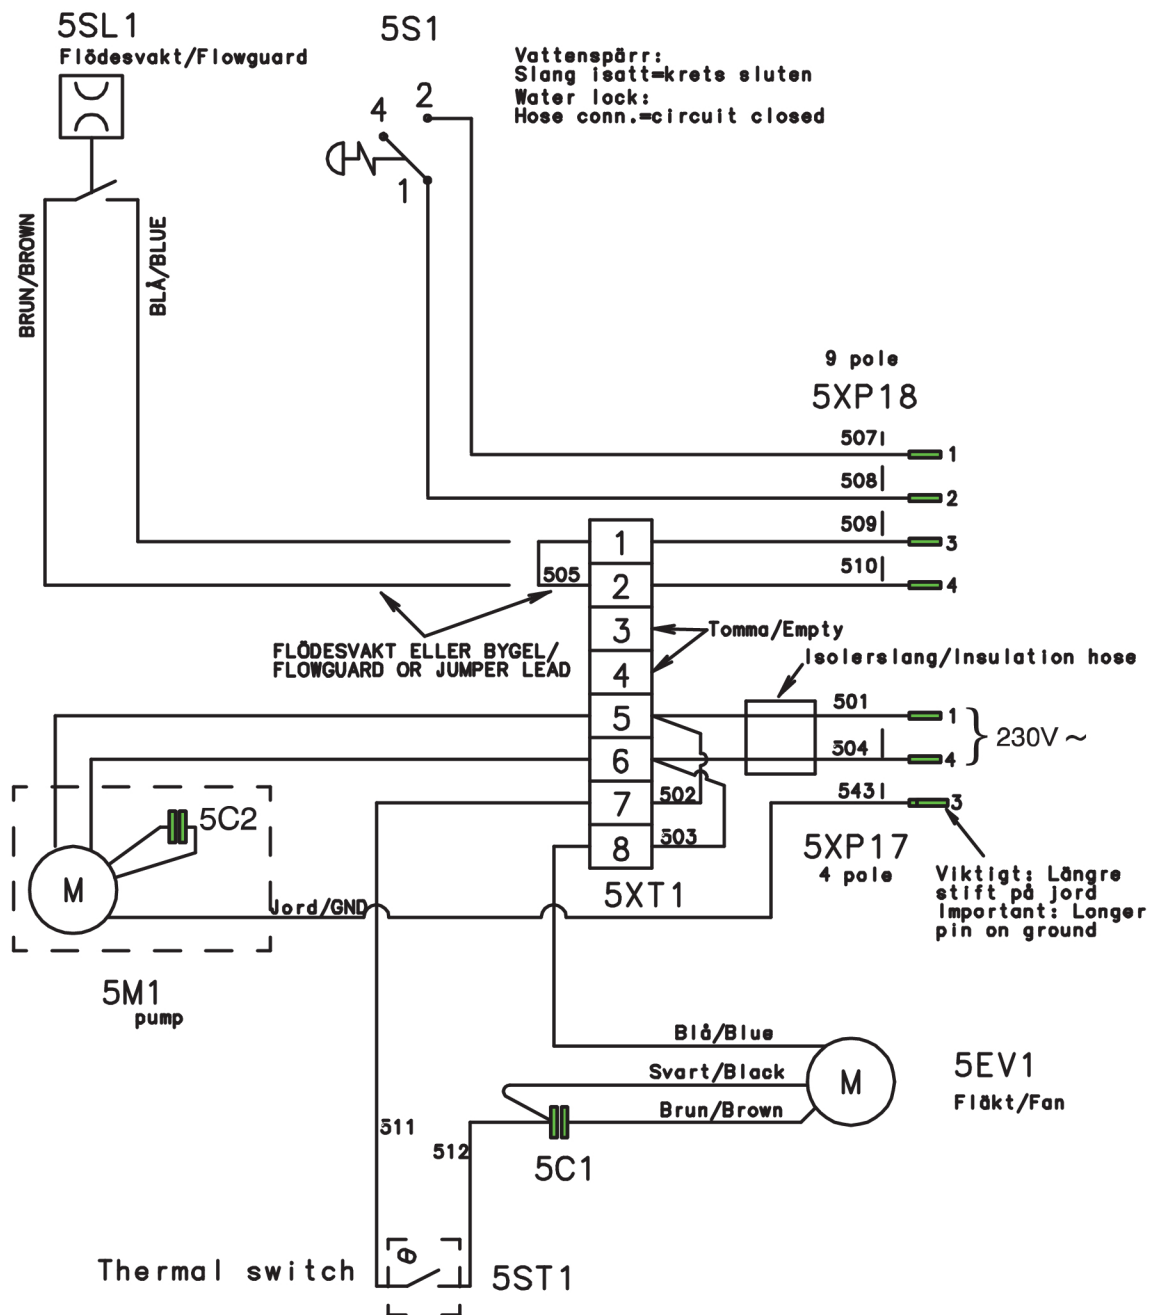

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА

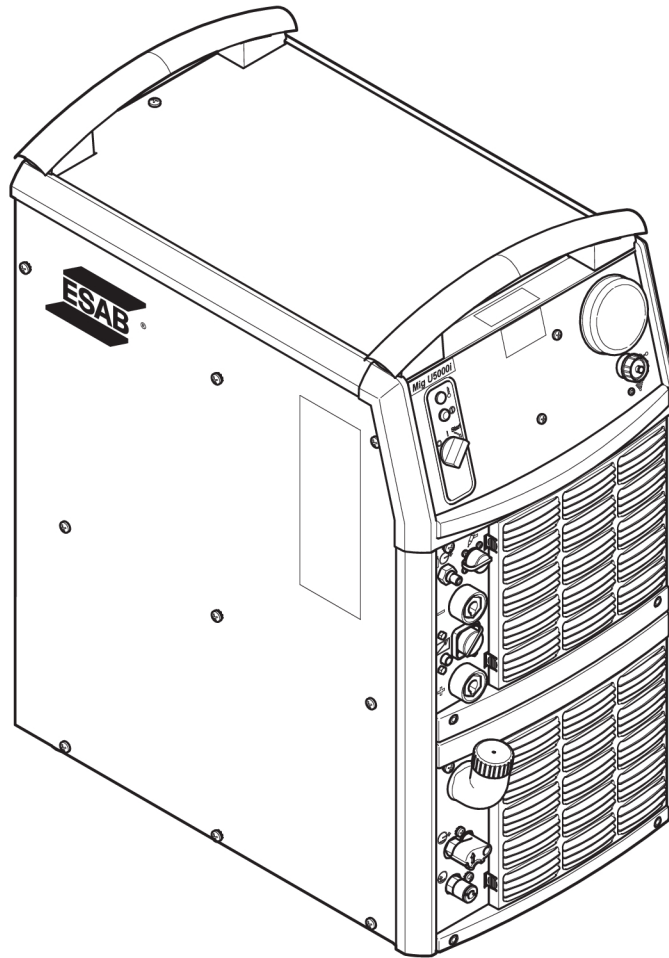


Ordering no.	Denomination	Product	Notes
0445 400 883	Welding power source	Mig U5000iw WeldCloud™, 400 V	With cooling unit and WeldCloud™ unit
0459 839 018	Spare parts list	Mig 5000i, Mig U5000i, Mig 5000i WeldCloud™, Mig U5000i WeldCloud™	




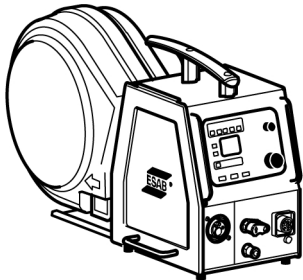
Техническа документация е достъпна в Интернет на: www.esab.com






СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ

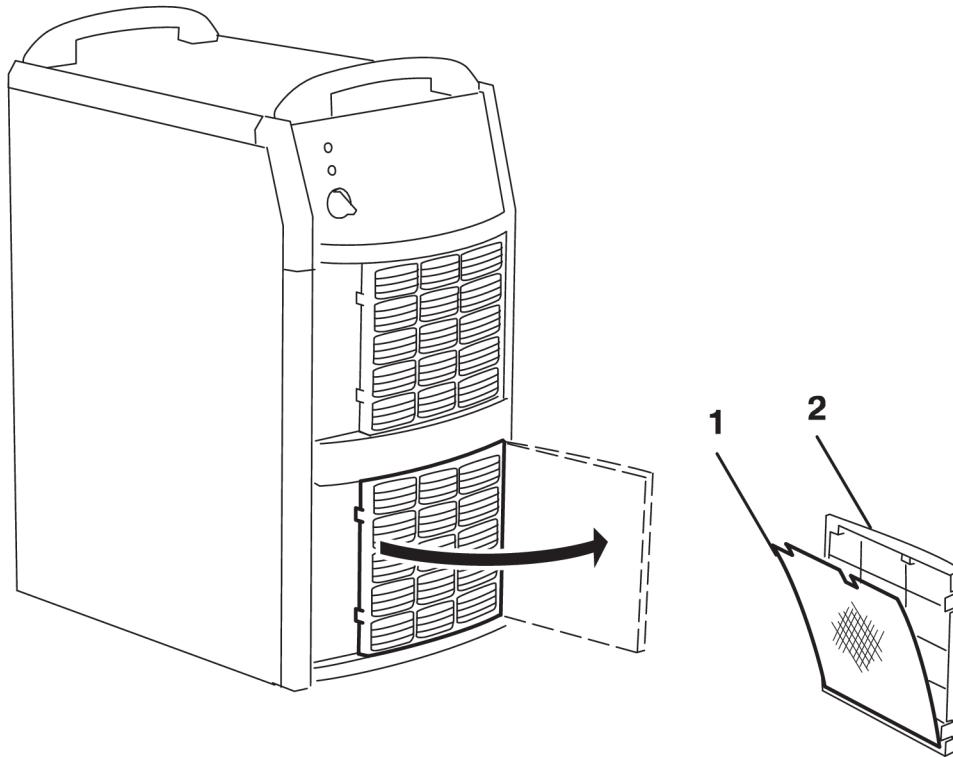




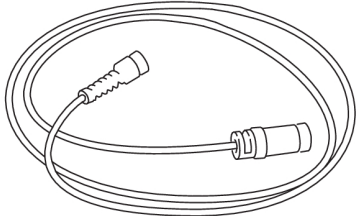
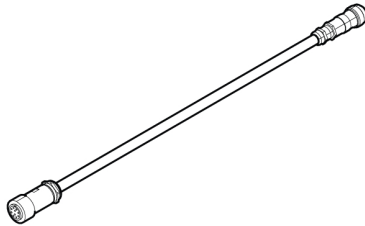
Item	Ordering no.	Denomination
1	0458 398 001	Filter
2	0458 383 991	Front grill

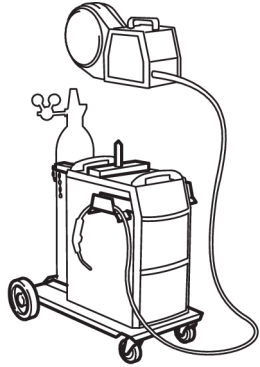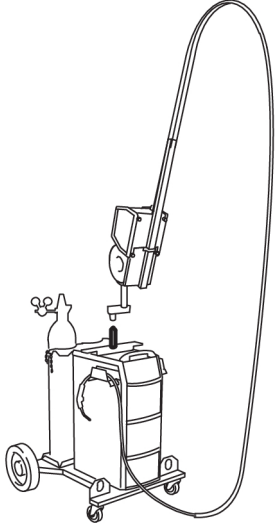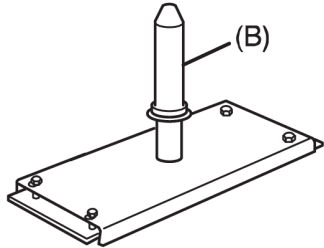
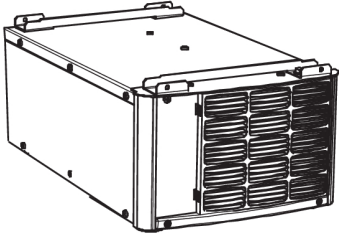
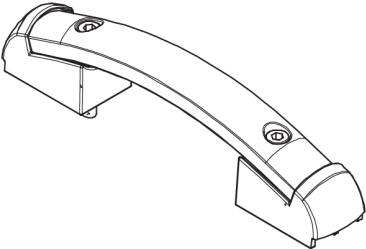




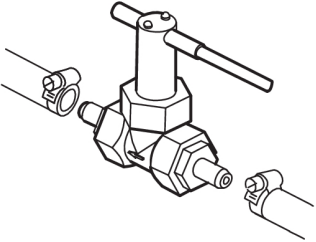
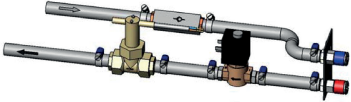
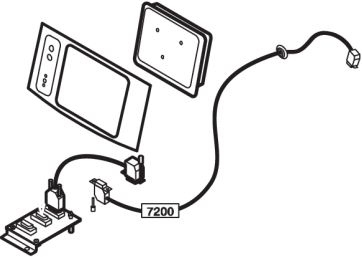
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




Wire feeders		
0445 800 894	RobustFeed Pulse , water-cooled	
0445 800 891	RobustFeed Pulse , water-cooled, heater, MMA outlet and flow meter included	
0445 800 892	RobustFeed Pulse , water-cooled, Push-Pull, heater, MMA outlet and flow meter included	
0445 800 887	RobustFeed U6 , water-cooled, heater, MMA outlet and flow meter included	
0445 800 888	RobustFeed U6 , water-cooled, Push-Pull, heater, MMA outlet and flow meter included	
0445 800 902	RobustFeed U6 , water-cooled, Push-Pull, heater, flow meter, MMA outlet included and VRD activated	
0445 800 897	RobustFeed U6 , water-cooled	
0445 800 898	RobustFeed U82 offshore , water-cooled, heater, Push-pull, flow meter and MMA outlet	
0445 800 899	RobustFeed U82 , water-cooled	
0445 800 900	RobustFeed U82 offshore , water-cooled, Push-Pull, heater, flow meter and MMA outlet	
0445 800 901	RobustFeed U0 , water-cooled	
0445 800 903	RobustFeed U82 offshore , water-cooled, Push-Pull, heater, flow meter, MMA outlet and VRD activated	
0460 526 891	Aristo® Feed 3004w U8₂ , (U8 ₂ not included)	
0459 906 896	Yardfeed 2000w U6 , for 200mm (8 in.) spools	

<p>0458 530 880</p>	<p>Trolley</p>	
<p>0458 603 880</p>	<p>Trolley 2 (for feeder with counterbalance device and/or 2 gas bottles)</p>	
<p>0458 731 880 0278 300 401</p>	<p>Guide pin (B) Insulating bushing, included in guide pin</p>	
<p>0459 145 880</p>	<p>Autotransformer TUA2</p>	
<p>0459 307 881</p>	<p>Handle (1 piece) with mounting screws</p>	

0459 491 910	Remote control adapter RA12 12 pole For analogue remote controls to CAN based equipment.	
0459 491 880	Remote control unit MTA1 CAN MIG/MAG: wire feed speed and voltage TIG: current, pulse and background current	
0459 491 882	Remote control unit M1 10Prog CAN Choice of on of 10 programs MIG/MAG: voltage deviation TIG: current deviation	
0459 491 883	Remote control unit AT1 CAN TIG: current	
0459 491 884	Remote control unit AT1 CF CAN TIG: rough and fine setting of current.	
Remote control cable 12 pole - 4 pole		
0459 554 880	5 m	
0459 554 881	10 m	
0459 554 882	15 m	
0459 554 883	25 m	
0459 554 884	0.25 m	
Кабел за адаптер, 10-полюсен – 12-полюсен		
0446089880	0,5 m	
0446089881	1 m	

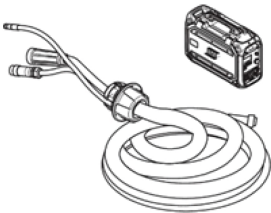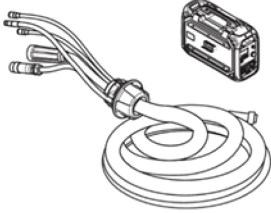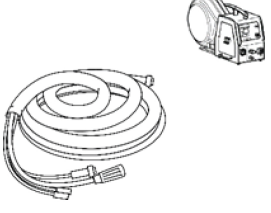RobustFeed U6, RobustFeed U82 and RobustFeed Pulse, Interconnection cables with pre-assembled strain relief, gas-cooled, 70 mm², 10 poles		
0446 255 880	2 m	
0446 255 881	5 m	
0446 255 882	10 m	
0446 255 883	15 m	
0446 255 884	20 m	
0446 255 885	25 m	
0446 255 886	35 m	
RobustFeed U6, RobustFeed U82 and RobustFeed Pulse, Interconnection cables with pre-assembled strain relief, water-cooled, 70 mm², 10 poles		
0446 255 890	2 m	
0446 255 891	5 m	
0446 255 892	10 m	
0446 255 893	15 m	
0446 255 894	20 m	
0446 255 895	25 m	
0446 255 896	35 m	
Aristo® Feed 3004, свързващи кабели, газово охлаждане, 70 mm², 10 извода		
0459 528 780	1,7 m	
0459 528 781	5 m	
0459 528 782	10 m	
0459 528 783	15 m	
0459 528 784	25 m	
0459 528 785	35 m	
Aristo® Feed 3004, свързващи кабели, газово охлаждане, 95 mm², 10 извода		
0459 528 980	1,7 m	

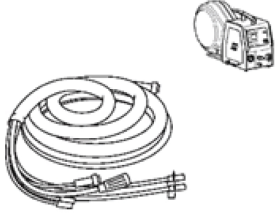Aristo® Feed 3004, свързващи кабели, водно охлаждане, 70 mm², 10 извода		
0459 528 790	1,7 m	
0459 528 791	5 m	
0459 528 792	10 m	
0459 528 793	15 m	
0459 528 794	25 m	
0459 528 795	35 m	
Aristo® Feed 3004, свързващи кабели, водно охлаждане, 95 mm², 10 извода		
0459 528 990	1,7 m	
0459 528 991	5 m	
0459 528 992	7 m	
0459 528 993	15 m	
0459 528 994	25 m	
0700 006 897	Return cable 5 m 95 mm²	
0456 855 880	Water flow guard 0.7 l/min	
0461 203 880	Water return flow guard Mech 7 m	
0459 579 880	MMC kit for power source Mig	
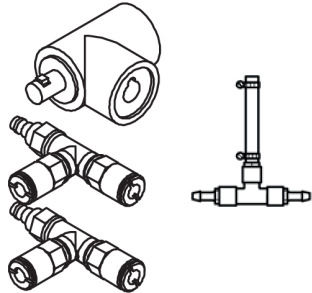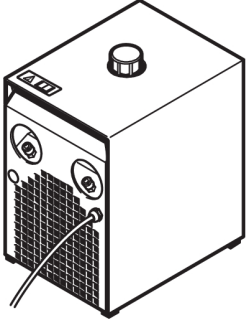
<p>0459 546 880</p>	<p>Connection set for connection of two wire feed units</p>	
<p>0414 191 881</p>	<p>Cooling unit OCE2H</p>	
<p>0465 720 002</p>	<p>ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal) Използването на друга охлаждаща течност, различна от предписаната, може да повреди оборудването. В случай на такава повреда всички ангажименти по гаранцията от ESAB спират да се прилагат.</p>	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



For contact information visit esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com

