




ROBUSTFEED EDGE

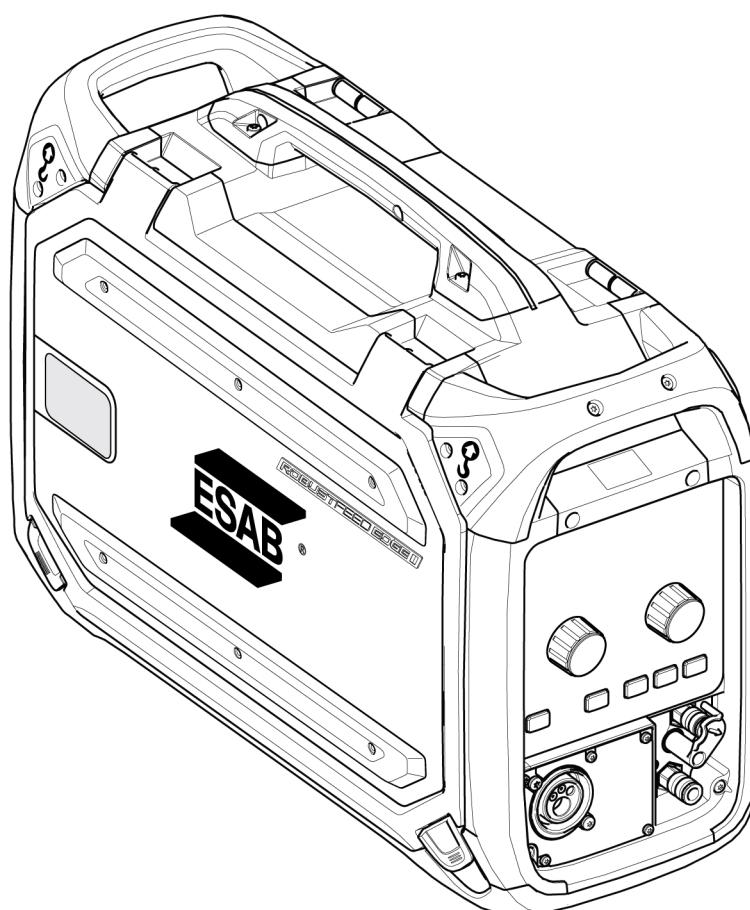

Instrucciones de uso

1	SEGURIDAD	5
1.1	Significado de los símbolos.....	5
1.2	Precauciones de seguridad.....	5
1.3	Responsabilidad del usuario.....	9
1.4	Advertencia de la Propuesta 65 de California.....	11
2	INTRODUCCIÓN	12
2.1	Equipo.....	12
3	DATOS TÉCNICOS	13
4	INSTALACIÓN	14
4.1	Instalación.....	14
4.2	Instrucciones para el izaje.....	14
5	FUNCIONAMIENTO	16
5.1	Valores recomendados de corriente máxima para el conjunto de cables de conexión.....	17
5.2	Reguladores de gas recomendados.....	17
5.3	Conexiones y dispositivos de control.....	18
5.4	Conexión de líquido de refrigeración.....	19
5.5	Interruptor de encendido/apagado del calentador o alimentador.....	19
5.6	Iluminación dentro de la unidad de alimentación de hilo.....	19
5.7	Freno de la bobina.....	20
5.8	Cambio y carga del hilo.....	20
5.9	Cambio de los rodillos de alimentación.....	20
5.10	Cambio de las guías del hilo.....	21
	5.10.1 Guía de alambre de entrada.....	22
	5.10.2 Guía de hilo intermedia.....	22
	5.10.3 Guía de alambre de salida.....	23
5.11	Presión de los rodillos.....	23
5.12	Compartimento de almacenamiento de piezas de desgaste.....	25
5.13	Conexión del kit de ruedas.....	25
	5.13.1 Fijación de las ruedas al bastidor del kit de ruedas.....	25
	5.13.2 Unidad de alimentación de hilo en posición vertical.....	26
	5.13.3 Unidad de alimentación de hilo en posición horizontal.....	26
5.14	Conexión del kit de ruedas y el accesorio prensacables del soplete.....	27
5.15	Instalación de Marathon Pac™.....	29
6	PANEL DE CONTROL	31
6.1	Panel de control externo.....	31
	6.1.1 Descripción de los indicadores LED.....	32
	6.1.2 Presione las perillas selectoras.....	33
	6.1.3 Botones.....	34
6.2	Panel de control interno.....	36
	6.2.1 Botones.....	36
	6.2.2 Selección de menú.....	37
6.3	Configuración de soldadura.....	37
6.4	TRABAJOS.....	38
	6.4.1 Configuración de un nuevo TRABAJO en el panel de control interno.....	39
	6.4.2 Copiar un TRABAJO.....	43
	6.4.3 Configuración de un nuevo trabajo en el panel de control externo.....	46

6.5	Herramientas	47
	6.5.1 Registro de errores	47
	6.5.2 Importación y exportación USB	47
	6.5.3 Exportar trabajos	49
	6.5.4 Importar trabajos	50
	6.5.5 Exportar datos de calidad	51
	6.5.6 Gestión de operadores	52
6.6	Configuración del sistema	59
	6.6.1 Compensación de TRUEARC	59
	6.6.2 Funcionalidad del panel frontal	59
	6.6.3 Gatillo	59
	6.6.4 Configuración del control remoto del soplete	60
	6.6.5 Enfriamiento por agua	60
	6.6.6 Modo de arranque en caliente en 4 tiempos	62
	6.6.7 General	62
	6.6.8 Unidad de medición	63
	6.6.9 Fecha y hora	63
	6.6.10 Acerca de	64
6.7	Rotación del panel de control	64
7	SOLDADURA	65
7.1	Soldadura MIG/MAG	65
	7.1.1 Rango de ajuste para manual y sinérgica	65
	7.1.2 Rango de ajuste del PULSO	66
	7.1.3 Rango de ajuste de la VELOCIDAD	67
	7.1.4 Rango de configuración para RAÍZ, RAÍZ: tubería y DELGADA	68
	7.1.5 Rango de ajuste MANUAL	69
	7.1.6 Explicaciones de las funciones para los ajustes	70
7.2	Soldadura MMA	72
	7.2.1 Explicaciones de las funciones para los ajustes	72
7.3	Ranurado	72
	7.3.1 Explicaciones de las funciones para los ajustes	73
7.4	Soldadura GTAW	74
8	MANTENIMIENTO	75
8.1	Inspección, limpieza y mantenimiento	75
9	CÓDIGOS DE EVENTO	76
9.1	Falla de la aplicación	76
9.2	Falla de tensión de alimentación	76
9.3	Falla de temperatura	77
9.4	Advertencia sobre la batería	77
9.5	Error de tensión interna	77
9.6	Falla de velocidad de alimentación de alambre	78
9.7	Falla de comunicación	78
9.8	Se detectó un cortocircuito	78
9.9	Falla de tensión alta de circuito abierto	78
9.10	Se perdió el contacto con otra unidad	79
9.11	Falla de memoria interna	79
9.12	Falla de memoria	79
9.13	Falla de administración de usuarios	79

9.14	Falla de importación/exportación	80
9.15	Falla del trabajo	80
9.16	Unidades incompatibles	80
9.17	Falla de distribución.....	80
9.18	Sin flujo de refrigerante	80
9.19	Falla de presión de gas.....	81
9.20	Falla de flujo de gas	81
9.21	Falla de USB	81
9.22	Falla de tiempo de ejecución del software	82
10	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	83
11	PEDIDOS DE REPUESTOS	84
12	CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN.....	85
12.1	Métodos de medición y tolerancias.....	85
12.2	Requisitos, especificaciones y estándares	85
	NÚMEROS DE PEDIDO	86
	DIAGRAMA DE CABLEADO	87
	PIEZAS DE DESGASTE.....	88
	ACCESORIOS	90

1 SEGURIDAD

1.1 Significado de los símbolos

Según se utilizan en este manual: Significa ¡Atención! ¡Tenga cuidado!



¡PELIGRO!

Significa peligros inmediatos que, si no se evitan, causarán lesiones personales graves o incluso la pérdida de la vida.



¡ADVERTENCIA!

Significa peligros potenciales que podrían causar lesiones personales o la pérdida de la vida.



¡PRECAUCIÓN!

Significa peligros que podrían causar lesiones personales menores.



¡ADVERTENCIA!

Antes de utilizar el equipo, lea y comprenda el manual de instrucciones y siga todas las etiquetas, las prácticas de seguridad del empleador y las hojas de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés).



1.2 Precauciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Estas precauciones de seguridad son para su protección. Resumen la información de precaución de las distintas referencias enumeradas en la sección Información de Seguridad Adicional. Antes de realizar los procedimientos de instalación u operación, asegúrese de leer y respetar todas las precauciones de seguridad enumeradas anteriormente, como también todos los manuales, hojas de datos de seguridad de materiales, etiquetas, etc. Si no respeta las precauciones de seguridad, se podrían ocasionar lesiones o incluso la muerte.



PROTÉJASE Y PROTEJA A LAS OTRAS PERSONAS

Algunos procesos de soldadura, corte y ranurado son ruidosos y requieren protección auditiva. El arco, al igual que el sol, emite rayos ultravioletas (UV) y otras radiaciones y puede dañar la piel y los ojos. El metal caliente puede causar quemaduras. La capacitación sobre el uso adecuado de los procesos y del equipo es fundamental para evitar accidentes. Por lo tanto:

1. Use un careta para soldar equipado con oscurecimiento adecuado para proteger su rostro y los ojos cuando suelde o presencie una soldadura.
2. Use siempre gafas de seguridad con protección lateral en cualquier área de trabajo, aun cuando también se requiera el uso de cascos para soldar, pantallas protectoras y gafas protectoras.
3. Use una pantalla protectora con el filtro correcto y cubiertas protectoras para protegerse los ojos, rostro, cuello y orejas de las chispas y los rayos del arco al operar el equipo o al observar las operaciones. Advértales a las personas que se encuentran en el lugar que no deben mirar el arco ni exponerse a los rayos del arco eléctrico o del metal caliente.
4. Use guantes de seguridad ignífugos, camisa gruesa de mangas largas, pantalones sin dobladillo, calzado de caña alta y un casco o gorro para soldar para protegerse de los rayos del arco, de las chispas calientes y del metal caliente. También se puede requerir el uso de un delantal ignífugo como protección contra el calor irradiado y las chispas.

5. Las chispas o metal calientes pueden caer en las mangas enrolladas, en los dobladillos de los pantalones o en los bolsillos. Las mangas y los cuellos deben mantenerse abotonados y no debe haber bolsillos abiertos en la parte delantera de la vestimenta.
6. Proteja a las demás personas de los rayos del arco y de las chispas calientes con paneles o cortinas no inflamables adecuados.
7. Use gafas protectoras sobre las gafas de seguridad al quitar la escoria o al esmerilar. La escoria podría estar caliente y podría volar lejos del lugar de trabajo. Las personas que se encuentran en el lugar también deben usar gafas protectoras sobre las gafas de seguridad.



INCENDIOS Y EXPLOSIONES

El calor de las llamas y de los arcos puede ocasionar incendios. La escoria caliente o las chispas también pueden ocasionar incendios y explosiones. Por lo tanto:

1. Protéjase y proteja a los demás de chispas y metal caliente.
2. Retire todos los materiales combustibles y aléjelos del área de trabajo o cubra los materiales con una cubierta protectora no inflamable. Los materiales combustibles son, entre otros, madera, tela, aserrín, combustibles líquidos, gas combustible, solventes, pinturas y papel de revestimiento, etc.
3. Las chispas calientes o el metal caliente pueden atravesar grietas o fisuras, pasar a otros pisos o aberturas en la pared y ocasionar un fuego latente oculto en el piso de abajo. Asegúrese de que estas aberturas estén protegidas de las chispas y del metal caliente.
4. No suelde, corte ni realice trabajos con calor hasta que la pieza de trabajo se haya limpiado completamente, de manera que en ella no haya sustancias que ocasionen vapores tóxicos o inflamables. No realice trabajos con calor en contenedores cerrados, ya que podrían explotar.
5. Tenga a mano los equipos extintores de incendios para su uso inmediato, por ejemplo, una manguera de jardín, baldes con agua, baldes con arena o un extintor de incendios portátil. Asegúrese de estar capacitado para utilizar estos equipos.
6. No use los equipos fuera de los valores establecidos. Por ejemplo, un cable de soldadura con sobrecarga puede recalentarse y ocasionar peligro de incendio.
7. Al finalizar las operaciones, inspeccione el área de trabajo para asegurarse de que no haya chispas calientes ni metal caliente que pudiera ocasionar un incendio más tarde. Use sistemas de detección de incendios si es necesario.



DESCARGA ELÉCTRICA

El contacto con piezas eléctricas con tensión y el suelo puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. NO use corriente de soldadura de tipo CA en áreas húmedas, si el movimiento es reducido o si hay riesgo de caída. Por lo tanto:

1. Asegúrese de que el bastidor de la fuente de alimentación (chasis) esté conectado al sistema de puesta a tierra de la potencia de entrada.
2. Conecte la pieza de trabajo a una conexión de puesta a tierra adecuada.
3. Conecte el cable de trabajo a la pieza de trabajo. Si no hay conexión o si la conexión es deficiente, usted puede quedar expuesto o exponer a otras personas a una descarga mortal.
4. Use equipo con buen mantenimiento. Reemplace los cables gastados o dañados.
5. Mantenga todo seco, incluidos la vestimenta, el área de trabajo, los cables, el soporte para electrodo/soplete y la fuente de alimentación.
6. Asegúrese de tener todas las partes del cuerpo aisladas tanto de la pieza de trabajo como del suelo.
7. No se pare directamente sobre metal ni sobre el suelo cuando trabaja en lugares estrechos o áreas húmedas; párese sobre tablas secas o sobre una plataforma aislante y use calzado con suela de goma.
8. Colóquese guantes secos sin agujeros antes de encender la fuente de alimentación.
9. Apague la fuente de alimentación antes de quitarse los guantes.
10. Consulte la norma ANSI/ASC Z49.1 para conocer las recomendaciones específicas relacionadas con la puesta a tierra. No confunda el conductor eléctrico con el cable de puesta a tierra.



CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS

Podría ser peligroso. La corriente eléctrica que fluye a través de cualquier conductor causa campos eléctricos y magnéticos (EMF) localizados. La corriente de soldadura y corte crea EMF alrededor de los cables de soldadura y máquinas de soldar. Por lo tanto:

1. Los soldadores que usan marcapasos deben consultar a su médico antes de soldar. Los EMF podrían interferir con algunos marcapasos.
2. La exposición a EMF podría tener otras consecuencias para la salud que son desconocidas.
3. Los soldadores deben utilizar los siguientes procedimientos para reducir la exposición a EMF:
 - a) Pase el electrodo y los cables de trabajo juntos. Sujételos con cinta si es posible.
 - b) Nunca debe enrollarse el cable de trabajo o soplete por el cuerpo.
 - c) No coloque el cuerpo entre los cables de trabajo y del soplete. Pase los cables a un mismo lado del cuerpo.
 - d) Conecte el cable de trabajo a la pieza de trabajo lo más cerca posible al área que se soldará.
 - e) Mantenga los cables y la fuente de alimentación de soldadura lo más lejos posible del cuerpo.



HUMOS Y GASES

Los humos y gases pueden ocasionar molestias o daños, especialmente en espacios reducidos. Los gases de protección pueden causar asfixia. Por lo tanto:

1. Protéjase la cabeza de los humos. No respire los humos ni los gases.
2. Siempre debe contar con una ventilación adecuada en el área de trabajo ya sea por medios naturales o mecánicos. No realice soldaduras, cortes ni ranuras en materiales como acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, zinc, plomo, berilio o cadmio a menos que cuente con ventilación mecánica positiva. No respire los humos de estos materiales.
3. No opere el equipo cerca de las operaciones de desengrasado y rociado. El calor o arco puede reaccionar a los vapores de hidrocarburos clorados y formar fosgeno, un gas altamente tóxico y otros gases irritantes.
4. Si experimenta una irritación momentánea en la vista, nariz o garganta mientras opera el equipo, es una indicación de que no hay ventilación adecuada en el lugar. Deje de trabajar y realice los pasos necesarios para mejorar la ventilación en el área de trabajo. No siga operando el equipo si estas molestias físicas persisten.
5. Consulte la norma ANSI/ASC Z49.1 para obtener las recomendaciones específicas relacionadas con la ventilación.



MANEJO DE CILINDROS

Si los cilindros se manejan incorrectamente, se pueden romper y pueden liberar gas de forma violenta. Una ruptura repentina del dispositivo de alivio o válvula del cilindro puede ocasionar lesiones o incluso la muerte. Por lo tanto:

1. Coloque los cilindros lejos del calor, las chispas y las llamas. Nunca golpee un arco en un cilindro.
2. Utilice el gas adecuado para el proceso y utilice el regulador de reducción de presión adecuado diseñado para el cilindro de gas comprimido. No use adaptadores. Mantenga las mangueras y los accesorios en buenas condiciones. Siga las instrucciones de operación del fabricante para montar el regulador en un cilindro de gas comprimido.
3. Sujete siempre los cilindros en posición vertical con una cadena o correa a carretillas de mano, carrocerías, bancos, paredes, postes o soportes adecuados. Nunca sujete los cilindros a mesas de trabajo o accesorios en los que podrían formar parte de un circuito eléctrico.
4. Cuando esté fuera de uso, mantenga las válvulas del cilindro cerradas. Coloque la tapa de protección de la válvula si el regulador no está conectado. Sujete y mueva los cilindros utilizando carretillas de mano adecuadas.



PIEZAS MÓVILES

Las piezas móviles, como ventiladores, rotores y correas, pueden provocar lesiones. Por lo tanto:

1. Mantenga todos los paneles, las puertas, los dispositivos y las cubiertas cerrados y bien seguros en su lugar.
2. Si es necesario, solo personal calificado puede retirar cubiertas para realizar mantenimiento o solucionar problemas.
3. Mantenga las manos, el cabello, la ropa holgada y las herramientas alejadas de las piezas móviles.
4. Vuelva a instalar los paneles o las cubiertas, y cierre las puertas cuando haya finalizado el mantenimiento y antes de arrancar la unidad.



¡ADVERTENCIA! LA CAÍDA DE EQUIPOS PUEDE CAUSAR LESIONES

- Utilice únicamente el cárcamo para izado para levantar la unidad. NO use mecanismos de rodadura, cilindros de gas o cualquier otro accesorio.
- Utilice el equipo de capacidad adecuada para levantar y sostener la unidad.
- Si usa un montacargas para mover la unidad, asegúrese de que las horquillas tengan el largo suficiente como para extenderse hasta el lado opuesto de la unidad.
- Mantenga los cables y las cuerdas alejados de los vehículos en movimiento cuando trabaje en una ubicación aérea.



¡ADVERTENCIA! MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

El equipo defectuoso o sin el mantenimiento adecuado puede ocasionar lesiones o incluso la muerte. Por lo tanto:

1. Los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento siempre deben ser realizados por personal calificado. No realice ningún trabajo eléctrico a menos que esté capacitado para hacerlo.
2. Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento dentro de una fuente de alimentación, desconecte la fuente de alimentación de la energía eléctrica de entrada.
3. Mantenga los cables, el conductor a tierra, las conexiones, el cable de alimentación y la fuente de alimentación en buenas condiciones de operación. No opere ningún equipo que se encuentre en malas condiciones.
4. No haga mal uso del equipo ni de los accesorios. Mantenga el equipo lejos de las fuentes de calor como hornos, de las áreas húmedas como charcos de agua, aceite o grasa, de las atmósferas corrosivas y de las inclemencias del tiempo.
5. Mantenga todos los dispositivos de seguridad y cubiertas de gabinetes en su lugar y en buenas condiciones.
6. Utilice el equipo solo con el fin indicado. No realice ninguna modificación.



¡PRECAUCIÓN! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ADICIONAL

Para obtener más información sobre las prácticas seguras correspondientes al equipo de corte y soldadura por arco eléctrico, solicite al proveedor una copia del documento "Precauciones y prácticas seguras para soldadura por arco, corte y ranurado", formulario 52-529.

Le recomendamos que lea las siguientes publicaciones:

- ANSI/ASC Z49.1 - "Safety in Welding and Cutting"
- AWS C5.5 - "Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding"
- AWS C5.6 - "Recommended Practices for Gas Metal Arc welding"
- AWS SP - "Safe practices" - Reprint, Welding Handbook
- ANSI/AWS F4.1 - "Recommended Safe Practices for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances"
- OSHA 29 CFR 1910 - "Safety and health standards"
- CSA W117.2 - "Code for safety in welding and cutting"
- NFPA Standard 51B, "Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work"
- CGA Standard P-1, "Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders"
- ANSI Z87.1, "Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices"

1.3 Responsabilidad del usuario

Los usuarios del equipo ESAB tienen la absoluta responsabilidad de garantizar que toda persona que trabaje con el equipo o cerca de este respete todas las precauciones de seguridad correspondientes. Las precauciones de seguridad deben cumplir con los requisitos que se aplican a este tipo de equipo. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones, además de las regulaciones estándar que se aplican en el lugar de trabajo.

Todo trabajo debe ser realizado por personal capacitado que esté familiarizado con la operación del equipo. La operación incorrecta del equipo podría generar situaciones peligrosas que pueden ocasionar lesiones al operador y daños al equipo.

1. Toda persona que utilice el equipo debe estar familiarizada con:
 - su operación
 - la ubicación de las paradas de emergencia
 - su función
 - las precauciones de seguridad correspondientes
 - las operaciones de soldadura y corte u otras operaciones aplicables del equipo
2. El operador debe garantizar que:
 - no haya ninguna persona no autorizada en el área de trabajo cuando se arranque el equipo
 - no haya ninguna persona sin protección cuando se golpee el arco o se inicie el trabajo con el equipo
3. El lugar de trabajo debe:
 - ser adecuado para la operación
 - estar libre de corrientes de aire
4. Equipo de seguridad personal:
 - use siempre el equipo de seguridad personal recomendado, como gafas protectoras, prendas ignífugas y guantes de seguridad.
 - no use accesorios que suelen quedar holgados, como bufandas, pulseras, anillos, etc. que podrían quedar atrapados u ocasionar quemaduras.

5. Precauciones generales:

- asegúrese de que el cable de retorno esté bien conectado.
- los trabajos en el equipo de alta tensión **solo pueden ser realizados por un electricista calificado**.
- el equipo extintor de incendios adecuado debe estar muy cerca y claramente marcado
- **no** se debe realizar la lubricación ni el mantenimiento del equipo durante la operación

Si está equipado con un enfriador ESAB

Utilice únicamente un refrigerante aprobado por ESAB. Un refrigerante no aprobado puede dañar el equipo y poner en peligro la seguridad del producto. En este caso, todos los compromisos de garantía asumidos por ESAB dejarán de ser aplicables.

Para conocer la información sobre pedidos, consulte el capítulo "ACCESORIOS" del manual de instrucciones.



¡ADVERTENCIA!

El corte y la soldadura por arco pueden ser perjudiciales para usted y otras personas. Tome precauciones al soldar y cortar.



DESCARGA ELÉCTRICA: peligro de muerte

- Instale y conecte a tierra la unidad según el manual de instrucciones.
- No toque las piezas eléctricas con tensión o electrodos con la piel, con guantes húmedos ni con la ropa húmeda
- Utilice elementos aislantes.
- Asegúrese de que la posición para trabajar sea segura



CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS: pueden ser peligrosos para la salud

- Los soldadores que usan marcapasos deben consultar a su médico antes de soldar. Los EMF podrían interferir con algunos marcapasos.
- La exposición a EMF podría tener otras consecuencias para la salud que son desconocidas.
- Los soldadores deben utilizar los siguientes procedimientos para minimizar la exposición a EMF:
 - Pase el electrodo y los cables de trabajo juntos a un mismo lado del cuerpo. Sujételos con cinta si es posible. No coloque el cuerpo entre los cables de trabajo y del soplete. Nunca debe enrollarse el cable de trabajo o soplete por el cuerpo. Mantenga los cables y la fuente de alimentación de soldadura lo más lejos posible del cuerpo.
 - Conecte el cable de trabajo a la pieza de trabajo lo más cerca posible al área que se soldará.



HUMOS Y GASES: pueden ser peligrosos para la salud

- Protéjase la cabeza de los humos
- Utilice ventilación, extracción en el arco o ambas para expulsar los humos y gases de la zona de respiración y del área en general



ARCOS ELÉCTRICOS: pueden causar lesiones en los ojos y quemaduras en la piel

- Protéjase los ojos y el cuerpo. Utilice la pantalla para soldar y las lentes filtradoras correctas y use vestimenta protectora
- Proteja a las personas que se encuentran en el lugar utilizando pantallas o cortinas adecuadas



RUIDO: el ruido excesivo puede dañar la audición

Protéjase los oídos. Utilice orejeras o alguna otra protección para los oídos.



PIEZAS MÓVILES: peligro de lesiones

- Mantenga todos los paneles, las puertas y las cubiertas cerrados y bien seguros en su lugar. Si es necesario, solo personal calificado puede retirar cubiertas para realizar mantenimiento o solucionar problemas. Vuelva a instalar los paneles o las cubiertas y cierre las puertas cuando haya finalizado el servicio y antes de arrancar el motor.



- Detenga el motor antes de instalar o conectar la unidad.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa holgada y las herramientas alejadas de las piezas móviles.



PELIGRO DE INCENDIO

- Las chispas (salpicaduras) pueden causar incendios. Por lo tanto, asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca
- Evite que se produzcan en contenedores cerrados.



SUPERFICIES A ALTA TEMPERATURA: las piezas pueden provocar quemaduras

- No toque las piezas con las manos desprotegidas.
- Deje que transcurra el período de enfriamiento antes de trabajar en el equipo.
- Para manipular las piezas calientes, utilice las herramientas adecuadas o guantes de soldadura con aislamiento térmico para evitar quemaduras.

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO: llame al servicio de asistencia de expertos en caso de falla.

¡PROTÉJASE Y PROTEJA A LAS OTRAS PERSONAS!



¡PRECAUCIÓN!

Este producto está destinado únicamente a la soldadura por arco.

ESAB cuenta con una gran variedad de accesorios de soldadura y equipos de protección personal a la venta. Para obtener información relacionada con pedidos, comuníquese con su distribuidor local de ESAB o visite nuestro sitio web.

1.4 Advertencia de la Propuesta 65 de California



¡ADVERTENCIA!

Los equipos de soldadura o corte producen humos o gases que contienen sustancias químicas que el Estado de California considera como causantes de malformaciones congénitas y, en algunos casos, cáncer. (Código de Sanidad y Seguridad de California, Sección 25249.5 et seq).



¡ADVERTENCIA!

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido plomo, conocidas en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de usarlo.

Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

2 INTRODUCCIÓN

Las unidades de alimentación de hilo **RobustFeed Edge** están diseñadas para soldadura MIG/MAG junto con Warrior Edge 500.

La unidad de alimentación de hilo viene en diferentes variantes (consulte el apéndice "NÚMEROS DE PEDIDO").

La unidad de alimentación de hilo está sellada y contiene un mecanismo de alimentación del hilo con tracción en las cuatro ruedas, así como sistemas electrónicos de control.

Se puede utilizar junto con una bobina de hilo estándar de Ø 8 in (Ø 200 mm) y Ø 12 in (Ø 300 mm), o con el Marathon Pac™ de ESAB, con un adaptador de hilo para la alimentación de hilo.

La unidad de alimentación del hilo se puede instalar en un carro, suspendida sobre el lugar de trabajo o en el piso (vertical u horizontal con o sin un juego de ruedas).

Los accesorios de ESAB correspondientes al producto se detallan en el capítulo "ACCESORIOS" de este manual.

2.1 Equipo

RobustFeed Edge incluye los siguientes elementos:

- 2 tarjetas de administrador
- 3 tarjetas de usuario
- Rodillos impulsores:
 - 0,9/1,0 mm (0,040 in)
 - 1,2 mm (0,045 in)
- Guías del hilo: de 0,6 a 1,6 mm (de 0,023 a 1/16 in)
- Instrucciones de uso
- Guía de inicio rápido

3 DATOS TÉCNICOS

ROBUSTFEED EDGE	
Tensión de la fuente de alimentación	60 V CC
Requisito de potencia	234 W
Corriente nominal I_n	3,9 A
Conexión del soplete	EURO, Tweco #4
Velocidad de alimentación de hilo	32–984 in/min (0.8–25.0 m/min)
Diámetro máximo de la bobina de hilo	12 in (300 mm)
Peso:	
RobustFeed Edge BX	37 lb (16,8 kg)
RobustFeed Edge CX	38,6 lb (17,5 kg)
Carrete de hilo de peso máximo	44 lb (20 kg)
Dimensiones (largo × ancho × alto)	23,4 × 9,8 × 16,9" (595 × 250 × 430 mm)
Temperatura de funcionamiento	De 20 a +55 °C (de -4 a +131 °F)
Temperatura de transporte y almacenamiento	De -40 a +80 °F (de -40 a +176 °C)
Gas de protección	Todos los tipos destinados a la soldadura MIG/MAG
Gas de protección	
Rango del flujo de gas para RobustFeed Edge BX	De 11 a 74 CFH (de 5 a 35 l/min)
Presión de gas para RobustFeed Edge CX	De 43 a 73 PSI (de 3 a 5 bar)
Refrigerante	Refrigerante premezclado de ESAB
Presión máxima del refrigerante	73 PSI (5 bar)
Carga admisible	
Factor de intermitencia de un 60 %	500 A
un factor de intermitencia del 100 %	400 A
Clase de protección de la carcasa	IP54

Ciclo de trabajo

El factor de intermitencia se refiere al tiempo como porcentaje de un período de diez minutos que se puede soldar a una cierta carga sin sobrecarga.

Clase de protección de la carcasa

El código **IP** indica la clase de protección de la carcasa (por ejemplo, el grado de protección contra la penetración de agua u objetos sólidos).

El equipo que está marcado con **IP54** se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores. Está protegido en todas las direcciones contra la acumulación de polvo y la exposición al agua, ya sea por salpicaduras o goteos.


4 INSTALACIÓN

4.1 Instalación

Un profesional debe llevar a cabo la instalación.




¡ADVERTENCIA!

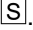Cuando suelde en un entorno con mayor peligro eléctrico, solo se pueden utilizar fuentes de alimentación diseñadas para ese entorno. Estas fuentes de alimentación están marcadas con el símbolo .



¡PRECAUCIÓN!

Este producto está destinado al uso industrial. En un entorno doméstico, este producto podría causar interferencia de radiofrecuencias. Es responsabilidad del usuario tomar las precauciones correspondientes.

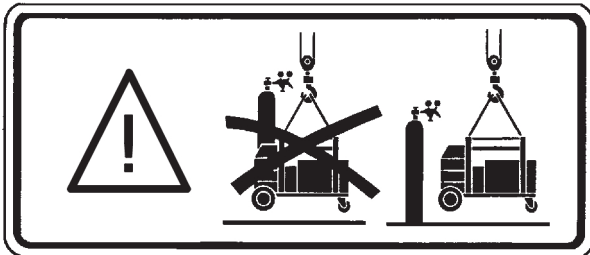

4.2 Instrucciones para el izaje





¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de aplastamiento al elevar la unidad de alimentación del hilo. Protéjase y adviértales a las personas que se encuentran en el lugar sobre este riesgo.



¡PRECAUCIÓN!

Para evitar lesiones personales o daños en el equipo, levántelo utilizando los métodos y puntos de fijación que se indican a continuación.

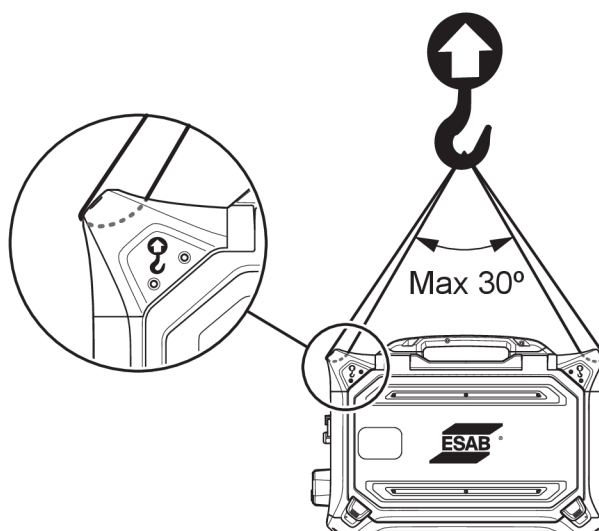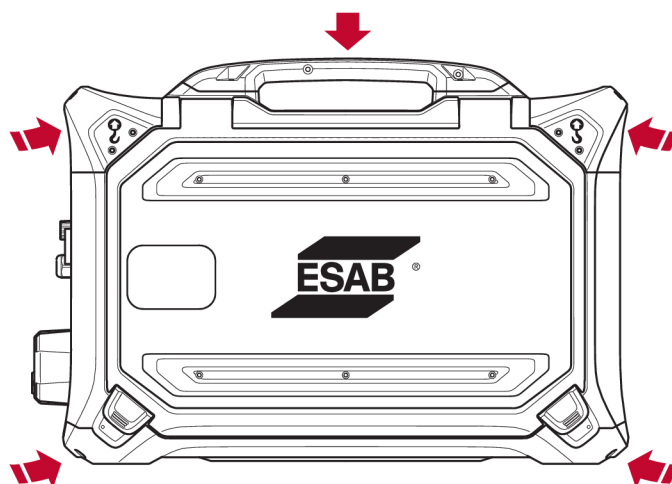**¡PRECAUCIÓN!**

No coloque objetos pesados encima ni los conecte en el alimentador de hilo durante la elevación. Los puntos de levantamiento están clasificados para un **peso total máximo de 40 kg/90 lb** cuando se levanta desde las dos manijas exteriores superiores de elevación, según el gráfico anterior.

El peso aprobado de 40 kg/90 lb consiste en el alimentador de alambre más los accesorios (el peso estándar del alimentador es de 17,5 kg/38,6 lb, para todos los pesos consulte el capítulo DATOS TÉCNICOS).

5 FUNCIONAMIENTO

Las normas generales de seguridad para el manejo del equipo se pueden encontrar en el capítulo "SEGURIDAD" de este manual. Léalo atentamente antes de comenzar a utilizar el equipo.





¡ADVERTENCIA!

Para evitar una descarga eléctrica, no toque el cable del electrodo ni las piezas que están en contacto con él, ni los cables o conexiones que no estén aislados.





¡NOTA!

Al mover el equipo, utilice el asa para transporte. Nunca empuje el equipo tirando del soplete de soldar.

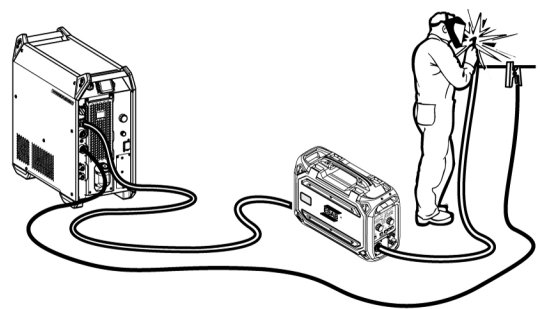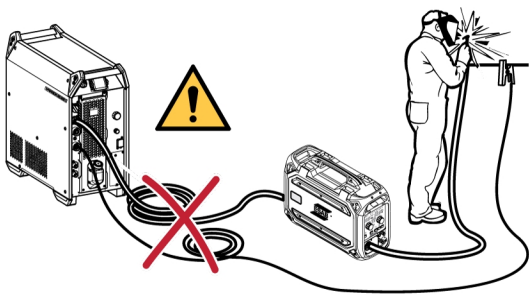

¡ADVERTENCIA!

Los alimentadores de hilo se diseñaron para su uso con fuentes de alimentación en modo MMA y MIG/MAG. Si se utilizan en MIG/MAG, se debe desconectar el soporte de MMA del alimentador del hilo y se debe cubrir el OKC. Si se utiliza en MMA, el soplete MIG/MAG se energiza; el soplete debe mantenerse en el soporte del soplete (si está disponible) o desconectarse.

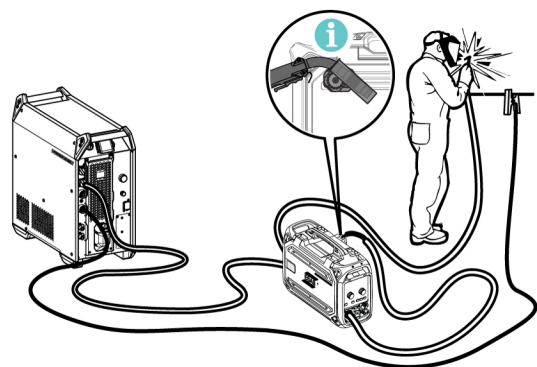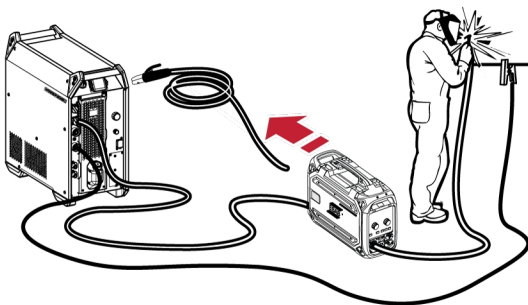

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que los paneles laterales estén cerrados durante la operación.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar que el carrete se salga del cubo de freno, apriete la tuerca para bloquear el carrete.

**¡NOTA!**

Reemplace la tuerca y el manguito aislante del cubo de freno si están desgastados y no se bloquean correctamente.

**¡PRECAUCIÓN!**

Antes de enhebrar el hilo para soldadura, asegúrese de que se hayan quitado las rebabas y la punta de cincel del extremo del hilo para evitar que el hilo se atasque en la guía del soplete.

**¡ADVERTENCIA!**

Las piezas giratorias pueden ocasionar daños. Tenga mucho cuidado.

**¡ADVERTENCIA!**

Sujete el equipo, especialmente si se utiliza en una superficie despareja o inclinada.

5.1 Valores recomendados de corriente máxima para el conjunto de cables de conexión

A una temperatura ambiente de +25 °C y en un ciclo normal de 10 minutos:

Área del cable	Ciclo de trabajo		Pérdida de tensión/10 m
	100%	60 %	
50 mm ²	290	320	0,35 V/100 A
70 mm ²	360	400	0,25 V/100 A
95 mm ²	430	500	0,19 V/100 A

A una temperatura ambiente de +40 °C y en un ciclo normal de 10 minutos:

Área del cable	Ciclo de trabajo		Pérdida de tensión/10 m
	100%	60 %	
50 mm ²	250	280	0,37 V/100 A
70 mm ²	310	350	0,27 V/100 A
95 mm ²	370	430	0,20 V/100 A

Ciclo de trabajo

El factor de intermitencia se refiere al tiempo como porcentaje de un período de diez minutos que se puede soldar a una cierta carga sin sobrecarga.


5.2 Reguladores de gas recomendados

RobustFeed BX


El cilindro de gas debe estar equipado con un regulador de flujo. Se debe ajustar el flujo necesario en el regulador de flujo para realizar la soldadura.

RobustFeed CX

El cilindro de gas debe estar equipado con un regulador de presión. Ajuste el regulador de presión en el rango de 3 a 5 bar (de 43 a 73 psi). La presión no debe exceder los 5 bar (73 psi) y se debe ajustar el flujo en el panel de control interno.

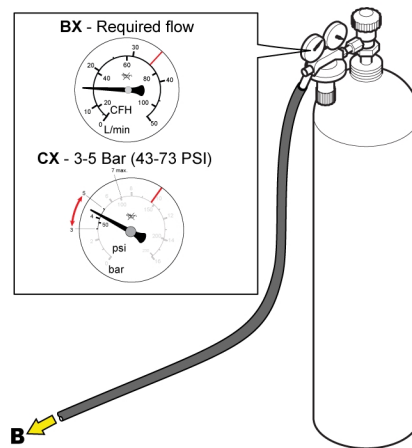

5.3 Conexiones y dispositivos de control

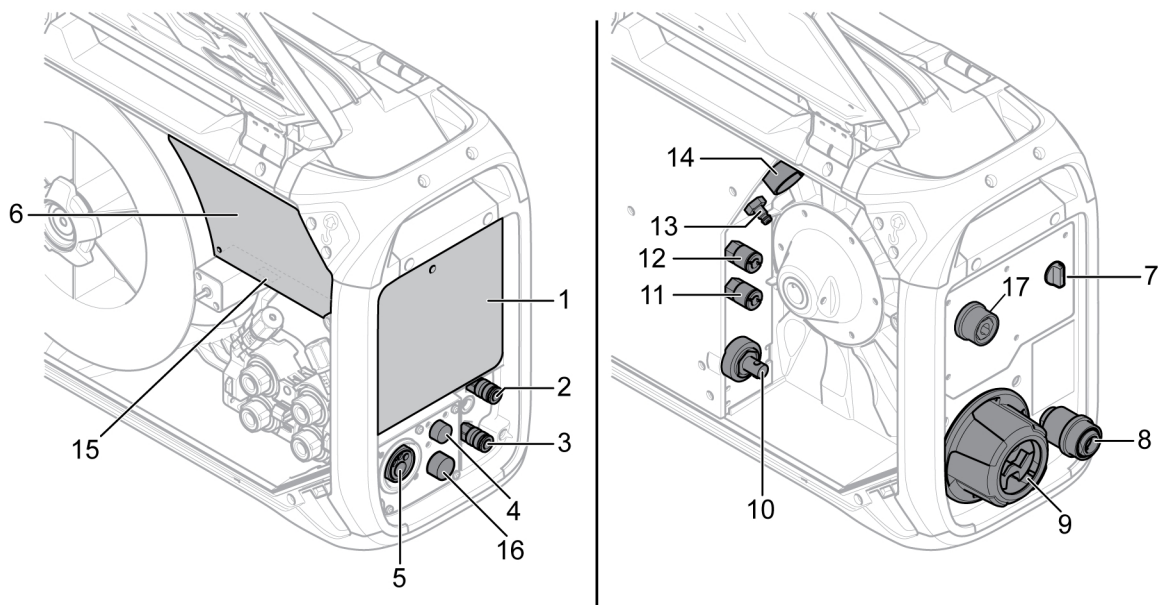

- | | |
|---|---|
| 1. Panel de control externo (consulte el capítulo "PANEL DE CONTROL") | 10. Conexión para la corriente de soldadura desde la fuente de alimentación (OKC) |
| 2. Conexión para el líquido de refrigeración hacia el soplete de soldadura | 11. Conexión para el líquido de refrigeración hacia la fuente de alimentación |
| 3. Conexión para el líquido de refrigeración desde el soplete de soldadura | 12. Conexión para el líquido de refrigeración desde la fuente de alimentación |
| 4. Conexión para cable activador Tweco (solo en combinación con un soplete Tweco) | 13. Conexión para gas de protección |
| 5. Conexión para el soplete de soldar (de tipo europeo o Tweco) | 14. Conexión para el cable de control desde la fuente de alimentación |
| 6. Panel de control interno (consulte el capítulo "PANEL DE CONTROL") | 15. Puerto USB |
| 7. Interruptor de encendido/apagado del calentador o alimentador | 16. Conector Push pull |
| 8. Adaptador de entrada del hilo para utilizar con el Marathon Pac™ | 17. OKC para electrodo |
| 9. Prensacables de interconexión para los cables de la fuente de alimentación | |

**¡ADVERTENCIA!**

Las compuertas derecha e izquierda de la unidad de alimentación de hilo deben estar cerradas y bloqueadas durante la soldadura o la alimentación de hilo. Nunca suelde ni alimente el hilo con las compuertas abiertas.


5.4 Conexión de líquido de refrigeración

ELP (bomba lógica de ESAB)

La unidad de refrigeración está equipada con un sistema de detección ELP (del inglés ESAB Logic Pump, bomba lógica ESAB) que verifica si las mangueras de refrigerante están conectadas. Cuando se conecta un soplete enfriado con líquido, comienza la refrigeración.

Cuando se conecta un soplete de soldadura enfriado con líquido, el interruptor de la alimentación eléctrica principal de la fuente de alimentación debe estar en la posición OFF (Apagado).

5.5 Interruptor de encendido/apagado del calentador o alimentador

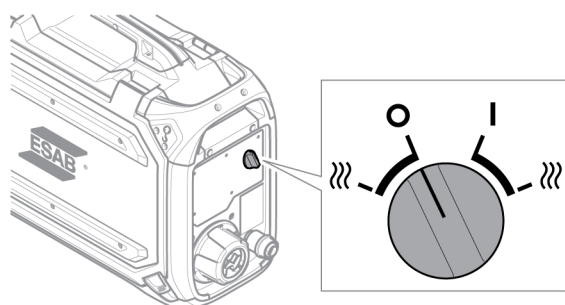

Indicador	Descripción	Indicador	Descripción
○	Alimentador apagado	I	Alimentador encendido
⋈	Calor ACTIVADO y alimentador DESACTIVADO El área de la bobina se calienta para que el hilo de soldadura se mantenga seco. El calentamiento del área de la bobina es una gran ventaja en condiciones de alta humedad o cuando la temperatura cambia durante el día.	⋈	Calor ACTIVADO y alimentador ACTIVADO

5.6 Iluminación dentro de la unidad de alimentación de hilo

La unidad de alimentación de hilo está equipada con luces dentro del gabinete.


1. La luz del mecanismo del alimentador se enciende y se apaga cuando la puerta se abre y cierra respectivamente.
2. La luz de la bobina de hilo se enciende cuando se abre la puerta y se está realizando una soldadura en vivo. Se apaga automáticamente después de que se haya detenido la soldadura o se haya cerrado la puerta.

5.7 Freno de la bobina

La fuerza del freno de la bobina debe aumentarse lo suficiente para evitar el avance excesivo del cable de alimentación. La fuerza de frenado real necesaria depende de la velocidad de alimentación de hilo y el tamaño y el peso del carrete de la bobina.

No sobrecargue el freno de la bobina. Una fuerza de frenado demasiado alta puede sobrecargar el motor y reducir el resultado de soldadura.

La fuerza de frenado del carrete de la bobina se ajusta mediante el tornillo Allen hexagonal de 6 mm en el medio de la tuerca del del cubo de freno.

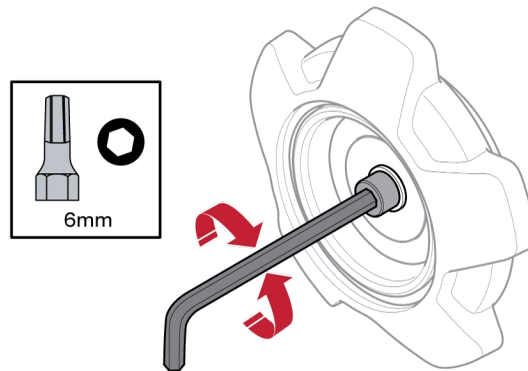

5.8 Cambio y carga del hilo

- 1) Abra la puerta izquierda del alimentador de hilo.
- 2) Afloje y retire la tuerca del cubo de freno y retire el carrete de hilo antiguo.
- 3) Inserte un carrete de hilo nuevo en la unidad del alimentador y enderece el nuevo hilo para soldadura de 10 a 20 cm. Lime las rebabas y los bordes afilados del extremo del hilo antes de colocarlo en el mecanismo del alimentador.
- 4) Apriete la tuerca del cubo de freno para bloquear el carrete de hilo en el tambor.
- 5) Pase el hilo a través del mecanismo de alimentación (de acuerdo con la ilustración ubicada en el interior de la unidad de alimentación).



¡NOTA!

Reemplace la tuerca y el manguito aislante del cubo de freno si están desgastados y no se bloquean correctamente.


- 6) Cierre y bloquee la puerta izquierda del alimentador de hilo.

5.9 Cambio de los rodillos de alimentación

Cuando se cambia a un tipo de hilo diferente, los rodillos de alimentación se deben cambiar por unos apropiados para el nuevo tipo de hilo. Para obtener información acerca del rodillo de alimentación correcto según el diámetro y tipo de hilo, consulte el apéndice PIEZAS DE DESGASTE. (Para obtener una sugerencia acerca de un fácil acceso a piezas de desgaste necesarias, consulte la sección "Compartimento de almacenamiento de piezas de desgaste" de este manual).

- 1) Abra la puerta izquierda del alimentador de hilo.
- 2) Gire el seguro rápido (A) de cada rodillo para desbloquear los rodillos de alimentación que se cambiarán.

- 3) Pliegue las unidades tensoras (B) hacia abajo para liberar los brazos oscilantes (C) y, de este modo, aliviar la presión de los rodillos de alimentación.

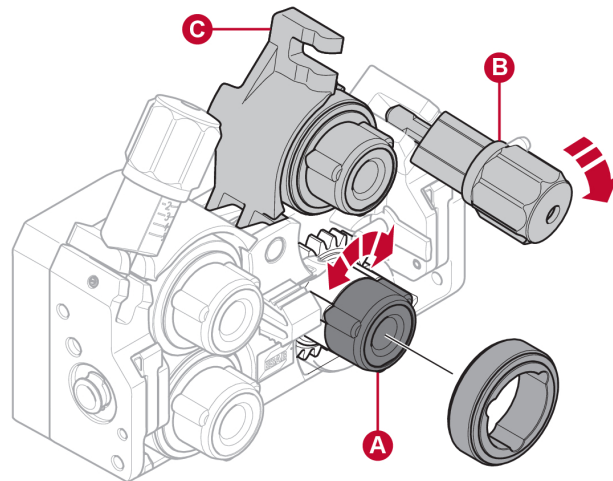


- 4) Retire los rodillos de alimentación e instale los correctos (según el apéndice PIEZAS DE DESGASTE).
- 5) Presione los brazos oscilantes (C) hacia abajo para volver a aplicar presión en los rodillos de alimentación, y fije los rodillos con las unidades tensoras (B).
- 6) Gire los seguros rápidos de los rodillos (A) para bloquearlos.
- 7) Cierre y bloquee la puerta izquierda del alimentador de hilo.

5.10 Cambio de las guías del hilo


Cuando se cambia a un tipo de hilo diferente, las guías del hilo se deben cambiar por unas apropiadas para el nuevo tipo de hilo. Para obtener información acerca de las guías del hilo correctas según el diámetro y tipo de hilo, consulte el apéndice PIEZAS DE DESGASTE. (Para obtener una sugerencia acerca de un fácil acceso a piezas de desgaste necesarias, consulte la sección "Compartimento de almacenamiento de piezas de desgaste" de este manual).

5.10.1 Guía de alambre de entrada

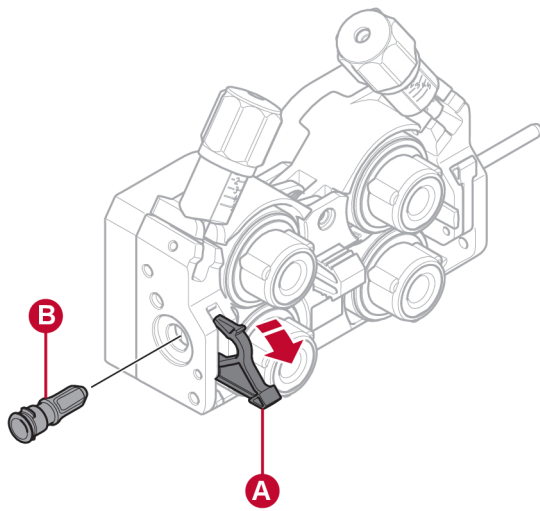


- 1) Pliegue el seguro rápido de la guía de hilo de entrada (A) para desbloquearla.
- 2) Retire la guía de hilo de entrada (B).
- 3) Instale la guía de hilo de entrada correcta (según el apéndice PIEZAS DE DESGASTE).
- 4) Use el seguro rápido de la guía del hilo (A) para bloquear la nueva guía de hilo de entrada.

5.10.2 Guía de hilo intermedia

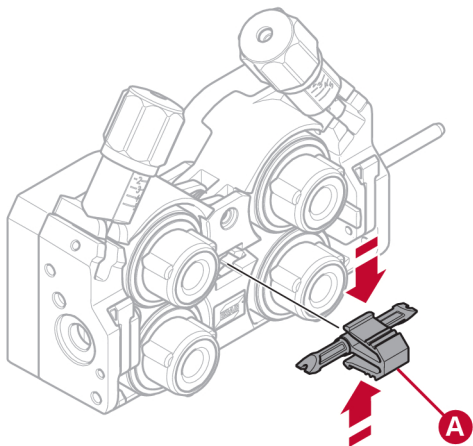

- 1) Aplique un poco de presión sobre el sujetador de la guía de hilo intermedia y retire la guía de hilo intermedia (A).
- 2) Inserte el tipo correcto de guía de hilo intermedia (según el apéndice PIEZAS DE DESGASTE). El sujetador bloquea automáticamente la guía del hilo cuando está en la posición correcta.

5.10.3 Guía de alambre de salida

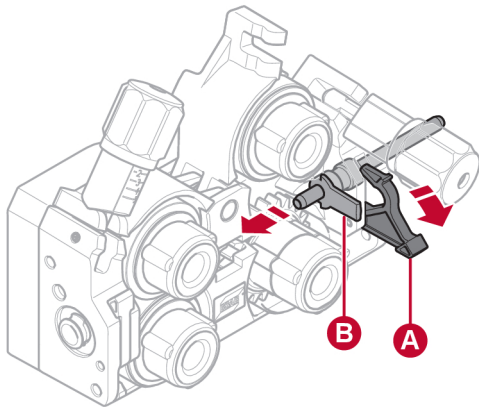

- 1) Retire el rodillo de alimentación inferior derecho (consulte la sección "Cambio de los rodillos de alimentación").
- 2) Retire la guía de hilo intermedia (consulte la sección "Guía de hilo intermedia").
- 3) Pliegue el seguro rápido de la guía de hilo de salida (A) para desbloquearla.
- 4) Retire la guía de hilo de salida (B).
- 5) Instale la guía de hilo de salida correcta (según el apéndice PIEZAS DE DESGASTE).
- 6) Use el seguro rápido de la guía del hilo (A) para bloquear la nueva guía de hilo de salida.
- 7) Vuelva a colocar el segundo par de rodillos de alimentación y vuelva a aplicar la presión de los rodillos (consulte la sección "Cambio de los rodillos de alimentación").

5.11 Presión de los rodillos

La presión de los rodillos se debe ajustar por separado en cada unidad tensora, según el material y el diámetro del hilo utilizado.

Primero, debe asegurarse de que el alambre se mueva uniformemente por la guía. Luego, ajuste la presión de los rodillos de presión del alimentador de hilo. Es importante que la presión no sea demasiado elevada.

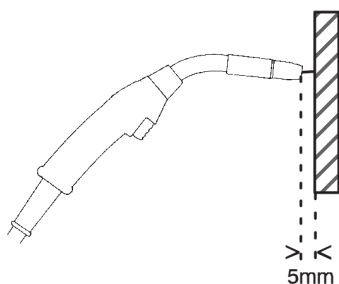


Figura A

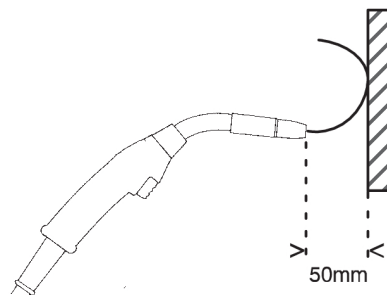


Figura B

Para comprobar que la presión de alimentación esté ajustada correctamente, puede desenrollar el hilo sobre un objeto aislante, por ejemplo, un trozo de madera.


5 FUNCIONAMIENTO

Cuando sostenga el soplete de soldadura a aproximadamente 5 mm de la pieza de madera (figura A), los rodillos de avance deben deslizarse.

Si sujeta el soplete a unos 50 mm de la pieza de madera, el hilo debería salir y doblarse (figura B).

La siguiente tabla sirve como una guía que muestra los ajustes de presión aproximados para las condiciones estándar con la fuerza correcta de frenado de la bobina. En el caso de que se usen cables largos, sucios o desgastados, es posible que sea necesario aumentar el ajuste de la presión. Siempre verifique el ajuste de presión de rodillos en cada caso específico desenrollando el alambre sobre un objeto aislado como se describió anteriormente. También se puede encontrar una tabla con ajustes aproximados en el interior de la puerta izquierda del alimentador de hilo.

			Diámetro del hilo (pulg.)		0,02		0,03		0,04		0,04		0,05		1/16		0,07		5/64		3/32			
			(mm)		3	0	0	5	2	1,6	0	2,0	2,4											
					0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	Ajuste de presión														
Material del alambre	Fe, Ss	Unidad tensora 1	2,0-2,5																					
		Unidad tensora 2	2,5-3																					
	Tubulares	Unidad tensora 1			0,5-1,0																			
		Unidad tensora 2			1,0-1,5																			
	Al	Unidad tensora 1		0,5-1,0																				
		Unidad tensora 2		1,0-1,5																				

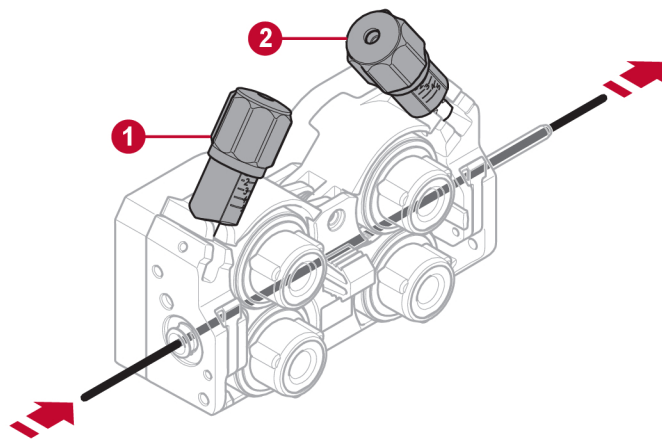


1. Unidad tensora 1

2. Unidad tensora 2

5.12 Compartimento de almacenamiento de piezas de desgaste

Para tener fácil acceso a un conjunto adicional de rodillos y guías de hilo, puede encontrar un compartimento de almacenamiento de piezas de desgaste en el interior de la puerta izquierda del alimentador de hilo.

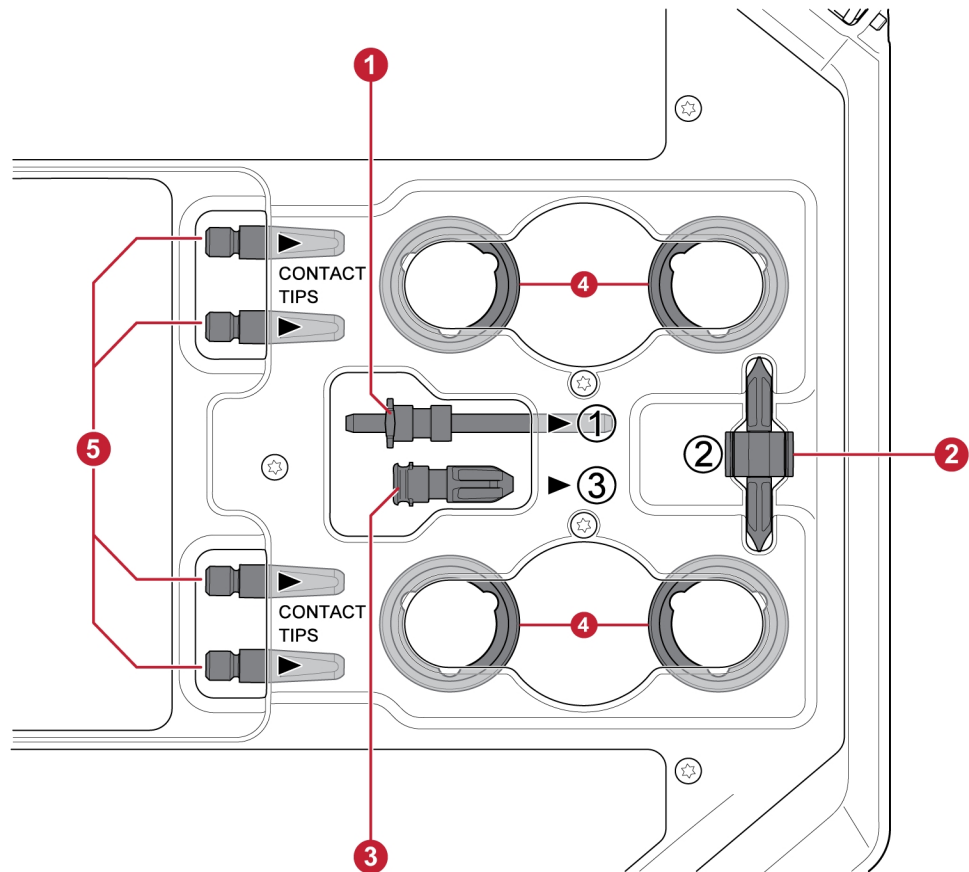


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Guía de alambre de entrada | 4. Rodillos de alimentación (4 uds.) |
| 2. Guía de hilo intermedia | 5. Puntas de contacto para el soplete (4 uds.) |
| 3. Guía de alambre de salida | |

5.13 Conexión del kit de ruedas


5.13.1 Fijación de las ruedas al bastidor del kit de ruedas

Antes de fijar la unidad de alimentación de hilo al kit de ruedas, fije las ruedas en el bastidor con los tornillos M12, las arandelas y las tuercas, con un par de apriete de 40 ± 4 Nm ($354 \pm 35,4$ in-lb). Las ruedas fijadas en la parte trasera deben colocarse paralelas al bastidor.

5.13.2 Unidad de alimentación de hilo en posición vertical

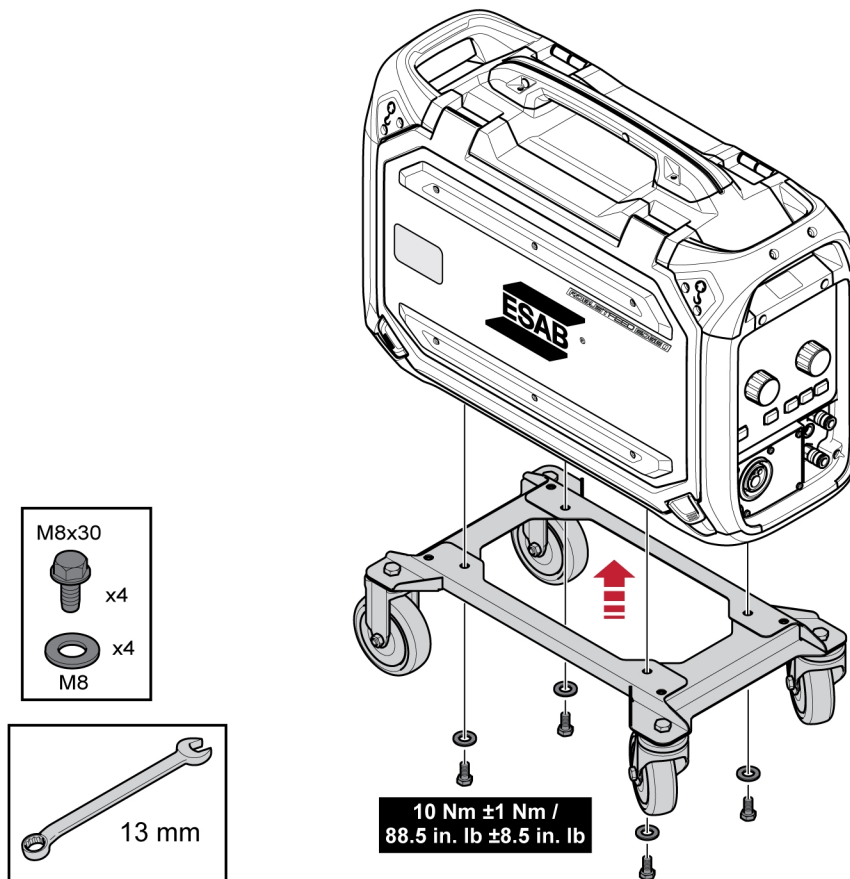


5.13.3 Unidad de alimentación de hilo en posición horizontal

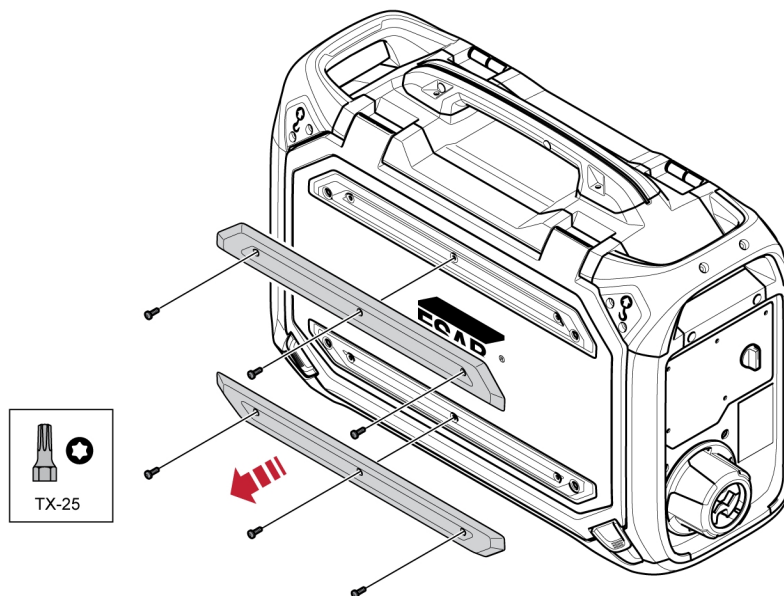

¡NOTA!

Para poder conectar el alimentador de hilo en posición horizontal sobre el kit de ruedas, se deben retirar los dos parachoques ubicados en la puerta del alimentador de hilo.

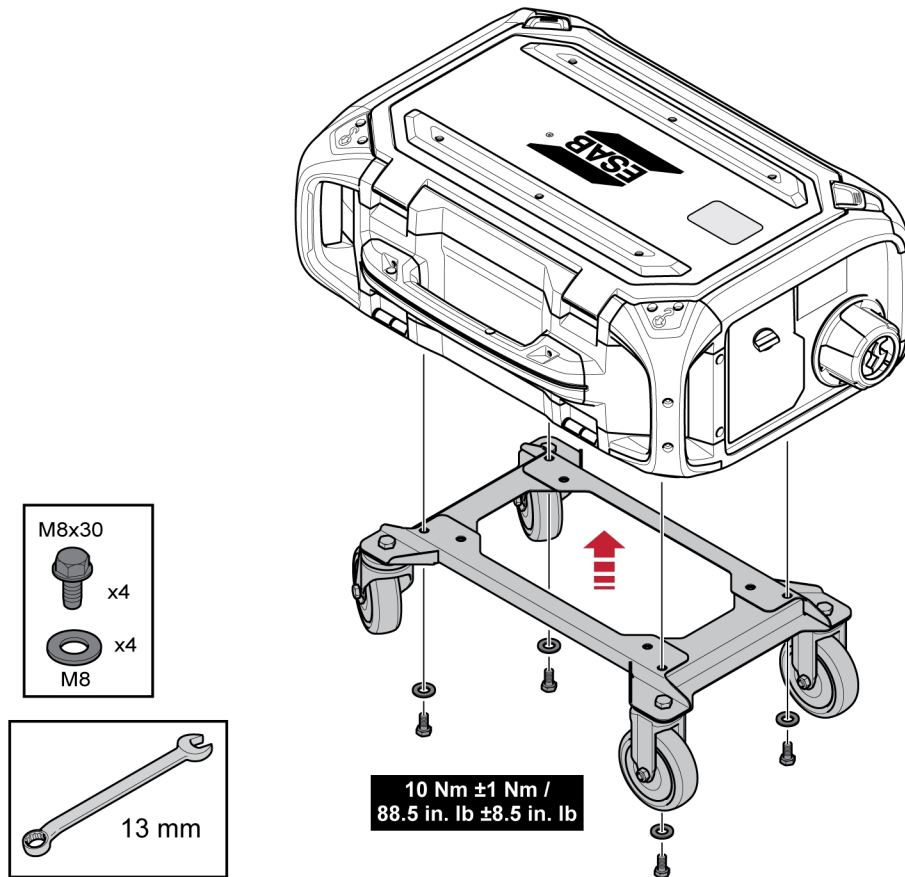


5.14 Conexión del kit de ruedas y el accesorio prensacables del soplete

- 1) Si el accesorio prensacables del soplete se va a utilizar con el kit de ruedas instalado en posición vertical, el montaje se debe llevar a cabo en el siguiente orden:

Fije el prensacables del soplete a la unidad de alimentación de hilo con los dos tornillos Torx 5.


Conecte el kit de ruedas al alimentador de hilo con las dos uniones roscadas cerca del extremo trasero del alimentador de hilo. Asegúrese de insertar las dos arandelas separadoras entre el kit de ruedas y el alimentador de hilo.

Asegure el kit de ruedas y el prensacables en el alimentador de hilo con las dos juntas roscadas cerca del extremo delantero del alimentador de hilo.

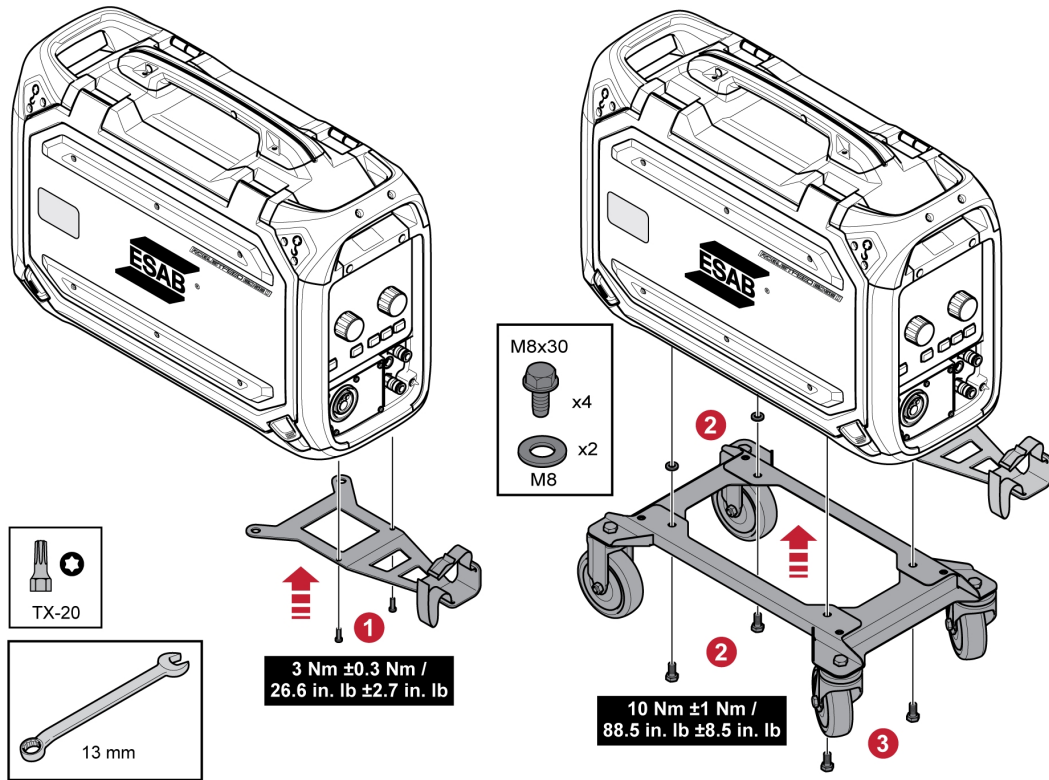


5.15 Instalación de Marathon Pac™


1

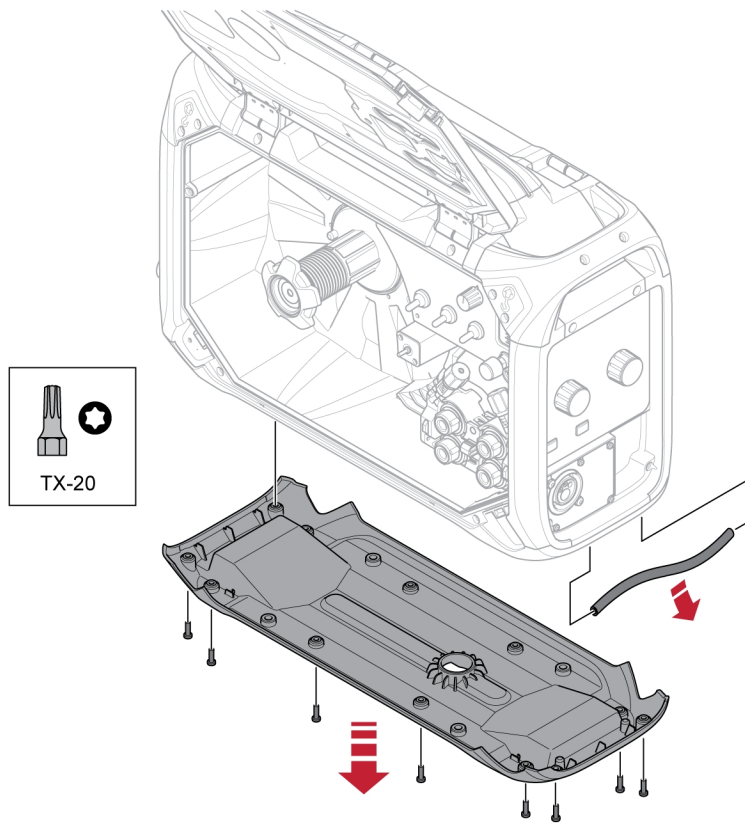


2

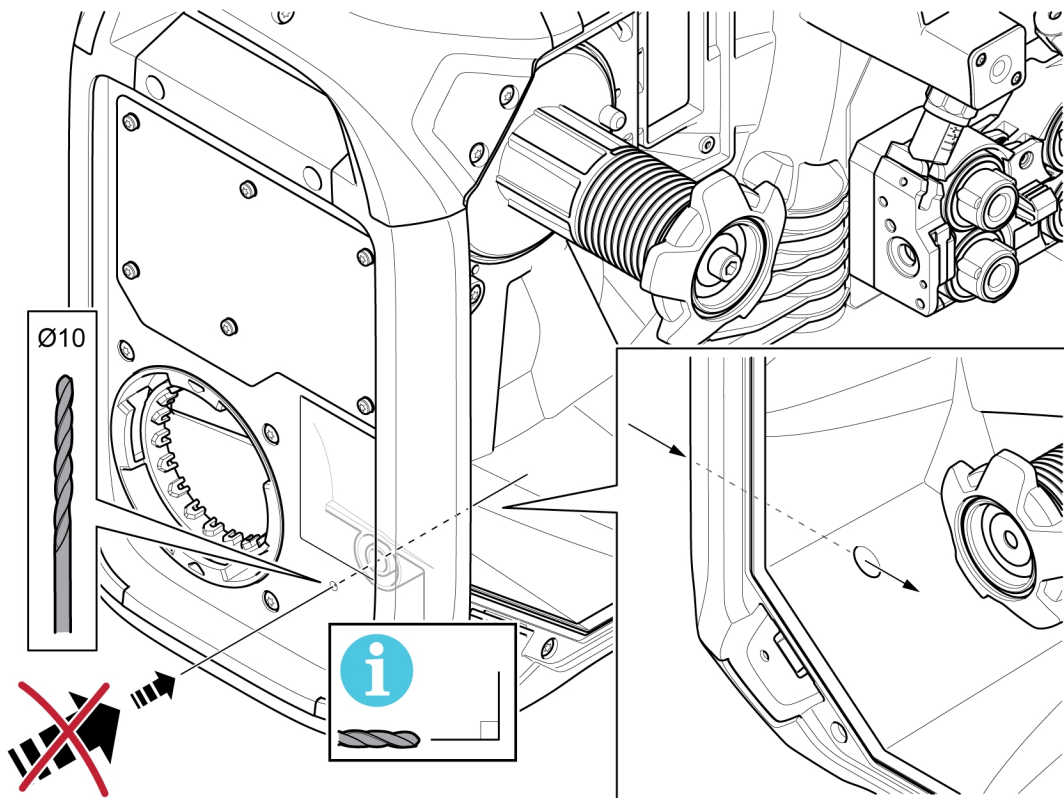

3

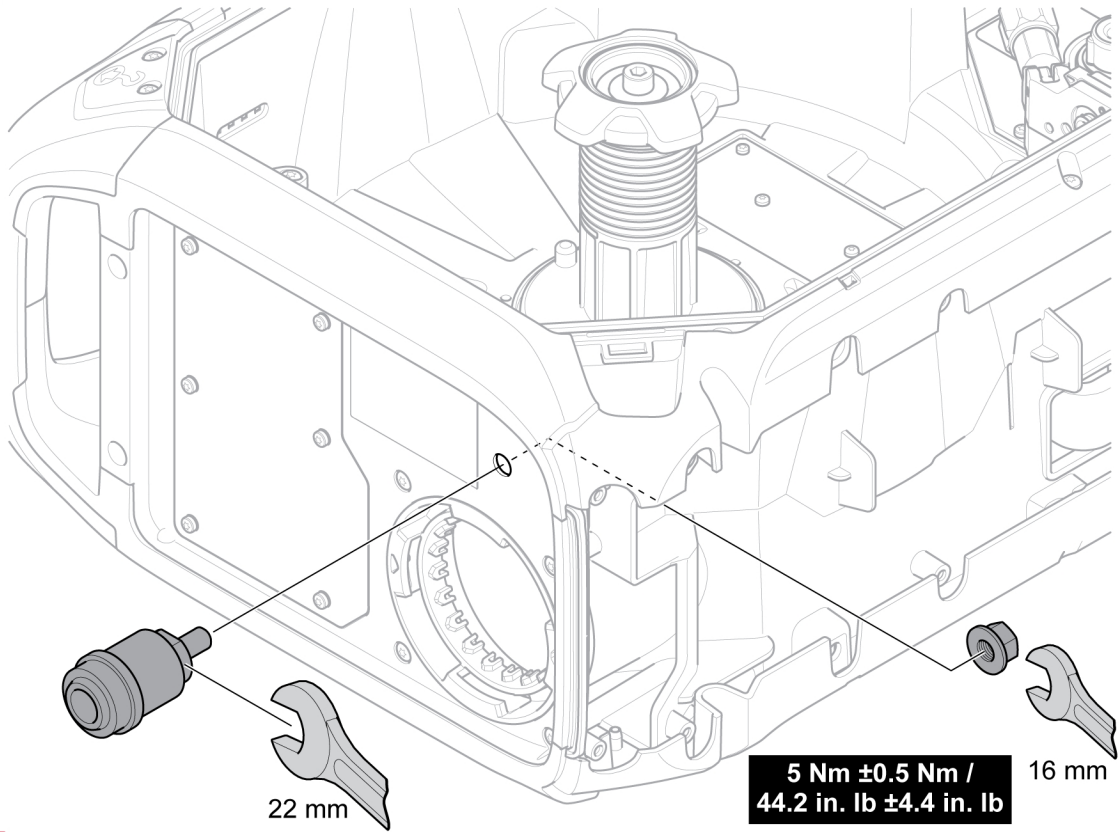


4

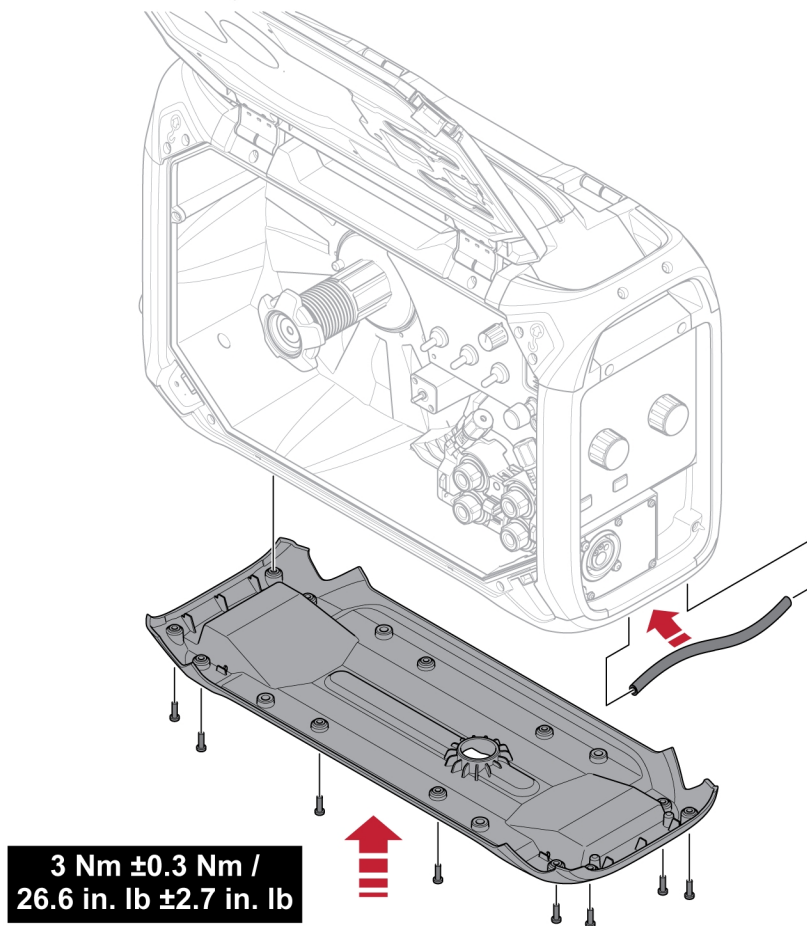



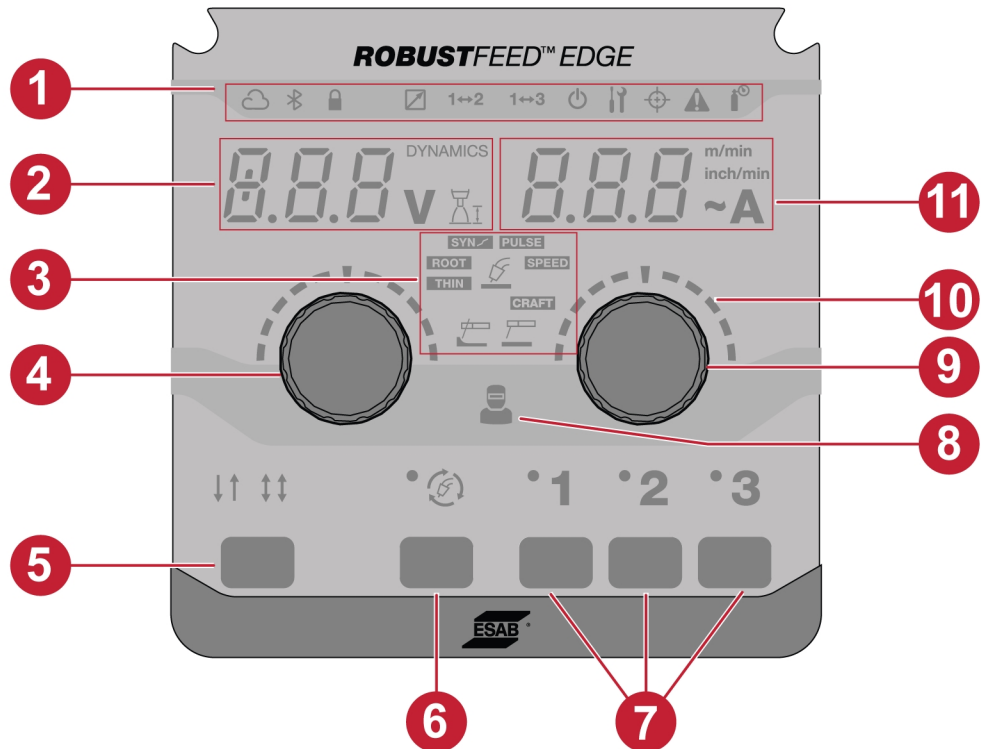


6 PANEL DE CONTROL





6.1 Panel de control externo



- | | |
|--|--|
| 1. Indicadores LED | 7. TRABAJOS |
| 2. Pantalla, muestra el valor establecido o medido (tensión/dinámica/longitud del arco) | 8. Indicador de gestión de operadores |
| 3. Aplicaciones de soldadura | 9. Presione la perilla selectora para cambiar la velocidad de alimentación del hilo o el amperaje |
| 4. Presione la perilla selectora para cambiar la dinámica, la tensión y la longitud del arco | 10. Escalas |
| 5. Modos de gatillo, 2T / 4T | 11. Pantalla, muestra el valor establecido o medido (velocidad de alimentación del hilo o el amperaje) |
| 6. Botón de selección del modo de soldadura | |

6.1.1 Descripción de los indicadores LED

Indicador	Descripción
	<p>WeldCloud™</p> <p>Un sistema de administración en línea que conecta las fuentes de alimentación de soldadura a una plataforma de software que administra los datos para analizarlos y obtener la máxima productividad.</p> <p>WeldCloud Productivity proporciona herramientas al gerente de producción para mejorar la productividad de la soldadura y aumentar la trazabilidad mediante el seguimiento de cada soldadura, operador, número de pieza y más.</p> <p>El indicador se ilumina en verde cuando está conectado, y parpadea durante la transferencia de datos. Si está configurado y no está conectado, el indicador se enciende en rojo.</p> <p>Para activar su licencia de WeldCloud Fleet, visite manual.indusuite.com/activate-fleet-license</p> <p>Para configurar ESAB Edge WeldCloud, consulte manual.indusuite.com/esab-edge</p>
	<p>Bluetooth</p> <p>Bluetooth se utiliza para conectarse de forma inalámbrica a redes de dispositivos móviles. El indicador se ilumina en verde cuando se conecta.</p>
	<p>Bloqueo</p> <p>Verde: indica cuando el sistema tiene acceso limitado o los límites de trabajo están activos.</p> <p>Rojo: indica que el sistema está bloqueado; para poder utilizar el sistema, es necesario desbloquearlo.</p> <p>Rojo (intermitente): indica cuando el usuario intenta acceder a las funciones restringidas.</p>
	<p>Cambio de TRABAJO con gatillo</p> <p>Esta función permite cambiar entre diferentes trabajos cuando se presiona el gatillo del soplete de soldadura.</p> <p>El indicador se ilumina según la función de cambio de TRABAJO con gatillo que se seleccione en el panel de control.</p> <p>Para obtener más información, consulte la sección "Parámetros del sistema".</p>
	<p>Compensación de TRUEARC</p> <p>Para lograr un buen resultado de soldadura, la tensión del arco es un factor fundamental. En la soldadura MIG/MAG, la fuente de alimentación está preparada para sentir la tensión del arco en el alimentador de hilo. Un requisito previo para esta funcionalidad es que se utilice un alimentador de hilo ESAB y un cable de interconexión de ESAB.</p> <p>En el modo de compensación, cuando el soplete se activa en la pieza de trabajo, mide la inductancia y la resistencia para compensar la caída de tensión en el cable de interconexión, el soplete y el cable de retorno.</p> <p>El indicador se ilumina en amarillo cuando se requiere compensación y parpadea durante el proceso de compensación. Si el proceso de compensación es exitoso, el indicador se ilumina en verde.</p>


Indicador	Descripción
	<p>Indicador de gas</p> <p>El indicador se ilumina cuando hay una advertencia y un error de gas de protección.</p>
	<p>Advertencia/Error</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advertencia <p>El indicador parpadea en amarillo cuando hay una advertencia en el sistema. Se puede completar una soldadura en curso, pero no se puede iniciar una nueva soldadura mientras permanezca la advertencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Error <p>El indicador parpadea en rojo cuando hay un error en el sistema. La soldadura en curso se detiene mientras el error se mantiene presente.</p>
	<p>Gestión de operadores</p> <p>Verde: indica cuando el operador ha iniciado sesión con una tarjeta de usuario o una tarjeta de administrador correctamente.</p> <p>Rojo (intermitente): indica un inicio de sesión fallido.</p>
	<p>En espera</p> <p>Amarillo: indica que el sistema está en modo de ahorro de energía y el usuario debe activarlo para utilizarlo.</p> <p>Verde: indica que la máquina está en estado de funcionamiento.</p> <p>Verde (parpadeante): indica que el sistema se está sincronizando con otras unidades.</p>

6.1.2 Presione las perillas selectoras

Presione la perilla selectora para configurar la tensión, la dinámica y la longitud del arco (4)

Esta perilla aumenta o disminuye el valor de la tensión, la longitud del arco y la dinámica según la aplicación seleccionada.

Para aplicaciones MIG/MAG, presione la perilla a fin de cambiar entre tensión y dinámica.

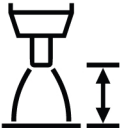Indicador	Descripción
DYNAMICS	<p>Dinámica de arco</p> <p>Función complementaria para la corrección del comportamiento de la dinámica del arco. La influencia de la dinámica depende del método de soldadura seleccionado y del modo de aplicación utilizado.</p> <p>El indicador se ilumina cuando el valor de la dinámica se muestra en la pantalla (2).</p> <p>Esta función está inactiva de forma predeterminada en el panel de control externo, pero se puede activar en el panel de control interno. Para obtener más información, consulte la sección “Funcionalidad del panel frontal”.</p>
	<p>Longitud de arco</p> <p>Este parámetro proporciona la posibilidad de ajustar la longitud del arco desde un arco más corto utilizando una desviación negativa hasta un arco más largo utilizando un ajuste de desviación positiva.</p>
V	<p>Tensión medida</p> <p>El valor medido en la pantalla para la tensión de soldadura V es un valor numérico promedio que se calcula durante la soldadura, sin incluir la terminación de la soldadura.</p>

Presione la perilla selectora para ajustar la velocidad de alimentación del hilo/A/~A (9)

Esta perilla aumenta o disminuye el valor de la velocidad de alimentación del hilo, el amperaje y el amperaje estimado según la aplicación seleccionada.

Indicador	Descripción
m/min inch/min	<p>Velocidad de alimentación de alambre</p> <p>Para establecer una unidad de velocidad de alimentación del hilo, utilice “System settings” (Configuración del sistema) en el panel de control interno.</p> <p>Este indicador se ilumina en función de la selección y muestra el valor (11).</p>
A	<p>Amperaje medido</p> <p>El valor medido en la pantalla para corriente de soldadura A es un valor numérico promedio que se calcula durante la soldadura, sin incluir la terminación de la soldadura.</p>
~A	<p>Amperaje estimado</p> <p>Valor estimado de la corriente que se entregará durante la soldadura. El estado de la distancia entre la punta de contacto y la pieza de trabajo afectará a la correspondencia entre el valor estimado y el valor de amperaje medido real durante la soldadura.</p> <p>Esta función está inactiva de forma predeterminada en el panel de control externo, pero se puede activar en el panel de control interno. Para obtener más información, consulte la sección “Funcionalidad del panel frontal”.</p>


6.1.3 Botones

Botón de 2T / 4T (5)

Este botón se utiliza para cambiar entre el modo de 2 y 4 tiempos en aplicaciones MIG/MAG.

**2 desplazamientos**

 
Con 2 desplazamientos, el pre-flujo de gas comienza cuando se presiona el interruptor del gatillo del soplete de soldar. Luego se inicia el proceso de soldadura. Al liberar el interruptor del gatillo, la soldadura se detiene completamente y se inicia el pre-flujo de gas.



**4 desplazamientos**

Con 4 desplazamientos, el pre-flujo de gas comienza cuando se presiona el interruptor del gatillo del soplete de soldar y la alimentación del hilo comienza cuando se libera. El proceso de soldadura continúa hasta que se vuelve a presionar el interruptor, luego se detiene la alimentación del hilo y cuando se libera el interruptor, el post-flujo de gas comienza.

Botón de selección del modo de soldadura (6)

El botón de modo de soldadura se utiliza para cambiar las aplicaciones (3). La selección del modo de soldadura también está disponible en el panel de control interno.


Indicador	Descripción
	MIG/MAG manual El proceso de control de tensión constante es aquel en el que la tensión establecida y la velocidad de alimentación del hilo se establecen de forma independiente.
SYN 	MIG/MAG SINÉRGICO Un proceso con control de tensión sinérgico y de la dinámica del arco, en relación con la velocidad de alimentación del hilo, utilizando programas de línea sinérgicos predeterminados que proporcionan un rendimiento estable del arco. El proceso funciona a través del modo de transferencia de gotas de rociado, globular y por cortocircuito.
PULSE 	PULSO DE MIG/MAG El proceso aplica una forma de onda de corriente pulsada con transferencia controlada de gotas.
SPEED 	VELOCIDAD DE MIG/MAG El proceso proporciona una función de arco concentrado para un control de la soldadura y estabilidad superiores en el rango de altas velocidades de soldadura.
THIN 	MIG/MAG DELGADO El proceso emplea arco de cortocircuito controlado, especialmente adecuado para soldar materiales delgados.
ROOT 	MIG/MAG DE RAÍZ El proceso emplea arco de cortocircuito controlado con estabilidad y manipulación superiores en aplicaciones de soldadura de raíz.
CRAFT 	MIG/MAG MANUAL Proceso de doble pulso que alterna entre dos velocidades de alimentación de alambre distintas. Diseñado para lograr un estilo tipo TIG con un excelente control de la soldadura.

Indicador	Descripción
	MMA La soldadura MMA también puede denominarse soldadura con electrodos recubiertos. Cuando el arco golpea, se funde el electrodo y su película forma una chatarra protectora.
	Ranurado El proceso de ranurado se refiere a la gran cantidad de gas que se genera para expulsar el metal fundido.

Botones de TRABAJO (7)

Los botones de TRABAJO se utilizan para guardar y activar los parámetros de configuración de soldadura. Presione el botón de TRABAJO (1, 2 o 3) durante dos segundos para guardar y activar los parámetros de configuración de soldadura en la posición de TRABAJO correspondiente. Los LED respectivos parpadean y se encienden en color verde cuando se haya guardado y activado el TRABAJO actual. Si el TRABAJO contiene algún parámetro de configuración de soldadura anterior, se reemplazan con los nuevos parámetros de configuración de soldadura.

6.2 Panel de control interno

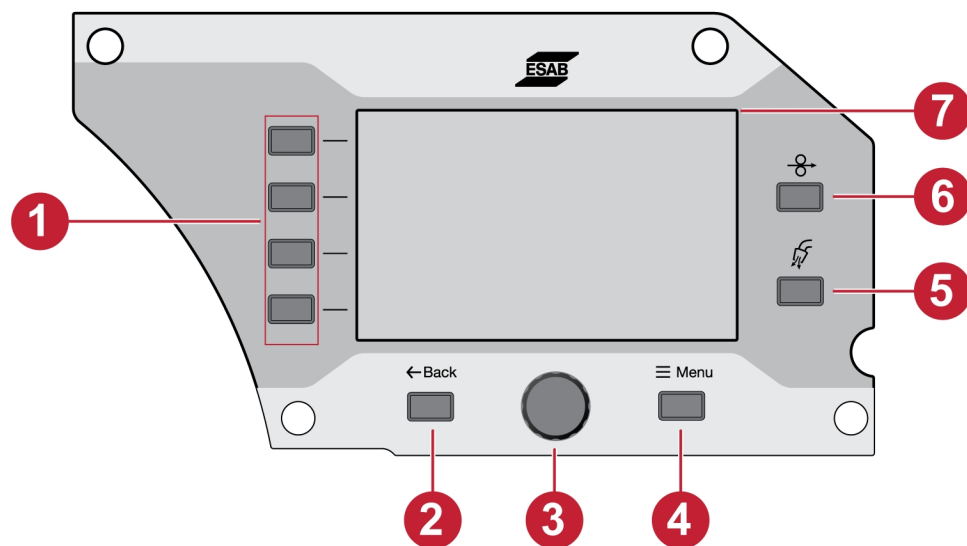

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Botones de función | 5. Botón de purga de gas |
| 2. Botón atrás | 6. Botón de avance lento del hilo |
| 3. Presione la perilla selectora | 7. Pantalla |
| 4. Botón de menú | |

6.2.1 Botones

Botones de función (1)

Estos botones se utilizan de acuerdo con las funciones que se muestran en el panel del lado izquierdo de la pantalla (7).

Botón Atrás (2)

Presione el botón Atrás una vez para ir al paso anterior.

Perilla selectora con pulsación (3)

Gire la perilla para navegar por los menús y presione el selector para seleccionar o cambiar el parámetro.


Botón de purga de gas (5)

La purga de gas se utiliza durante la medición del flujo de gas o para purgar el aire o la humedad de las mangueras de gas antes de comenzar a soldar. La purga de gas se produce durante 20 segundos cuando se presiona el botón de purga de gas o el gatillo del soplete, o hasta que se presiona nuevamente. La purga de gas se produce sin tensión ni arranque de la alimentación del hilo.

Botón de avance lento del hilo (6)

El avance lento del hilo se utiliza para alimentar el hilo sin aplicar tensión de soldadura. Se alimenta hilo mientras se mantiene presionado el botón.

6.2.2 Selección de menú

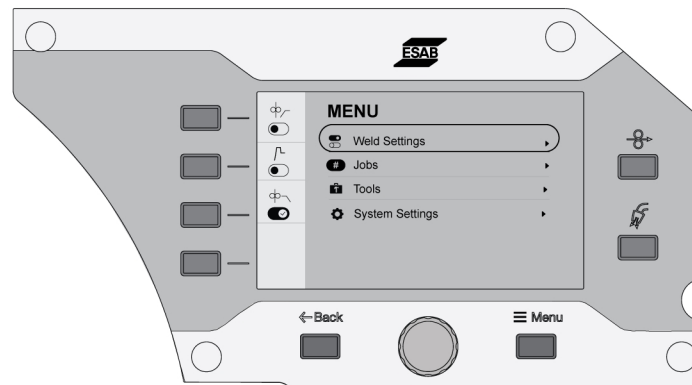


6.3 Configuración de soldadura

En el menú de Configuración de soldadura, obtenga una vista previa de los parámetros de la aplicación de soldadura seleccionada.


Consulte la sección "SOLDADURA" para obtener información sobre el rango de configuración y la explicación de la función.

6.4 TRABAJOS

En Trabajos Rápidos, el parámetro de configuración de soldadura se puede guardar y activar para un acceso rápido. Se muestran hasta 20 trabajos en la lista de trabajos, en la cual los primeros tres también se pueden activar con el botón de TRABAJO (1, 2 o 3) en el panel de control externo.

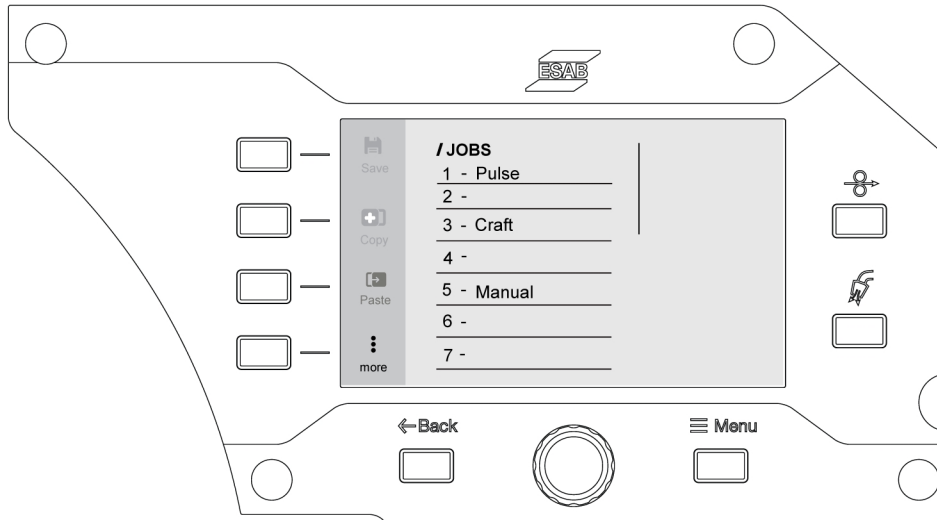


En los trabajos de la Biblioteca, los parámetros de configuración de soldadura se pueden guardar y copiar en la lista de trabajos. La biblioteca muestra hasta 1000 trabajos.

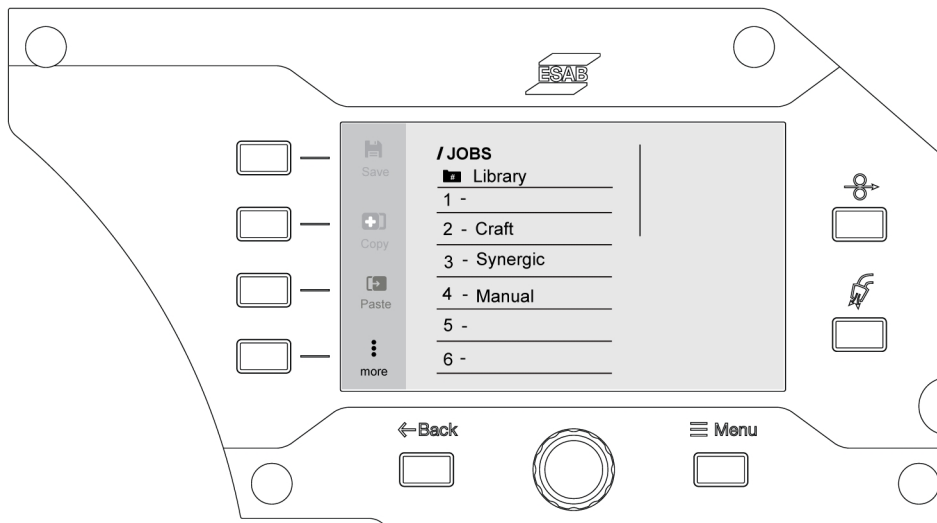


6.4.1 Configuración de un nuevo TRABAJO en el panel de control interno


- 1) Presione el botón de material y seleccione los parámetros de material deseados girando la perilla selectora.

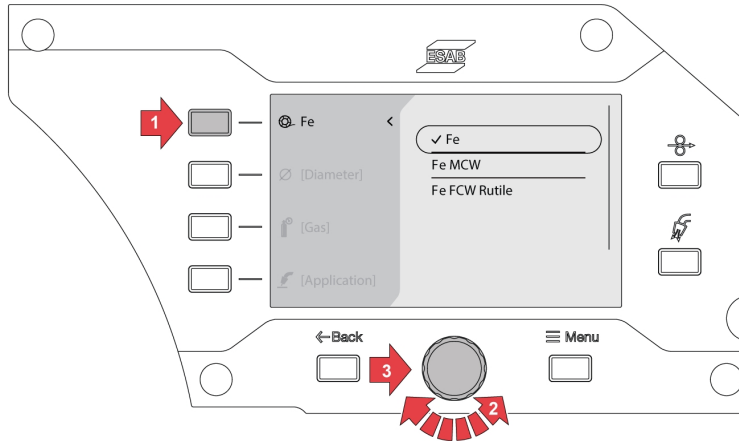


- 2) Presione el botón de diámetro del hilo y seleccione el diámetro del hilo deseado girando la perilla selectora.

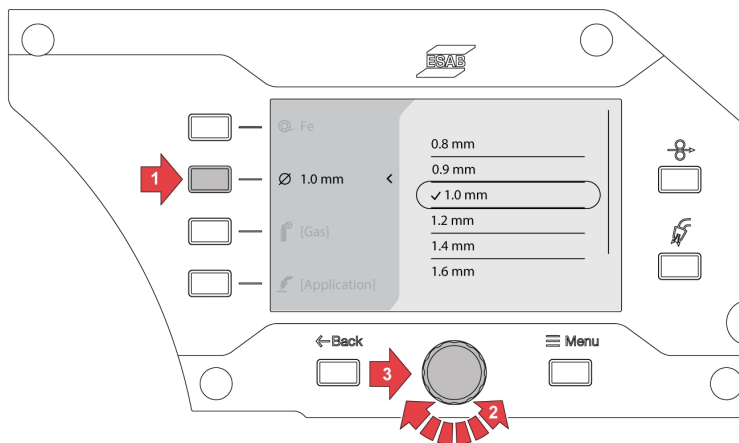


- 3) Presione el botón de gas y seleccione el gas deseado girando la perilla selectora.

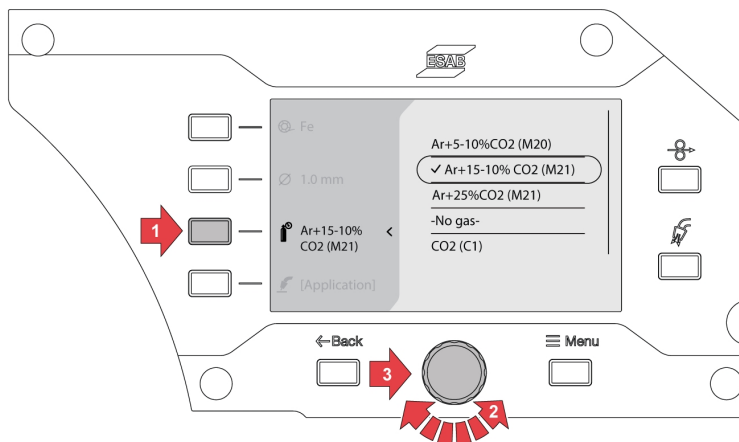


- 4) Presione el botón de selección de modo de soldadura y seleccione la aplicación deseada girando la perilla selectora.

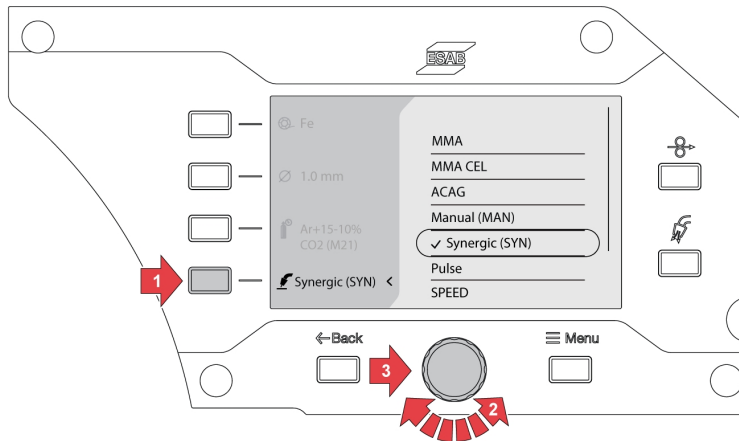

- 5) Si se cambia el material, la dimensión o la opción de gas después de la selección del modo de soldadura, puede aparecer un error de línea sinérgica para la selección de soldadura actual.

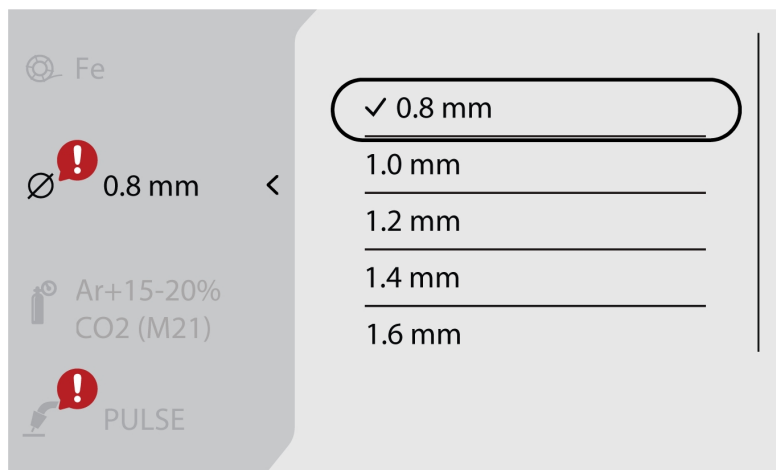


- 6) Vaya al botón *Menú* y seleccione *TRABAJOS*.

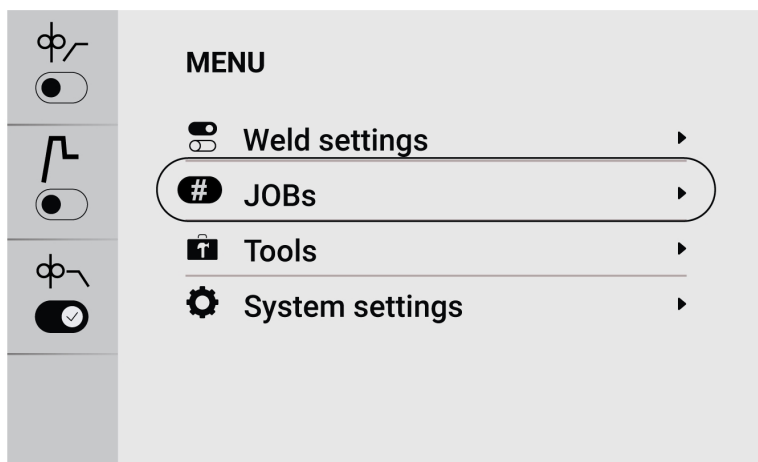


- 7) Seleccione la posición de trabajo deseada y presione el botón Guardar en la parte superior izquierda para guardar y activar. La aplicación seleccionada aparecerá en la pantalla.




- 8) Para editar los trabajos, seleccione el trabajo guardado previamente y vaya a *más* (en la parte inferior izquierda).


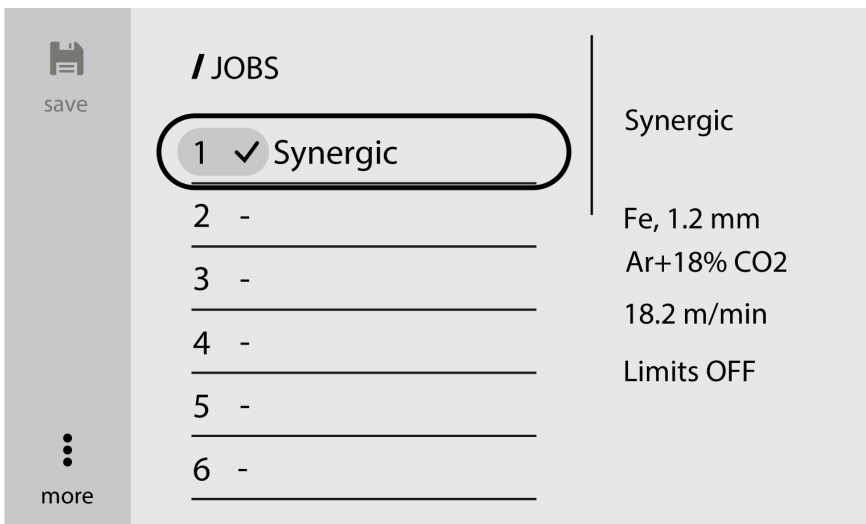


- 9) Seleccione la opción *Editar configuración* para editar los parámetros del trabajo.

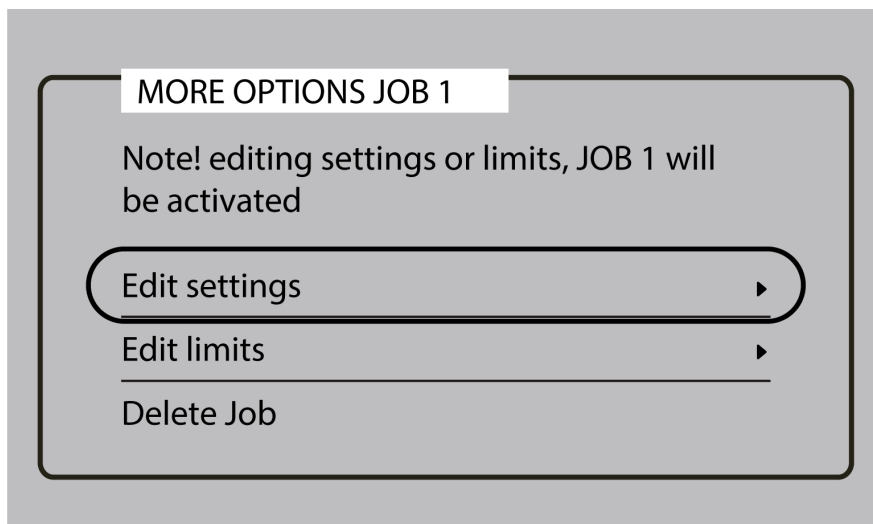

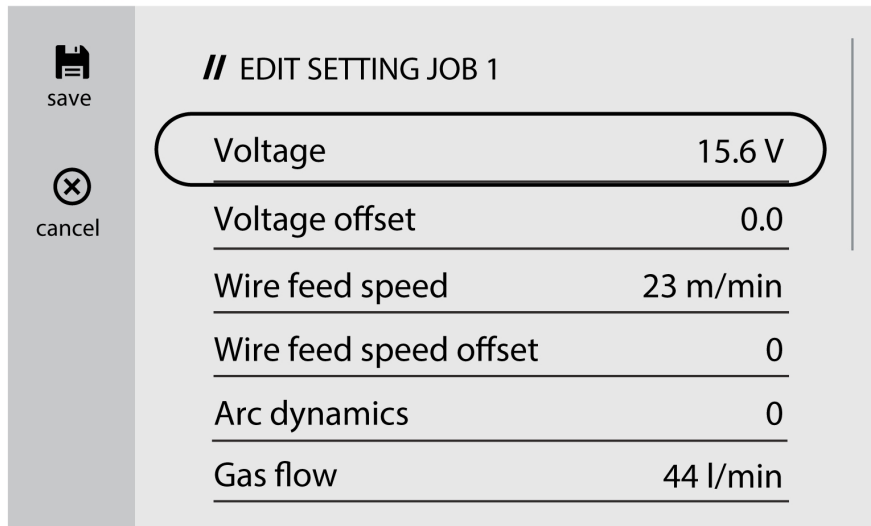


10) Vaya a *Editar límites* y active la opción *Activar límites* para establecer los límites.

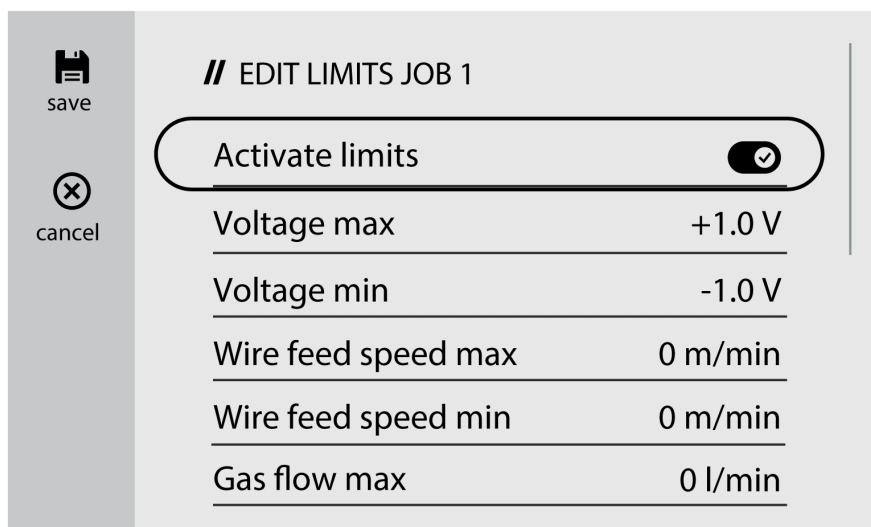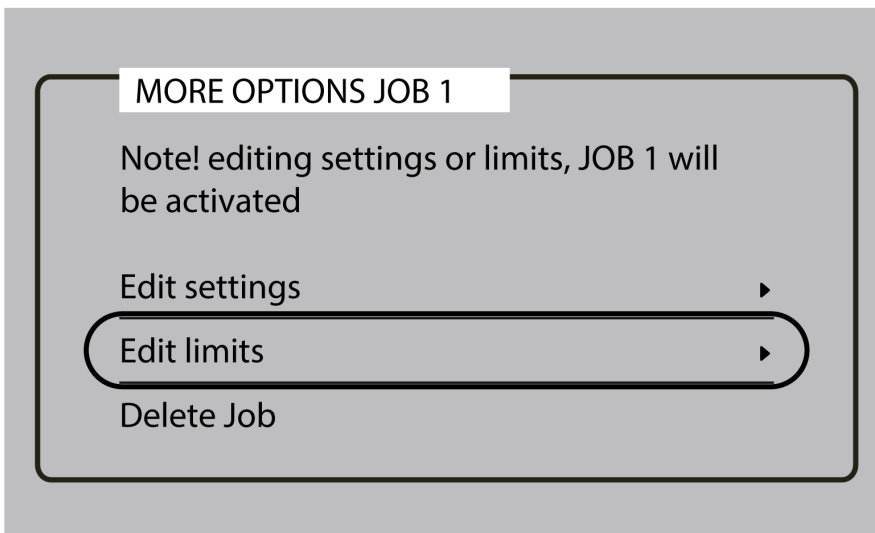


6.4.2 Copiar un TRABAJO

- 1) Vaya al botón *Menú* y seleccione *TRABAJOS*.

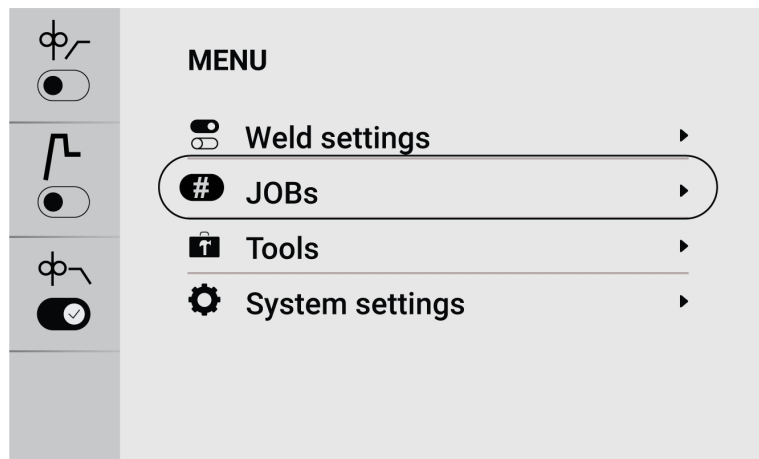

- 2) Para copiar o duplicar un trabajo de la lista, desplácese hasta el trabajo deseado a fin de activarlo en la pantalla.

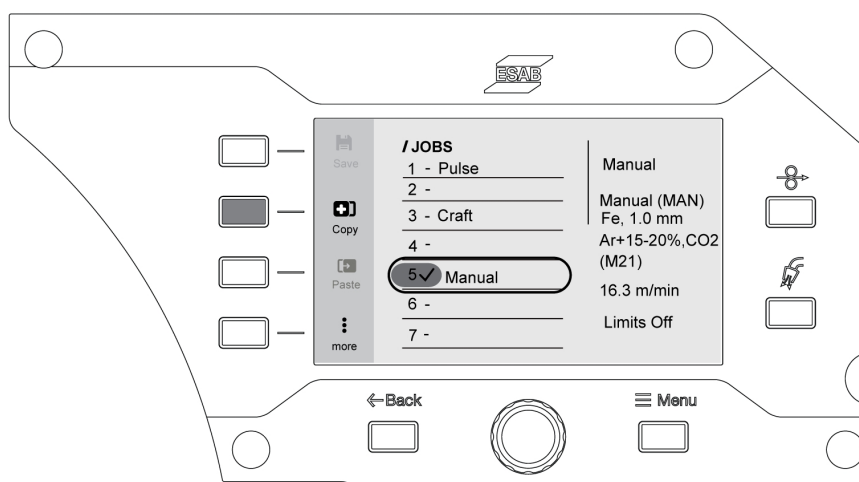


- 3) Seleccione el número de trabajo deseado (1) y presione el botón Guardar en la parte superior izquierda para copiar o duplicar (2).




¡NOTA!


Cuando se guarde un trabajo, si se selecciona un número de trabajo con parámetros de soldadura previamente guardados, los nuevos parámetros de soldadura sobrescribirán los anteriores.

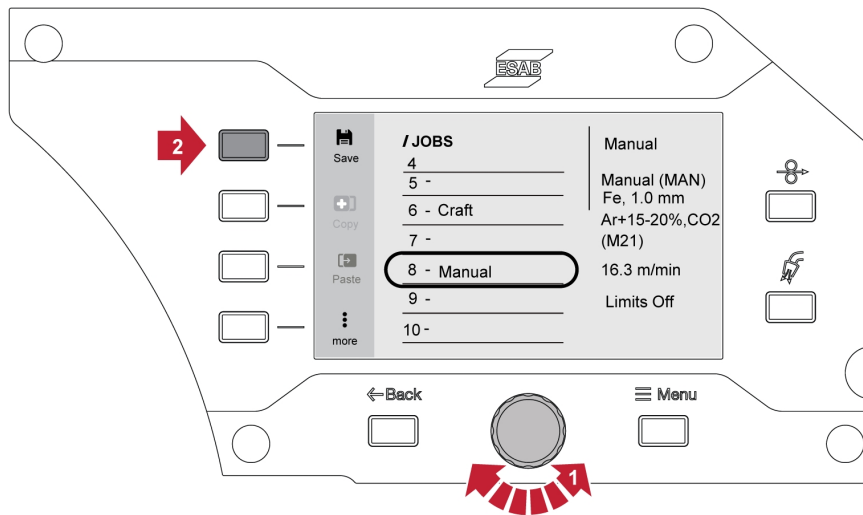


4) Vaya al botón *Menú* y seleccione *TRABAJOS >> Biblioteca*.

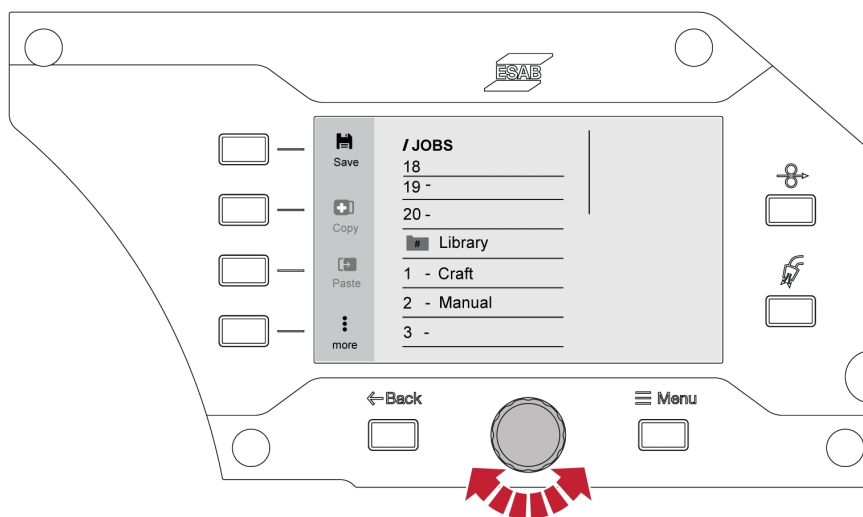


5) Para copiar o duplicar un trabajo desde la biblioteca, navegue hasta el trabajo deseado en la biblioteca.

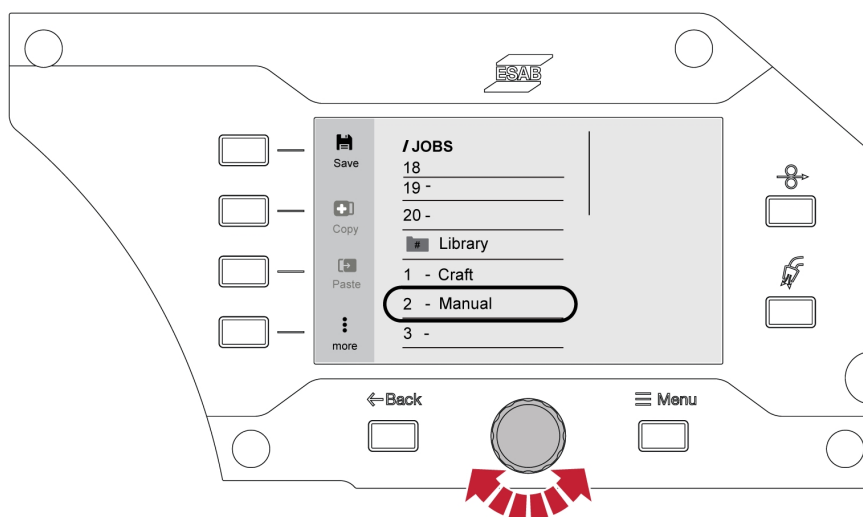

6) Presione el botón para copiar el trabajo deseado en la biblioteca.

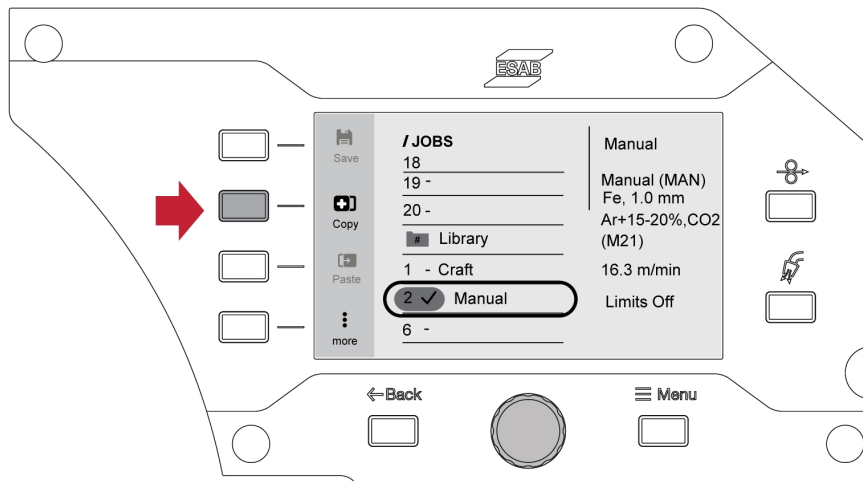


7) Navegue al lugar deseado (1) y presione el botón para pegar la tarea (2).

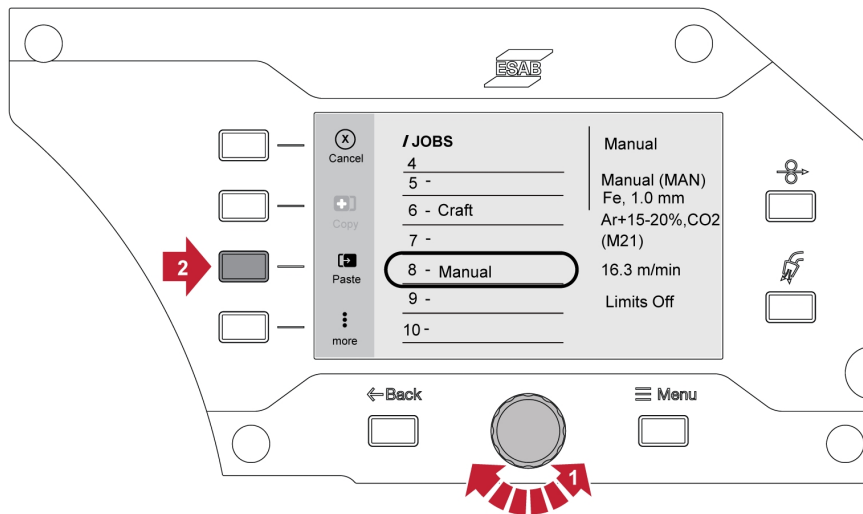


6.4.3 Configuración de un nuevo trabajo en el panel de control externo

- 1) Seleccione la aplicación de soldadura deseada.

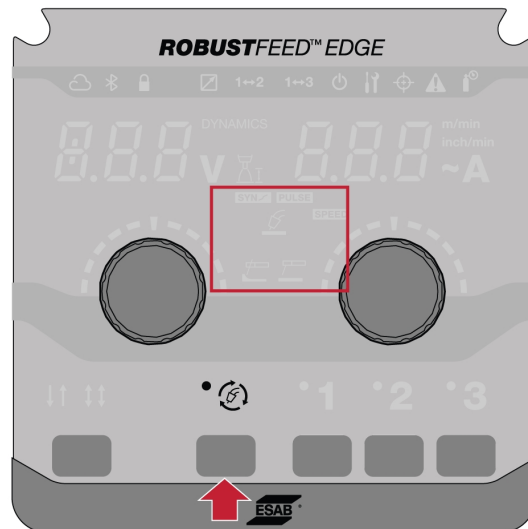

- 2) Establezca los parámetros de soldadura según la aplicación de soldadura seleccionada.

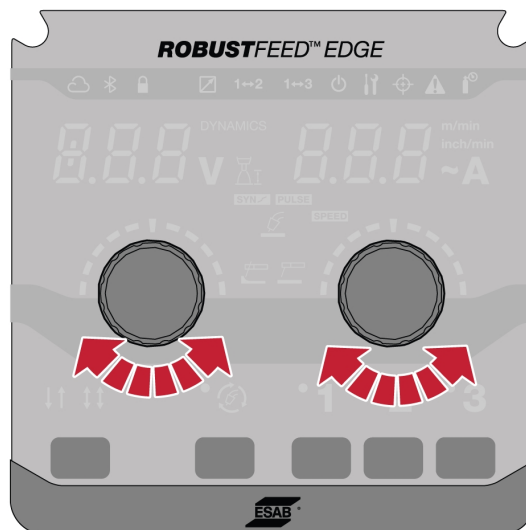


- 3) Presione los números de trabajo deseados (1, 2 o 3) en el panel durante 2 segundos.



¡NOTA!

Cuando se guarda un trabajo, si se selecciona el número de trabajo existente con datos previamente guardados, se sobrescribirán los nuevos parámetros de soldadura.

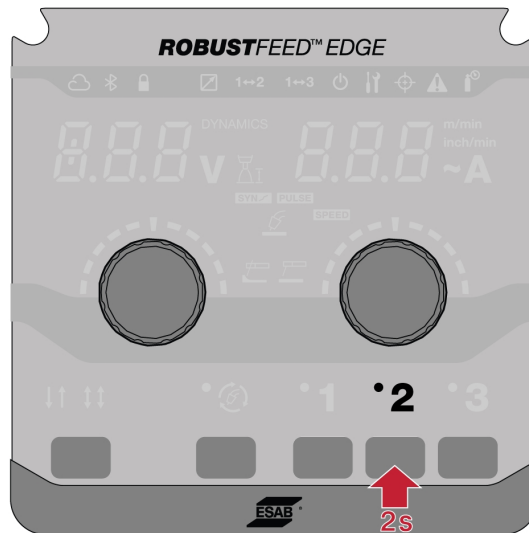

6.5 Herramientas

6.5.1 Registro de errores

El registro de errores muestra el historial y errores activos. Presione el botón del error correspondiente para ver la descripción y la hora del incidente.

6.5.2 Importación y exportación USB


La importación/exportación se puede realizar de dos maneras: mediante la configuración de la herramienta o mediante la conexión directa al USB.

Uso de la configuración de herramientas

- 1) Vaya a *Tools (Herramientas)* y seleccione *USB import and export (Importación y exportación USB)*.



2) Inserte una unidad USB en la fuente de alimentación según lo indicado en la pantalla.

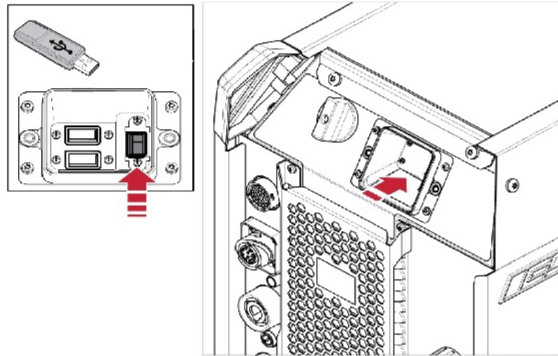


3) Seleccione *Importar trabajos* o *Exportar trabajos* o *Exportar datos de calidad*.




Conexión directa al USB

1) Inserte una unidad USB en la fuente de alimentación.

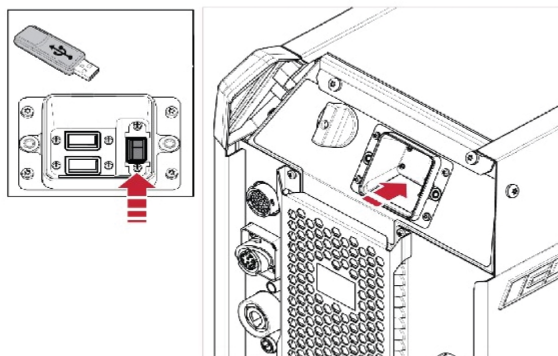


2) Seleccione *Importar trabajos* o *Exportar trabajos* o *Exportar datos de calidad*.

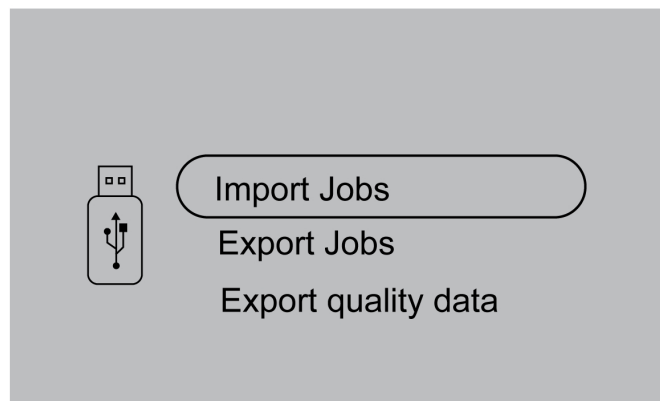


6.5.3 Exportar trabajos

1) Seleccione *Export Jobs* (*Exportar trabajos*).

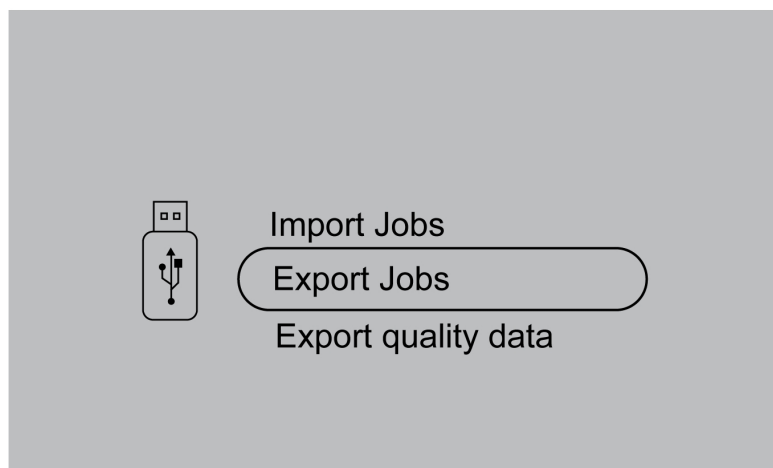

2) Presione *Select all* (*Seleccionar todo*).

3) Presione *Export* (*Exportar*) para exportar los trabajos a la unidad USB.

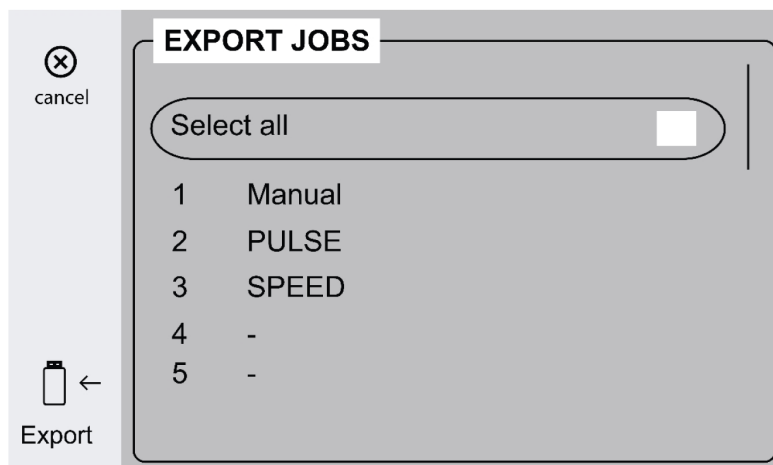


4) El siguiente mensaje aparece una vez que se exportan todos los trabajos.



6.5.4 Importar trabajos

1) Seleccione *Import Jobs (Importar trabajos)*.

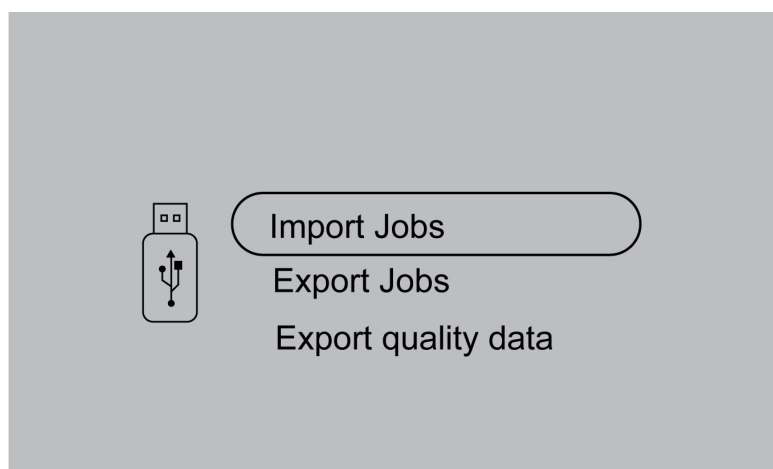


2) Seleccione la carpeta de trabajos que contiene los trabajos.



3) Seleccione *Confirm* (*Confirmar*) para sobrescribir los trabajos existentes.




4) El siguiente mensaje aparece una vez que se importan todos los trabajos.

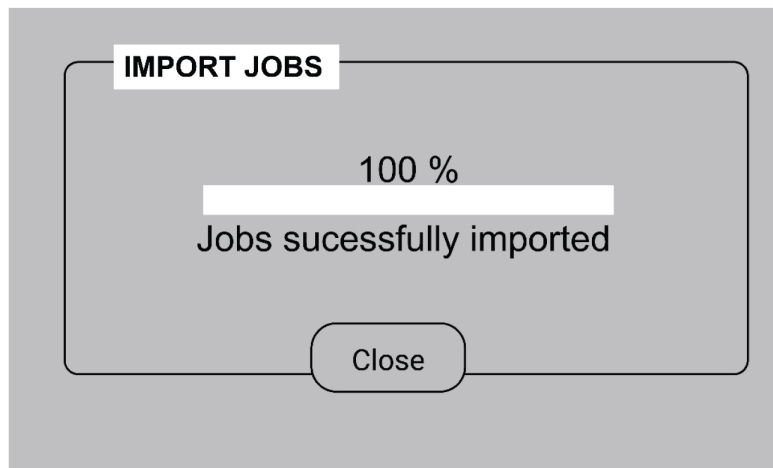


6.5.5 Exportar datos de calidad


1) Seleccione *Exportar datos de calidad*.

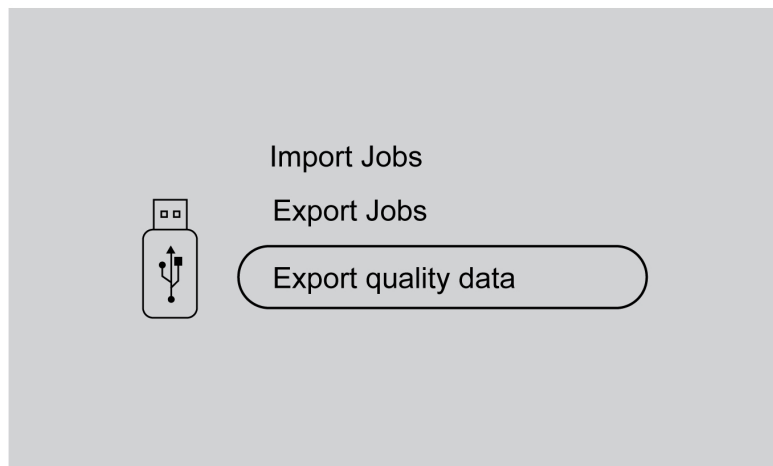

2) Seleccione *Export (Exportar)* para exportar todos los datos de calidad.

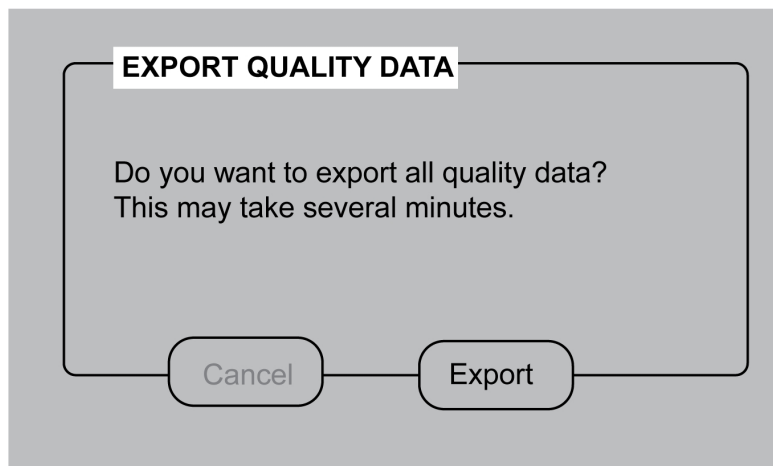


3) El siguiente mensaje aparece una vez que se exportan todos los datos de calidad.

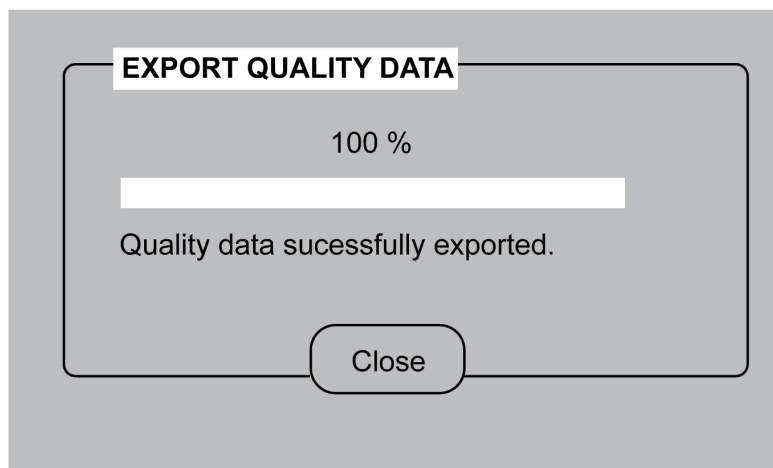

6.5.6 Gestión de operadores


Active la administración del operador para restringir el uso no autorizado del sistema. Utilice las tarjetas de acceso para identificar diferentes usuarios.

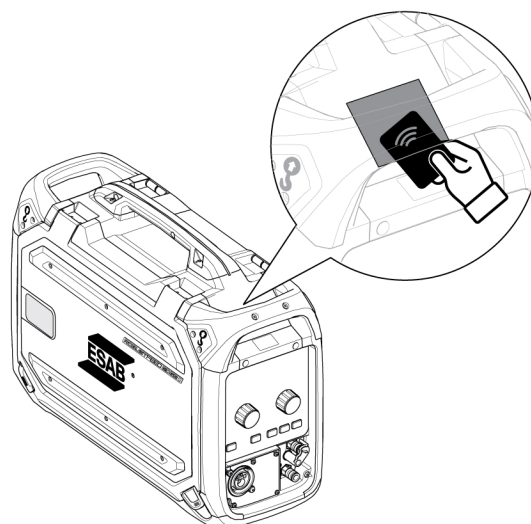


Tarjeta de administrador

La tarjeta de administración permite iniciar sesión como administrador y activar la administración del operador.


1. De manera predeterminada, la opción *Operator management (Administración del operador)* está desactivada.

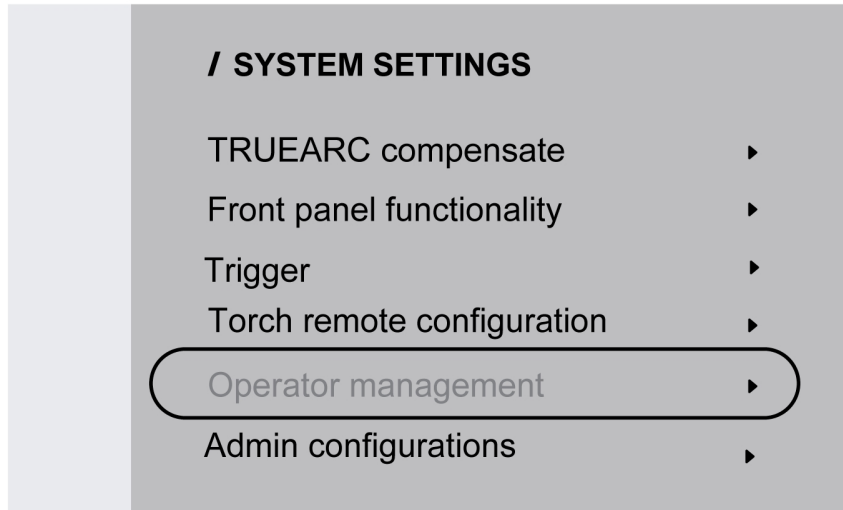

2. Utilice la tarjeta de administración para activar *Operator management (Administración del operador)*.

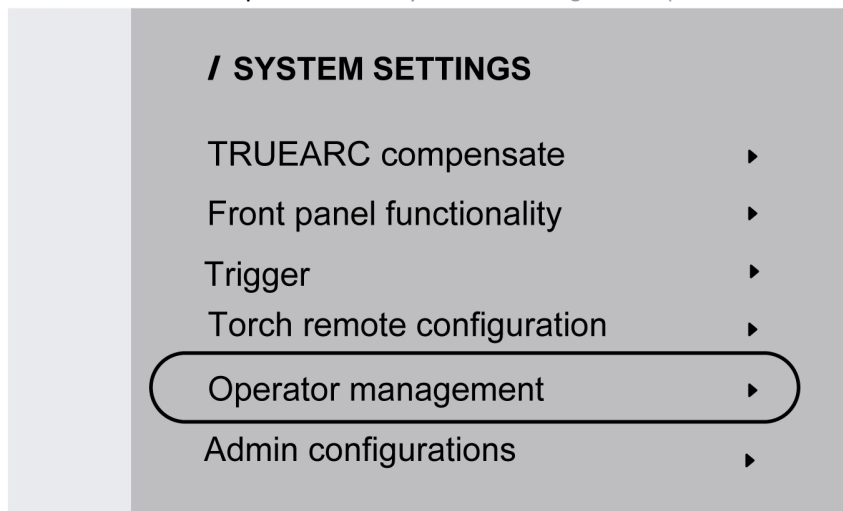


3. El administrador puede establecer las funciones *Login required* (*Inicio de sesión requerido*) y *Access level* (*Nivel de acceso*) en la administración del operador.

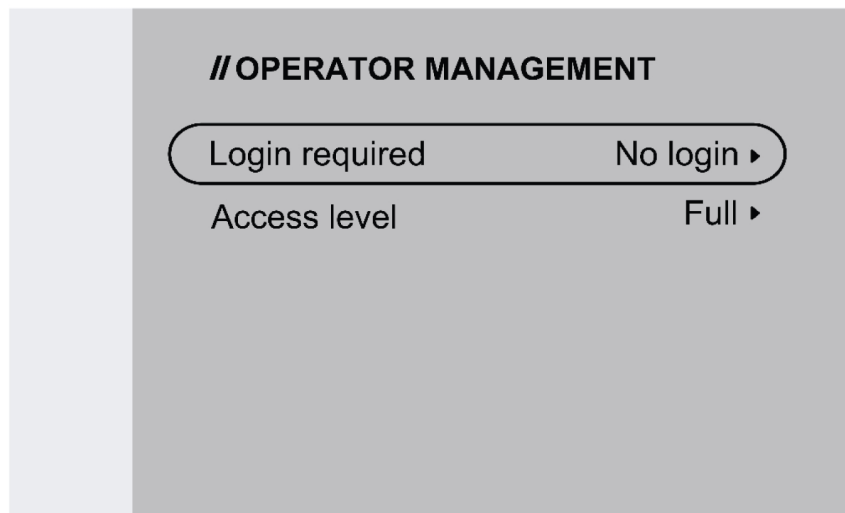


Inicio de sesión requerido

1. No login (Sin inicio de sesión): no se necesita ninguna tarjeta para bloquear o desbloquear el sistema.

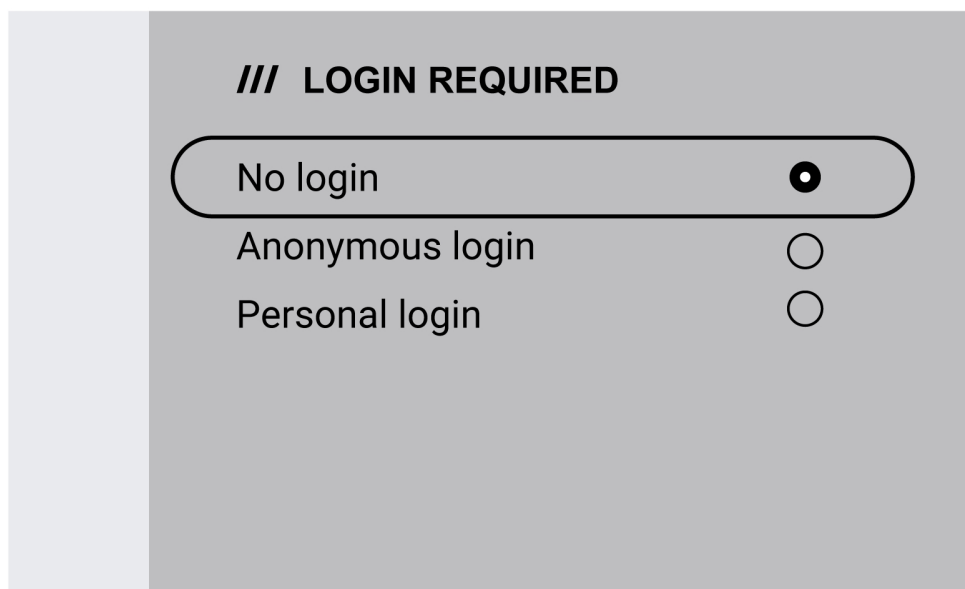


2. Anonymous login (Inicio de sesión anónimo): se necesita una tarjeta de usuario para bloquear o desbloquear el sistema.

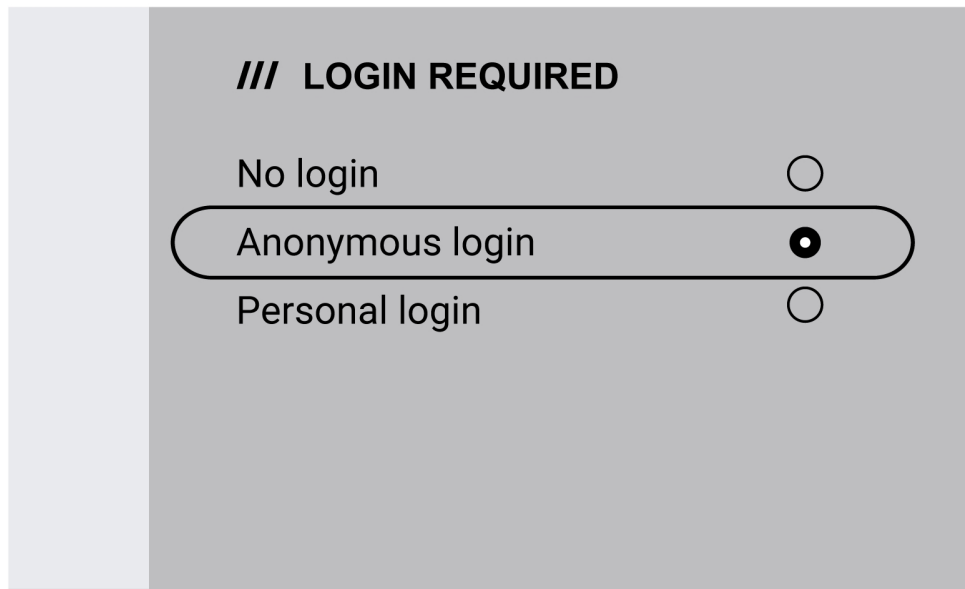

¡NOTA!

La tarjeta de usuario puede acceder tanto al inicio de sesión anónimo como al inicio de sesión personal.

3. Personal login (Inicio de sesión personal): se necesita la tarjeta de usuario para bloquear o desbloquear el sistema.

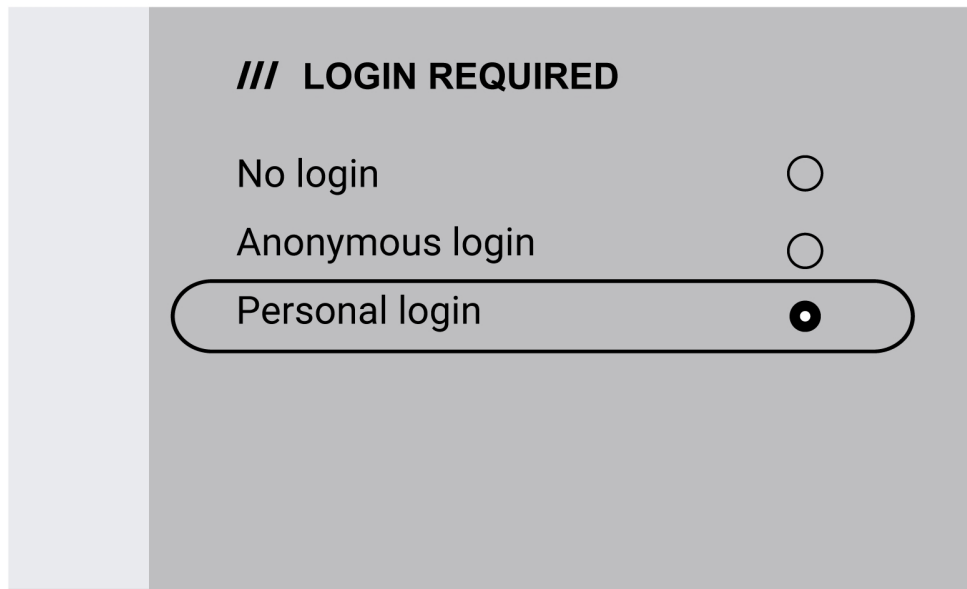


Para el inicio de sesión personal, la tarjeta de usuario se debe configurar en WeldCloud Fleet con el número de serie único impreso en la tarjeta de usuario.



4. Consulte el procedimiento paso a paso sobre el proceso de configuración que se encuentra en el Servicio de asistencia de InduSite: manual.indusuite.com/edge-personal-login. Además, utilice el soporte de chat en línea de InduSuite (Chatee con nosotros) para obtener más información.


5. Cuando se utiliza la tarjeta de usuario en Personal login (Inicio de sesión personal), se muestra el nombre de usuario.

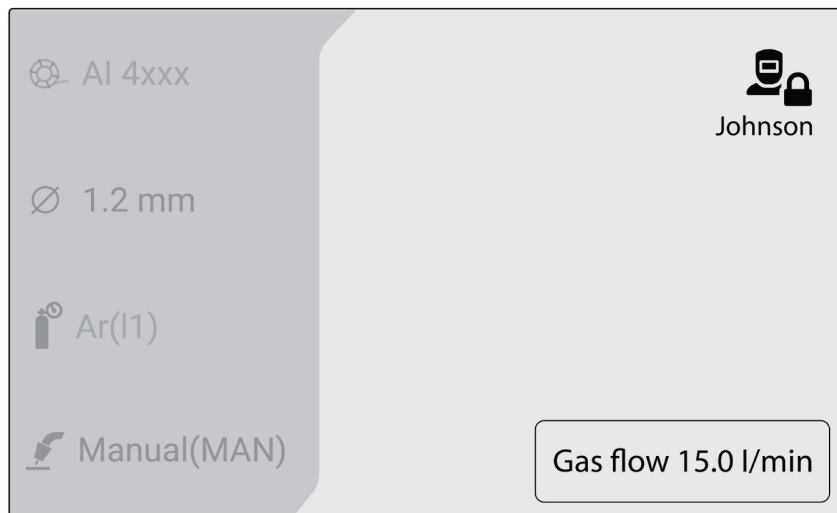

Nivel de acceso


El administrador establece los niveles de acceso.



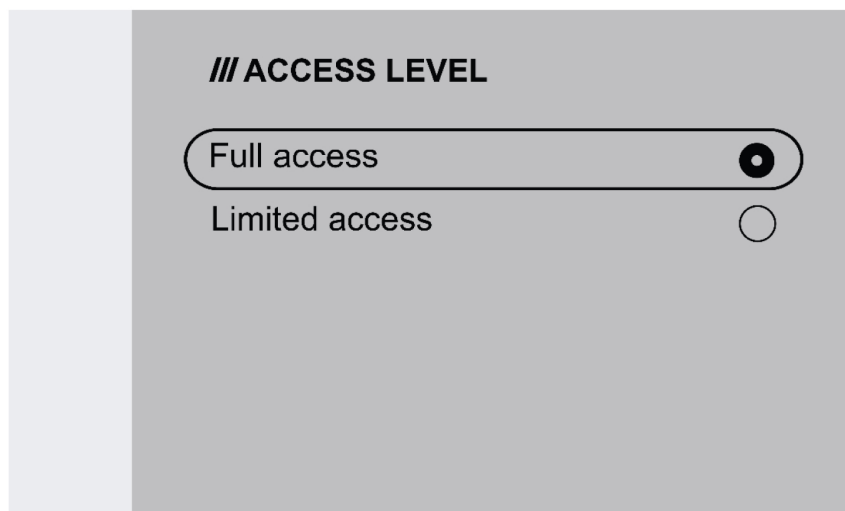

1. Full access (Acceso completo): el usuario puede acceder a todas las funciones del sistema, excepto a la administración de operador.

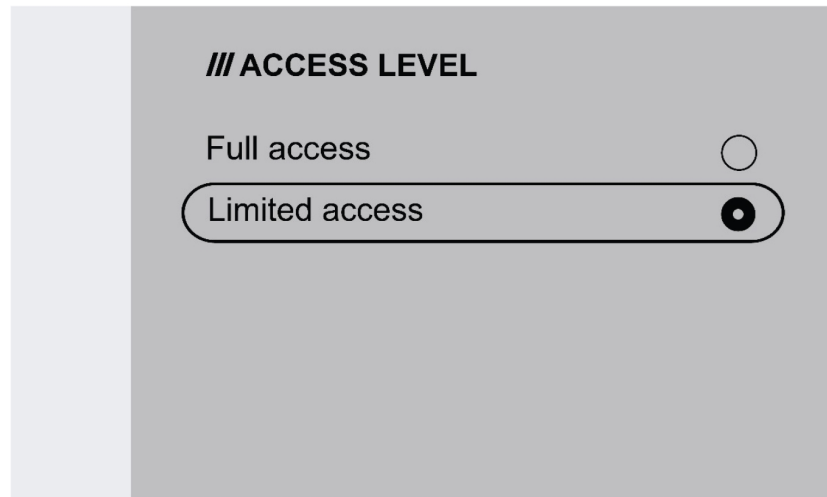

2. Acceso limitado: el usuario solo puede acceder a las siguientes funciones:

- TRABAJOS rápidos (1-3)
- Desplazamiento 2/4
- Avance lento del hilo
- Purga de gas
- Confirmación de error activa
- Compensación de longitud de cable cuando se solicite - Compensación de TRUEARC
- Cambio de activación (si lo activa el administrador)



Símbolos	Descripción
	El ícono aparece en la HMI interna cuando el administrador inicia sesión.
	El ícono aparece en la HMI interna cuando el usuario ha iniciado sesión con acceso completo.
	El ícono aparece en la HMI interna cuando el usuario ha iniciado sesión con acceso limitado.
	El ícono aparece en la HMI interna cuando el sistema está bloqueado.


6.6 Configuración del sistema

6.6.1 Compensación de TRUEARC

El sistema reconoce la desviación del circuito de soldadura si se cambian los cables, y esto puede afectar el rendimiento de la soldadura. Se recomienda realizar la compensación de TRUEARC si se produce algún cambio en el soplete, el cable de interconexión y el cable de retorno.

La compensación de TRUEARC se debe realizar con el sistema completo. Siga los pasos que se indican a continuación para realizar la compensación en el panel de control interno.

1. Quite la boquilla de gas y corte el hilo.
2. Presione el costado de la punta de contacto contra un punto limpio en la pieza de trabajo.
3. Presione el botón de activación/función correspondiente en el panel.

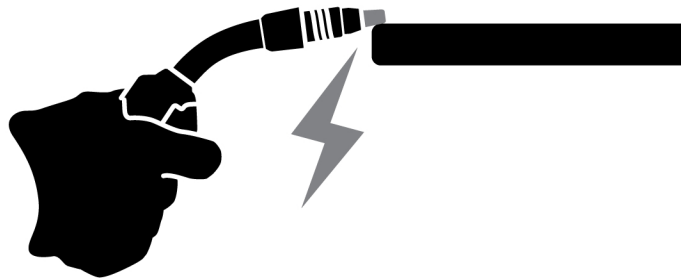

6.6.2 Funcionalidad del panel frontal

Esta función permite el acceso al parámetro dinámico para la perilla selectora con pulsación (4) y el amperaje estimado para la perilla selectora con pulsación (9) en el panel de control externo. Presione el botón para cambiar entre tensión y dinámica.

La configuración predeterminada de esta función se desactiva para simplificar las operaciones del panel delantero.

6.6.3 Gatillo

Cambio de TRABAJO de activación

Esta función permite cambiar entre diferentes trabajos cuando se presiona el gatillo del soplete de soldadura. Para cambiar sin soldar, presione el gatillo rápidamente. Si se mantiene presionado el gatillo durante más tiempo, comienza la soldadura.

Cambio de trabajo durante la soldadura con 2 tiempos

Durante la soldadura en curso, se presiona el gatillo del soplete de soldadura. Para cambiar un trabajo, suelte el gatillo y presiónelo rápidamente.

Cambio de los datos de soldadura durante la soldadura con 4 tiempos

Durante la soldadura en curso con 4 tiempos, se suelta el gatillo del soplete de soldadura. Para cambiar un trabajo, presione el gatillo y suéltelo rápidamente.

Modo de arranque en caliente en 4 tiempos

Esta función le permite controlar el arranque en caliente de manera temporizada o controlada por el activador.

- Temporizado: el arranque en caliente se realiza durante el tiempo definido. El tiempo se establece en *Menu (Menú) » Weld settings (Configuración de soldaduras) » Hot start (Arranque en caliente)*.
- Controlado por activador: el proceso de arranque en caliente continúa hasta que se libera el activador.

6.6.4 Configuración del control remoto del soplete

Control remoto del soplete CX

El control remoto del soplete de ESAB CX se puede configurar mediante cualquiera de las siguientes funciones:

1. TRABAJOS
2. Tensión/longitud del arco
3. Velocidad de alimentación de alambre
4. De 2 o de 4 desplazamientos

Control remoto del soplete DX

El control remoto del soplete DX de ESAB se puede configurar mediante las siguientes funciones:


1. Mostrar valores de medición
2. TRABAJOS
3. Tensión/longitud del arco
4. Velocidad de alimentación de alambre
5. Amperaje aprox.
6. Dinámica de arco
7. Amperaje
8. Corriente
9. Tensión aprox.
10. De 2 o de 4 desplazamientos
11. Espesor

La configuración se puede realizar incluso si no hay un control remoto del soplete conectado al sistema. Si el control remoto del soplete está conectado, la modificación configurada puede tener un impacto directo.

6.6.5 Enfriamiento por agua


La función de enfriamiento por agua se utiliza para enfriar los sopletes de MIG.

- 1) Vaya al *Menú* y, luego, a *Configuración del sistema* y seleccione *Enfriamiento por agua*.

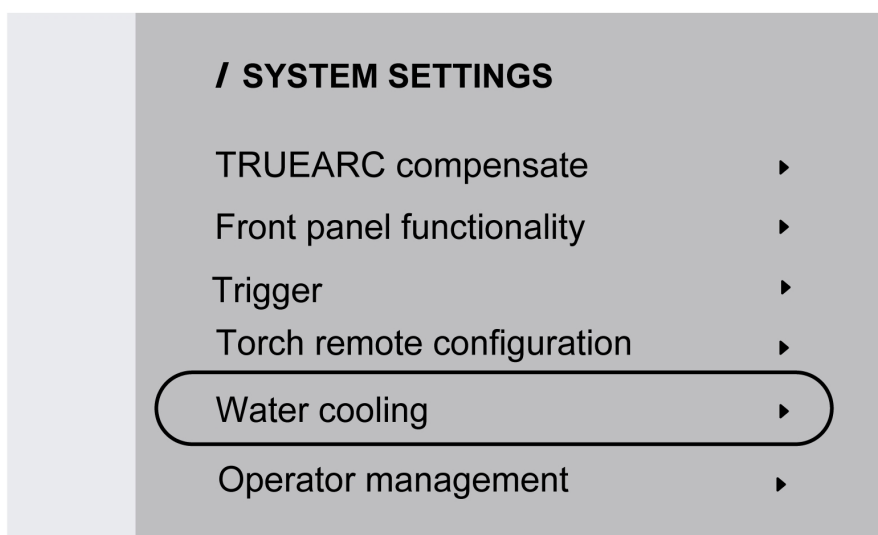


- 2) De forma predeterminada, el enfriamiento por agua se establece en *Automático*.


Si se conecta un soplete de ESAB, se detectará automáticamente y se iluminará en verde.

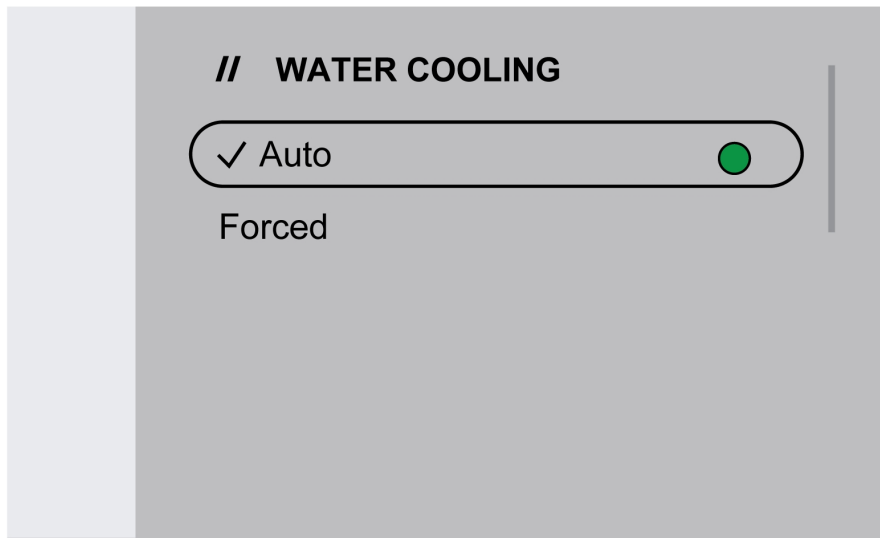

Si se conecta un soplete que no sea ESAB, no se detectará automáticamente y se encenderá en rojo.

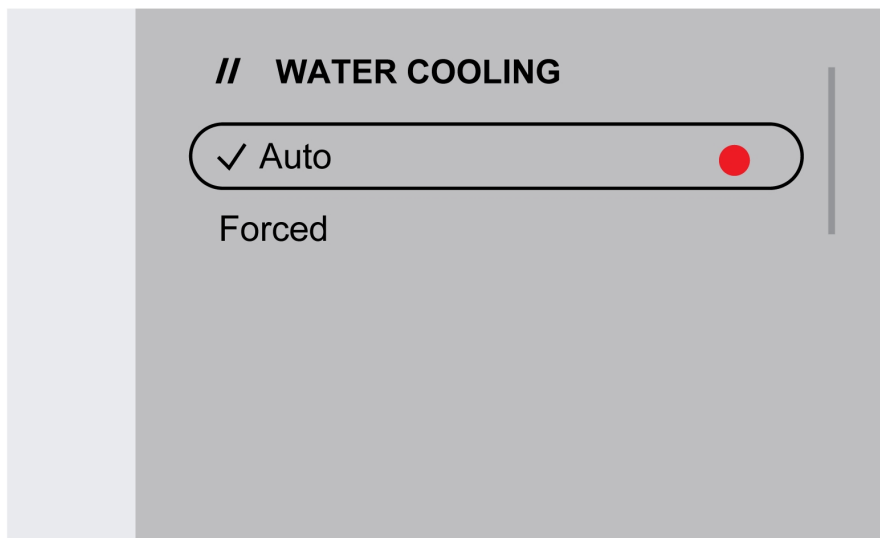

- 3) Para sopletes que no sean ESAB, seleccione *Forzado* para habilitar la funcionalidad de enfriamiento por agua.

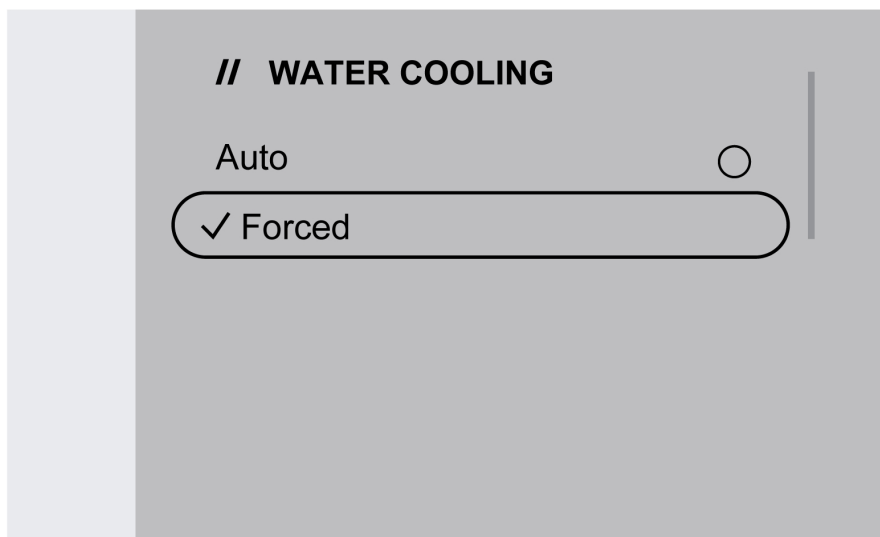

6.6.6 Modo de arranque en caliente en 4 tiempos


Esta función le permite controlar el arranque en caliente de manera temporizada o controlada por el activador.


- Temporizado: el arranque en caliente se realiza durante el tiempo definido. El tiempo se establece en *Menú (Menú) » Weld settings (Configuración de soldaduras) » Hot start (Arranque en caliente)*.
- Controlado por activador: el proceso de arranque en caliente continúa hasta que se libera el activador.

6.6.7 General

Idiomas

Esta función permite elegir el idioma de la pantalla. Para elegir el idioma deseado, vaya a *Menú » Configuración del sistema » General » Idiomas*

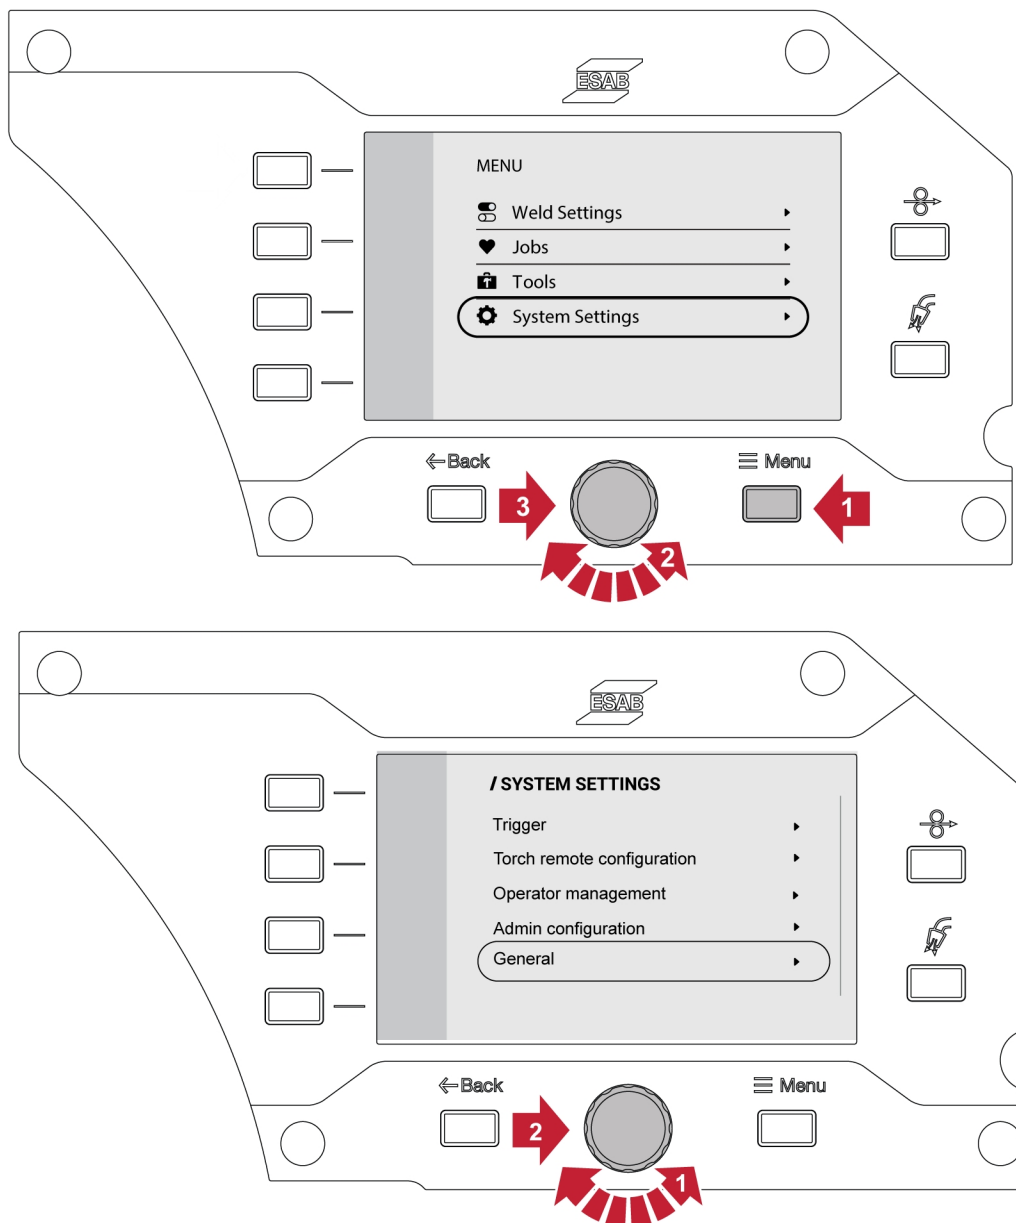

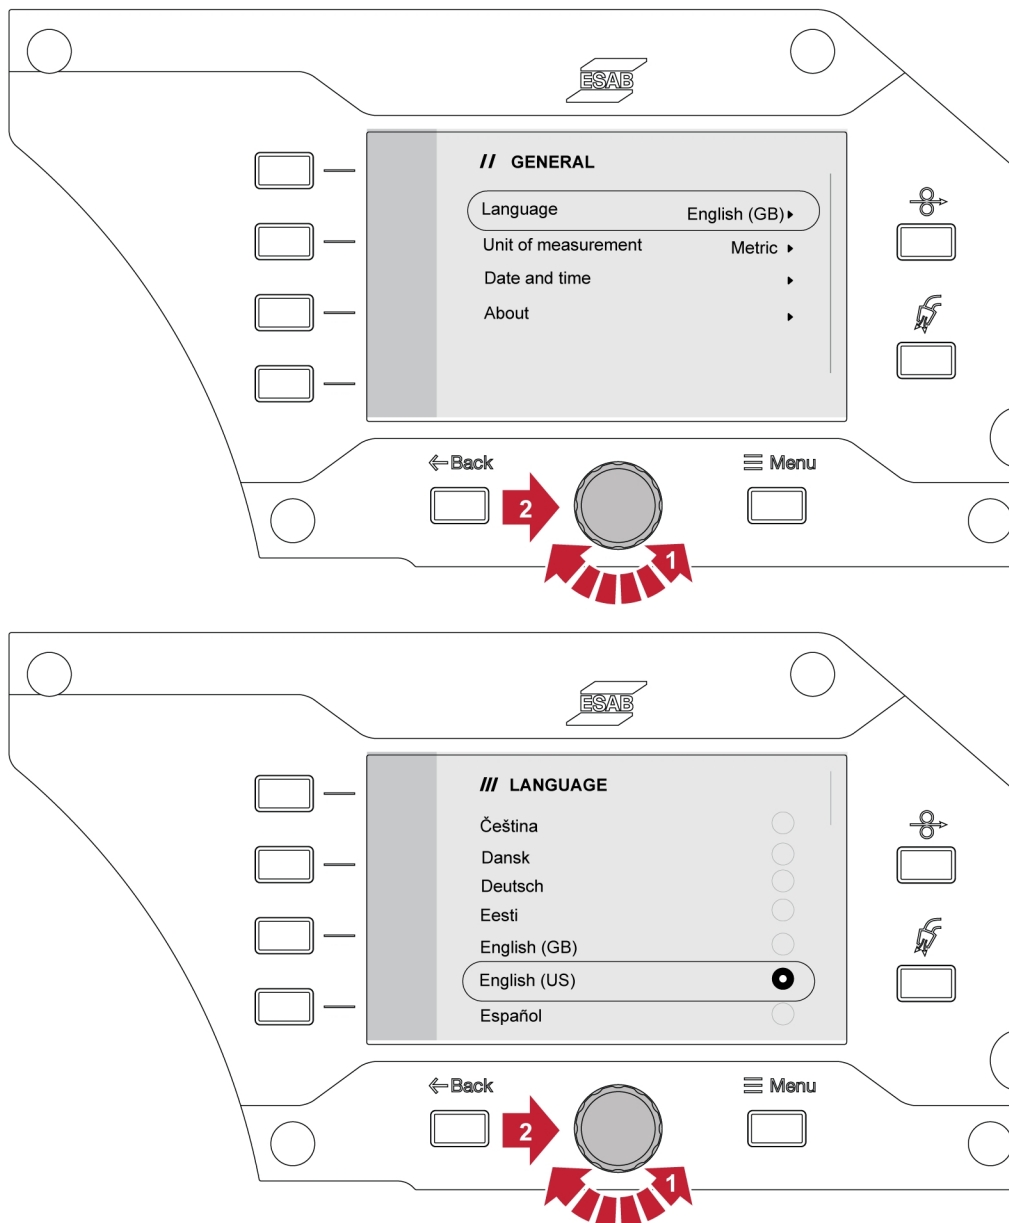

Unidad de medición

Esta función permite cambiar las unidades entre el sistema métrico y el imperial.

Fecha y hora

Esta función permite ver y configurar la fecha y la hora.

Acerca de

Esta función permite ver las versiones de software del subsistema conectado.

6.6.8 Unidad de medición

Esta función permite cambiar las unidades entre el sistema métrico y el imperial.

6.6.9 Fecha y hora


Esta función permite ver y configurar la fecha y la hora.

6.6.10 Acerca de

Esta función permite ver las versiones de software del subsistema conectado.

6.7 Rotación del panel de control

Para utilizar el alimentador de hilo en posición horizontal, se puede girar el panel de control externo 90°.

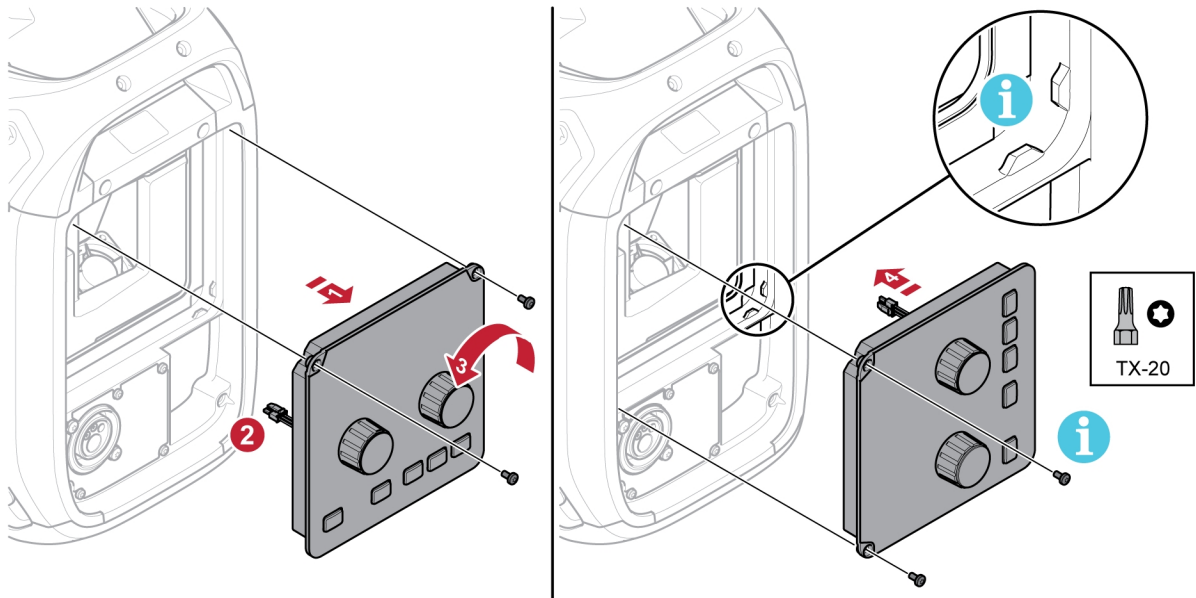


- 1) Quite los dos tornillos del panel de control y retire el panel.
- 2) Desconecte el mazo de cables del panel.
- 3) Gire el panel de control 90° en sentido antihorario.
- 4) Fije el panel de control, asegurándose de que las pequeñas pestañas estén en la posición correcta.
- 5) Apriete los tornillos.

7 SOLDADURA

7.1 Soldadura MIG/MAG

La soldadura MIG/MAG funde un hilo de relleno suministrado continuamente con el depósito de soldadura protegido por gas de protección.

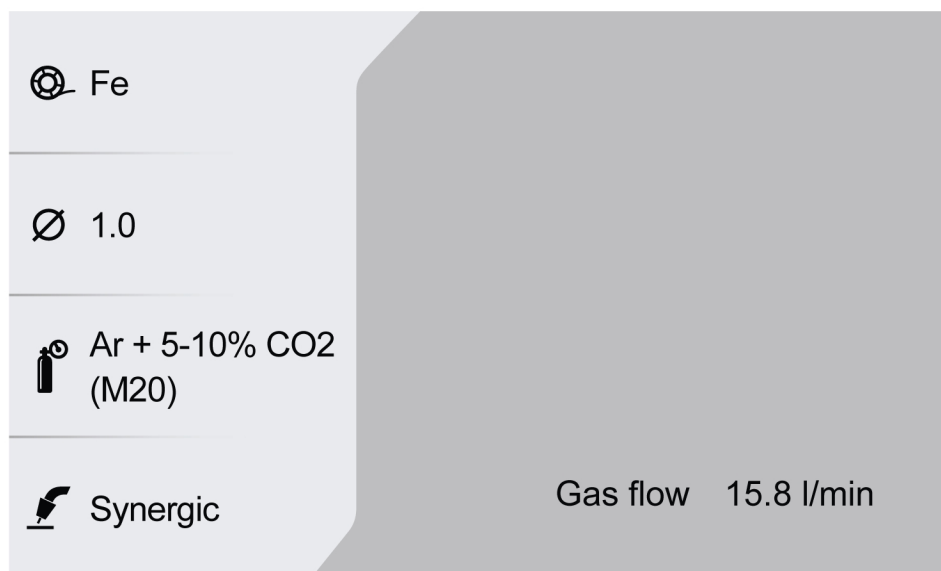

7.1.1 Rango de ajuste para manual y sinérgica

La siguiente tabla muestra el rango de configuración para la aplicación manual y sinérgica:

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Tensión	0,1	V	8,0-44,0	8,0 V
Desviación de tensión (syn)	0,1		De -9,9 a +9,9	0,0
Velocidad de alimentación de alambre	0,1	m/min	0,8-25,0 ¹⁾	0,8 m/min ¹⁾
	1	in/min	31-984 ¹⁾	31 in/min ¹⁾
Amperaje estimado (sinergia)	1	A	Depende del valor de la velocidad de alimentación del alambre (WFS, del inglés Wire Feed Speed)	
Flujo de gas	0,5	l/min	5,0-35,0	15 l/min
	1	CFH	11-74	32 CFH
Dinámica de arco	1		De -9 a +9	0 (50 %) para manual
Arranque en caliente			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de arranque en caliente	0,1	s	0,1-10	1,2 s

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
V de arranque en caliente	0,1	V	V _{mín} -V _{máx}	Desviación de 14,5 V/0,0 V
Velocidad de alimentación de hilo de arranque en caliente	1	%	50-150	115 %
Preflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	0,1 s
Posflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	1,5 s
Arranque progresivo			ENCENDIDO/ APAGADO	ENCENDIDO
Llenado de cráter			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de llenado de cráter	0,1	s	0,1-10,0	2,5 s
V del llenado de cráter	0,1	V	8,0-44,0	Desviación de 14,5 V / 0,0 V
Velocidad de alimentación del hilo de llenado de cráter %	1	%	1-100	25 %
Método final			SCT/Relleno	SCT (electrificación para hilos tubulares)
Tiempo de relleno	0,01	s	0,00-0,50	0,06 s
% de pulso de pinzamiento del relleno	1	%	1-200	60 %
Límites de trabajo			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF

¹⁾ Depende de la línea sinérgica seleccionada.

7.1.2 Rango de ajuste del PULSO

La siguiente tabla muestra el rango de ajuste para la aplicación de pulso:

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Desviación de la longitud del arco	0,1		De -9,9 a +9,9	0,0
Velocidad de alimentación de alambre	0,1	m/min	0,8-25,0 ¹⁾	0,8 m/min ¹⁾
	1	in/min	31-984 ¹⁾	31 in/min ¹⁾
Amperaje estimado	1	A	Depende del valor de la velocidad de alimentación del alambre (WFS, del inglés Wire Feed Speed)	
Flujo de gas	0,5	l/min	5,0-35,0	15 l/min
	1	CFH	11-74	32 CFH
Arranque en caliente			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de arranque en caliente	0,1	s	0,1-10	1,2 s

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Desviación de la longitud del arco de arranque en caliente	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Velocidad de alimentación del hilo de arranque en caliente %	1	%	50-150	115 %
Preflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	0,1 s
Posflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	1,5 s
Arranque progresivo			ENCENDIDO/ APAGADO	ENCENDIDO
Llenado de cráter			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de llenado de cráter	0,1	s	0,1-10,0	1,5 s
Velocidad de alimentación del hilo de llenado de cráter %	1	%	1-100	25 %
Desviación de la longitud del arco de llenado del cráter	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Método final			SCT/Relleno	SCT (electrificación para hilos tubulares)
Tiempo de relleno	0,01	s	0,00-0,50	0,06 s
Límites de trabajo			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF

¹⁾ Depende de la línea sinérgica seleccionada.

7.1.3 Rango de ajuste de la VELOCIDAD

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Tensión	0,1	V	8,0-44,0	8,0 V
Desviación de tensión	0,1		De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0
Velocidad de alimentación de alambre	0,1	m/min	0,8-25,0 ¹⁾	0,8 m/min ¹⁾
	1	in/min	31-984 ¹⁾	31 in/min ¹⁾
Amperaje estimado	1	A	Depende del valor de la velocidad de alimentación del alambre (WFS, del inglés Wire Feed Speed)	
Flujo de gas	0,5	l/min	5,0-35,0	15 l/min
	1	CFH	11-74	32 CFH
Dinámica de arco	1		De -9 a +9	0
Arranque en caliente			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de arranque en caliente	0,1	s	0,1-10	1,2 s

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
V de arranque en caliente	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Velocidad de alimentación de hilo de arranque en caliente	1	%	50-150	115 %
Preflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	0,1 s
Posflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	1,5 s
Arranque progresivo			ENCENDIDO/ APAGADO	ENCENDIDO
Llenado de cráter			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de llenado de cráter	0,1	s	0,1-10,0	2,5 s
V del llenado de cráter	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Velocidad de alimentación del hilo de llenado de cráter %	1	%	1-100	25 %
Método final			SCT/Relleno	SCT (electrificación para hilos tubulares)
Tiempo de relleno	0,01	s	0,00-0,50	0,06 s
% de pulso de pinzamiento del relleno	1	%	1-200	60 %
Límites de trabajo			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF

¹⁾ Depende de la línea sinérgica seleccionada.

7.1.4 Rango de configuración para RAÍZ, RAÍZ: tubería y DELGADA

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Longitud de arco	0,1		De -9,9 a +9,9	0 V
Velocidad de alimentación de alambre	0,1	m/min	0,8-25,0 ¹⁾	0,8 m/min ¹⁾
	1	in/min	31-984 ¹⁾	31 in/min ¹⁾
Amperaje estimado	1	A	Depende del valor de la velocidad de alimentación del alambre (WFS, del inglés Wire Feed Speed)	
Flujo de gas	0,5	l/min	5,0-35,0	15 l/min
	1	CFH	11-74	32 CFH
Dinámica de arco	1		De -9 a +9	0
Arranque en caliente			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Tiempo de arranque en caliente	0,1	s	0,1-10	1,2 s
V de arranque en caliente	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Velocidad de alimentación de hilo de arranque en caliente	1	%	50-150	115 %
Preflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	0,1 s
Posflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	1,5 s
Arranque progresivo			ENCENDIDO/ APAGADO	ENCENDIDO
Llenado de cráter			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de llenado de cráter	0,1	s	0,1-10,0	2,5 s
V del llenado de cráter	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Velocidad de alimentación del hilo de llenado de cráter %	1	%	1-100	25 %
Desviación de la longitud del arco de llenado del cráter	0,1		De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Método final			SCT/Relleno	SCT (electrificación para hilos tubulares)
Tiempo de relleno	0,01	s	0,00-0,50	0,08 s
% de pulso de pinzamiento del relleno	1	%	1-200	60 %
Límites de trabajo			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF

¹⁾ Depende de la línea sinérgica seleccionada.

7.1.5 Rango de ajuste MANUAL

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Longitud de arco	0,1		De -9,9 a +9,9	0,0
Velocidad de alimentación de alambre	0,1	m/min	0,8-25,0 ¹⁾	0,8 m/min ¹⁾
	1	in/min	31-984 ¹⁾	31 in/min ¹⁾
Amperaje estimado	1	A	Depende del valor de la velocidad de alimentación del alambre (WFS, del inglés Wire Feed Speed)	
Flujo de gas	0,5	l/min	5,0-35,0	15 l/min
	1	CFH	11-74	32 CFH
Dinámica de arco	1		De -9 a +9	0

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Arranque en caliente			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de arranque en caliente	0,1	s	0,1-10	1,2 s
V de arranque en caliente	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Velocidad de alimentación de hilo de arranque en caliente	1	%	50-150	115 %
Preflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	0,1 s
Posflujo de gas	0,1	s	0,0-25,0	1,0 s
Arranque progresivo			ENCENDIDO/ APAGADO	ENCENDIDO
Llenado de cráter			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF
Tiempo de llenado de cráter	0,1	s	0,1-10,0	1,5 s
V del llenado de cráter	0,1	V	De -9,9 a +9,9	Desviación de 0,0 V
Velocidad de alimentación del hilo de llenado de cráter %	1	%	1-100	25 %
Método final			SCT/Relleno	Depende de la línea sinérgica
Tiempo de relleno	0,01	s	0,00-0,50	0,06 s
Límites de trabajo			ENCENDIDO/ APAGADO	OFF

¹⁾ Depende de la línea sinérgica seleccionada.

7.1.6 Explicaciones de las funciones para los ajustes

Tensión

Una mayor tensión incrementa la longitud de arco y produce un depósito de soldadura más amplio y más caliente.

El ajuste de la tensión varía entre los modos sinérgico y no sinérgico. En el modo sinérgico, la tensión se establece como una desviación positiva o negativa de la línea sinérgica de la tensión. En el modo no sinérgico, el valor de la tensión se establece como un valor absoluto.

Velocidad de alimentación de alambre

Establece la velocidad de alimentación requerida del hilo de relleno en m/min o en in/min.

Dinámica de arco

Función complementaria para la corrección del comportamiento de la dinámica del arco. La influencia de la dinámica depende del método de soldadura seleccionado y del modo de aplicación utilizado.

Amperaje estimado

Este es un valor estimado de la corriente que se proporcionará durante la soldadura. El estado de la distancia entre la punta de contacto y la pieza de trabajo afectará a la correspondencia entre el valor estimado y el valor de amperaje medido real durante la soldadura.

Longitud de arco

Este parámetro proporciona la posibilidad de ajustar la longitud del arco desde un arco más corto utilizando una desviación negativa hasta un arco más largo utilizando un ajuste de desviación positiva.

Arranque en caliente

El arranque en caliente aumenta la velocidad de alimentación del hilo y la tensión durante un tiempo ajustable al inicio del proceso de soldadura. El propósito principal de esto es proporcionar más energía cuando se inicia la soldadura, lo que reduce el riesgo de una fusión deficiente cuando se comienza a soldar.

La velocidad de alimentación del hilo con arranque en caliente se puede establecer como un porcentaje (del 50 % al 150 %) de la velocidad de alimentación establecida del hilo (por ejemplo, si la velocidad de alimentación establecida del hilo es de 10 m/min y la velocidad de alimentación del hilo con arranque en caliente se establece en el 50 %, la salida será de 5 m/min). El parámetro de tensión es la tensión para el modo MIG/MAG manual, la desviación de tensión para el modo sinérgico y la desviación de la longitud de arco para el modo de pulso, respectivamente.

Preflujo

El preflujo controla el tiempo durante el cual fluye el gas de protección antes de que se forme el arco.

Arranque progresivo

El arranque progresivo alimenta el hilo a una velocidad baja de alimentación hasta que entra en contacto eléctrico con la pieza de trabajo.

Llenado de cráter

El llenado de cráter realiza una reducción controlada del calor y tamaño del depósito de soldadura que es posible al terminar la soldadura. Esto ayuda a evitar la formación de poros, grietas térmicas y cráteres en la junta de la soldadura.

La velocidad de alimentación del hilo de llenado del cráter se puede establecer como un porcentaje (de 0 % a 100 %) de la velocidad de alimentación establecida del hilo. El porcentaje mínimo de la velocidad de alimentación del hilo cambiará según la velocidad de alimentación establecida del hilo. El parámetro de tensión es la tensión para el modo MIG/MAG manual, la desviación de tensión para el modo sinérgico y la desviación de la longitud de arco para el modo de pulso, respectivamente.

Posflujo

Controla el tiempo durante el cual fluye gas de protección después de que se apaga el arco.

Método de terminación

Terminación en cortocircuito (SCT, del inglés Short Circuit Termination)

La SCT es una función que proporciona pequeños cortocircuitos repetidos al final de la soldadura hasta que la alimentación del hilo se detiene completamente y se interrumpe el contacto con la pieza de trabajo.

La SCT no se debe utilizar con un hilo tubular.

Tiempo de burnback


El tiempo de relleno es una demora entre el tiempo en que el hilo empieza a romperse hasta el tiempo en que la fuente de alimentación desconecta la tensión de soldadura.

Si el tiempo de electrificación es demasiado corto, el hilo sobresaldrá mucho después de terminar la soldadura, lo que presentará el riesgo de que el hilo quede atrapado en el depósito de soldadura que se está solidificando.

Si el tiempo de electrificación es demasiado largo, el hilo sobresaldrá poco, lo cual incrementará el riesgo de que se forme un arco con la punta de contacto.

7.2 Soldadura MMA

La soldadura MMA también puede denominarse soldadura con electrodos recubiertos. Cuando se golpea el arco, se funde el electrodo y su película forma una escoria protectora. Cuando se selecciona la aplicación MMA, hay un retraso de 5 s para la protección contra la formación involuntaria de un arco.

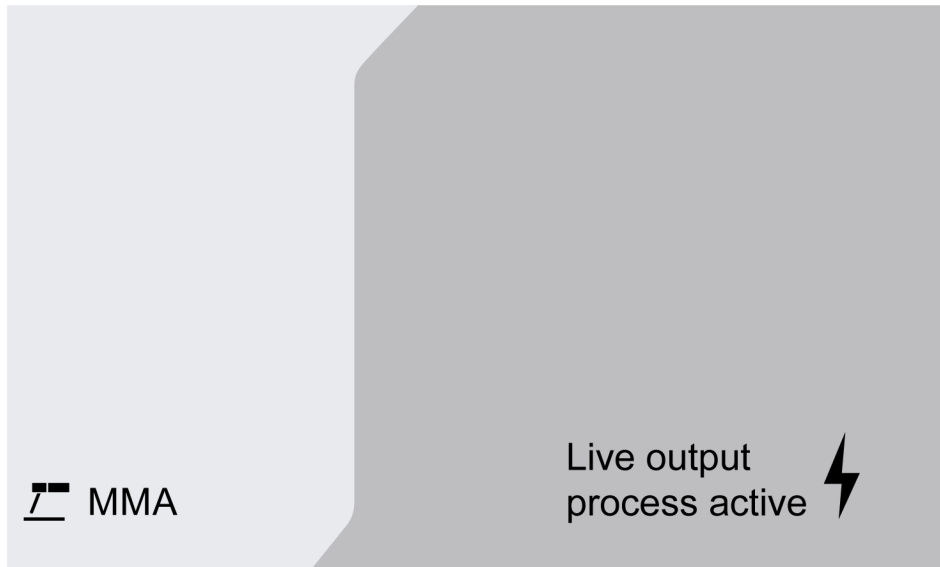

Rango de ajuste

La siguiente tabla muestra el rango de configuración para la aplicación de MMA.

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Amperaje	1	A	De 0 a 999	100
Dinámica (fuerza de arco)	1		De -9 a +9	
Arranque en caliente			ENCENDIDO/ APAGADO	ENCENDIDO
% de A de arranque en caliente	1	%	De 100 a 150	115 %

7.2.1 Explicaciones de las funciones para los ajustes

Corriente

Una corriente más elevada produce un depósito de soldadura más amplio con mejor penetración en la pieza de trabajo.

Arco eléctrico

El arco eléctrico es importante para determinar cómo cambia la corriente en respuesta a un cambio en la longitud de arco. Un valor inferior refleja un arco más calmo con menos salpicaduras.


Arranque en caliente

El arranque en caliente incrementa la corriente de soldadura durante un tiempo ajustable al comenzar a soldar, lo que reduce el riesgo de fusión deficiente en el comienzo de la junta.

7.3 Ranurado

Con el ranurado por arco de aire, se utiliza un electrodo especial que incluye una barra de carbón con un revestimiento de cobre. Se forma un arco entre la barra de carbón y la pieza de trabajo, que funde el material. Se suministra aire de manera que desaparece el material fundido.

Cuando se selecciona la aplicación de ranurado, hay un retraso de 5 s para la protección contra la formación involuntaria de un arco.

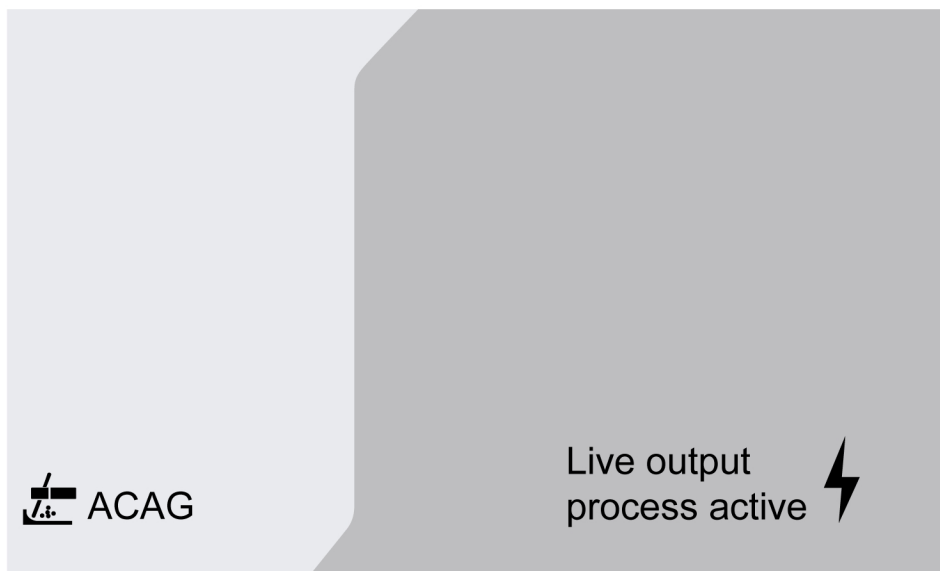

Rango de ajuste

La siguiente tabla muestra el rango de ajuste para la aplicación de ranurado.

Parámetro	Paso de configuración	Unidad	Rango	Valor predeterminado
Tensión	0,1	V	De 35,0 a 54,0	35,0

Configuración de tensión recomendada para electrodos de ranurado

Tamaño del electrodo	in	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
	mm	3,2	4,0	4,8	6,4	7,9	9,5
Tensión	V	35-38	36-40	38-42	40-46	44-50	46-54

7.3.1 Explicaciones de las funciones para los ajustes

Tensión

Una tensión más elevada produce un depósito de soldadura más amplio con mejor penetración en la pieza de trabajo. La tensión se establece en la pantalla de medición, en los ajustes de los datos de soldadura o en los menús de modo rápido.

7.4 Soldadura GTAW



La soldadura GTAW funde el metal de la pieza de trabajo con un arco iniciado desde un electrodo de tungsteno que no se funde. El depósito de soldadura y el electrodo están preservados por el gas de protección.

En el caso de la soldadura GTAW, el alimentador se deberá complementar con lo siguiente:

- un soplete GTAW con válvula de gas
- un cilindro de gas argón
- un regulador de gas argón
- un electrodo de tungsteno
- un cable de control

El sistema realiza un **arranque con GTAW activo (GTAW activo)**.



Se coloca el electrodo de tungsteno contra la pieza de trabajo. Una vez que se levanta de la pieza de trabajo, el arco se golpea a un nivel de corriente limitado.



¡ADVERTENCIA!

Desconecte todos los cables de la interconexión de la fuente de alimentación, excepto el cable de control.

El cable de retorno debe estar conectado en positivo y el cable de soldadura debe estar conectado en negativo.

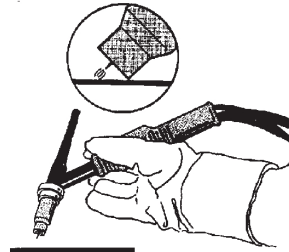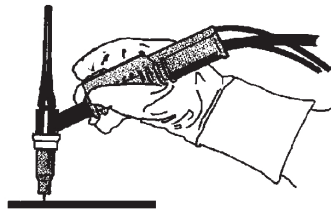

8 MANTENIMIENTO

**¡NOTA!**

El mantenimiento regular es muy importante para un funcionamiento seguro y confiable.

**¡PRECAUCIÓN!**

Todos los compromisos asumidos por el proveedor en la garantía se dejan de aplicar si el cliente intenta realizar algún trabajo para rectificar las fallas del producto durante el período de garantía.

8.1 Inspección, limpieza y mantenimiento

Mecanismo de alimentación de cable

Compruebe periódicamente que la unidad de alimentación de hilo no esté atascada con suciedad.

- La limpieza y el reemplazo de las piezas gastadas del mecanismo de la unidad de alimentación de hilo se deben realizar regularmente para que no haya inconvenientes en la alimentación del hilo. Tenga en cuenta que si el pretensado es demasiado rígido, puede causar un desgaste anormal en el rodillo de presión, en el rodillo de alimentación y en la guía del hilo.
- Limpie las guías y otras piezas mecánicas del mecanismo de alimentación de hilo con aire comprimido con regularidad o si la alimentación de hilo parece lenta.
- Cambio de boquillas
- Revisión de la rueda motriz
- Cambio del empaque del engranaje

Portabobina

- Inspeccione con regularidad que la tuerca y el manguito aislante del cubo de freno no presenten desgaste y que estén bloqueados correctamente. Reemplace si es necesario.

Soplete de soldadora

- Las partes de desgaste del soplete de soldar se deben limpiar y reemplazar regularmente para que no haya inconvenientes en la alimentación del hilo. Limpie con aire la guía del alambre regularmente y limpie la punta de contacto.

9 CÓDIGOS DE EVENTO

Los códigos de evento se utilizan para indicar e identificar un error en el equipo. Los códigos de evento proporcionan información sobre el equipo.

Registro de fallas

Todas las fallas que se producen cuando se usa equipo de soldadura se registran como mensajes de error en el registro de fallas. Cuando el registro de fallas está lleno, se borrará automáticamente el mensaje más antiguo cuando se produzca la siguiente falla.

El mensaje de falla más reciente se muestra en el panel de control. Se puede leer el registro de fallas completo, así como las medidas correctivas, en el panel de control interno.

Lista de códigos de evento

El panel de control muestra un código de evento de tres dígitos, en el que el primer dígito indica el tipo de evento. Los tipos de eventos (primer dígito del código de evento) son los siguientes:

0 = Sistema	1 = Comunicación	2 = Fuente de alimentación
3 = Unidad de alimentación de hilo	4 = Unidad de refrigeración	6 = Unidad de gas
7 = Externo		



¡NOTA!

Los últimos dos dígitos indican la descripción del evento en el que el usuario puede tomar medidas correctivas. Si el código de error persiste o se muestra cualquier otro código, comuníquese con un técnico de servicio.



El ejemplo que se muestra en el gráfico de la izquierda indica una falla de tensión de alimentación en la fuente de alimentación.

x01 Falla de la aplicación

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 001: Error de la suma de comprobación de la aplicación.

1. Confirme presionando cualquier botón en el panel de control.
2. Reinicie el sistema.

x05 Falla de tensión de alimentación

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 205: Error de sobretensión/subtensión o fase de la red de electricidad.

1. Asegúrese de que la tensión de alimentación sea estable.
2. Reinicie el sistema.

x06 Falla de temperatura

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 406: Advertencia/error de temperatura del refrigerante de retorno.
- 406: Error o pérdida del sensor de temperatura del enfriador.
- 206: Exceso de temperatura.
- 306: Error/advertencia de temperatura alta del motor de hilo.

Para 406 y 206

1. Asegúrese de que las entradas o salidas de aire de refrigeración no estén bloqueadas ni obstruidas por suciedad.
2. Revise que se utilice el ciclo de trabajo para el equipo que no está sobrecargado.
3. Espere hasta que la temperatura se reduzca.
4. Comuníquese con el técnico de servicio.

Para 306

1. Verifique la guía, limpie con aire presurizado y sustituya la guía si está dañada o desgastada.
2. Compruebe el ajuste de presión del hilo y ajústelo si es necesario.
3. Compruebe el desgaste de los rodillos de accionamiento y sustitúyalos si es necesario.
4. Asegúrese de que el carrete de metal de relleno pueda girar sin mucha resistencia. Ajuste el cubo del freno si es necesario.
5. Reinicie el sistema.
6. Si el error persiste después de realizar estas acciones, intente reemplazar el soplete.

x08 Advertencia sobre la batería

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 208: Advertencia de batería baja de RTC/SRAM.
1. Asegúrese de que la polaridad (terminales +, -) de la batería sea correcta.
 2. Comuníquese con un técnico de servicio para reemplazar la batería.

x09 Error de tensión interna

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 209: Error sobretensión/subtensión interna.
1. Reinicie el sistema.
 2. Comuníquese con la persona autorizada para revisar las entradas principales.

x11 Falta de velocidad de alimentación de alambre

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 311: Error/advertencia de saturación de hilo.
 - 311: Error de corriente de arranque/trabajo del motor de hilo.
 - 311: No se puede mover el alambre.
 - 311: La corriente del motor de tracción es demasiado alta.
1. Revise que se estén utilizando los revestimientos, la punta de contacto o el soplete correctos para los tipos de hilo de soldadura.
 2. Revise la tensión de par en la maza de freno.
 3. Asegúrese de que el control de velocidad de alimentación de hilo esté libre de suciedad y de que gire.
 4. La función de freno de cable está activa. Confirme presionando cualquier botón en el panel de control.
 5. Comuníquese con el técnico de servicio para revisar el motor impulsor.

x14 Falta de comunicación

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 114: Error de comunicación del control de soldadura.
 - 114: Advertencia de la capa de comunicación TCP/LIN.
 - 114: Se perdió la conexión con el control principal.
 - 114: Interfaz de Fieldbus perdida/Conexión perdida con Fieldbus maestro.
 - 114: Error de comunicación TCP/UDP.
1. Compruebe que todo el equipo esté conectado correctamente.
 2. Confirme presionando cualquier botón en el panel de control.
 3. No apague el sistema y comuníquese con el técnico de servicio.

x15 Se detectó un cortocircuito

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 215: Se detectó contacto de soldadura durante el arranque.
1. Asegúrese de que los cables de soldadura estén correctamente instalados en los terminales de soldadura.
 2. Confirme presionando cualquier botón en el panel de control.
 3. Comuníquese con el técnico de servicio.

x16 Falta de tensión alta de circuito abierto

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 216: Se perdió el sensor de tensión.

- 216: El nivel de OCV es demasiado alto.
 - 216: Se perdió el módulo de freno de corriente.
 - 216: Error de función de freno de corriente.
1. En caso de pérdida del sensor de tensión, comuníquese con el técnico de servicio. De lo contrario, reinicie el sistema.

x17 Se perdió el contacto con otra unidad

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 017: Falta un nodo obligatorio.
 - 017: Se perdió un nodo crucial.
1. Revise las conexiones de los cables entre el subsistema (alimentador de hilo y fuente de alimentación).
 2. Confirme presionando cualquier botón en el panel de control.
 3. Comuníquese con el técnico de servicio.

x18 Falla de memoria interna

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 018: Advertencia de almacenamiento de datos de partición.
 - 018: Advertencia de almacenamiento A/B de partición.
1. Asegúrese de que la conexión de red sea estable con WeldCloud y confirme.
 2. Comuníquese con el técnico de servicio.

x19 Falla de memoria

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 019: Error de lectura/escritura de la memoria de parámetros.
 - 019: Error de lectura/escritura del registro.
1. Reinicie el sistema.
 2. Comuníquese con el técnico de servicio.

x20 Falla de administración de usuarios

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 020: No hay un trabajo válido disponible.
1. Asegúrese de que el administrador guarde los trabajos predefinidos.

x21 Falla de importación/exportación

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 021 - Paquete WeldMode no permitido
1. Asegúrese de que el administrador haya cargado el software correcto.

x22 Falla del trabajo

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 022: Se encontraron trabajos dañados
 - 022: Trabajo no soportado por el sistema
1. Elimine los trabajos dañados de la lista. Asegúrese de que el trabajo tenga toda la información de los parámetros de soldadura.

x25 Unidades incompatibles

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 025: Error/advertencia de incompatibilidad de la versión de comunicación del sistema.
 - 025: La versión del módulo de control del convertidor de alimentación no es válida.
 - 025: No se conoce la capacidad de alimentación del módulo de control del convertidor de alimentación.
 - 025 - El paquete WeldMode no es compatible
 - 025: Datos del paquete WeldMode rechazados
1. Comuníquese con el técnico de servicio.
 2. Asegúrese de que la versión de software sea similar para todos los nodos conectados.
 3. Conecte la unidad de alimentación de hilo correcta y reinicie.

x26 Falla de distribución

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 026: Tiempo de espera del guardián.
 - 026: Error de control del proceso.
1. Reinicie el sistema.
 2. Confirme presionando cualquier botón en el panel de control.
 3. Comuníquese con el técnico de servicio.

x29 Sin flujo de refrigerante

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 429: La ELP se desactivó durante la soldadura.

- 429: no hay flujo en el sensor de refrigeración de agua.
 - 429: error de precondiciones de refrigeración.
1. Revise las conexiones de la manguera de refrigerante y confirme.
 2. Espere hasta que la temperatura se reduzca.

x31 Falla de presión de gas

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 631: Error/advertencia de presión de entrada de gas.
1. Si se utiliza solo un regulador de flujo, asegúrese de que esté ajustado en el nivel máximo.
 2. Compruebe que la entrada de presión de gas al alimentador esté entre 3 y 5 bar. Si no es así, ajuste la presión de gas al nivel recomendado.
 3. Compruebe que las mangueras de gas conectadas al alimentador no estén estranguladas y asegúrese de que no haya fugas de gas.
 4. Presione cualquier botón del panel de control para reconocer los errores mostrados.
 5. Seleccione el ajuste de flujo de gas apropiado en el panel de control.
 6. Comuníquese con el técnico de servicio.

x32 Falla de flujo de gas

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 632: Error/advertencia de saturación de gas.
 - 632: Error de falta de gas de salida.
1. Realice las inspecciones que se indican en X31 (Falla de presión de gas) del 1 al 5.
 2. Compruebe que la manguera de gas del soplete no esté estrangulada.
 3. Compruebe que la entrada de presión de gas al alimentador esté entre 3 y 5 bar. Si no es así, ajuste la presión de gas al nivel recomendado.
 4. Desconecte el soplete y presione el botón de purga de gas. Si el error no aparece, reemplace el soplete.

x33 Falla de USB

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 033: Corriente alta USB.
 - 033: Error de lectura/escritura de USB.
1. Asegúrese de que el USB esté en buenas condiciones de funcionamiento y configurado correctamente.
 2. Comuníquese con el técnico de servicio.

x35 **Falla de tiempo de ejecución del software**

Este código de evento se muestra debido a uno de los siguientes motivos:

- 035: Error de asignación de mensajes.
- 035: Error de asignación de mensajes del impulsor.
- 035: Desbordamiento de la cola de eventos.
- 035: No se pudieron iniciar los microservicios.
- 035: Tiempo de espera de nivel de ejecución

1. Reinicie el sistema.
2. Comuníquese con el técnico de servicio.

10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a un técnico de servicio autorizado, efectúe las siguientes comprobaciones.

Síntoma de la falla	Descripción de la falla y medidas correctivas
El mecanismo de alimentación de alambre del alimentador de alambre está lento o rígido.	Acciones correctivas: Limpie las guías y otras piezas mecánicas del mecanismo de alimentación de alambre con aire comprimido. Limpie y ajuste la presión de los rodillos según la tabla de la etiqueta en la puerta del costado izquierdo.

11 PEDIDOS DE REPUESTOS



¡PRECAUCIÓN!

Las reparaciones y los trabajos eléctricos deben ser realizados por un técnico del servicio autorizado de ESAB. Utilice solo piezas usadas y repuestos originales ESAB.

El RobustFeed Edge está diseñado y probado de acuerdo con las normas europeas e internacionales **EN IEC 60974-5** e **EN IEC 60974-10 Clase A**, las normas canadienses **CAN/CSA-E60974-5** y las normas estadounidenses **ANSI/IEC 60974-5**. Es obligación de la unidad de servicio que ha llevado a cabo el servicio o la reparación asegurarse de que el equipo siga cumpliendo la norma antedicha.

Las piezas de repuesto y de desgaste se pueden solicitar a través del distribuidor de ESAB más cercano. Consulte [esab.com](https://www.esab.com). Al realizar el pedido, detalle el tipo de producto, número de serie, designación y número de repuesto de acuerdo con la lista de repuestos. Esto facilita el envío y garantiza la correcta entrega.

12 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN



¡ADVERTENCIA!

Un técnico de servicio capacitado, con suficiente formación en tecnologías de soldadura y medición, debe realizar la calibración y validación. El técnico debe conocer los peligros que pueden ocurrir durante la soldadura y la medición, y debe tomar las medidas de protección necesarias.

12.1 Métodos de medición y tolerancias

Al calibrar y validar, el instrumento de medición de referencia debe utilizar el mismo método de medición en el rango de CC (promedio y rectificación de los valores medidos). Se utilizan varios métodos de medición para los instrumentos de referencia, p. ej., TRMS (del inglés "True Root Mean Square", media cuadrática verdadera), RMS (del inglés "Root Mean Square", media cuadrática) y media aritmética rectificada. La Warrior Edge 500 utiliza el valor de la media aritmética rectificada y, por lo tanto, debe calibrarse frente a un instrumento de referencia usando el valor de la media aritmética rectificada.

En la aplicación de campo, es posible que un dispositivo de medición y una Warrior Edge 500 muestren valores diferentes aunque ambos sistemas estén validados y calibrados. Esto se debe a las tolerancias de medición y al método de medición de los dos sistemas de medición. Esto puede dar como resultado una desviación total hasta la suma de ambas tolerancias de medición. Si el método de medición difiere (TRMS, RMS o media aritmética rectificada), se esperan desviaciones significativamente mayores.

La fuente de alimentación de soldadura de ESAB Warrior Edge 500 presenta el valor medido en media aritmética rectificada y, por lo tanto, no debe mostrar diferencias significativas derivadas del método de medición cuando se compare con otros equipos de soldadura ESAB.

12.2 Requisitos, especificaciones y estándares

La Warrior Edge 500 está diseñada para cumplir con las precisiones de la indicación y de los medidores requeridas por la norma IEC/EN 60974-14, por definición de grado estándar.

Precisiones de calibración de valores mostrados: grado estándar

Tensión de arco **±1,5 V** (Umín – U2) bajo carga, resolución de 0,1 V (el rango de medición teórico en un sistema Warrior Edge 500 es de 0,1 a 199 V).

Corriente de soldadura **±2,5 %** de I2 máx. según la placa de valores nominales de la unidad sometida a prueba, resolución 1 A. El rango de medición está especificado por la placa de valores nominales en la fuente de alimentación de soldadora usada para Warrior Edge 500.

Precisiones de calibración de valores mostrados: grado de precisión

Tensión de arco **±0,6 V** (Umín – U2) bajo carga, resolución de 0,1 V (el rango de medición teórico en un sistema Warrior Edge 500 es de 0,1 a 199 V).


Corriente de soldadura **±1,0%** de I2 máx. según la placa de valores nominales de la unidad sometida a prueba, resolución 1 A. El rango de medición está especificado por la placa de valores nominales en la fuente de alimentación de soldadora usada para Warrior Edge 500.

Método recomendado y estándar aplicable

ESAB recomienda que la calibración se ejecute de acuerdo con la especificación del fabricante para el grado de precisión con ESAT EDGE. El grado estándar puede ejecutarse de acuerdo con IEC/EN 60974-14:(2018) en el modo CV-Mig/Mag manual o en el modo CC-MMA.

ANEXO

NÚMEROS DE PEDIDO

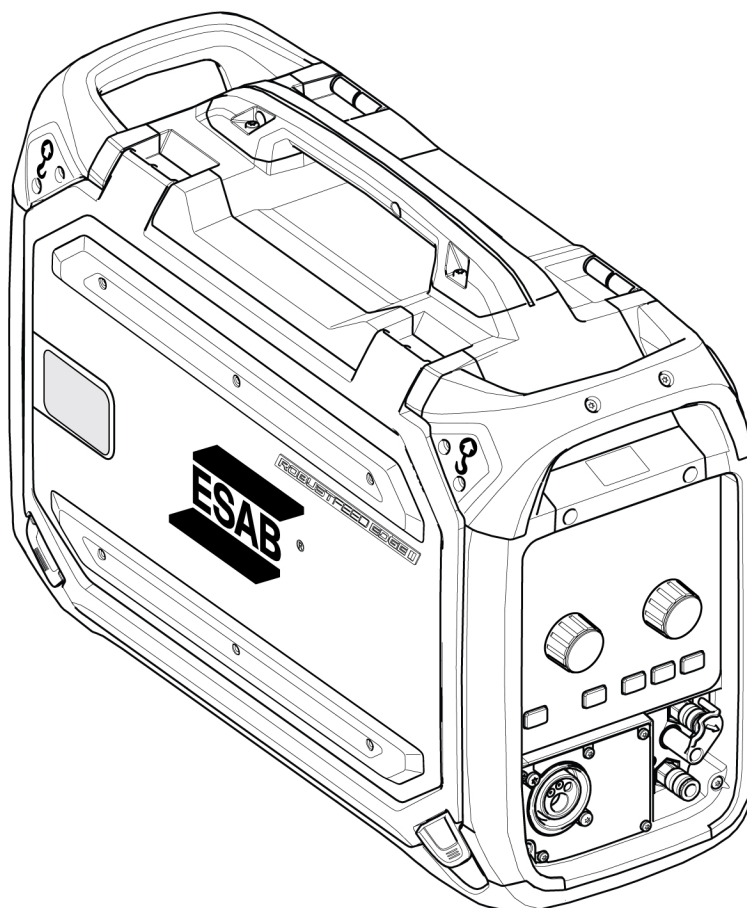


N.º de pedido	Denominación	Notas
0446 600 880	RobustFeed Edge BX	Con conector EURO, sistema de enfriamiento de soplete y NFC
0446 600 881	RobustFeed Edge CX	Con conector EURO, sistema de enfriamiento de soplete, NFC, calentador y control de gas digital TrueFlow
0446 600 885	RobustFeed Edge DX Tweco	Con conector Tweco, conector PP, toma MMA, sistema de enfriamiento de soplete, NFC, calentador, control de gas digital TrueFlow, presión, tiro y control remoto
0463 786 *	Instrucciones de uso	RobustFeed Edge
0463 787 001	Lista de repuestos	RobustFeed Edge
0463 845 001	Manual de servicio	RobustFeed Edge

Los últimos tres dígitos del número del documento del manual indican la versión del manual. Por lo tanto, en este documento, se sustituyen por el símbolo “*”. Asegúrese de utilizar un manual con un número de serie o una versión de software que corresponda al producto. Consulte la primera página del manual.


La documentación técnica está disponible en Internet, en: www.esab.com


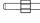

DIAGRAMA DE CABLEADO

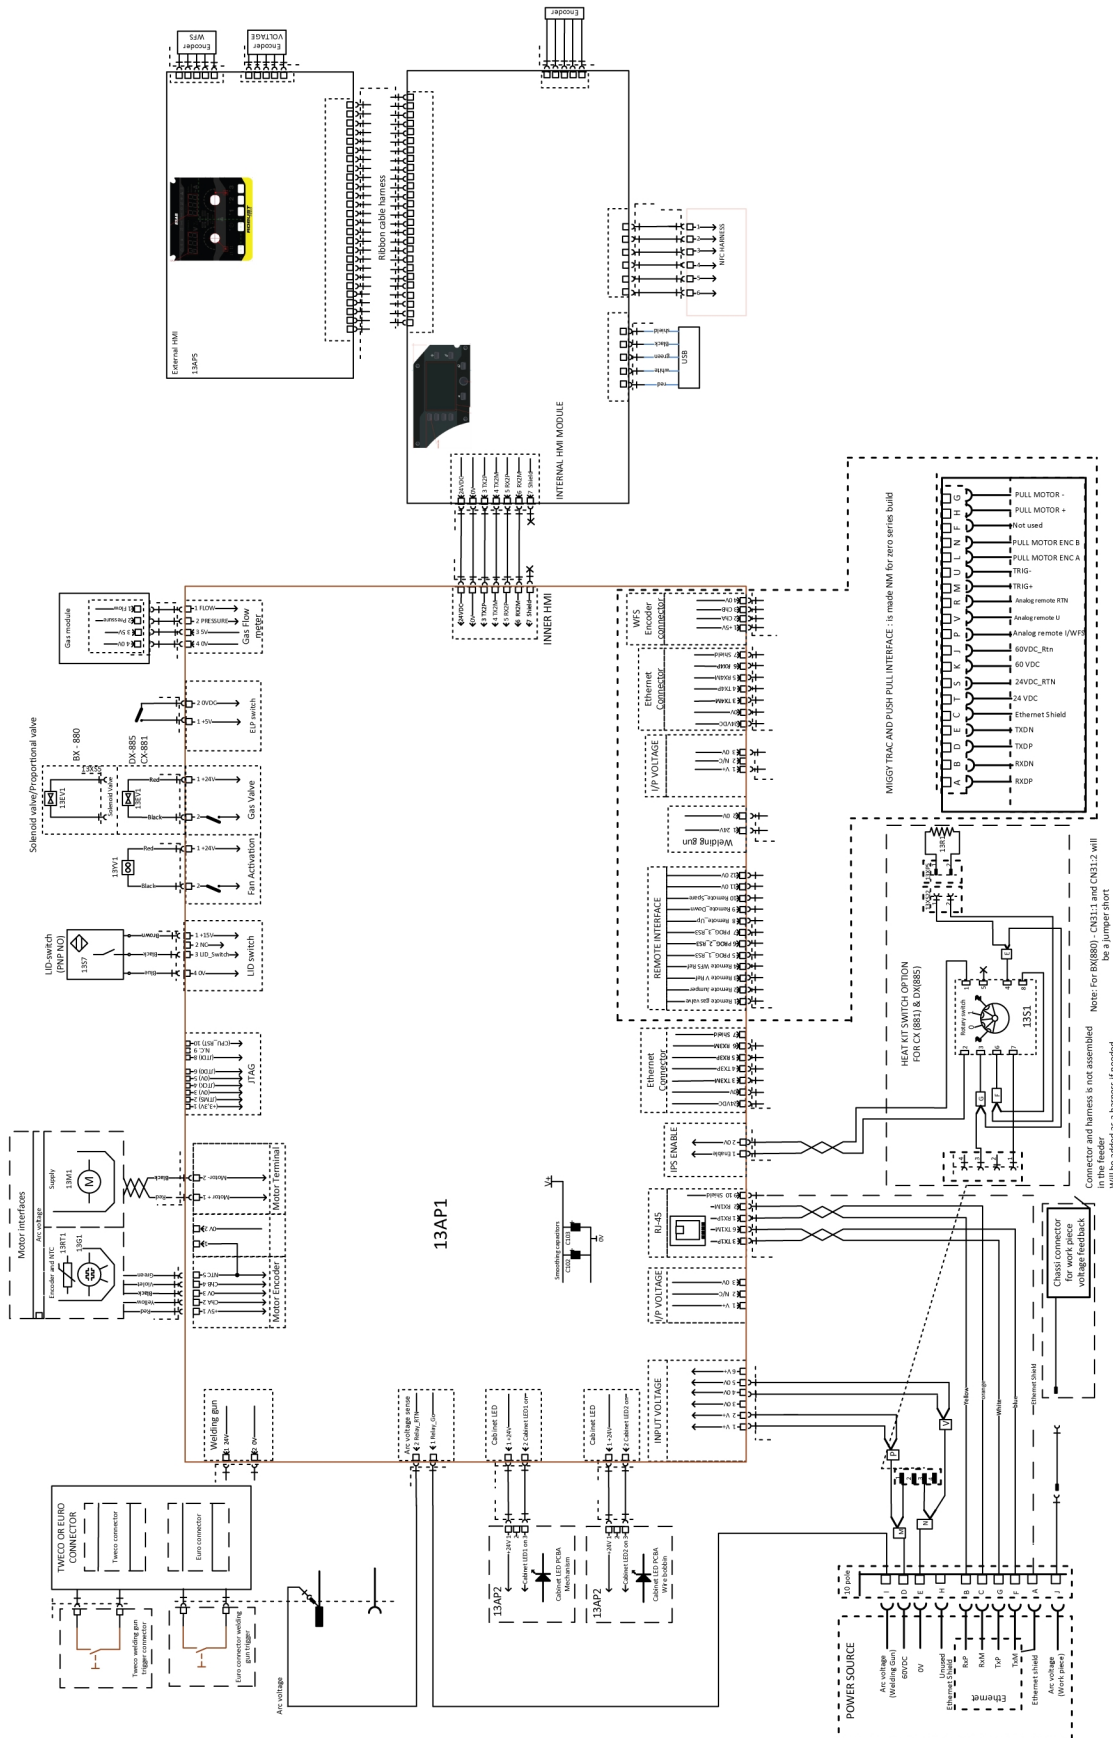


PIEZAS DE DESGASTE


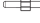

Fe, Ss and cored wire

Wire diameter (mm) (in.)	0.6 .02 3	0.8 .03 0	0.9/1.0 .040	1.2 .04 5	1.4 .05 2	1.6 1/1 6	1.8 .07 0	2.0 5/6 4	○ Feed roller
V-groove 	X	X							0445 850 001
		X	X						0445 850 002
			X						0445 850 003
			X	X					0445 850 004
				X					0445 850 005
						X	X		0445 850 006
							X	0445 850 007	


Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 881 (Euro) 0445 830 883 (Tweco)




Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter

Wire diameter (mm) (in.)	0.9/1.0 .040	1.2 .045	1.4 .052	1.6 1/16	1.8 .070	2.0 5/64	2.4 3/32	○ Feed roller
V-K-knurled 	X	X						0445 850 030
		X						0445 850 031
		X	X					0445 850 032
					X			0445 850 033
						X		0445 850 034
							X	0445 850 035
							X	0445 850 036








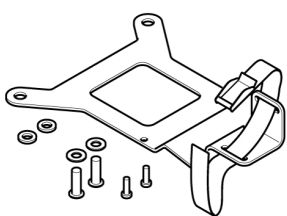
	Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
Wire diameter 0.9–1.6 mm 0.040–1/16 in.	0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 881 (Euro) 0445 830 883 (Tweco)
Wire diameter 1.8–2.4 mm 0.070–3/32 in.	0445 822 002 (3 mm)	0446 080 883	0445 830 882 (Euro) 0445 830 884 (Tweco)






Al wire

Wire diameter (mm) (in.)	0.6 .02 3	0.8 .03 0	0.9/1.0 .040	1.2 .04 5	1.4 .05 2	1.6 1/1 6	1.8 .07 0	○ Feed roller
U-groove 		X	X					0445 850 050
			X	X				0445 850 051
				X		X		0445 850 052


Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
0445 822 001 (2 mm)	0446 080 881	0445 830 885 (Euro)
		0445 830 886 (Tweco)

ACCESORIOS

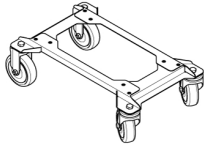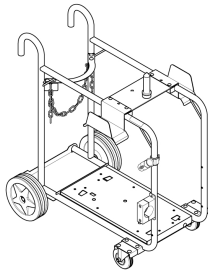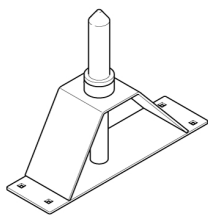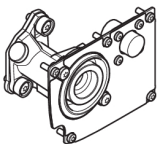0447 776 880	NFC Admin card kit <ul style="list-style-type: none"> • 5 Admin cards 	 <p>The image shows an NFC Admin card with a grey background and a hexagonal pattern. It features an RFID symbol, the ESAB logo, the ID number 12:34:56:78:90:12:34, and the word ADMIN.</p>
0447 776 881	NFC User card kit <ul style="list-style-type: none"> • 5 User cards 	 <p>The image shows an NFC User card with a grey background and a hexagonal pattern. It features an RFID symbol, the ESAB logo, and the ID number 12:34:56:78:90:12:34.</p>
0446 081 880	Wheel kit	 <p>The image shows a metal frame with four casters, used for mobility.</p>
0349 313 450	Trolley , compatible with RobustFeed Edge and Warrior Edge 500	 <p>The image shows a metal trolley with a handle and a platform, designed for carrying equipment.</p>
0465 508 880	Guide pin extension kit For the feeder assembled with the wheel kit	 <p>The image shows a metal bracket with a central pin, used for extending the guide pin.</p>
0446 120 882	Tweco 4 connector including front plate	 <p>The image shows a metal connector with a front plate, used for connecting cables.</p>
F102 440 880	Quick connector Marathon Pac™	 <p>The image shows a cylindrical quick connector with a threaded end.</p>
0446 082 880	Torch strain relief	 <p>The image shows a metal strain relief bracket with several screws and a hook, used to secure a torch.</p>

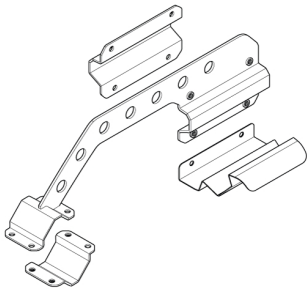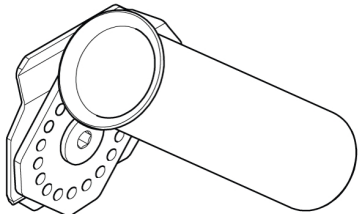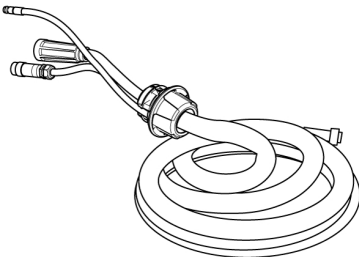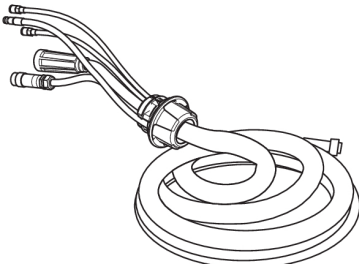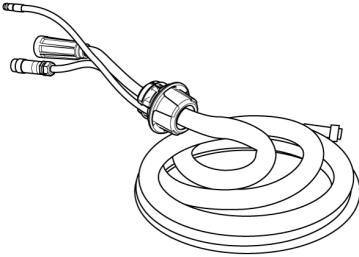0446 956 880	<p>Boom adaptor kit including a stopper for RobustFeed door</p> <p>For assembly instructions, refer to the Boom adaptor assembly instruction manual</p>	
0446 958 880	<p>Torch holder</p> <p>For assembly on the RobustFeed</p> <p>For assembly instructions, refer to the Torch holder assembly instruction manual</p>	
Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Air cooled, 70 mm²		
0446 310 880	2.3 m (7 ft)	
0446 310 881	5 m (16 ft)	
0446 310 882	10 m (33 ft)	
0446 310 883	15 m (49 ft)	
0446 310 884	20 m (66 ft)	
0446 310 885	25 m (82 ft)	
0446 310 886	35 m (115 ft)	
0446 310 887	50 m (164 ft)	
Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Liquid cooled, 70 mm²		
0446 310 890	2.3 m (7 ft)	
0446 310 891	5 m (16 ft)	
0446 310 892	10 m (33 ft)	
0446 310 893	15 m (49 ft)	
0446 310 894	20 m (66 ft)	
0446 310 895	25 m (82 ft)	
0446 310 896	35 m (115 ft)	
Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Air cooled, 95 mm²		
0446 310 980	2.3 m (7 ft)	
0446 310 981	5 m (16 ft)	
0446 310 982	10 m (33 ft)	
0446 310 983	15 m (49 ft)	
0446 310 984	20 m (66 ft)	
0446 310 985	25 m (82 ft)	
0446 310 986	35 m (115 ft)	
0446 310 987	50 m (164 ft)	
Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Liquid cooled, 95 mm²		

ANEXO

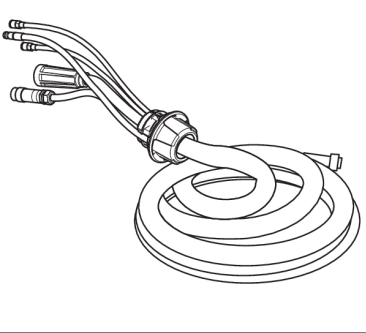0446 310 990	2.3 m (7 ft)	
0446 310 991	5 m (16 ft)	
0446 310 992	10 m (33 ft)	
0446 310 993	15 m (49 ft)	
0446 310 994	20 m (66 ft)	
0446 310 995	25 m (82 ft)	
0446 310 996	35 m (115 ft)	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Para obtener información de contacto, visite esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com

