




جهاز Fabricator ES 410iC

مصدر طاقة اللحام MMA 410 أمبير

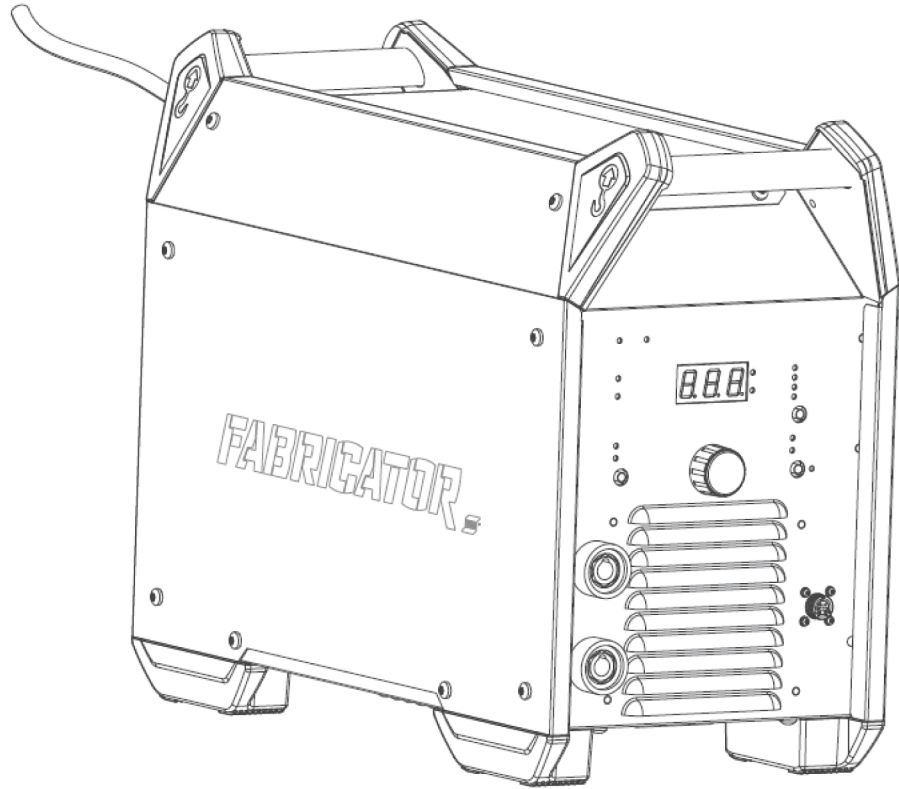




دليل التعليمات

4	الأمين	1
4	1.1 معنى الرموز	
4	1.2 احتياطات الأمان	
7	مقدمة	2
7	2.1 المعدة	
8	البيانات الفنية	3
10	التركيب	4
10	4.1 المكثف	
11	4.2 تعديلات الرفع	
11	4.3 مصدر إمداد المآخذ الرئيسية	
11	4.4 أحجام المنصهرات الموصى بها والحد الأدنى لمنطقة الكابل	
13	التشغيل	5
13	5.1 الوصلات وأجهزة التحكم	
13	5.2 وصلة اللحام وكابلات التيار العائد	
14	5.3 إدارة طاقة المآخذ الرئيسية على وضع التشغيل/إيقاف التشغيل	
14	5.4 التحكم في المروحة ووحدة Cool 2	
14	5.5 الحماية الحرارية	
14	5.6 الوظائف والرموز	
16	5.7 لوحة الإعداد	
17	5.8 تحديد المعلومات	
17	5.9 التحكم عن بُعد	
18	الصيانة	6
18	6.1 الصيانة الروتينية	
18	6.2 تعديلات التنظيف	
20	7 استكشاف الأعطال وإصلاحها	
21	8 رموز الخطأ	
21	8.1 الحماية من فقدان طور إمداد الطاقة	
21	8.2 الحماية من الفولتية الزائدة	
21	8.3 الحماية من الفولتية المنخفضة	
21	8.4 عطل خاص بدرجة الحرارة	
22	9 طلب قطع الغيار	
23	مخطط الأسلاك	
24	أرقام الطلب	
25	الملحقات	

1.1 معنى الرموز

كَمَا يَتَمَّ اسْتِخْدَامُهُ فِي الدَّلِيلِ بِالْكَامِلِ: يَعْزِي انْتِبَاهَهُ! احْتَرَس!

	خطر! يَعْزِي أَخْطَارًا قَرِيبَةً وَالتِّي سَتُؤَدِي إِلَى حُدُوثِ إِصْرَابَاتٍ مَبَاشِرَةٍ أَوْ إِصْرَابَاتٍ بَدْنِيَّةٍ خَطِيرَةٍ أَوْ الوَفَاةِ، إِذَا لَمْ يَتَمَّ تَجَنُّبُهُ.
	تحذير! يَعْزِي أَخْطَارَ مَحْتَمَلَةٍ وَالتِّي قَدْ تُؤَدِي إِلَى حُدُوثِ إِصْرَابَاتٍ بَدْنِيَّةٍ خَطِيرَةٍ أَوْ الوَفَاةِ.
	تنبيه! يَعْزِي أَخْطَارَ قَدْ تُؤَدِي إِلَى حُدُوثِ إِصْرَابَاتٍ بَدْنِيَّةٍ بِسِيْطَةٍ.



تحذير!
قَبْلَ الِاسْتِخْدَامِ، اقْرَأْ الدَّلِيلَ الِتَعْلِيْمَاتِ وَافْهَمْهُ وَاتَّبِعْ الِمْلِصْرَقَاتِ، وَمَمَارِسَاتِ سَلَامَةِ صَاحِبِ الْعَمَلِ وَأَوْرَاقِ بَيَانَاتِ الْأَمَانِ (SDS).



1.2 احتياطات الأمان

يَتَحَمَّلُ مَسْتِخْدَمُو مَعْدَةُ ESAB الْمَسْؤُولِيَّةَ الْمَطْلُوقَةَ فِي ضَمَانِ امْتِثَالِ كَلِّ الْعَامِلِينَ بِالْمَعْدَةِ أَوْ بِالْقَرْبِ مِنْهَا بِكُلِّ احْتِيَاظَاتِ الْأَمَانِ الْمُرْتَبِطَةِ. وَيَجِبُ أَنْ تَفِي احْتِيَاظَاتِ الْأَمَانِ بِالْمَطْلُوبَاتِ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَى نَوْعِ الْمَعْدَةِ. يَجِبُ الِامْتِثَالُ لِلتَّوَصِيَّاتِ الِتَالِيَةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْقَوَانِينِ الْقِيَاسِيَّةِ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَى مَكَانِ الْعَمَلِ.

يَجِبُ تَنْفِيذُ كَلِّ الْأَعْمَالِ بِوَسَائِطِ مَوْظَفٍ مَدْرَّبٍ وَعَلَى مَعْرِفَةٍ جَيِّدَةٍ بِتَشْغِيلِ الْمَعْدَةِ. قَدْ يَتَسَبَّبُ الِتَشْغِيلُ غَيْرَ الصَّحِيحِ لِلْمَعْدَةِ فِي حُدُوثِ مَوَاقِفِ خَطَرَةٍ وَالتِّي قَدْ تُؤَدِي إِلَى إِصْرَابَةِ الْمَشْغَلِ وَتَلْفِ الْمَعْدَةِ.

1. يَجِبُ عَلَى أَيِّ شَخْصٍ يَسْتِخْدَمُ الْمَعْدَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى دَرَايَةٍ بِمَا يَلِي:

- تَشْغِيلُهَا
- مَكَانِ مَفَاتِيحِ الْإِيْقَافِ فِي حَالَةِ الطَّوَارِئِ
- وَظَيْفَتِهَا
- احْتِيَاظَاتِ الْأَمَانِ الْمُرْتَبِطَةِ
- الِذَّهَابِ أَوْ الْقَطْعِ أَوْ الْعَمَلِيَّاتِ الْآخَرَى الِمْنَطَبِقَةَ لِلْمَعْدَةِ

2. يَجِبُ أَنْ يَضْمَنَ الْمَشْغَلُ مَا يَلِي:

- عَدَمَ وَجُودِ أَيِّ شَخْصٍ غَيْرٍ مَخُولٍ فِي مَنطِقَةِ عَمَلِ الْمَعْدَةِ عِنْدَ بَدءِ تَشْغِيلِهَا
- عَدَمَ وَجُودِ أَيِّ شَخْصٍ غَيْرٍ مَحْمِيٍّ عِنْدَ تَشْغِيلِ الْقَوَسِ الْكَهْرَبَائِيِّ أَوْ بَدءِ الْعَمَلِ بِالْمَعْدَةِ

3. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَكَانُ الْعَمَلِ:

- مَنَاسِبًا لِلْغَرَضِ
- خَالِيًا مِنَ التَّيَارَاتِ الْهَوَائِيَّةِ

4. مَعْدَاتِ الْأَمَانِ الشَّخْصِيَّةِ:

- قُمْ دَائِمًا بِارْتِدَاءِ مَعْدَةِ الْأَمَانِ الشَّخْصِيَّةِ، مِثْلَ نِظَارَاتِ الْأَمَانِ وَالْمَلْبَسِ الْحَقَاقِمَةِ لِلْهَبِّ وَوَقْفَازَاتِ الْأَمَانِ
- لَا تَرْتِدِ الْعَنْصُرَ السَّائِبَةَ، مِثْلَ الْوَشَاحَاتِ وَالْأَسَاوِرِ وَالْخَوَاتِمِ، إلخ، وَالتِّي قَدْ تَنْحَشِرُ وَتَسَبَّبُ حُرُوقًا

5. الِاحْتِيَاظَاتِ الْعَامَّةِ:

- تَأَكَّدْ مِنْ تَوْصِيلِ كَابِلِ التَّيَارِ الْعَائِدِ بِإِحْكَامٍ
- يَجِبُ عَدَمُ الْعَمَلِ فِي الْمَعْدَةِ عَالِيَةِ الْفُولْطِيَّةِ إِلَّا بِوَسَائِطِ فَنِي كَهْرَبَائِيٍّ مَوْهَلٍ
- يَجِبُ تَمْيِيزُ مَعْدَةِ إِطْفَاءِ حَرِيْقٍ مَنَاسِبَةٍ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ وَوَضْعُهَا فِي مَتْنِ أَوَّلِ الْيَدِ
- يَجِبُ عَدَمُ تَنْفِيذِ عَمَلِيَّاتِ التَّزْيِيْتِ وَالصِّيَانَةِ عَلَى الْمَعْدَةِ أَثْنَاءَ التَّشْغِيلِ

تحذير!



صُممت وحدات تغذية الأسلاك ليتم استخدامها مع مصادر الطاقة في وضع MIG/MAG فقط.

إذا تم استخدامها في أي وضع لحام آخر، مثل MMA، فيجب فصل كابل اللحام بين وحدة تغذية الأسلاك ومصدر الطاقة، وإلا فسيتصحب وحدة تغذية الأسلاك مكهربة أو مزودة بالطاقة.

في حال كانت مجفزة بوحدة تبريد من ESAB

استخدم سائل تبريد معتمد من ESAB فقط. قد يؤدي استخدام سائل تبريد غير معتمد إلى إلحاق تلف بالمعدة وتعرض سلامة المنتج للخطر. في حال حدوث مثل هذا التلف، لا تنطبق أي تعهدات ضمان من قبل ESAB.

رقم طلب سائل التبريد الموصى به من ESAB: 0465 720 002.

للحصول على معلومات الطلب، راجع فصل "الملحقات" في دليل التشغيل.

تحذير!



قد يتسبب اللحام والقطع القوسي في إصاباتك أنت والأشخاص الأخرين. اتبع الاحتياطات الوقائية أثناء اللحام والقطع.

الصدمة الكهربائية - قد تتسبب في الوفاة

- لا تلمس الأجزاء الكهربائية المكهربة أو الإلكترودات بالجلد المكشوف أو القفازات المبللة أو الملابس المبتلة.
- اعزل نفسك عن العمل والأرض.
- تأكد من أمان موقعك في العمل



الحقول الكهربائية والمغناطيسية - قد تشكل خطورة على الصحة

- يجب أن يستشير عاملو اللحام الذين يستعملون منظمات ضربات القلب الطبي قبل إجراء اللحام. قد تتداخل الحقول الكهرومغناطيسية مع بعض منظمات ضربات القلب.
- قد تتسبب الحقول الكهرومغناطيسية في تأثيرات صحية أخرى غير معروفة.
- يجب أن يتبع عاملو اللحام الإجراءات التالفة للتقليل من التعرض للحقول الكهرومغناطيسية:



- قم بتوجيه كوابل الإلكترود والعمل معاً من الجانب ذاته بالنسبة لجسمك. قم بتثبيتها بشريط لاصق عند الإمكان. لا تتضع جسمك بين المشغل وكابلات العمل. لا تقم أبداً بلف المشغل أو كوابلات العمل حول جسمك. حافظ على مصدر طاقة اللحام والكوابلات بعيدة بقدر الإمكان عن جسمك.
- قم بتوصيل كابل العمل بقطعة العمل على مسافة قريبة بقدر الإمكان من المنطقة التي يتم لحامها.

الادخنة والغازات - قد تشكل خطورة على الصحة

- أبعاد رأسك عن الأدخنة
- استخدم أداة تهوية أو استخلص عند القوس الكهربائي، أو كليم، لإبعاد الأدخنة والغازات عن منطقة التنفس والمنطقة العامة.



أشعة القوس الكهربائي - قد تصيب عينيك وتحرق الجلد

- قم بحماية عينيك وجسمك. استخدم واقى اللحام الصحيح وعدسة التصفية وارتد ملابس واقية
- قم بحماية الأشخاص الموجودين بجوارك باستخدام الواقيات أو الوسائد المناسبة



الضوضاء - قد تتسبب الضوضاء الزائدة في الإضرار بالسمع

قم بحماية أذنك. استخدم سدادات الأذن أو أي وسيلة حماية أخرى للسمع.



الأجزاء المتحركة - قد تتسبب في حدوث إصابات

- حافظ على إغلاق لكل الأبواب والألواح والأغطية وتثبيتها في أماكنها. اطلب من الموظفين المؤهلين فقط فك الأغطية لتنفيذ الصيانة واستكشف الأعطال وإصلاحها حسب الحاجة. أعد تركيب الألواح أو الأغطية وأغلق الأبواب عند الانتهاء من الصيانة وقبل بدء تشغيل المحرك.
- أوقف المحرك قبل تركيب الوحدة أو توصيلها.
- أبعد اليدين والشعر والملابس الفضفاضة والأدوات عن الأجزاء المتحركة.



خطر الحريق

- قد يتسبب الشرر (الشرطي) في حدوث حريق. وبالتالي تأكد من عدم وجود مواد سريعة الاشتعال بالقرب منك
- يجب عدم الاستخدام على الحاويات المغلقة.



قد تتسبب القطع ذات الأسطح الساخنة بحرق الجلد

- لا تلمس القطع من دون ارتداء قفازات.
- اترك القطعة لتبرد قبل العمل في المعدة.
- لللبسك بالقطع الساخنة، استخدم الأدوات المناسبة و/أو ارتد قفازات اللحام العازلة لتجنب الحروق.



الاعطل - اتصل للحصول على مساعدة أحد الخبراء في حالة حدوث عطل.

احم نفسك والآخرين من حولك!

تنبيه!




هذا المنتج مخصص للحام القوسي فقط.

تنبيه!



المعدة من الفئة "أ" غير مخصصة للاستخدام في الأماكن السكنية، حيث يتم توفير الطاقة الكهربائية بواسطة نظام إمداد الفولطية العام من خفض الفولطية. قد تواجه صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكهربائي للمعدة من الفئة "أ" في تلك الأماكن، بسبب الإزعاج الناجم عن الأعمال أو الإشعاعات على حد سواء.

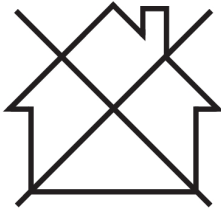

ملاحظة!



تخلص من المعدات الإلكترونية في منشأة إعادة التدوير!

امتثالاً للتوجيه الأوروبي رقم 2012/19/EC حول المعدات الكهربائية والإلكترونية، وتنفيذ هذه وفقاً للقانون المحلي، فإنه يجب التخلص من المعدات الكهربائية و/أو الإلكترونية التي وصلت إلى نهاية عمرها في منشأة إعادة التدوير.

بصفتك الشخص المسؤول عن المعدة، فإنك تتحمل مسؤولية الحصول على المعلومات حول محطات التجميع المعدة.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بأقرب وكيل ESAB.



تنبيه!



لا تتوافق هذه المعدة مع المعيار IEC 61000-3-12:2011. إذا كان متصلاً بنظام عام من خفض الفولطية، يتحمل فني التركيب أو مستخدم المعدة مسؤولية التأكد من إمكانية توصيل الجهاز من خلال استشارة مشغل شبكة التوزيع.

توفر ESAB مجموعة من ملحقات اللحام ومعدات الحماية الشخصية للشراء. للحصول على المعلومات المتعلقة بالطلب، تفضل بالاتصال بوكيل ESAB المحلي، أو تفضل بالاتصال بنا على موقع الويب.

إن Fabricator ES 410iC مصدر طاقة لحام مخصص للحام بالإنكترودات المطلية في لحام MMA و TIG. يمكن العثور على ملحقات ESAB الخاصة بالمنتج في فصل "الملحقات" في هذا الدليل.

2.1 المعدات

يتم إرفاق مصدر الطاقة مع العناصر التالية:

- كابل مأخذ رئيسية بطول 4.5 أمتار (14.8 قدمًا) مع قابس CEE
- دليل التشغيل

3 البيانات الفنية

جهاز Fabricator ES 410iC	
400 فولت $\pm 15\%$ ، 3~50/60 هرتز	فولطية المأخذ الرئسيية
	التيار الرئسيي I_{max}
31 أمبير	MMA
25 أمبير	TIG
	طاقة حالة التعتل (توقف تشغيل المروحة)
40 واط (عند إيقاف تشغيل VRD) 15 واط (عند تشغيل VRD)	400 U _{in} فولت
	نطاق الإعداد
30 أمبير/21.2 فولت - 410 أمبير/36.4 فولت	MMA
10 أمبير/10.4 فولت - 410 أمبير/26.4 فولت	TIG
	الحمل المسموح به عند MMA
410 أمبير/36.4 فولت	دورة تشغيل بنسبة 60%
310 أمبير/32.4 فولت	دورة تشغيل بنسبة 100%
	الحمل المسموح به عند TIG
410 أمبير/26.4 فولت	دورة تشغيل بنسبة 60%
310 أمبير/22.4 فولت	دورة تشغيل بنسبة 100%
21 كيلو فولت أمبير	القدرة الظاهرية I ₂ عند الحد الأقصى للتيار
17 كيلو واط	القدرة الفعالة I ₂ عند الحد الأقصى للتيار
	عامل الطاقة عند الحد الأقصى للتيار
0.82	MMA
0.79	TIG
	الكفاءة عند الحد الأقصى للتيار
88%	MMA
86%	TIG
	فولطية الدائرة المفتوحة U _{0 max}
76 فولت	إلغاء تنشيط VRD
13.5 فولت	تنشيط VRD (الإعداد القياسي عند التسليم)
من -10 درجات مئوية إلى +40 درجة مئوية (من +14 إلى 104 درجات فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل
من -20 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (من -4 إلى +131 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة النقل
>70 ديسبل (أمبير)	ضغط صوت ثابت في وضع الخمول
475 × 280 × 525 ملم	الأبعاد الطول×العرض×الارتفاع
35.2 كجم (77.6 رطلاً)	الوزن
F	فئة العزل

Fabricator ES 410iC جهاز	
IP 23S	فئة الحاوية
S	فئة الاستعمال

إمداد المأخذ الرئيسي، $S_{sc \min}$

الحد الأدنى لطاقة دائرة القصر في الشبكة وفقاً للمعيار IEC 61000-3-12.

دورة التشغيل
تشير دورة التشغيل إلى الوقت كنسبة مئوية لفتره تبليغ عشر دقائق، والتي يمكنك خلالها اللحام أو القطع بحمل معين بدون حدوث حمل مفرط. تتكون دورة التشغيل صالحة في درجة الحرارة 40 درجة مئوية / 104 درجات فهرنهايت أو أقل.

فئة الحاوية
يشير رمز IP إلى فئة الحاوية، أي درجة الحماية من التعرض للاختراق بواسطة أجسام صلبة أو بواسطة المياه. المعدة التي تحمل علامة IP23S مخصصة للاستخدام في الأماكن المغلقة ويمكن استخدامها في الأماكن المفتوحة إذا كانت محمية في أثناء مطول الأمطار.

فئة الاستعمال

يشير الرمز **S** إلى أن مصدر الطاقة مناسب للحام في بيئة يزداد فيها خطر حدوث صدمة كهربائية.

4 التركيب


يجب تنفيذ عملية التركيب بواسطة شخص محترف فقط.

تنبيه! هذا المنتج مخصص للاستخدام الصناعي. في البيئات المنزلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل لاسلكي. ويتحمل المستخدم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات المناسبة.




4.1 المكان

ضع مصدر الطاقة بحيث لا يتم سرد مداخل ومخارج هواء التبريد.

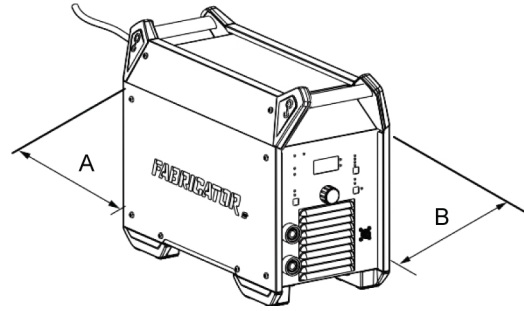

A. 200 ملم (8 بوصات) كحد أدنى

B. 200 ملم (8 بوصات) كحد أدنى

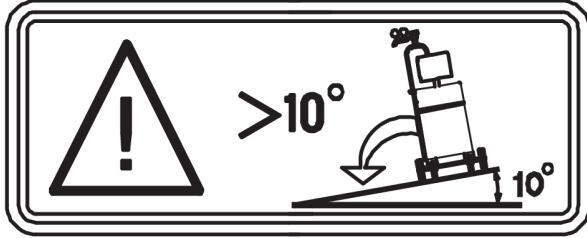


تحذير! تثبت المعدة - خاصة إذا كانت الأرض غير مستوية أو منحدرية.



4.2 تعليمات الرفع

يجب إجراء الرفع الميكانيكي بكل المقبضين الخارجيين.

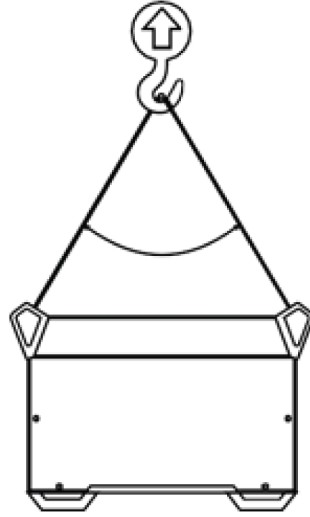

Max 30°
Max 38 kg/84 lbs

4.3 مصدر إمداد الربيئية


ملاحظة!



متطلبات مصدر إمداد الربيئية

تتوافق هذه المعدة مع التوجيه رقم IEC 61000-3-12، شريطة أن تزيد طاقة دائرة القصر عن S_{scmin} أو تعادلها عند نقطة التداخل بين مصدر إمداد المستخدم والنظام العام. يتحمل الفني التركيب أو مستخدم المعدة مسؤولية ضمان توصيل المعدة بمصدر إمداد يوفر طاقة دائرة قصر أكبر من S_{scmin} أو تساويها، باستشارة مشغل شبكة التوزيع عند الحاجة. راجع البيانات الفنية الواردة في فصل "البيانات الفنية".

تأكد من أنه محمي بمنصهر بتقني صريح. يجب عمل وصلة أرضية واقية، وفقاً للوائح.

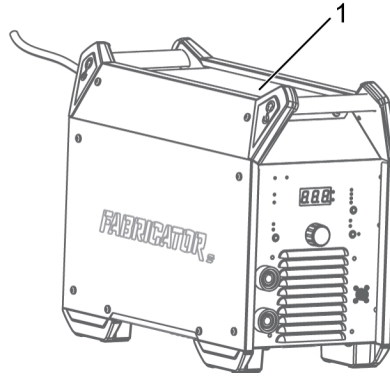

1. لوحة التقني مع بيانات وصلة الإمداد

4.4 أحجام المنصهرات الموصى بها والحد الأدنى لمنطقة الكابل

جهاز Fabricator ES 410iC	
400 فولط ±15% ، 3~60/50 هرتز	فولطية الإمداد الربيئية
4x4 ملم 2	منطقة كابلات الإمداد الربيئية

جهاز Fabricator ES 410iC	
31 أمبير	الحد الأقصى لتقويم التيار I_{max} MMA
25 أمبير	I_{1eff} MMA
32 أمبير	المنصهر مقاومة التماس
32 أمبير	قاطع تيار صغير المدى (MCB) من النوع C
100 متر/330 قدمًا	الحد الأقصى الموصل به لطول سلك التمديد
6×4 ملم ²	الحد الأدنى الموصل به لحجم سلك التمديد

الإمداد من مولدات الطاقة
يمكن إمداد مصدر الطاقة من أنواع مختلفة من المولدات. ومع ذلك، قد لا تتوفر بعض المولدات طاقة كافية لكي يعمل
مصدر طاقة اللحام بطريقتي صححة. يوصى باستخدام المولدات ذات التنظيم الأوتوماتيكي للبولطية (AVR) أو
ذات نوع مكافئ أو أفضل من التنظيم، بقدرة مقيمة تبلغ 30 كيلو واط.

5 التشغيل

يمكن العثور على قوانين الأمان العامة للتعامل مع المعدة في فصل "الأمان" في هذا الدليل. يُرجى قراءتها قبل بدء استخدام المعدة!

ملاحظة!




عند تحريك المعدة، استخدم المقبض المخصص لا تسحب الكابلات أبداً.

تحذير!



صدمة كهربائية! لا تلمس قطعة العمل أو رأس اللحام أثناء التشغيل!

5.1 الوصلات وأجهزة التحكم

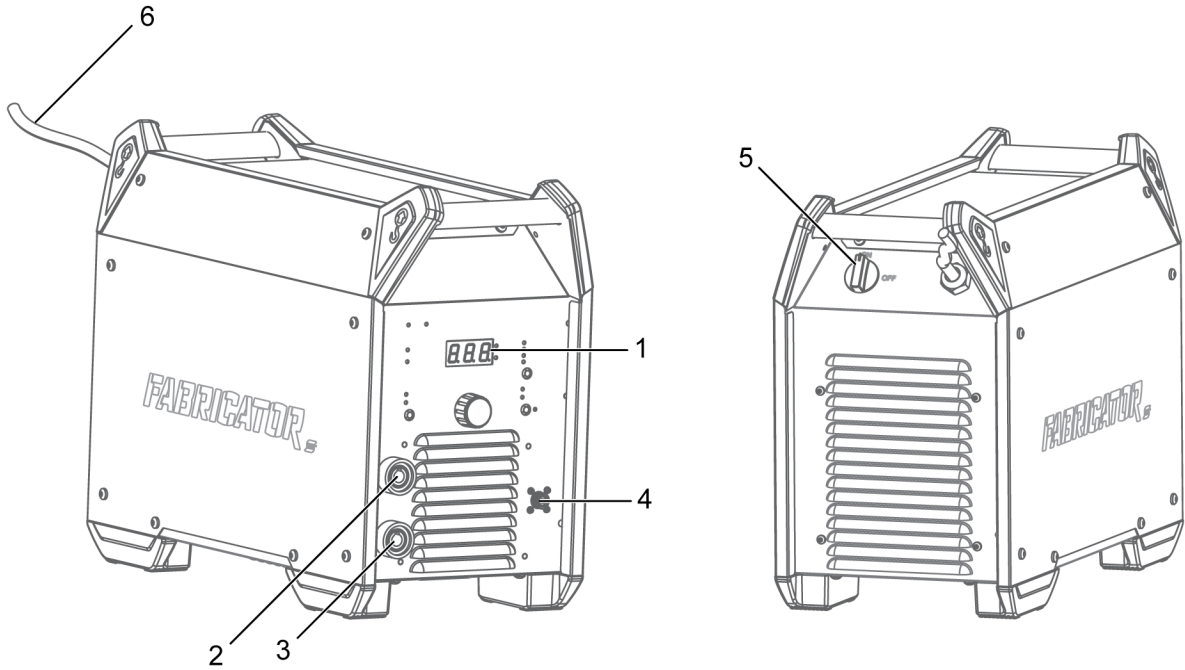

- | | |
|----------------------|---|
| 1. لوحة الإعداد | 4. وصلة لوحدة التحكم عن بُعد |
| 2. طرف اللحام السالب | 5. مفتاح إمداد طاقة المأخذ الرئيسي، تشغيل/إيقاف التشغيل |
| 3. طرف اللحام الموجب | 6. كابل المأخذ الرئيسي |

5.2 وصلة اللحام وكابلات التيار العائد

- يشمل مصدر الطاقة مخرجين، طرف لحام موجباً (+) وطرف لحام سالباً (-)، لتوصيل كابل اللحام وكابل التيار العائد. يعتمد المخرج الذي يتصل به كابل اللحام على طريقة اللحام ونوع الإلكترود المستخدم.
- قم بتوصيل كابل التيار العائد بالمخرج الآخر في مصدر الطاقة. تثبت قامة ملاصقة لكابل التيار العائد بقطعة العمل وتأكد من وجود ملاصقة جيدة بين قطعة العمل والمخرج الخاص بكابل التيار العائد في مصدر الطاقة.
- في لحام TIG، يتم استخدام طرف اللحام السالب (-) لشعلة اللحام كما يتم استخدام طرف اللحام الموجب (+) لكابل التيار العائد.
 - في لحام MMA، يمكن توصيل كابل اللحام بطرف اللحام الموجب (+) أو بطرف اللحام السالب (-) وفقاً لنوع الإلكترود المستخدم. يتم توضيح قطبية التوصيل على تغليف القبطية.

5.3 إدارة طاقة المأخذ الرئيسية على وضع التشغيل/إيقاف التشغيل

قم بتشغيل طاقة المأخذ الرئيسية عن طريق إدارة المفاتيح إلى الوضع "ON" (التشغيل).

قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق إدارة المفاتيح إلى الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل).

بغض النظر عن مقاطعة مصدر إمداد طاقة المأخذ الرئيسية بشكل غير عادي أو إيقاف تشغيل مصدر الطاقة بالطريقة العادية، سيتم تخزين بيانات اللحام بحيث تكون متاحة في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الوحدة.

تنبيه!



لا تتوقف تشغيل مصدر الطاقة في أثناء اللحام (مع وجود حمل).

5.4 التحكم في المروحة ووحدة Cool 2

يحتوي مصدر الطاقة على تحكم حراري أوتوماتيكي. عند تشغيل مفتاح طاقة المأخذ الرئيسية، ستعمل المروحة لمدة 10 ثوان ثم تتوقف. بمجرد بدء اللحام، يستمر عمل المروحة لبضع دقائق بعد توقف اللحام بينما يتحول مصدر الطاقة إلى وضع توفير الطاقة. يتم بدء تشغيل المروحة مرة أخرى عند بدء اللحام من جديد. عند توصيل وحدة Cool 2 بمصدر الطاقة، ستتم مزامنته مع المروحة.

5.5 الحماية الحرارية

يتضمن مصدر الطاقة حماية حرارية من السخونة المفرطة. عندما تصل درجة الحرارة إلى حد 80%، يومض مؤشر السخونة المفرطة الموجود على اللوحة؛ وبمجرد تجاوز درجة الحرارة الحد، يتوقف اللحام ويضئ مؤشر السخونة المفرطة وتظهر رسالة خطأ على الشاشة. تتم إعادة ضبط الحماية تلقائياً عند انخفاض درجة الحرارة بشكل كافٍ.



5.6 الوظائف والرموز

لحام MMA

كما يمكن الإشارة إلى لحام MMA لكل حوامل بالالكترودات مطلية. يؤدي إشعال القوس الكهربائي إلى إذابة الإلكترود، وتشكل طبقة الطلاء الخاصة به خبثاً واطئاً. للحام MMA، يجب تزويد مصدر طاقة اللحام بما يلي:

- كابيل لحام مع حامل إلكترود
- كابيل التيار العائد مع قامة

ميزة مقاومة الالتصاق

تعمل هذه الميزة في وضع MMA والحفر. تستشعر ميزة مقاومة الالتصاق عندما يلتصق الإلكترود وتخفف التيار تلقائياً لمنع الإلكترود العصا من الالتصاق بقطعة العمل. هذه وظيفة مخفية وغير قابلة للضبط.

قوة القوس الكهربائي

Arc Force تحدد وظيفة قوة القوس الكهربائي كيميائية تغير التيار استجابةً للاختلافات في طول القوس الكهربائي أثناء اللحام. استخدم قيمة من خفضة لقوة القوس الكهربائي للحصول على قوس هادئ مع القليل من الشظايا واستخدم قيمة عالية للحصول على قوس ساخن وكاشف.

تنطبق قوة القوس على وضع MMA والحفر

الوضع	الوظيفة	الإعداد
MMA	قوة القوس الكهربائي	0-100% من التيار المضبوط
CEL- XX10	قوة القوس الكهربائي	0-100% من 200 أمبير

التشغيل الساخن

Hot Start تعمل وظيفة التشغيل الساخن على زيادة التيار بصورة مؤقتة في بداية اللحام. استخدم هذه الوظيفة لخفض خطر الدمج غير الكافي والتصاق الالكترود وخدشه. ينطبق التشغيل الساخن فقط على وضع MMA والحر، ويتراوح نطاق الضغط ما بين 0 و120 أمبير.

Cel XX10

CEL-XX10 خصائص القوس الكهربائي المحسنة للالكترودات السليوزية، مثل 6010 وما شابه.


لحام TIG الكهربائي

LIVE TIG يعمل لحام TIG على إذابة معدن قطعة العمل، باستخدام قوس كهربائي يتم إشعاله من إلكترود تنجستن والذي لا يذوب. تتم حماية تجمّع اللحام والالكترود بواسطة غاز التغطية. بالنسبة إلى لحام TIG الكهربائي، يجب تزويد مصدر طاقة اللحام بما يأتي:

- مشغل مزوّد بصمام غاز
- أسطوانة غاز أرجون
- منظم غاز أرجون
- إلكترود تنجستن

يقوم مصدر الطاقة هذا ببداية لحام TIG الكهربائي.

يتم وضع إلكترود تنجستن على قطعة العمل. عند رفعه بعدياً عن قطعة العمل، يتم إشعال القوس الكهربائي، ولتقليل خطر تلوث التنجستن، يكون تيار البدء محدوداً على 25 أمبير، وسينحدر حتى التيار المضبوط

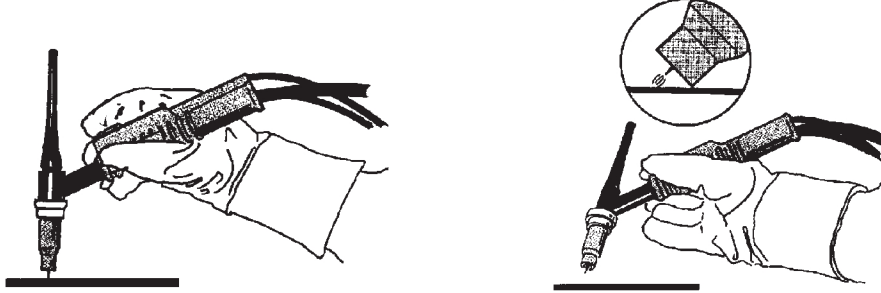

الحر الهوائي باستخدام القوس الكهربائي


GOUGING عند الحر الهوائي باستخدام القوس الكهربائي، يتم استخدام إلكترود خاص يشتمل على قضيب كربون مع حاوية من النحاس. يتشكل قوس كهربائي بين قضيب الكربون وقطعة العمل والذي يعمل على إذابة المادة. يتم تزويد الهواء المضغوط بحيث يتم نفخ المادة المذابة. بالنسبة إلى الحر الهوائي باستخدام القوس الكهربائي، يجب تزويد مصدر الطاقة بما يأتي:

- مشاعل ARCAIR
- كابل التيار العائد مع قامة
- ضغط الهواء

جهاز خفض الفولطية (VRD)

VRD تتضمن وظيفة جهاز VRD عدم تجاوز فولطية الدائرة المفتوحة 15 فولط في أثناء عدم تنفيذ اللحام. يشار إلى ذلك عن طريق إضاءة مؤشر VRD في اللوحة. عند تشغيل وظيفة VRD، يضيء مصباح LED الأخضر، وعند إيقاف تشغيله، يضيء الضوء الأحمر.

يوجد المفتاح S1 الخاص بوظيفة VRD على لوحة الدائرة المطبوعة للتحكم. ويمكن إيقاف تشغيله عن طريق تبديله إلى وضع إيقاف التشغيل.

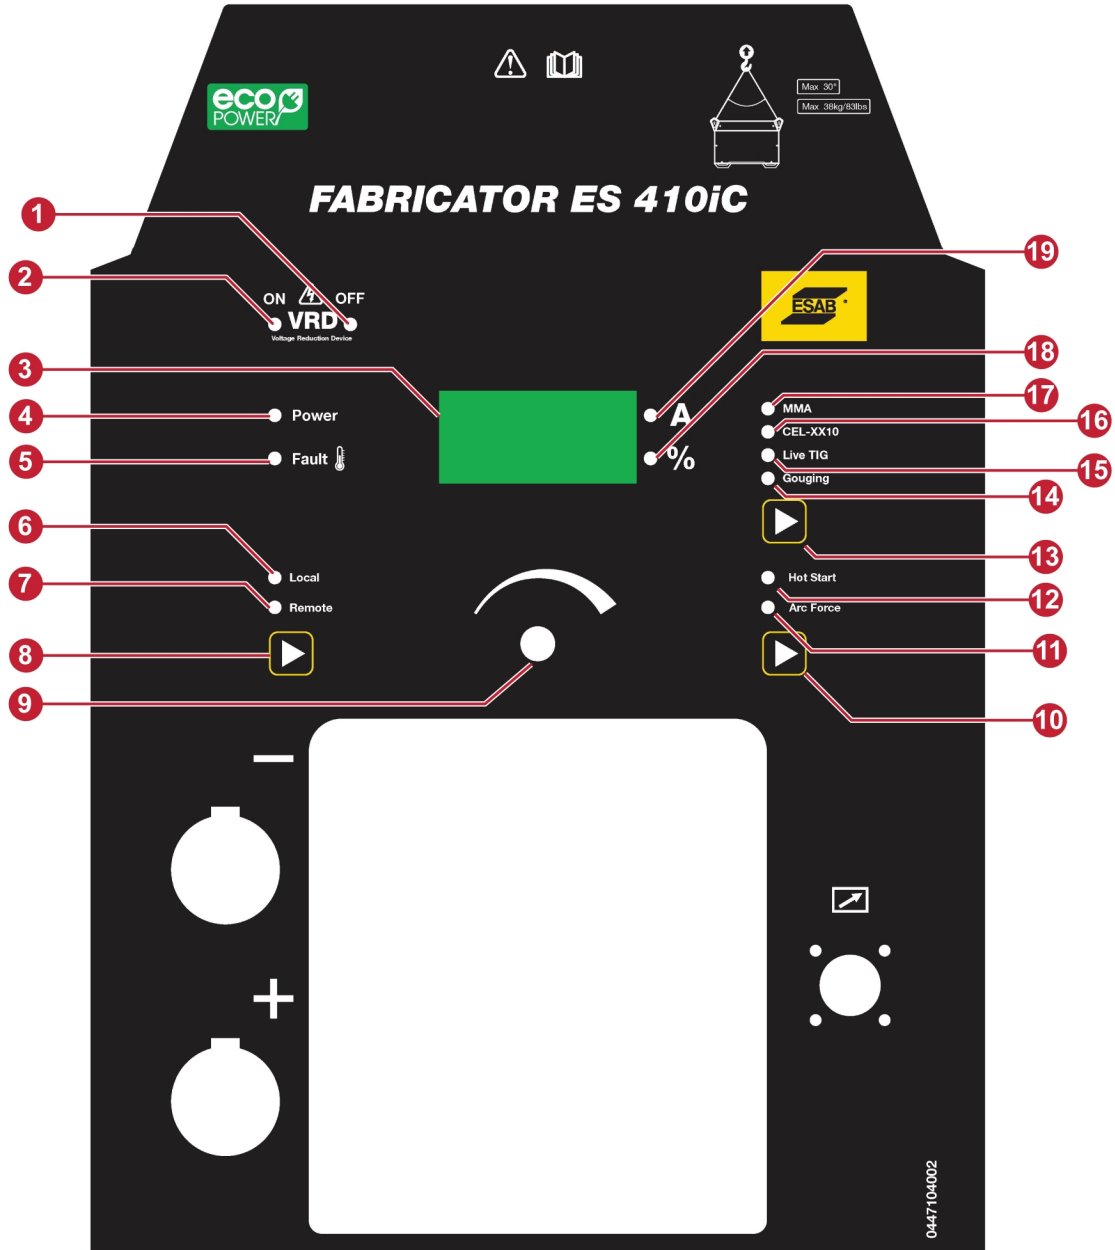

1. مؤشر إيقاف تشغيل VRD
2. مؤشر تشغيل VRD
3. شاشة عرض
4. مؤشر تشغيل الطاقة
5. مؤشر العطل. يعرض درجة الحرارة الزائدة.
6. مؤشر التحكم المحلي. عند إضاءته، يتم التحكم في
7. مؤشر التحكم عن بُعد. عند إضاءته، يتم التحكم في التيار بواسطة جهاز التحكم عن بُعد.
8. زر التحكم المحلي/التحكم عن بُعد. يُستخدم لتحديد التحكم المحلي أو التحكم عن بُعد.
9. مقبض التحكم. يُستخدم لتعيين الابعادات.
10. زر التشغيل الساخن/قوة القوس الكهربائي. يُستخدم لتحديد التشغيل الساخن أو قوة القوس الكهربائي.
11. مؤشر قوة القوس الكهربائي. عند إضاءته، تعرض الشاشة قيمة قوة القوس الكهربائي، ويمكن ضبطها باستخدام مقبض التحكم.
12. مؤشر التشغيل الساخن. عند إضاءته، تعرض الشاشة قيمة التشغيل الساخن، ويمكن ضبطها باستخدام مقبض التحكم.
13. زر تحديدي العمليات. يُستخدم لتحديد عملية اللحام.
14. مؤشر الحفر. يضيء عند تحديدي وظيفة الحفر.
15. مؤشر لحام TIG الكهربائي. يضيء عند تحديدي وظيفة لحام TIG الكهربائي.
16. مؤشر Cell-XX10. يضيء عند تحديدي وظيفة MMA للالكترود السليزي.
17. مؤشر لحام MMA. يضيء عند تحديدي وظيفة MMA للالكترود العادي.
18. مؤشر %
19. مؤشر الأمبيرية

5.8 تحديدي الابعادات

بالضغط على الزر (10)، يمكن عرض قيم مختلفة وتغييرها. استخدم مقبض التحكم (9) لتغيير القيم. التسلسل هو:


- 1) استخدم مقبض التحكم (9) لضبط قيمة تيار اللحام.
- 2) اضغط على الزر (10). عند إضاءة مؤشر التشغيل الساخن، استخدم مقبض التحكم (9) لتغيير قيمة التشغيل الساخن.
- 3) اضغط على الزر (10). عند إضاءة مؤشر قوة القوس الكهربائي، استخدم مقبض التحكم (9) لتغيير قيمة قوة القوس الكهربائي.
- 4) التشغيل الساخن، نطاق الإعداد: 0-120 أمبير، الافتراضي: 40 أمبير. (وضع MMA والحفر).
- 5) قوة القوس الكهربائي، 0-100%، الافتراضي: 30%. (وضع MMA والحفر)


5.9 التحكم عن بُعد


قم بتوصيل جهاز التحكم عن بُعد باللوحة الأمامية لمصدر الطاقة وتنشيطه بالضغط على زر التحكم عن بُعد الموجود على اللوحة (يضيء مؤشر التحكم عن بُعد عند تنشيطه).





إعداد تيار اللحام لجهاز التحكم عن بُعد مقيد بإعداد تيار اللحام للتحكم المحلي. على سبيل المثال، إذا كان إعداد التحكم المحلي 300 أمبير، فسيكون الحد الأقصى لإعداد تيار جهاز التحكم عن بُعد 300 أمبير.

تحذير!  يجب فصل مصدر إمداد المآخذ الرئسية أثناء التنظيف والصيانة.

تنبيه!  لا يمكن فك لوحات الأمان إلا من قبل الأشخاص الذين يمتلكون الخبرة المناسبة في مجال الكهرباء فقط (الموظفين المخولين).

تنبيه!  تتم تغطية هذا المنتج بضمنان الجهة المصنعة. ستؤدي أي محاولة لتنفيذ أعمال الإصلاح بواسطة مراكز خدمة غير معتمدة أو موظفين غير معتمدين إلى إبطال الضمان.

ملاحظة!  الصيانة الدورية هي أمر مهم للحفاظ على التشغيل الآمن والجدير بالاعتماد.


ملاحظة!  يجب تنفيذ أعمال الصيانة بصورة أكثر تكراراً أثناء الظروف التي يتواجد بها الكثير من الغبار.

قبل كل استخدام - تأكد مما يلي:

- المنتجات والكابلات غير تالفة،
- المشغل نظيف وغير تالف.

6.1 الصيانة الروتينية

جدول الصيانة أثناء الظروف العادية. افحص المعدات قبل كل استخدام.

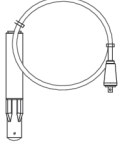الجزء المطلوب صيانتة			الفاصل الزمني
			كل 3 أشهر
افحص كابلات اللحام أو استبدلها.	نظف أطراف اللحام.	نظف الملصقات غير المقروءة أو استبدلها.	
			كل 6 أشهر
		نظف الجزء الداخلي من المعدة. استخدم هواءً جافاً مضغوطاً ببضغوط منخفضة.	

6.2 تعليقات التنظيف

للحفاظ على الأداء وزيادة عمر مصدر الطاقة، يلزم تنظيفه بانتظام. يعتمد التكرار على:

- عملية اللحام
- وقت القوس الكهربائي
- بيئة العمل

تنبيه! ⚠️
احرص على تنفيذه إجراء التنظيف في مكان عمل مُجهز ومناسب.


تنبيه! ⚠️
أثناء التنظيف، احرص دائماً على ارتداء معدات الأمان الشخصية الموصى بهاء، مثل سدادات الأذن ونظارات الأمان والأقنعة وقفازات الأمان وأحذية الأمان.

تنبيه! ⚠️
يجب تنفيذه إجراء التنظيف بواسطة فني خدمة معتمد.

1. افصل مصدر الطاقة عن مصدر إمداد المآخذ الرئسية.


تحذير! ⚠️
انتظر 4 دقائق على الأقل لتصرف المكثفات قبل المتابعة.

2. فك البراغي التي تثبت اللوحة اليمينى (R) وأزل اللوحة.

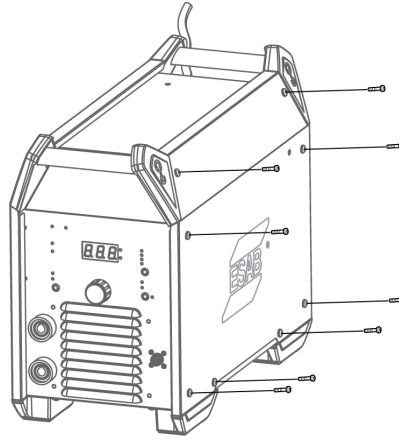

3. نظف الجانب الأيمن من مصدر الطاقة باستخدام مواء جاف مضغوط بضغط منخفض.

4. فك البراغي التي تثبت اللوحة اليسرى (L) وأزل اللوحة.

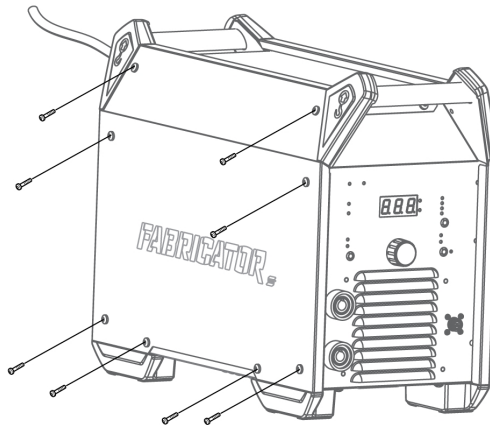

5. نظف الجانب الأيسر من مصدر الطاقة باستخدام مواء جاف مضغوط بضغط منخفض.

6. تأكد من عدم وجود أي أتربة متبقية على أي جزء من مصدر الطاقة.

7. بعد الانتهاء من تنظيف مصدر الطاقة، أعد توصيل لوحات مصدر الطاقة بترتيب عكسي.

8. أحكم ربط البراغي على اللوحات الجانبية بعزم يبلغ 5 نيوتن متر ± 0.3 نيوتن متر (44.25 بوصة رطل ± 2.6).

7 استكشاف الأعطال وإصلاحها

قم بإجراء هذه الفحوصات والإجراءات قبل الإرسال إلى فني خدمة معتمد.

نوع العطل	الإجراء التصحيحي
مشاكل لحام MMA	تحقق من توصيل كابل اللحام وكابل التيار العائد بشكل صحيح بمصدر الطاقة.
	تأكد من اشتمال قامطة التيار العائد على ملامسة جيدة مع قطعة العمل.
	تأكد من استخدام الإلكترودات والقطبية الصحيحة. للقطبية، تحقق من تغليف الإلكترود.
	تحقق من ضبط قيمة التيار الصحيحة.
	اضبط قوة القوس الكهربائي والتشغيل الساخن.
مشاكل لحام TIG	تحقق من توصيل كابل اللحام وكابل التيار العائد بشكل صحيح بمصدر الطاقة.
	تأكد من اشتمال قامطة التيار العائد على ملامسة جيدة مع قطعة العمل.
	تأكد من توصيل سلك مشعل TIG بطرف اللحام السالب.
	تأكد من استخدام النوع الصحيح من غاز التغطية وتدفق الغاز وتيار اللحام ووضع قضيب الحشو وقطر الإلكترود ووضع اللحام في مصدر الطاقة.
	تأكد من تشغيل صمام الغاز الموجود بمشعل TIG.
لا يوجد قوس كهربائي	تحقق من تشغيل الشاشة للتأكد من وجود طاقة بمصدر الطاقة.
	تحقق من أن لوحة الإعداد تعرض القيم الصحيحة.
	تحقق من تشغيل مفتاح إمداد طاقة المأخذ الرئيسية.
	تحقق من توصيل المأخذ الرئيسية وكابلات اللحام والتيار العائد بطريقتي صحیح.
	تحقق من منصات إمداد طاقة المأخذ الرئيسية.
تتم مقاطعة تيار اللحام أثناء اللحام	تحقق مما إذا كان قد تم تشغيل دائرة إعتاق الحماية الحرارية أم لا (يشار إلى ذلك بواسطة مصباح LED الموجود على مؤشر درجة الحرارة الزائدة في لوحة التحكم).
	تحقق من منصات إمداد المأخذ الرئيسية.
يتم تنشيط الحماية الحرارية بصورة متكررة	تأكد من عدم تجاوز دورة التشغيل الموصى به لتيار اللحام. راجع قسم "دورة التشغيل" في فصل "البيانات الفنية".
	تأكد من عدم انسداد مداخل أو مخرج الهواء.
	نظف المكينة من الداخل وفقاً للصيانة الروتينية.

8 رموز الخطأ

يُستخدم كرمز الخطأ للإشارة إلى حدوث عطل في المعدة. يُشار إلى الأخطاء بالنص "E-" متبوعاً برقم رمز الخطأ المزعروض على الشاشة.
إذا تم اكتشاف عدة أخطاء، فسيُعرض رمز آخر خطأ حدث فقط.
ترد أدناه رموز الخطأ التي يمكن للمستخدم التعامل معها. إذا ظهر أي رمز خطأ آخر، فاتصل بفني خدمة معتمد من ESAB.

E-0 الحماية من فقدان طور إمداد الطاقة

يفقد إمداد الطاقة إلى مصدر الطاقة أي طور. تم فقد طور واحد خلال العملية ثلاثية الطور.
1. تأكد من استقرار إمداد الطاقة وتوصيل كل الأسلاك وأن فولطية المأخذ الريئسي (كل الأطوار الثلاثة) جيدة، وأعد تشغيل النظام. إذا استمر الخطأ، فاتصل بفني خدمة.

E-1 الحماية من الفولطية الزائدة

إمداد الطاقة إلى مصدر الطاقة مرتفع الفولطية للغاية (أكثر من 480 فولط).
1. تأكد من استقرار إمداد الطاقة، وأن فولطية الإدخال تتراوح من 320 فولط إلى 480 فولط.


E-2 الحماية من الفولطية المنخفضة

إمداد الطاقة إلى مصدر الطاقة منخفض الفولطية للغاية (أقل من 320 فولط).
1. تأكد من استقرار إمداد الطاقة، وأن فولطية الإدخال تتراوح من 320 فولط إلى 480 فولط.

E-3 عطل خاص بدرجة الحرارة

درجة حرارة مصدر الطاقة مرتفعة جداً. كما يضيء مصباح LED موجود على اللوحة مشيراً إلى وجود عطل خاص بدرجة الحرارة. يُشار إلى العطل الخاص بدرجة الحرارة بواسطة مؤشر السخونة المفرطة الموجود على لوحة التحكم.
1. سيختفي رمز الخطأ تلقائياً ويتوقف تشغيل مصباح LED الذي يشير إلى وجود عطل خاص بدرجة الحرارة عندما يبرد مصدر الطاقة ويصبح جاهزاً للاستخدام مرة أخرى. إذا استمر الخطأ، فاتصل بفني خدمة.


9 طلب قطع الـغيار


تنبيه!  يجب تنفيذ أعمال الإصلاح والأعمال الكهربائية بواسطة فني خدمة معتمد من ESAB. لا تستخدم سوى قطع الغيار والقطع المعرضة للبلبي الأصلية فقط من ESAB.

تم تصميم جهاز Fabricator ES 410iC واختباره وفقاً للمعيار الدولي والأوروبي IEC 60974-1. عند الكتمال الخدمة أو أعمال الإصلاح، يتحمل الشخص (الأشخاص) الذي ينفذ العمل ضمان استمرار توافق المنتج مع متطلبات المعايير الواردة أعلاه.

يمكن طلب قطع الغيار والقطع المعرضة للبلبي من خلال أقرب وكيل ESAB، راجع esab.com. عند الطلب، يُرجى توفير نوع المنتج والرقم المسلسل والوجه ورقم قطعة الغيار وفقاً لقائمة قطع الغيار. حيث يسأل ذلك من عملية الإرسال ويضمن التسليم بطريقة صحيحة.

مخطط ال أسلاك

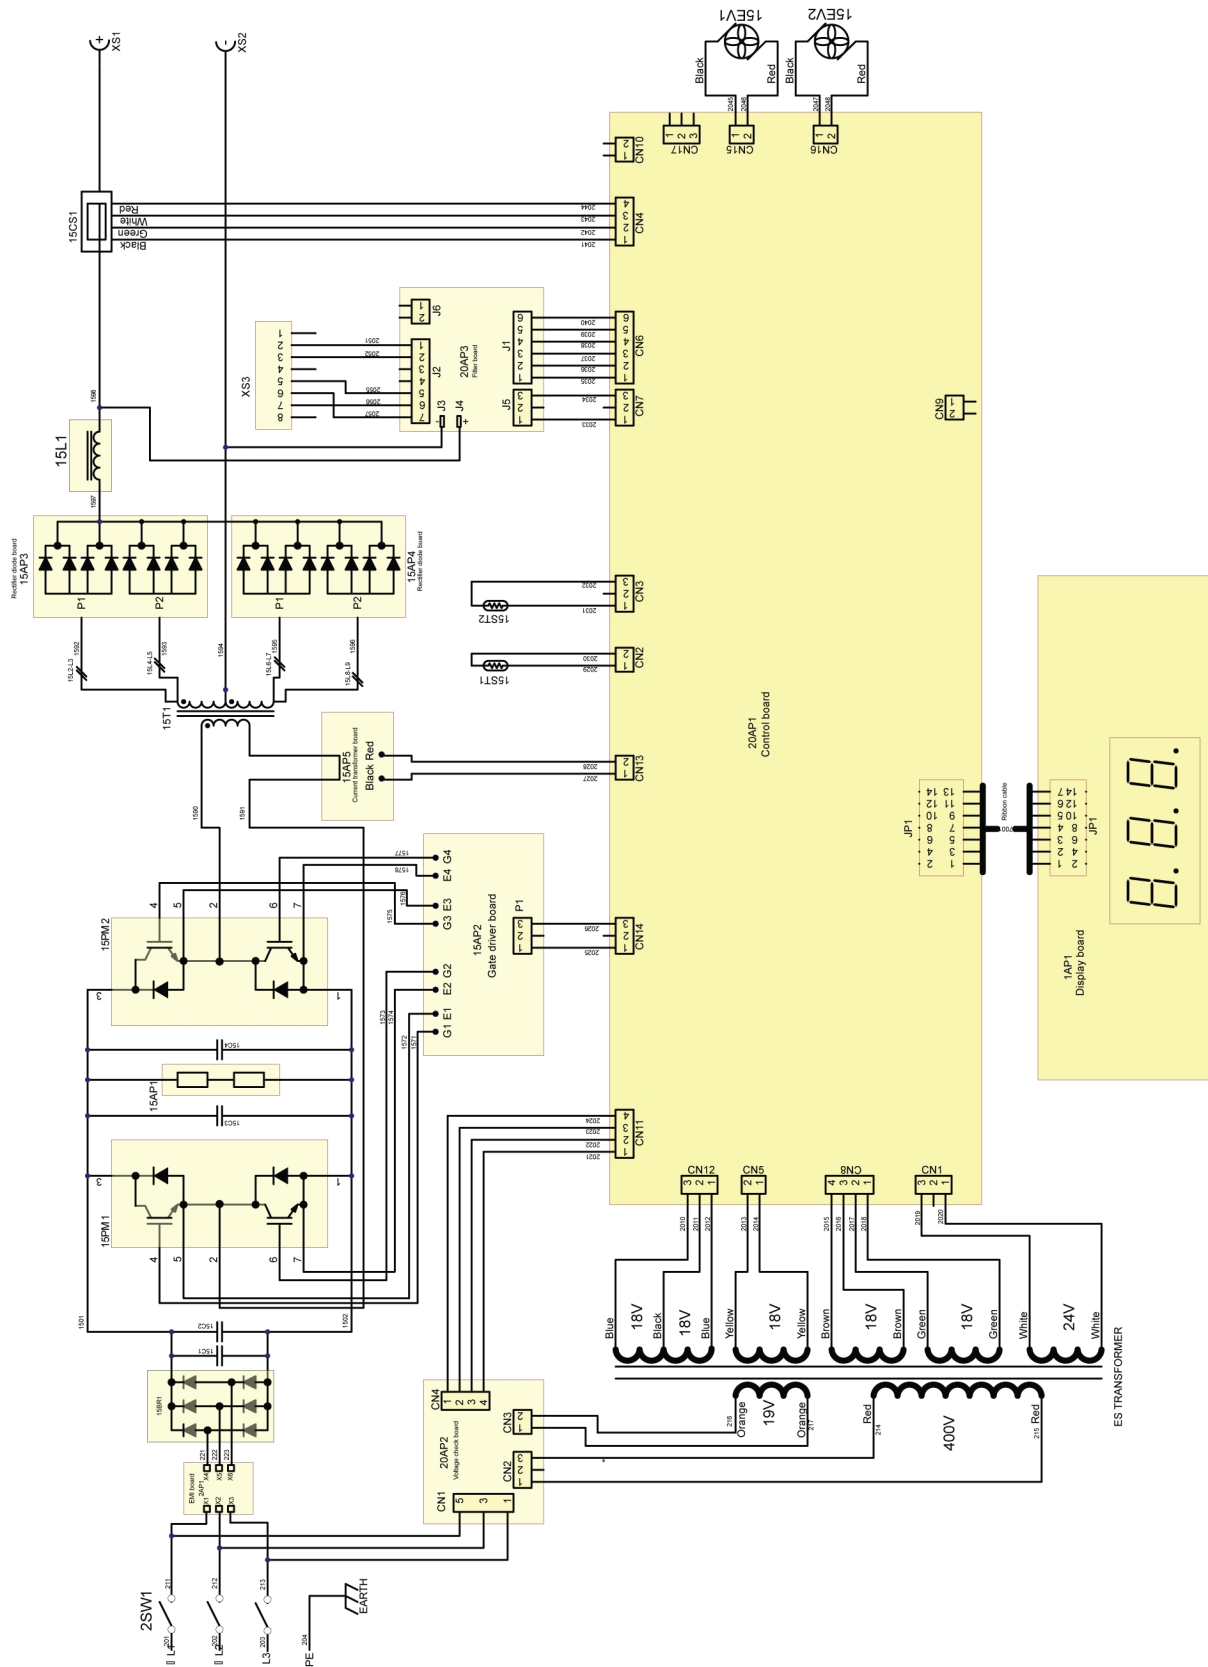

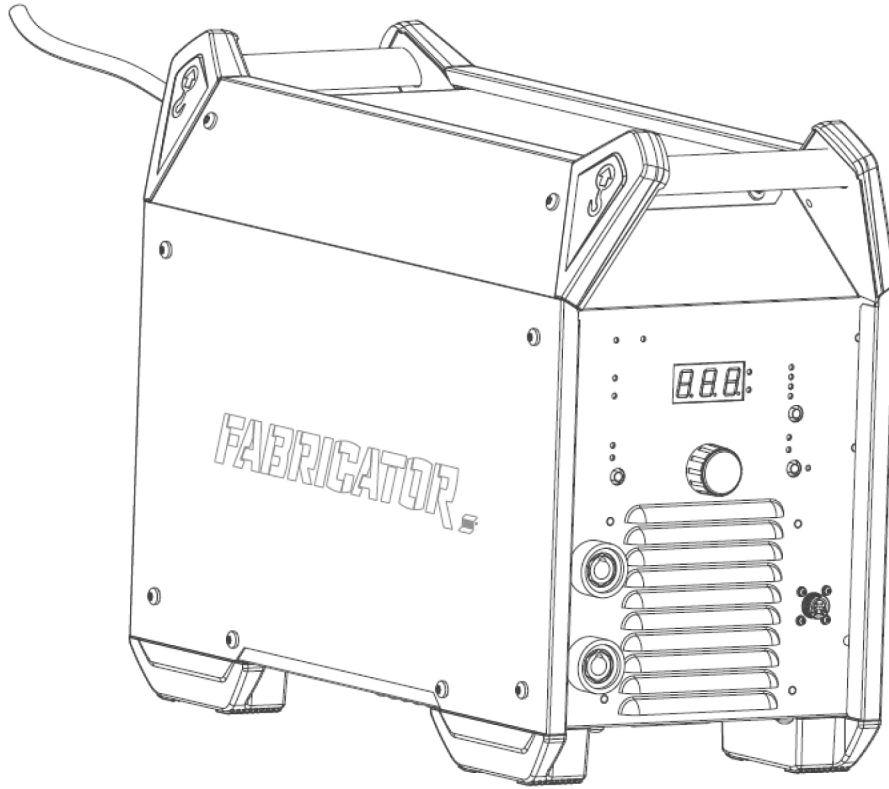

Notes	Type	Denomination	Ordering number
CE	Fabricator ES 410iC	Welding power source	881 100 0447
	Fabricator ES 410iC	Instruction manual	001 208 0447
	Fabricator ES 410iC & ET 410iP	Spare parts list	001 219 0447
	Fabricator ES 410iC & ET 410iP	Service manual	001 220 0447

تتوافر المبرتنادات الفنية على الإنترنت على الموقع: www.esab.com

	<p>.Return cable with clamp 3 m 50 mm² Welding cable with electrode holder 5 m 50 mm²</p>	910 300 0700
	TIG torch, SR 26V-HD-4 m	530 025 0700
	TIG torch, SR 26V-HD-8 m	531 025 0700
	TXH™ 200V, Tig torch, OKC 4 m	841 012 0460
	TXH™ 200V, Tig torch, OKC 8 m	881 012 0460
	MMA 4 Analogue Remote Control incl. 10 m cable and 8-pin connector	084 500 0700



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



للحصول على معلومات الاتصال، تفضل بزيارة <http://esab.com>

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com



CE

