


# *Rogue EMP 210 PRO*

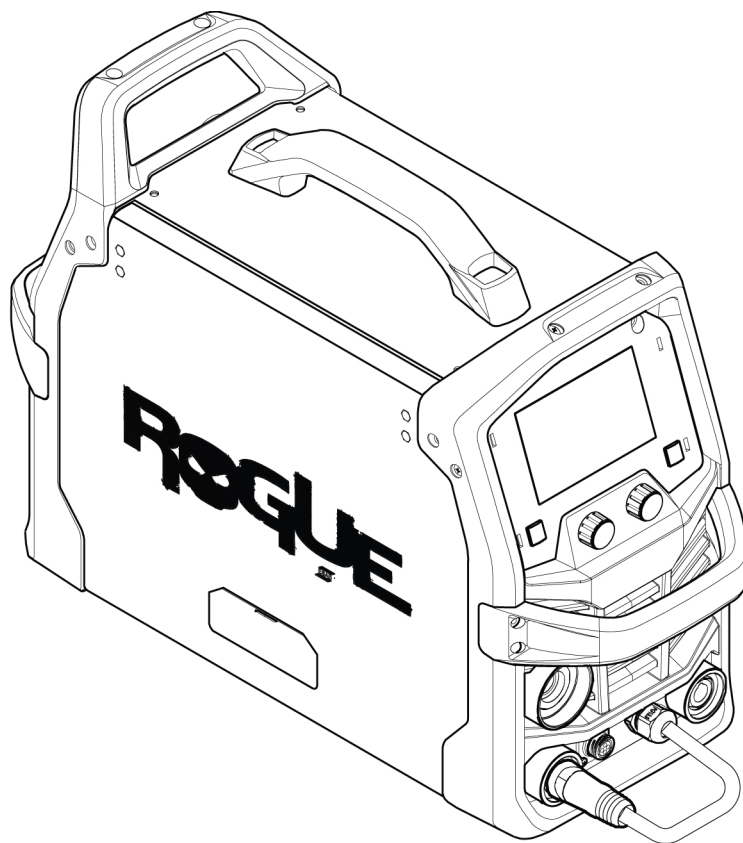

## Manual de instruções



## EU DECLARATION OF CONFORMITY

**According to:**

The Low Voltage Directive 2014/35/EU;      The EMC Directive 2014/30/EU;  
The RoHS Directive 2011/65/EU;              The Ecodesign Directive 2009/125/EC

**Type of equipment**

Arc welding power source

**Type designation**

EMP 210Pro                                      from serial number HG325 YY XX XXXX  
X and Y represents digits, 0 to 9 in the serial number, where YY indicates year of production.

**Brand name or trademark**

ESAB

**Manufacturer or his authorised representative established within the EEA**

ESAB AB  
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden  
Phone: +46 31 50 90 00, [www.esab.com](http://www.esab.com)

**The following EN standards and regulations in force within the EEA has been used in the design:**

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019	Arc Welding Equipment - Part 1: Welding power sources
EN IEC 60974-5:2019	Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders
EU reg. no. 2019/1784	Ecodesign requirements for welding equipment pursuant to Directive 2009/125/EC
EN 60974-10:2014	Arc Welding Equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

**Additional Information:**

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.  
EMP 210Pro is part of ESAB Rogue product family.

**By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety and environmental requirements stated above.**

**Place/Date**

**Signature**

Gothenburg  
2023-06-21

*Bartosz Kutarba*

Bartosz Kutarba  
Global Director Light Industrial Products  
Welding and Plasma



<b>1</b>	<b>SEGURANÇA</b> .....	<b>4</b>
1.1	Significado dos símbolos .....	4
1.2	Precauções de segurança .....	4
<b>2</b>	<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>8</b>
2.1	Equipamento .....	8
<b>3</b>	<b>DADOS TÉCNICOS</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÃO</b> .....	<b>11</b>
4.1	Local .....	11
4.2	Instruções de elevação .....	11
4.3	Alimentação da rede .....	12
4.4	Tamanhos recomendados de fusíveis e cabos .....	13
<b>5</b>	<b>FUNCIONAMENTO</b> .....	<b>14</b>
5.1	Ligações .....	15
5.2	Ligação do cabo - Solda, retorno e inversão de polaridade .....	16
5.3	Diagrama do sistema de transmissão .....	17
5.4	Ligar o MXL 201 com o adaptador central .....	17
5.5	Introdução e substituição do fio .....	18
5.5.1	Soldar com fio de alumínio .....	20
5.5.2	Instalação da bobina de 12,5 lb (8 pol. de diâmetro) .....	20
5.5.3	Instalação da bobina de 2 lb (4 pol. de diâmetro) .....	21
5.6	Definição da pressão de alimentação do fio .....	21
5.7	Mudar os roletes de alimentação/pressão .....	22
5.8	Gás de proteção .....	23
5.9	Ciclo de serviço .....	23
<b>6</b>	<b>INTERFACE DO UTILIZADOR</b> .....	<b>24</b>
6.1	Ecrã inicial .....	24
6.2	Navegação .....	24
6.3	Modo sinérgico GMAW .....	25
6.4	Modo manual GMAW .....	25
6.5	Modo SMAW (MMA) .....	29
6.6	Modo Live GTAW .....	30
6.7	Guia de referência de ícones .....	30
<b>7</b>	<b>MANUTENÇÃO</b> .....	<b>32</b>
7.1	Manutenção de rotina .....	32
7.2	Manutenção da fonte de alimentação e do alimentador de fio .....	34
7.3	Manutenção do maçarico e do revestimento .....	35
<b>8</b>	<b>CÓDIGOS DE ERRO</b> .....	<b>36</b>
8.1	Descrições de códigos de erros .....	36
<b>9</b>	<b>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b> .....	<b>37</b>
<b>10</b>	<b>ENCOMENDAR PEÇAS SOBRESSELENTES</b> .....	<b>39</b>
	<b>DIAGRAMA DA CABLAGEM</b> .....	<b>40</b>
	<b>NÚMEROS DE ENCOMENDA</b> .....	<b>41</b>
	<b>PEÇAS DE DESGASTE</b> .....	<b>42</b>
	<b>ACESSÓRIOS</b> .....	<b>43</b>

# 1 SEGURANÇA

## 1.1 Significado dos símbolos

Conforme utilizados ao longo deste manual, significam que deve ter atenção e estar alerta!

**PERIGO!**

Indica perigos imediatos que, se não forem evitados, resultarão em ferimentos pessoais graves ou fatais.

**AVISO!**

Indica potenciais perigos que poderão resultar em ferimentos pessoais ou fatais.

**CUIDADO!**

Indica perigos que poderão resultar em ferimentos pessoais menores.

**AVISO!**

Antes de utilizar, leia e compreenda o manual de instruções e respeite todas as etiquetas, as práticas de segurança do empregador e as fichas de dados de segurança (SDS).



## 1.2 Precauções de segurança

São os utilizadores de equipamento ESAB a quem em última análise cabe a responsabilidade de assegurar que qualquer pessoa que trabalhe no equipamento ou próximo do mesmo respeita todas as medidas de precaução de segurança pertinentes. As medidas de precaução de segurança têm de satisfazer os requisitos que se aplicam a este tipo de equipamento. Além dos regulamentos normais aplicáveis ao local de trabalho, devem respeitar-se as seguintes recomendações.

Todo o trabalho deve ser executado por pessoal especializado, bem familiarizado com o funcionamento do equipamento. A utilização incorreta do equipamento pode resultar em situações perigosas que podem dar origem a ferimentos no operador e danos no equipamento.

1. Qualquer pessoa que utilize o equipamento tem de estar familiarizada com:
  - a utilização do equipamento
  - a localização das paragens de emergência
  - o funcionamento do equipamento
  - as medidas de precaução de segurança pertinentes
  - soldadura e corte ou outra operação aplicável do equipamento
2. O operador deve certificar-se de que:
  - dentro da área de funcionamento do equipamento, aquando da sua colocação em funcionamento, apenas estão pessoas autorizadas
  - ninguém está desprotegido quando se forma o arco ou se inicia o trabalho com o equipamento
3. O local de trabalho deverá satisfazer os seguintes requisitos:
  - ser adequado ao fim a que se destina
  - não ter correntes de ar

### 4. Equipamento de segurança pessoal:

- Use sempre o equipamento de segurança pessoal recomendado como, por exemplo, óculos de segurança, vestuário à prova de chama, luvas de segurança
- Não use artigos largos ou soltos como, por exemplo, lenços ou cachecóis, pulseiras, anéis, etc., que possam ser apanhados pelo equipamento ou provocar queimaduras

### 5. Precauções gerais:

- Certifique-se de que o cabo de retorno está bem ligado
- O trabalho em equipamento de alta tensão **só pode ser executado por um electricista qualificado**
- O equipamento de extinção de incêndios apropriado tem de estar claramente identificado e em local próximo
- A lubrificação e a manutenção **não** podem ser executadas no equipamento durante o seu funcionamento

### Se equipado com refrigerador ESAB

Utilize apenas líquido de refrigeração aprovado pela ESAB. Os líquidos de refrigeração não aprovados podem danificar o equipamento e comprometer a segurança do produto. Caso ocorram tais danos, todos os compromissos de garantia dados pela ESAB deixam de existir.

Para obter informações de encomenda, consulte o capítulo "ACESSÓRIOS" no manual de instruções.



#### AVISO!

A soldadura por arco e o corte acarretam perigos para si e para os outros. Tome as precauções adequadas sempre que soldar e cortar.



#### CHOQUE ELÉTRICO – Pode matar

- Instale a unidade e ligue-a à terra de acordo com o manual de instruções.
- Não toque em peças elétricas ou em elétrodos com carga com a pele desprotegida, com luvas molhadas ou roupas molhadas.
- Isole-se a si próprio da peça de trabalho e da terra.
- Certifique-se de que a sua posição de trabalho é segura



#### CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS – Podem ser perigosos para a saúde

- Os soldadores portadores de "pacemakers" devem contactar o seu médico antes de realizar trabalhos de soldadura. Os campos elétricos e magnéticos (EMF) podem provocar interferências em alguns "pacemakers".
- A exposição a campos elétricos e magnéticos (EMF) pode ter outros efeitos sobre a saúde que são desconhecidos.
- Os soldadores devem seguir os seguintes procedimentos para minimizar a exposição a campos elétricos e magnéticos (EMF):
  - Encaminhe conjuntamente o elétrodo e os cabos de trabalho no mesmo lado do seu corpo. Prenda-os com fita adesiva sempre que possível. Não coloque o seu corpo entre o maçarico e os cabos de trabalho. Nunca enrole o maçarico nem o cabo de trabalho em redor do seu corpo. Mantenha a fonte de alimentação de soldadura e os cabos tão longe do seu corpo quanto possível.
  - Ligue o cabo de trabalho à peça de trabalho tão perto quanto possível da área a ser soldada.



#### FUMOS E GASES – Podem ser perigosos para a saúde

- Mantenha a cabeça afastada dos fumos.
- Utilize ventilação, extração no arco, ou ambas, para manter os fumos e os gases longe da sua zona de respiração e da área geral.



### **RAIOS DO ARCO – Podem ferir os olhos e queimar a pele**

- Proteja os olhos e o corpo. Utilize as proteções para soldadura e lentes de filtro corretas e use vestuário de proteção.
- Proteja as pessoas em volta através de proteções ou cortinas adequadas.



### **RUÍDO – O ruído excessivo pode provocar danos na audição**

Proteja os ouvidos. Utilize protetores auriculares ou outro tipo de proteção auricular.



### **PEÇAS MÓVEIS - Podem provocar ferimentos**

- Mantenha todas as portas, painéis e tampas fechados e fixos no devido lugar. Permita apenas a remoção de tampas para a realização de trabalhos de manutenção e resolução de problemas por pessoas qualificadas, conforme necessário. Volte a colocar os painéis ou as tampas e feche as portas quando terminar os trabalhos de manutenção e antes de ligar o motor.
- Desligue o motor antes de instalar ou de ligar a unidade.
- Mantenha as mãos, o cabelo, o vestuário largo e as ferramentas afastados de peças móveis.



### **PERIGO DE INCÊNDIO**

- As faíscas (fagulhas) podem provocar incêndios. Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis por perto.
- Não utilizar em compartimentos fechados.



### **SUPERFÍCIE QUENTE - As peças podem queimar**

- Não toque nas peças sem proteção nas mãos.
- Antes de trabalhar no equipamento, aguarde algum tempo até arrefecer.
- Utilize ferramentas adequadas e/ou luvas de soldadura isoladas para evitar queimaduras quando manusear peças quentes.

**AVARIAS - Peça a assistência de um perito caso surja uma avaria.**

**PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS!**



#### **CUIDADO!**

Este produto foi concebido exclusivamente para soldadura por arco elétrico.




#### **AVISO!**

Não utilize a fonte de alimentação para descongelar tubos congelados.



#### **CUIDADO!**

O equipamento de Classe A não se destina a ser utilizado em zonas residenciais onde a alimentação elétrica seja fornecida pela rede pública de baixa tensão. Poderá haver dificuldades em garantir a compatibilidade eletromagnética de equipamento de Classe A nessas zonas devido a perturbações conduzidas bem como a perturbações radiadas.

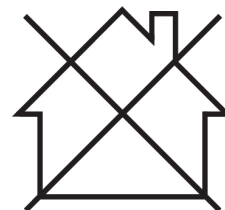




**NOTA!**

**Eliminação de equipamento eletrónico nas instalações de reciclagem!**

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/CE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e respetiva implementação em conformidade com o direito nacional, o equipamento elétrico e/ou eletrónico que atingiu o fim da sua vida útil deve ser eliminado em instalações de reciclagem.

Como responsável pelo equipamento, faz parte das suas funções informar-se sobre estações de recolha aprovadas.

Para mais informações, contacte o revendedor ESAB mais perto de si.

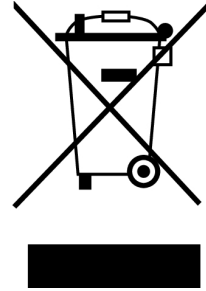

**A ESAB dispõe de uma variedade de acessórios de soldadura e equipamento de proteção pessoal para aquisição. Para obter informações de encomenda, contacte o seu revendedor ESAB local ou visite o nosso website.**

## 2 INTRODUÇÃO

---

A **Rogue EMP 210 PRO** é um sistema de soldadura monofásico autónomo que é capaz de realizar soldaduras GMAW (MIG), SMAW (STICK) e L-GTAW (LIVE GTAW).

A fonte de alimentação está equipada com uma unidade de alimentação de fio integrada, medidores digitais de tensão e amperagem, e uma série de outras funcionalidades.

### 2.1 Equipamento

A Rogue EMP 210 PRO é fornecida com:

- Fonte de alimentação de soldadura
- MXL 201, Euro, 3 m
- Mangueira de gás de 4 m
- Conjunto de cabos da braçadeira de trabalho, 3 m, 16 mm<sup>2</sup>, 35–50 OKC
- OK AristoRod 12,50 0,8 mm, 1 kg
- Metal de enchimento, Goldrox, 1 kg, 2,5×350 mm
- Rolo de alimentação, 0,6/0,8 mm V
- Rolo de alimentação 0,8/1,0 mm V
- Rolo de alimentação de 1,0/1,2 mm U
- Suporte para elétrodos, 3 m, 16 mm<sup>2</sup>, 35–50 OKC
- Instrução de segurança



### 3 DADOS TÉCNICOS

	<b>Rogue EMP 210 PRO</b>
<b>Tensão de saída</b>	230 V 1~ 50/60 Hz
<b>Corrente primária</b>	
<b>I<sub>máx.</sub> GMAW - MIG</b>	28 A
<b>I<sub>máx.</sub> GTAW - TIG</b>	21 A
<b>I<sub>máx.</sub> SMAW - MMA</b>	26 A
<b>I<sub>eff</sub> GMAW - MIG</b>	14 A
<b>I<sub>eff</sub> GTAW - TIG</b>	10,5 A
<b>I<sub>eff</sub> SMAW - MMA</b>	13 A
<b>Pedido de potência sem carga</b> quando se encontra no modo de poupança de energia	<50 W
<b>Intervalo entre os valores</b>	
(GMAW)	30 A/15,5 V ~ 210 A/24,5 V
GTAW	10 A/10,4 V ~ 210 A/18,4 V
SMAW	10 A/20,4 V ~ 180 A/27,2 V
<b>Carga permitida a GMAW - MIG</b>	
25% do ciclo de serviço	210 A/24,5 V
60% do ciclo de serviço	136 A/20,8 V
100% do ciclo de serviço	105 A/19,2 V
<b>Carga permitida a GTAW - TIG</b>	
25% do ciclo de serviço	210 A/18,0 V
60% do ciclo de serviço	136 A/15,4 V
100% do ciclo de serviço	105 A/14,2 V
<b>Carga permitida a SMAW - MMA</b>	
25% do ciclo de serviço	180 A/27,2 V
60% do ciclo de serviço	116 A/24,7 V
100% do ciclo de serviço	90 A/23,6 V
<b>Fator de potência à corrente máxima</b>	
(GMAW)	0,99
GTAW	0,99
SMAW	0,99
<b>Eficiência à corrente máxima</b>	
(GMAW)	> 80%
GTAW	> 80%
SMAW	> 80%
<b>Tensão em circuito aberto U<sub>0</sub> máx</b> (VRD 35 V desativada)	78 V

	<b>Rogue EMP 210 PRO</b>
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10 a +40 °C (+14 a 104 °F)
<b>Temperatura de transporte</b>	-20 a +55°C (-4 a +161°F)
<b>Pressão sonora constante ao ralenti</b>	< 70 db
<b>Intervalo de velocidade de alimentação do fio</b>	2-16,5 mpm (75-650 ipm)
<b>Tamanho da bobina</b>	100 mm (4 pol. ) 200 mm (8 pol.)
<b>Diâmetro do fio</b>	GMAW: 0,6 - 1,0 mm (0,023 - 0,040 pol.) FCAW: 0,8 - 1,2 mm (0,030 - 0,045 pol.)
<b>Espessura máxima do material</b>	<b>GMAW/núcleo fundente:</b> Aço: 0,5-10,0 mm (24 ga.-3/8 pol.) Alumínio: 1,2-10,0 mm (18 ga.-3/8 pol.) Aço inoxidável: 0,8-10,0 mm (22 ga.-3/8 pol.) <b>GTAW:</b> 0,6-5,0 mm (22 ga.-3/16 pol.) <b>SMAW:</b> 1,3-10,0 mm (16 ga.-3/8 pol.)
<b>Dimensões c x l x a</b>	590 × 220 × 385 mm (23,2 × 8,7 × 15,2 pol. )
<b>Peso</b>	16,7 kg (36,7 lbs)
<b>Classe de blindagem</b>	IP 23S
<b>Classe de aplicação</b>	<b>S</b>

**Ciclo de serviço**

O ciclo de serviço refere-se ao tempo em percentagem de um período de dez minutos em que é possível soldar ou cortar com uma determinada carga sem sobrecarga. O ciclo de serviço é válido para temperaturas de 40 °C/104 °F ou inferiores.

**Classe de blindagem**

O código **IP** indica a classe de blindagem, isto é, o grau de proteção contra penetração por objetos sólidos ou água.

O equipamento marcado com **IP23S** destina-se a utilização em interiores e exteriores; contudo, não deve ser utilizado em precipitação.

**Classe de aplicação**

O símbolo **S** indica que a fonte de alimentação foi concebida para ser utilizada em áreas com elevado perigo elétrico.

**VRD (Dispositivo de redução de tensão)**

A função VRD garante que a tensão de circuito aberto não ultrapassa os 35 V quando não se está a soldar. A função VRD deve ser ativada por um técnico de serviço qualificado.

## 4 INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efetuada por um profissional.



### **CUIDADO!**

Este produto foi concebido para utilização industrial. Em ambientes domésticos este produto pode provocar interferências de rádio. É da responsabilidade do utilizador tomar as precauções adequadas.




### **CUIDADO!**

Remova qualquer material de embalagem antes da utilização. Não bloqueie as saídas de ar na parte frontal ou traseira da fonte de alimentação para soldadura.

### 4.1 Local

Coloque a fonte de alimentação de forma a que as entradas e saídas de ar de refrigeração não fiquem obstruídas.

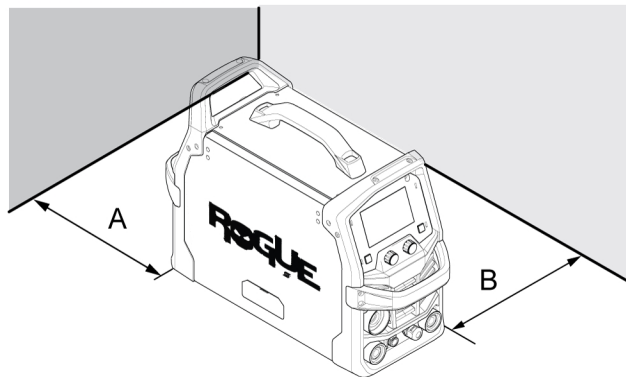


A. Mínimo de 200 mm (8 pol.)

B. Mínimo de 200 mm (8 pol.)


### 4.2 Instruções de elevação

É possível levantar a fonte de alimentação usando qualquer uma das pegas.

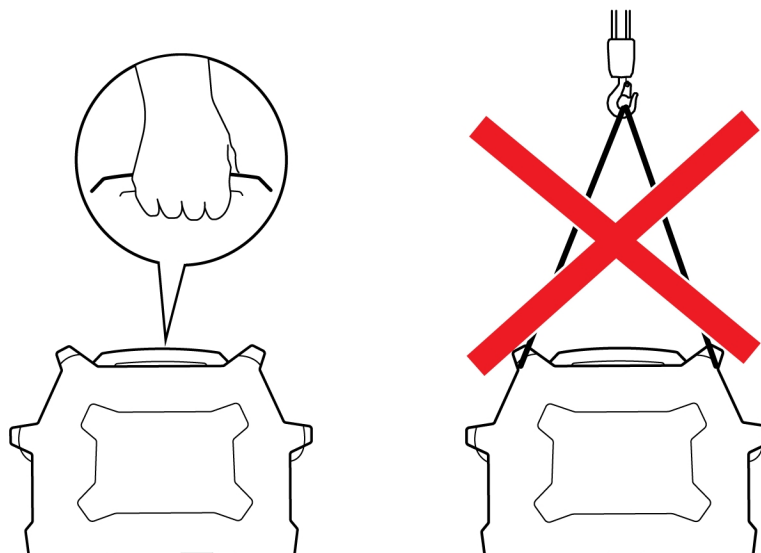

**AVISO!**

Prenda o equipamento – especialmente se o piso for irregular ou inclinado.

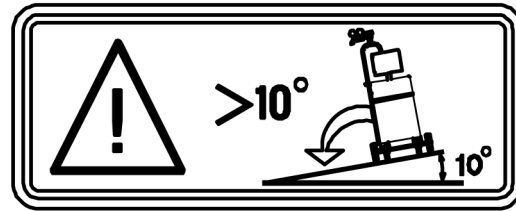

### 4.3 Alimentação da rede

A tensão de alimentação deve ser de 230 V AC  $\pm$  15% ou 120 V  $\pm$  15%. Uma tensão de alimentação demasiado baixa pode provocar um mau desempenho de soldadura. Uma tensão de alimentação para soldadura demasiado alta provoca o sobreaquecimento e uma possível avaria dos componentes. Contacte o serviço de eletricidade local para obter informações sobre o tipo de serviço elétrico disponível, como devem ser estabelecidas ligações adequadas e quais os requisitos de inspeção.

A fonte de alimentação para soldadura deve ser:

- Corretamente instalada, se necessário, por um electricista qualificado.
- Corretamente ligada à terra (em termos elétricos), em conformidade com os regulamentos locais.
- Ligada ao ponto e fusível de alimentação de tamanho correto, de acordo com a tabela abaixo.


**NOTA!**

Utilize a fonte de alimentação para soldadura de acordo com os regulamentos locais e nacionais relevantes.

**CUIDADO!**

Desligue a alimentação de entrada e certifique-se de que realiza os procedimentos de "Bloqueio"/"Identificação". Certifique-se de que o interruptor de desligar a linha de alimentação de entrada está bloqueado (bloqueio/identificação) na posição de aberto ANTES de remover os fusíveis de alimentação de entrada. As operações de ligar/desligar devem ser realizadas por pessoal competente.

#### 1. Chapa sinalética

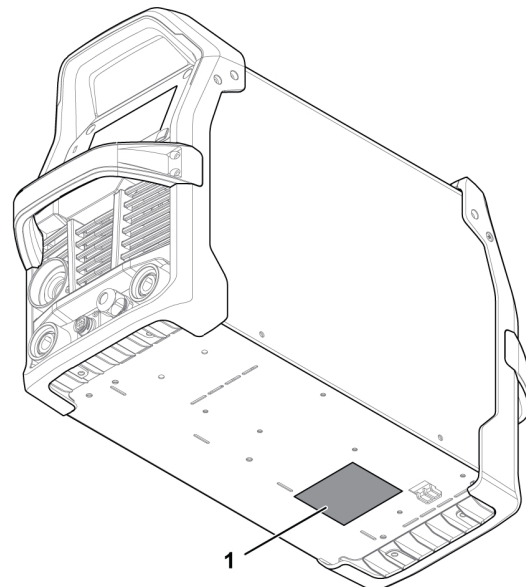

## 4.4 Tamanhos recomendados de fusíveis e cabos



### AVISO!

Caso as seguintes recomendações de guia de serviço elétrico não sejam respeitadas, é provável a ocorrência de um choque elétrico ou perigo de incêndio. Estas recomendações destinam-se a um circuito de derivação dedicado com dimensão para a potência nominal e para o ciclo de serviço da fonte de alimentação para soldadura

Tensão de alimentação	230 V CA, 1~50/60 Hz
	230 V CA
Corrente de entrada à potência máxima	28 A
Classificação máxima recomendada de fusível* ou disjuntor * Fusível de período de atraso	25 A
Classificação máxima recomendada de fusível ou disjuntor	32,0 A
Tamanho mínimo recomendado de cabo	2,08 mm <sup>2</sup> (14 AWG)
Comprimento máximo recomendado de cabo de extensão	100 m (325 ft.)
Tamanho mínimo recomendado de condutor de ligação à terra	2,08 mm <sup>2</sup> (14 AWG)

### Alimentação a partir de geradores de energia

A fonte de alimentação pode ser fornecida a partir de diferentes tipos de geradores. Contudo, alguns geradores podem não fornecer energia suficiente para que a fonte de alimentação para soldadura funcione corretamente. São recomendados os geradores com regulação automática de tensão (AVR) ou com um tipo de regulação equivalente ou melhor, com potência nominal de 9 kW.

## 5 FUNCIONAMENTO

Os regulamentos gerais de segurança para o manuseamento do equipamento encontram-se no capítulo "SEGURANÇA" deste manual. Leia-os com atenção antes de começar a utilizar o equipamento!



**NOTA!**

Quando mudar o equipamento utilize a pega concebida para esse fim. Nunca puxe os cabos.



**AVISO!**

As peças rotativas podem provocar ferimentos; tenha muito cuidado.



**AVISO!**

Choque elétrico! Não toque na peça de trabalho nem na cabeça de soldadura durante o funcionamento!



**AVISO!**


Certifique-se de que os painéis laterais estão fechados durante o funcionamento.



**AVISO!**

Aperte a porca de segurança da bobina para não escorregar para fora do cubo.

## 5.1 Ligações

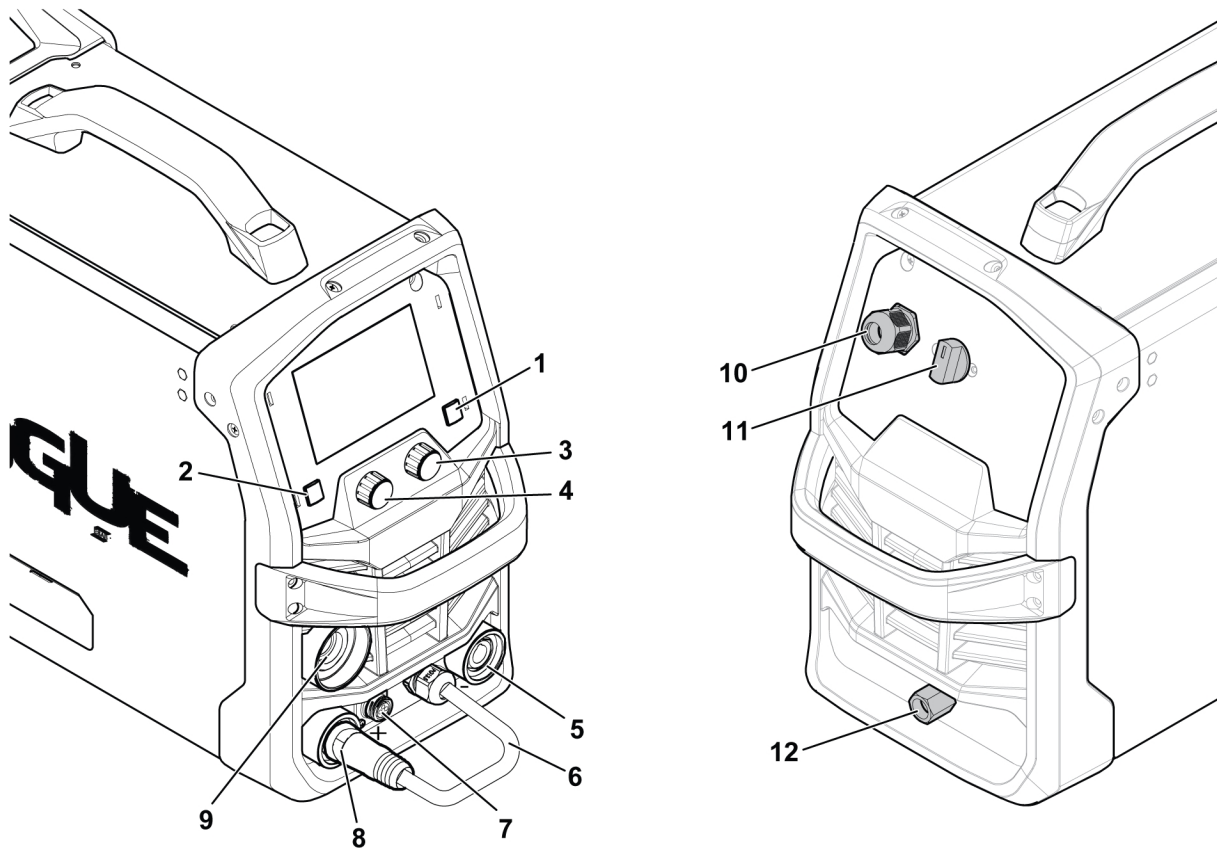


- |  |   |
|--|---|
| 1. Botão de pressão (acesso ao menu)   | 7. Gatilho do maçarico e recetor de controle da pistola de bobina |
| 2. Botão de pressão (regressar ao menu anterior)                               | 8. Terminal positivo do elétrodo (+)                              |
| 3. Codificador do botão de pressão (ajuste de parâmetros e navegação do visor) | 9. Ligação maçarico GMAW e pistola de bobina                      |
| 4. Codificador (ajuste de parâmetros)  | 10. Cabo de alimentação de rede elétrica                          |
| 5. Terminal negativo do elétrodo (-)   | 11. Interruptor de ligar/desligar alimentação da rede elétrica    |
| 6. Cabo de comutação de polaridade   | 12. Entrada de gás  |


## 5.2 Ligação do cabo - Solda, retorno e inversão de polaridade

A fonte de alimentação tem dois pernos de saída para a ligação de cabos de soldadura e de retorno: um terminal de elétrodo negativo [-] (5) e um terminal de elétrodo positivo [+] (8), consulte Secção 5.1 "Ligações", página 15.

**Modo de sinergia e manual GMAW - fios sólidos**

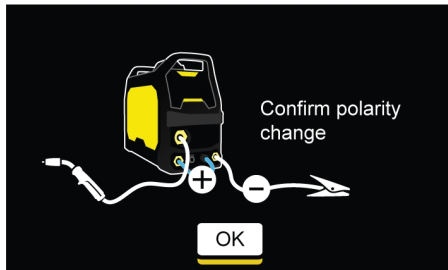


**Modo de sinergia e manual GMAW - fios FCAW**

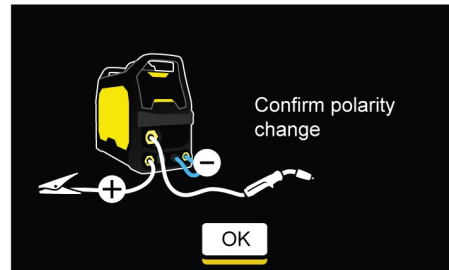

**Elétrodo revestido (SMAW)**



**Live GTAW**

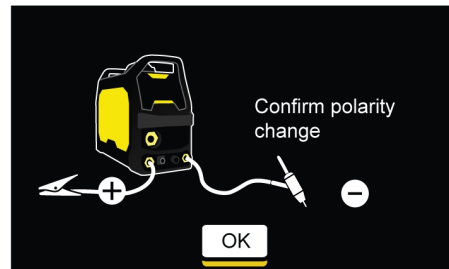

O cabo de comutação de polaridade é utilizado para selecionar a polaridade correta para a saída de soldadura. A polaridade correta é determinada pelo fio que foi selecionado para realizar a soldadura. Para configurar a máquina para operar com inserção positiva do elétrodo e fixar o cabo de comutação de polaridade no terminal positivo [+] e o cabo de retorno no terminal negativo [-]. Certifique-se de que todas as ligações estão bem presas. Fixe a braçadeira de trabalho à peça de trabalho num local limpo e sem detritos.

Fixe a braçadeira de trabalho à peça de trabalho num local limpo e sem detritos.




**NOTA!**

Em alguns fios, recomenda-se usar polaridade negativa, como núcleo fundente com blindagem própria. Consulte a recomendação dos fabricantes dos fios.



### 5.3 Diagrama do sistema de transmissão

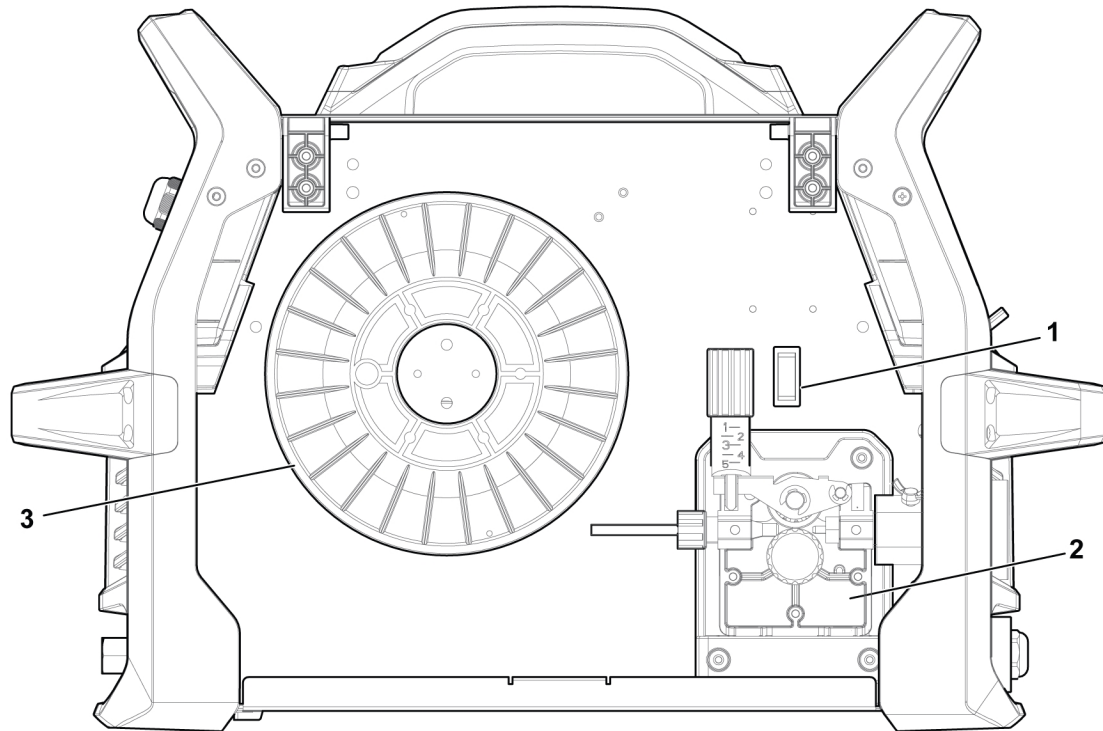

- 1. Avanço/purga do fio
- 2. Mecanismo de alimentação de fio
- 3. Bobina do fio


### 5.4 Ligar o MXL 201 com o adaptador central

- 1) Verifique se o revestimento da guia do fio está corretamente instalado.
- 2) Introduza a ficha central na tomada correspondente da fonte de alimentação e aperte firmemente a porca adaptadora para a fixar.
- 3) Certifique-se de que o adaptador central e a tomada de contacto estão devidamente ligados puxando o cabo coaxial do maçarico. Não deve existir movimento.



**AVISO!**

A alimentação de rede elétrica tem de ser desligada.

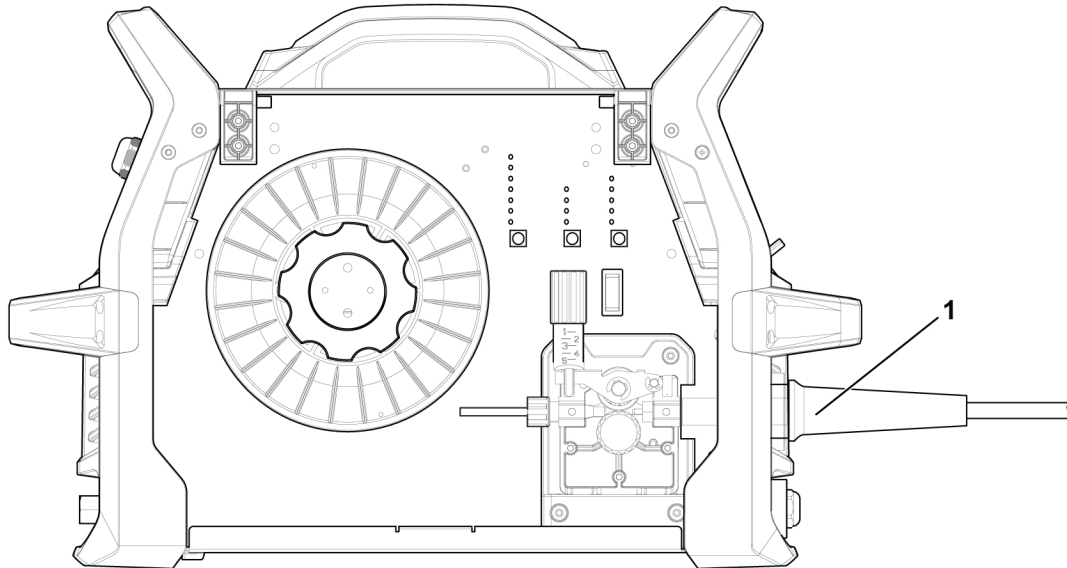

1. Recetáculo para o maçarico

## 5.5 Introdução e substituição do fio

A Rogue EMP 190 é compatível com bobinas de 100 mm (4 pol.) e 200 mm (8 pol.). Consulte Secção 3 "Dados técnicos", página 9, para os tamanhos de fio adequados para cada tipo de fio.



### AVISO!

Não coloque nem aponte o maçarico perto do rosto, da mão ou do corpo, pois tal pode provocar ferimentos pessoais.



### AVISO!

Certifique-se de que a alimentação está desligada antes de substituir ou instalar quaisquer peças.




### AVISO!

Risco de esmagamento durante a substituição da bobina de arame! **Não** utilize luvas de segurança quando introduzir o fio de soldadura entre os rolos de alimentação.

- 1) Abra a porta lateral da bobina.
- 2) Liberte o braço do rolete de pressão alavancando o parafuso de tensão (1).
- 3) Levante o braço do rolete de pressão (2).
- 4) Com o fio de soldadura GMAW a ser fornecido da parte inferior da bobina, passe o fio do eletrodo pela guia de entrada (3), entre os roletes, pela guia de saída e para dentro do maçarico MIG. Certifique-se de que o fio está alinhado com a ranhura correta no rolo de transmissão.
- 5) Volte a prender o braço do rolete de pressão e o parafuso de tensão da transmissão e ajuste a pressão, se necessário.
- 6) Com o cabo do maçarico GMAW razoavelmente direito, passe o fio pelo maçarico GMAW ao pressionar o botão de avanço do fio ou o interruptor de disparo.

7) Feche a porta lateral da bobina.

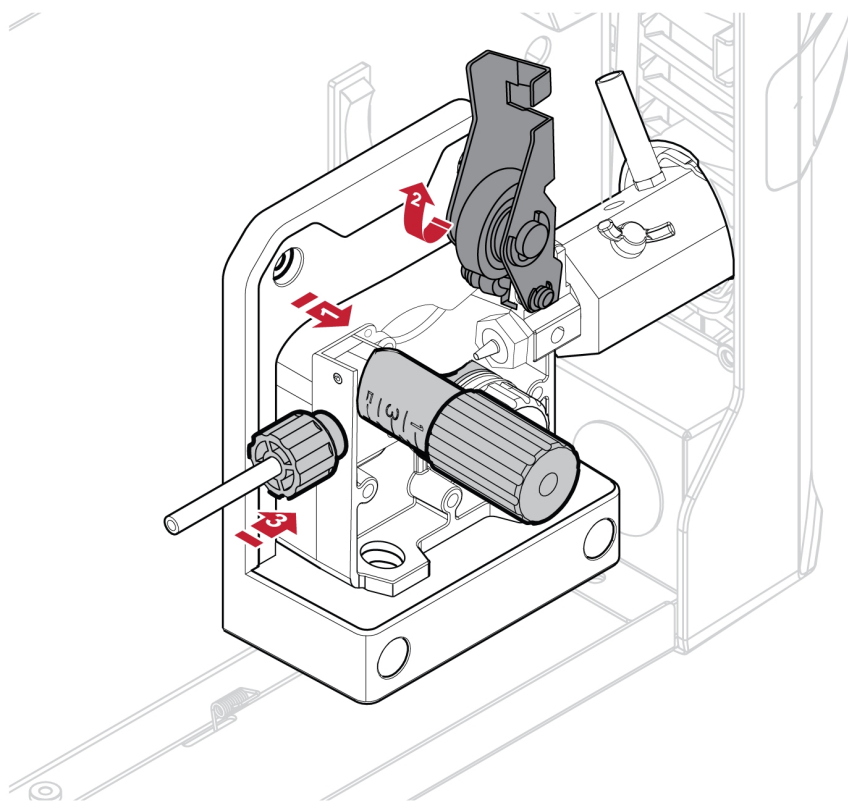

### 5.5.1 Soldar com fio de alumínio


**NOTA!**

Certifique-se de que são usados os roletes de alimentação/pressão corretos. Para obter mais informações, consulte Secção 11.3 "PEÇAS DE DESGASTE", página 42.


**NOTA!**


Certifique-se de que utiliza a ponta de contacto correta no maçarico de soldar para o diâmetro de fio utilizado. O maçarico está equipado com uma ponta de contacto para fio de 0,030 pol. (0,8 mm). Se utilizar outro diâmetro, certifique-se de que substitui a ponta de contacto e o rolo de transmissão. O revestimento do fio instalado no maçarico é recomendado para soldar com fios Fe e SS.

Para garantir os melhores resultados de soldagem de alumínio com MXL 210, use um forro de Teflon e um rolo de acionamento de ranhura em U e mantenha a conduta do maçarico o mais a direito possível.

Para soldar com fio de alumínio, use a pistola de bobina opcional para obter o melhor resultado. Consulte o manual de instruções da pistola de bobina para obter a configuração correta.

### 5.5.2 Instalação da bobina de 12,5 lb (8 pol. de diâmetro)


Para instalar uma bobina de 12,5 lb (8 pol. de diâmetro), monte as peças na sequência indicada na figura abaixo. Para instalar a bobina do fio, siga os passos abaixo.

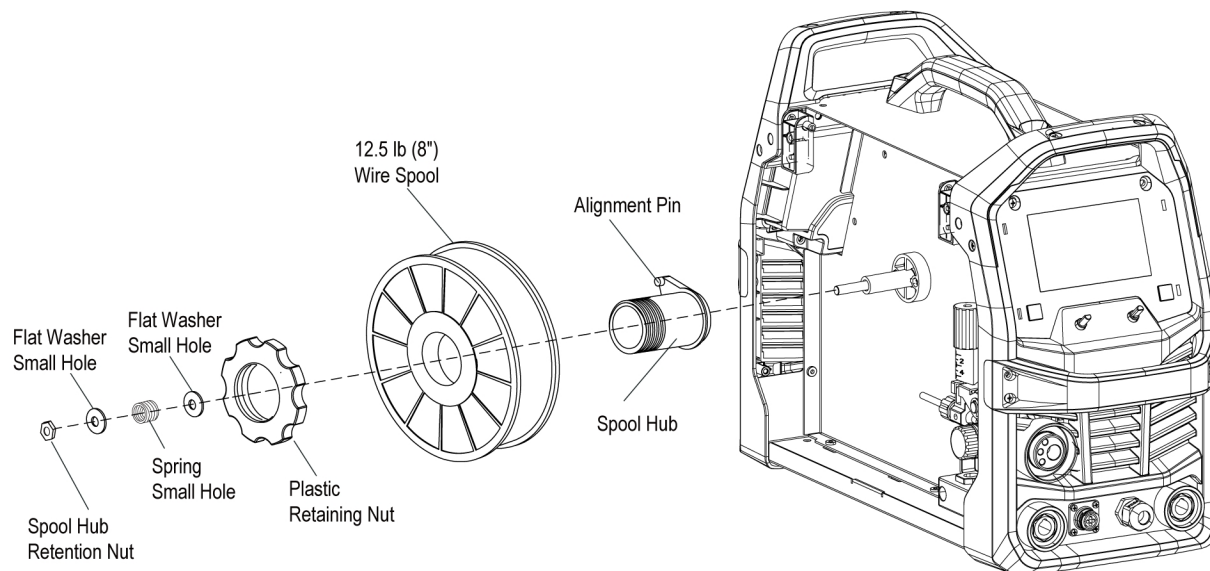

1. Remova a porca de fixação de plástico.
2. Coloque a bobina do fio no cubo, carregando-o de modo a que o fio saia pela parte inferior da bobina à medida que a bobina roda para a esquerda. Certifique-se de que alinha o pino de alinhamento da bobina no cubo com o orifício correspondente na bobina do fio.
3. Substitua a porca de fixação de plástico até ficar apertada contra a bobina do fio.


### 5.5.3 Instalação da bobina de 2 lb (4 pol. de diâmetro)

Para instalar uma bobina de 2 lb (4 pol. de diâmetro), monte as peças na sequência indicada na figura abaixo. Para instalar a bobina do fio, siga os passos abaixo.

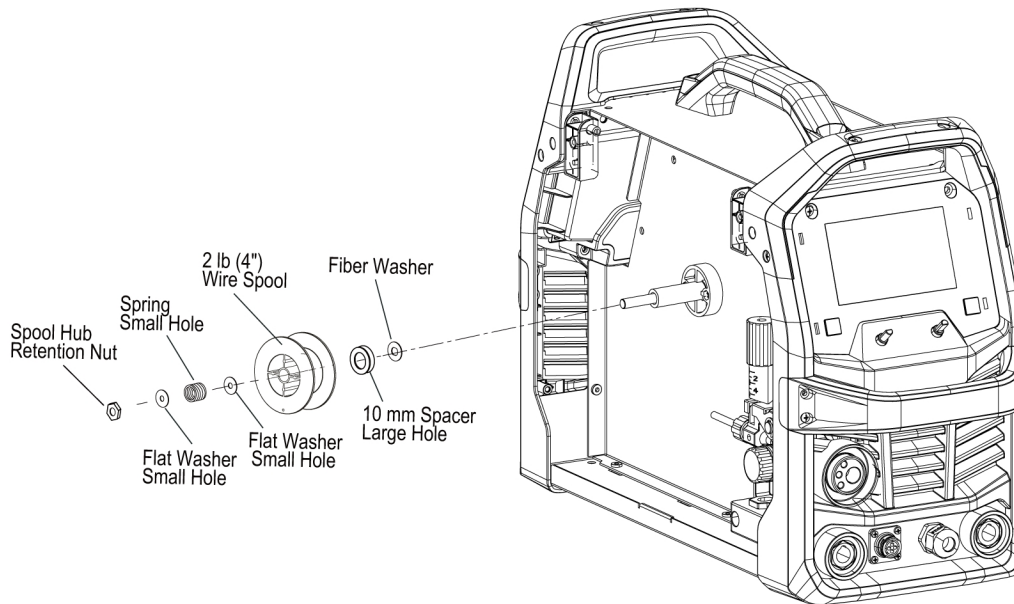

1. Remova a porca de fixação de plástico.
2. Coloque a bobina do fio no cubo, carregando-o de modo a que o fio saia pela parte inferior da bobina à medida que a bobina roda para a esquerda. Certifique-se de que alinha o pino de alinhamento da bobina no cubo com o orifício correspondente na bobina do fio.
3. Substitua a porca de fixação de plástico até ficar apertada contra a bobina do fio.

### 5.6 Definição da pressão de alimentação do fio

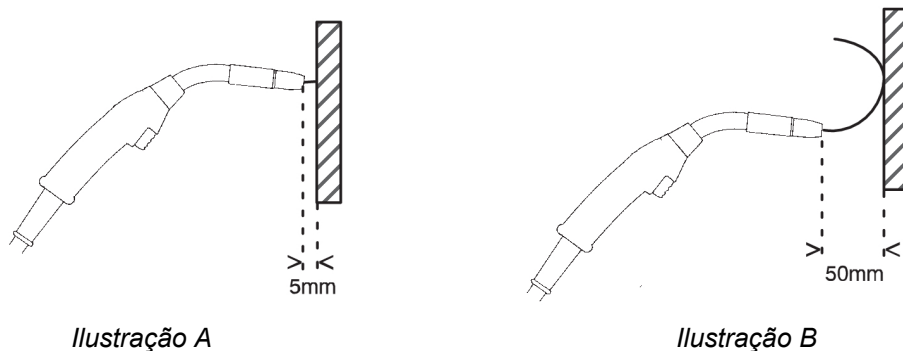

Comece por se certificar de que o fio se desloca sem problemas através do tubo-guia do fio. Em seguida defina a pressão dos roletes de pressão do alimentador de fio. É importante que a pressão não seja demasiado forte.

Para se certificar de que a pressão de alimentação está corretamente definida, pode alimentar o fio para fora contra um objeto isolado como, por exemplo, um pedaço de madeira.

Quando segura no maçarico de soldadura a uma distância de aproximadamente 5 mm (0,2 pol.) do pedaço de madeira (ilustração A), os roletes de alimentação deverão deslizar.

Se segurar no maçarico de soldadura a, aproximadamente, 50 mm (2 pol.) de distância do pedaço de madeira, o fio deve sair e dobrar (ilustração B).

O cubo do carretel de fio incorpora um travão de fricção que é ajustado durante a fabricação para a travagem ideal. Se for necessário, o ajuste pode ser feito rodando o parafuso borboleta dentro da extremidade aberta do cubo no sentido horário para apertar o travão. O ajuste correto resultará na

continuidade da circunferência do carretel de fio, mas não além de 1/8 pol.-3/16 pol. (3-5 mm) após a liberação do gatilho. O fio do elétrodo deve estar com folga sem se desalojar da bobina de fio.



**CUIDADO!**

A sobretensão do travão causará o desgaste rápido das peças mecânicas do alimentador do fio, o sobreaquecimento dos componentes elétricos e possivelmente mais incidências de queimadura da ponta de contacto.

## 5.7 Mudar os roletes de alimentação/pressão

Três rolos de alimentação de chanfro duplo são fornecidos como padrão. Mude o rolete de alimentação para que se adeque ao diâmetro do fio de metal de enchimento.



**NOTA!**



Certifique-se de que não perde a chave situada no veio do motor de comando. Esta chave tem de estar posicionada e alinhada com a ranhura do rolo de transmissão para proporcionar um funcionamento correto.

- 1) Abra a porta lateral da bobina.
- 2) Liberte o braço do rolete de pressão alavancando o parafuso de tensão.
- 3) Levante o braço do rolete de pressão.
- 4) Retire o parafuso de fixação do rolo de alimentação rodando-o para a esquerda.
- 5) Mude o rolo de alimentação.
- 6) Aperte o parafuso de fixação do rolo de alimentação rodando-o para a direita.
- 7) Fixe o braço do rolo de pressão e o parafuso de tensão da transmissão do fio.
- 8) Feche a porta lateral da bobina.



**NOTA!**

A indicação visual na superfície do rolo de transmissão indica o diâmetro da ranhura no exterior do rolo de transmissão e a ranhura que está a ser utilizada para o diâmetro do fio selecionado.

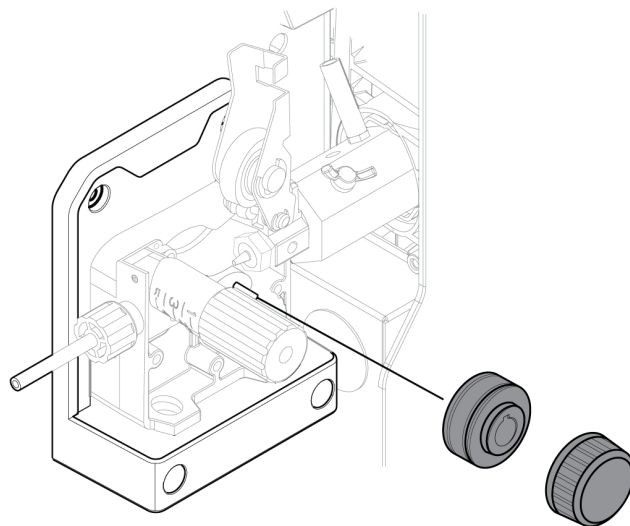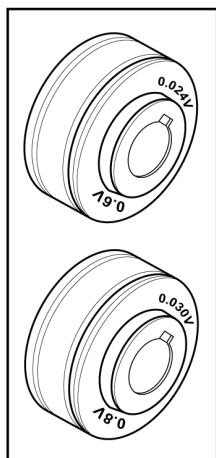


## 5.8 Gás de proteção

A escolha do gás de proteção adequado depende do material. Normalmente, o aço macio é soldado com gás de mistura (Ar + CO<sub>2</sub>) ou 100% de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). O aço inoxidável pode ser soldado com gás de mistura (Ar + CO<sub>2</sub>). O alumínio pode ser soldado com gás argon (Ar) e o bronze de silício pode ser soldado com gás argon puro (Ar) ou (Ar + O<sub>2</sub>).

## 5.9 Ciclo de serviço

A Rogue EMP 210 PRO tem uma potência de corrente de soldadura de 210 A a 25% de ciclo de serviço (230 V). O termostato de reposição automática protege a fonte de alimentação caso o ciclo de serviço seja excedido.

Exemplo: se a fonte de alimentação funcionar a 25% do ciclo de serviço, fornece a amperagem nominal durante um máximo de 2,5 minutos em cada período de 10 minutos. Nos 7,5 minutos restantes, tem de se deixar a fonte de alimentação arrefecer.

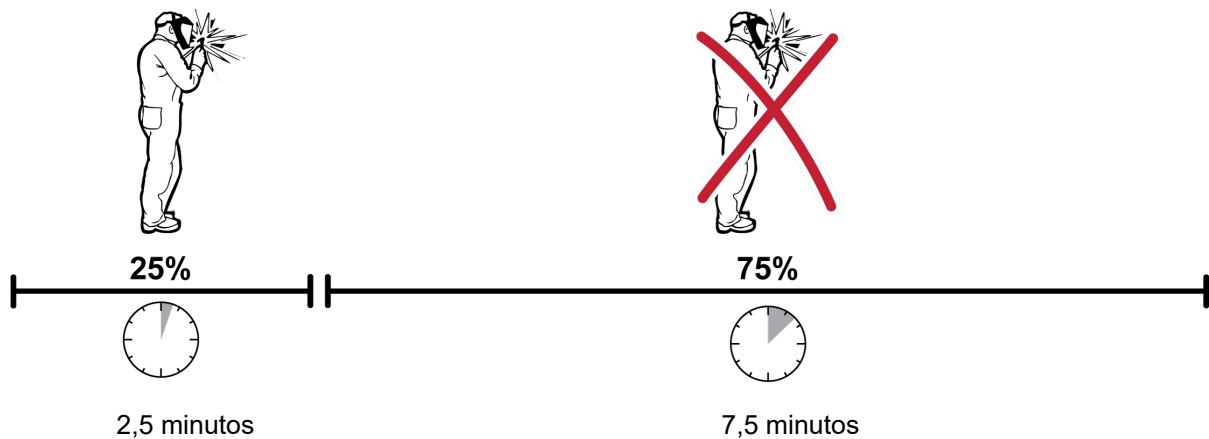

É possível seleccionar uma combinação diferente de ciclo de serviço e corrente de soldadura.

## 6 INTERFACE DO UTILIZADOR

Os regulamentos gerais de segurança para o manuseamento do equipamento encontram-se no capítulo "SEGURANÇA" deste manual. As informações gerais sobre o funcionamento encontram-se no capítulo "FUNCIONAMENTO" deste manual. Leia ambos os capítulos com atenção antes de começar a usar o equipamento.

Após a conclusão do arranque, é exibido o menu principal na interface do utilizador.

### 6.1 Ecrã inicial



1. Ajuste de tensão (codificador)
2. Ajuste da velocidade de alimentação do fio, navegação no menu e seleção (codificador do botão de pressão)
3. Botão de menu – Prima para aceder
4. Botão de recuar – Prima para retroceder
5. Visor – Vista inicial
  - a) Indicação da tensão
  - b) Indicação da velocidade de alimentação do fio
  - c) Descrição geral da configuração da máquina
  - d) Indicação da configuração sinérgica

### 6.2 Navegação

1. Codificador do lado esquerdo – utilizado para cortar a tensão no modo sinérgico GMAW ou para ajustar a tensão no modo manual GMAW.
2. Codificador do botão direito – utilizado para ajustar a espessura do material no modo sinérgico GMAW ou ajustar a velocidade de alimentação do fio no modo manual GMAW.
3. Botão de menu – fornece acesso ao menu do sistema, permitindo a configuração personalizada. Consulte Secção 6.3 "Modo sinérgico GMAW", página 25 e Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
4. Botão de recuar – o utilizador regressa ao ecrã anterior nos modos sinérgico GMAW ou manual GMAW.
5. Visor do utilizador – na vista inicial, o visor está segmentado em quatro secções:
  - a) Lado esquerdo – apresenta a tensão predefinida nos modos sinérgico GMAW ou manual GMAW e a tensão real durante a soldadura.
  - b) Lado direito – apresenta a espessura do material predefinida no modo sinérgico GMAW e a velocidade de alimentação do fio predefinida no modo manual GMAW. A corrente de soldadura também será apresentada durante a soldadura.
  - c) Fita da calha – fornece ao utilizador uma breve visão geral da configuração da máquina.
  - d) Fita do cabeçalho – fornece ao utilizador uma visão geral do material selecionado, do diâmetro do fio e do tipo de gás selecionado no modo sinérgico.



#### NOTA!


Após a soldadura, o visor mantém os últimos parâmetros reais de soldadura e a duração da soldadura durante 10 segundos.



### 6.3 Modo sinérgico GMAW

O modo sinérgico GMAW é um processo de soldadura de tensão constante onde a tensão e a velocidade de alimentação do fio estão relacionadas usando dados sinérgicos predeterminados, proporcionando desempenho de arco estável em todo o intervalo de uma determinada combinação de fio e gás.


O modo sinérgico funciona através dos modos de curto-circuito, globular e transferência de gotículas por pulverização.

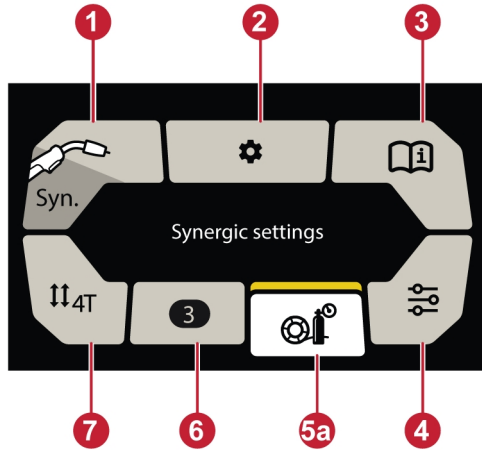

1. Seleção do processo
2. Definições
3. Informações
4. Variáveis de soldadura
5. Configurações sinérgicas
6. Tarefas
7. Seleção do acionamento

### 6.4 Modo manual GMAW

O modo manual GMAW é um processo de soldadura de tensão constante onde a tensão e a velocidade de alimentação do fio são definidas independentemente uma da outra.

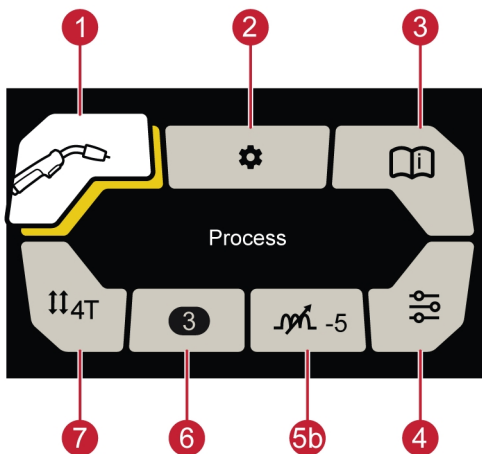

1. Seleção do processo
2. Definições
3. Informações
4. Variáveis de soldadura
5. Dinâmica do arco
6. Tarefas
7. Seleção do acionamento

Para seleccionar e introduzir qualquer um dos mosaicos, rode o codificador do botão de pressão direito para o mosaico pretendido e prima o codificador. Depois de o utilizador entrar, haverá várias opções para seleccionar.

1. **Process Selection** (Seleção do processo) – fornece a opção de selecionar o modo Sinérgico GMAW, Manual GMAW, SMW (MMA) ou Live GTAW.
2. **Settings** (Definições) – fornece a opção de configurar várias definições que podem ser selecionadas ou visualizadas pelo operador a nível do sistema.
  - Seleção de idioma
  - Unidade de medida (pol./mm)
  - Brilho do visor
  - Ativar comutação entre tarefas (várias tarefas disponíveis para o operador)
  - Reposição de fábrica
  - Acerca de (versão do software)



**NOTA!**

A reposição de fábrica eliminará todas as configurações personalizadas e redefinirá a unidade para a configuração original de fábrica. O tempo total do arco não será eliminado nem reposto à configuração de fábrica.

3. **Information** (Informações) – fornece a opção de configurar várias definições que podem ser selecionadas ou visualizadas pelo operador a nível do sistema.
  - Peças de desgaste e sobresselentes
  - Acessórios
  - Metais de enchimento
  - Manutenção geral
  - Manual do utilizador
4. **Weld Variables** (Variáveis de soldadura) – fornece a opção de definir variáveis de soldadura específicas que podem melhorar os resultados da solda.
  - **Arc dynamics** (Dinâmica do arco) – utilizado para ajustar a intensidade do arco de soldadura. As definições inferiores de controlo do arco tornam o arco mais suave, com menos salpicos de solda e melhor ação de humedecimento da poça de soldadura. As definições superiores de controlo do arco fornecem um arco com acionamento maior que pode aumentar a penetração da solda. O intervalo de definição é de -9 a +9.
  - **Preflow time** (Tempo de fluxo prévio) – o tempo durante o qual o gás de proteção flui antes de se formar o arco. O intervalo de definição é de 0,0 a 5,0 s.
  - **Creep start** (Arranque lento) – alimenta o fio a uma velocidade de alimentação do fio mais baixa do que a velocidade de alimentação do fio predefinida, até fazer contacto elétrico com a peça de trabalho, transitando para a velocidade de alimentação do fio predefinida. Definido como percentagem da velocidade de alimentação do fio predefinida.
  - **Burnback time** (Tempo de "burnback") – "Burnback" é um atraso no tempo entre a altura em que o fio começa a parar e a altura em que a fonte de alimentação interrompe a saída de soldadura. O intervalo de definição é de 0,01 a 0,35 s.  
Um tempo de "burnback" demasiado curto resultará num excesso de fio longo após a conclusão da soldadura, com o risco de o fio ficar preso no banho de fusão em solidificação. Um tempo de "burnback" demasiado longo resulta num excesso de fio menor, aumentando o risco de o arco voltar atrás e atingir a ponta de contacto.
  - **Postflow time** (Tempo de fluxo posterior) – O fluxo posterior de gás é o tempo durante o qual o gás de proteção flui depois de se extinguir o arco. O intervalo de definição é de 0,0 a 10,0 s.
5. **Modos GMAW:**
  - a) **Modo sinérgico GMAW:**  
**Synergic settings** (Definições sinérgicas) - Permite ao utilizador configurar a máquina para um tipo de fio, diâmetro do fio e combinação de gás específicos. Isto otimiza os parâmetros de soldadura, da espessura mínima à máxima de material que a máquina ou processo é capaz de soldar.

**NOTA!**


O aço suave (Fe) é utilizado no exemplo abaixo. Estão disponíveis outras combinações.

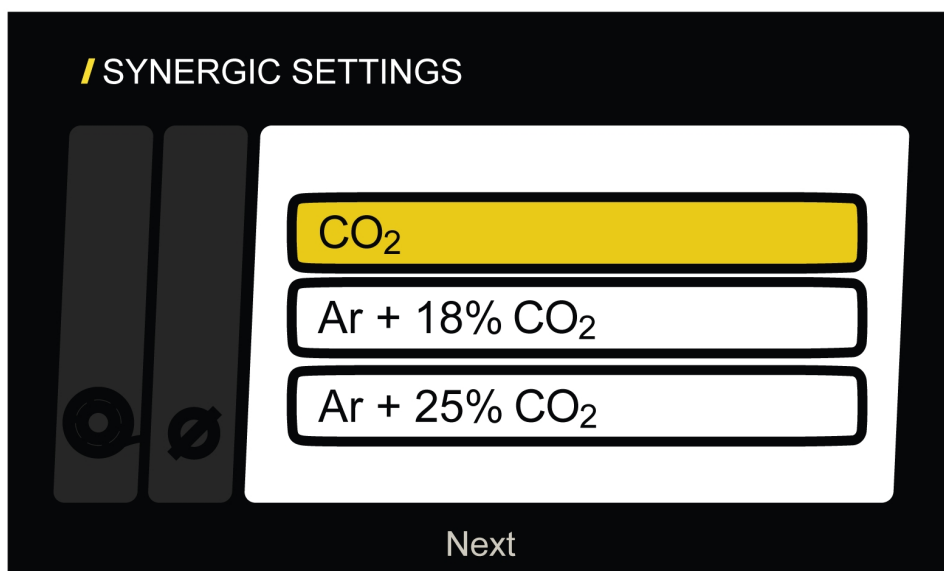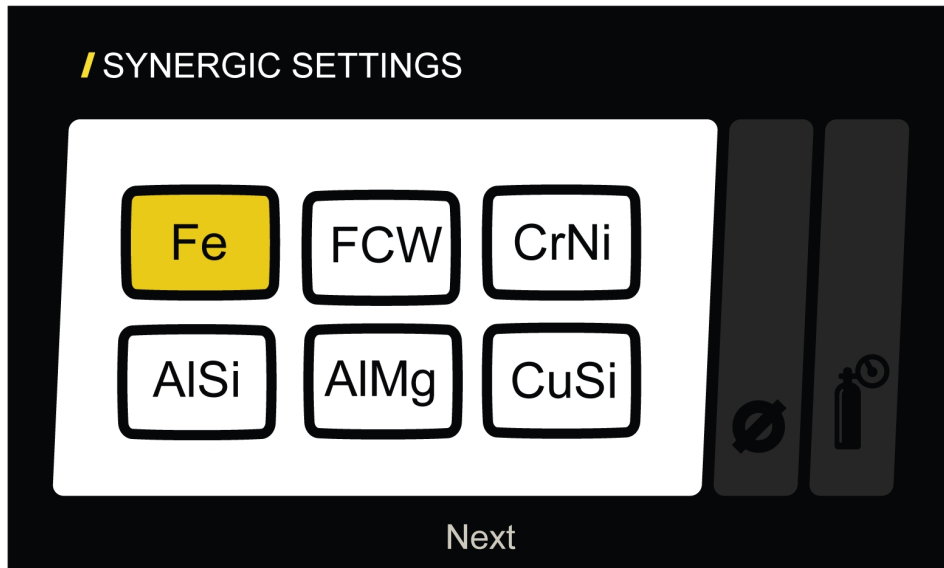

- b) **Modo manual GMAW:**
- Arc dynamics** (Dinâmica do arco) - Utilizado para ajustar a intensidade do arco de soldadura. As definições inferiores de controlo do arco tornam o arco mais suave, com menos salpicos de solda e melhor ação de humedecimento da poça de soldadura. As definições superiores de controlo do arco fornecem um arco com acionamento maior que pode aumentar a penetração da solda. O intervalo de definição é de -9 a +9.
6. **Jobs** (Tarefas) – fornece ao utilizador a opção de guardar e recuperar facilmente condições específicas de soldadura que são utilizadas frequentemente.
- **To create Jobs** (Para criar tarefas) – é necessário estabelecer os parâmetros de soldadura específicos que são desejados no modo sinérgico ou manual.
  - **To save Jobs** (Para guardar tarefas) – primeiro é necessário criar os parâmetros de soldadura. Aceda ao menu e selecione o mosaico de tarefas. Existem 10 tarefas individuais que podem ser criadas para cada definição de processo. Utilize o codificador do botão de pressão para selecionar o número de tarefa pretendido. Quando o número de tarefa pretendido estiver selecionado, prima e mantenha premido o codificador durante 2 segundos. A tarefa está agora guardada.  
Os parâmetros que são estabelecidos são apresentados no mosaico Tarefa e serão a tarefa ativa. O número da tarefa será apresentado no ecrã inicial.
  - **To delete Jobs** (Para eliminar tarefas) - Aceda ao menu e selecione o mosaico Tarefas. Utilize o codificador do botão de pressão para selecionar o número de tarefa pretendido. Quando o número de tarefa pretendido estiver selecionado, prima e mantenha premido o botão de recuar por 5 segundos. A tarefa é agora eliminada.
  - **Trigger Job Call** (Acionar chamada de tarefa) - permite ao utilizador acionar entre tarefas pré-programadas durante a soldadura. As tarefas individuais devem ser estabelecidas antes da utilização.  
No mosaico de definições, ative o Trigger Job Call (Acionar chamada de tarefa). Neste menu, a opção é selecionar 1 e 2 ou 1, 2 e 3, dependendo do número de tarefas que o utilizador pretende selecionar.  
Permite ao utilizador acionar/alternar entre as tarefas 1 e 2 ou as tarefas 1, 2 e 3 com o gatilho durante a soldadura.  
Trigger Job Call (Acionar chamada de tarefa) apenas funciona na configuração de gatilho 4T.
7. **Trigger Selection** (Seleção do gatilho) – fornece ao utilizador a capacidade de controlar a funcionalidade de gatilho.
- **2 tempos**  
Com 2 tempos, o fluxo prévio de gás começa quando prime o gatilho do maçarico de soldadura, se a função estiver ativa. Inicia-se então o processo de soldadura. Soltando o gatilho do maçarico para completamente a soldadura e inicia o fluxo posterior do gás, se a função estiver ativa.
  - **4 tempos**  
Com 4 tempos, o fluxo prévio de gás começa quando prime o gatilho do maçarico de soldadura e a alimentação do fio tem início quando este é solto, e a soldadura começa. O processo de soldadura continua até que o gatilho do maçarico seja premido novamente, a alimentação do fio e a soldadura param. Quando o gatilho do maçarico é libertado, inicia-se o fluxo posterior de gás.
  - **Ponto de solda**  
A função de ponto de solda permite ao utilizador definir um período específico de tempo de soldadura sempre que o gatilho do maçarico é premido. O intervalo de definição é de 0 a 10,0 s
  - **Soldadura por pontos**  
A função de soldadura por pontos permite ao utilizador definir dois tempos independentes: tempo de soldadura por pontos e tempo de permanência. Estes tempos serão repetidos enquanto o gatilho do maçarico é premido. Intervalo de definição: tempo de soldadura por pontos 0,0-10,0 s, tempo de permanência 0,0-10,0 s

## 6.5 Modo SMAW (MMA)

O modo manual GMAW é um processo de soldadura de tensão constante onde a tensão e a velocidade de alimentação do fio são definidas independentemente uma da outra.

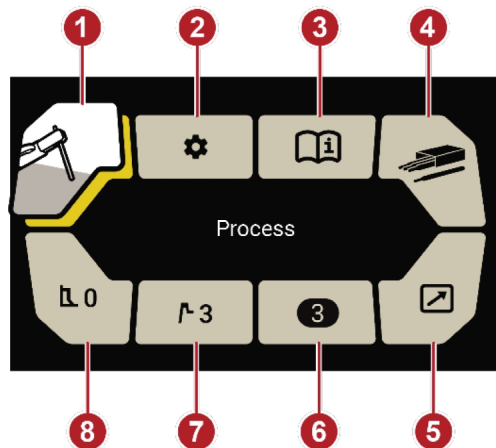


1. Seleção do processo
2. Definições
3. Informações
4. Tipo de eletrodo
5. Remoto
6. Tarefas
7. Início quente
8. Força do arco

1. **Process Selection** (Seleção do processo) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
2. **Settings** (Definições) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
3. **Information** (Informações) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
4. **Electrode type** (Tipo de eletrodo) – permite ao utilizador seleccionar entre eletrodos celulósicos (6010) ou básicos/rutilícos (a maioria dos outros). Isto determinará o tipo de característica de arco que é mais adequado para executar este tipo de eletrodo.
5. **Remote** (Remoto) - quando emparelhado com o controlo remoto MMA-4, a corrente/amperagem pode ser aumentada ou diminuída no local da solda.
6. **Jobs** (Tarefas) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
7. **Hot start** (Arranque a quente) – controla a quantidade de amperagem adicional no início do arco para evitar que o eletrodo se cole à peça de trabalho e impeça um arranque a frio no início da soldadura. Aumente o valor de arranque a quente se tiver dificuldade em atingir o arco ou diminua o valor de arranque a quente quando o eletrodo parecer queimar excessivamente no início da soldadura. (Intervalo 0-10).
8. **Arc force** (Força do arco) - controla a quantidade de amperagem adicional quando em condição de comprimento curto do arco. Aumente a percentagem de força do arco quando estiver numa junta de soldadura apertada ou estreita ou diminua a percentagem de força do arco ao soldar uma junta de soldadura normal. (Intervalo 0-10).

## 6.6 Modo Live GTAW

A soldadura GTAW funde o metal da peça de trabalho com um arco iniciado por um elétrodo de tungsténio sem consumo. A poça de fusão e o elétrodo estão protegidos por um gás de blindagem.

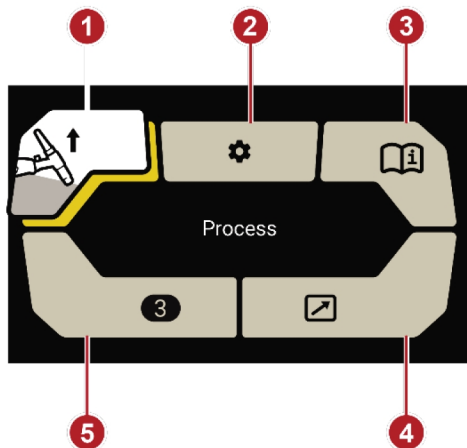

1. Seleção do processo
2. Definições
3. Informações
4. Remoto
5. Tarefas

1. **Process Selection** (Seleção do processo) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
2. **Settings** (Definições) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
3. **Information** (Informações) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.
4. **Remote** (Controlo remoto) - quando emparelhado com o controlo por pedal TWECO TIG, a corrente/amperagem pode ser aumentada ou diminuída no local de soldadura.
5. **Jobs** (Tarefas) – Consulte Secção 6.4 "Modo manual GMAW", página 25.

## 6.7 Guia de referência de ícones

	<b>GMAW manual</b>		<b>GMAW sinérgico</b>
	<b>Arco com elétrodo revestido</b>		<b>LIVE GTAW</b>
	<b>2T, Acionar ligar/desligar</b>		<b>4T, Acionar manter/bloquear</b>

	<b>Dinâmica do arco</b>		<b>Força do arco</b> Na soldadura de arco com elétrodo revestido, a amperagem aumenta quando o comprimento do arco é encurtado para reduzir ou eliminar o congelamento do elétrodo revestido para soldadura a arco elétrico na poça de soldadura.
	<b>Início quente</b> O aumento da amperagem ao aplicar o elétrodo para reduzir a aderência.		<b>Informações</b>
	<b>Tarefas</b>		<b>Remoto</b>
	<b>Definições</b>		<b>Soldadura por pontos</b>
	<b>Configuração sinérgica</b>		<b>Variáveis de soldadura</b>
	<b>Tipo de elétrodo</b>	<b>V</b>	<b>Tensão</b>
<b>A</b>	<b>Amperes</b>		<b>Velocidade de alimentação do fio</b>

# 7 MANUTENÇÃO

**NOTA!**

A manutenção regular é importante para um funcionamento seguro e fiável.

**CUIDADO!**

Os trabalhos de reparação e elétricos deverão ser efetuados por um técnico autorizado ESAB. Utilize apenas peças sobresselentes e de desgaste originais da ESAB.

**CUIDADO!**

Todos os compromissos de garantia dados pelo fornecedor deixam de existir se o cliente tentar executar qualquer trabalho no produto durante o período de garantia para retificar quaisquer avarias.

**AVISO!**

A alimentação de rede tem de ser desligada durante a limpeza e a manutenção.

**NOTA!**


 


Realize trabalhos de manutenção com maior frequência quando em condições extremamente poeirentas.

Antes de cada utilização, certifique-se de que:




- O produto e os cabos não estão danificados.
- O maçarico está limpo e não apresenta danos.

## 7.1 Manutenção de rotina

Plano de manutenção em condições normais. Verifique o equipamento antes de cada utilização.

Intervalo	Área a manter	
Cada uso	 Inspeção visual do regulador e da pressão	 Inspeção visual de consumível do maçarico
Semanalmente	 Inspeccione visualmente o corpo do maçarico e os consumíveis	 Inspeccione visualmente os cabos e as ligações. Substitua, se necessário

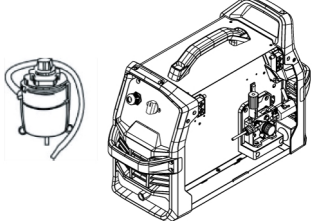

Intervalo	Área a manter	
De 3 em 3 meses	 <p data-bbox="603 405 903 461">Substitua todas as peças estragadas</p>	 <p data-bbox="1005 405 1343 461">Limpe o exterior da fonte de alimentação</p>
De 6 em 6 meses	 <p data-bbox="609 712 1391 835">Leve a unidade a um fornecedor de serviços autorizado para remover qualquer sujidade e pó acumulados do interior. Isto pode precisar ser feito com mais frequência em condições de excecional sujidade.</p>	

## 7.2 Manutenção da fonte de alimentação e do alimentador de fio


Uma prática geral é efetuar esta limpeza da fonte de alimentação sempre que uma bobina do fio for substituída.

**AVISO!**

Utilize sempre luvas de segurança e óculos de proteção durante a limpeza.

**Procedimento de limpeza da fonte de alimentação e do alimentador de fio:**

- 1) Desligue a fonte de alimentação da tomada elétrica.
- 2) Abra a porta lateral da bobina e liberte a tensão do rolete de pressão rodando o parafuso de tensão (1) para a esquerda e, em seguida, desloque-o para fora.
- 3) Retire o maçarico, o fio e a bobina do fio.
- 4) Utilize uma linha aérea seca de baixa pressão para limpar o interior da fonte de alimentação, e as grelhas de entrada e saída de ar da fonte de alimentação.
- 5) Inspeccione a guia de entrada do fio (4), o rolo de acionamento (3) e a entrada do maçarico (2) quanto a desgaste. Se algum item estiver gasto, substitua imediatamente. Consulte Secção 11.3 "PEÇAS DE DESGASTE", página 42 para encomendar itens de substituição.
- 6) Retire e limpe o rolete de alimentação (3) com uma escova suave. Limpe o rolete de pressão anexado ao mecanismo de alimentação de fio com uma escova suave.

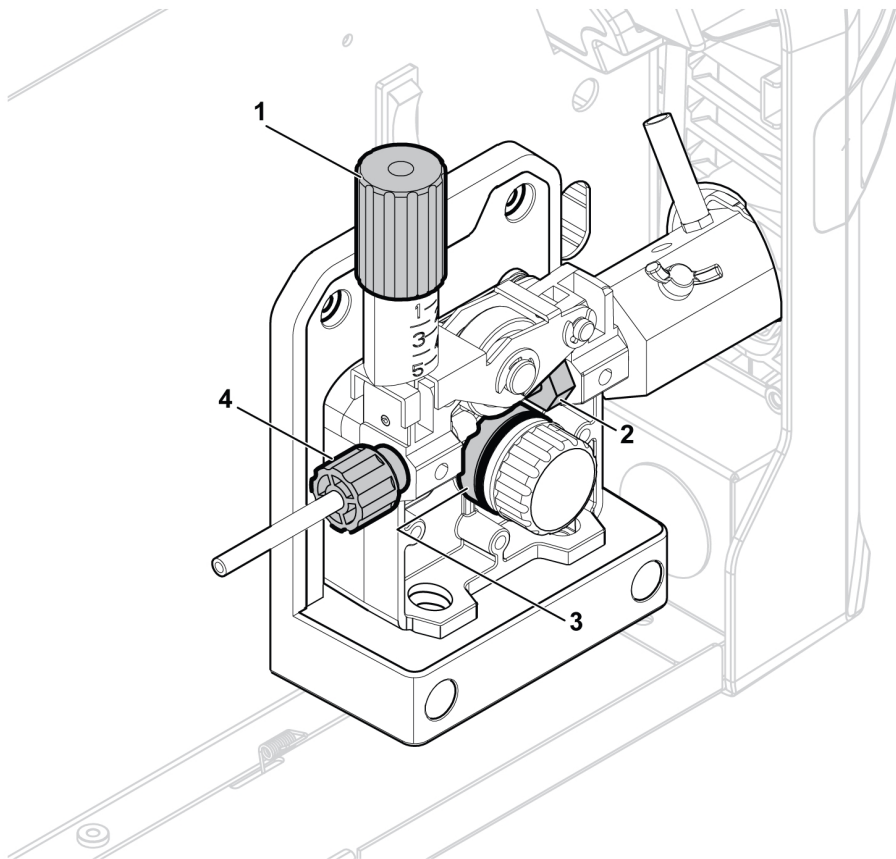

## 7.3 Manutenção do maçarico e do revestimento

### Procedimento de limpeza do maçarico e do revestimento:

- 1) Desligue a fonte de alimentação da tomada elétrica.
- 2) Abra a porta lateral da bobina e liberte a tensão do rolete de pressão rodando o parafuso de tensão para a esquerda e, em seguida, desloque-o para fora.
- 3) Retire o fio e a bobina de fio.
- 4) Retire o maçarico da fonte de alimentação e retire a ponta de contacto e o bocal.
- 5) Limpe o revestimento utilizando ar comprimido seco a baixa pressão na extremidade do revestimento instalada mais perto da fonte de alimentação.
- 6) Volte a instalar o bocal e a ponta de contacto.

## 8 CÓDIGOS DE ERRO

O código de erro é utilizado para indicar a ocorrência de uma avaria no equipamento. Os erros são indicados pelo texto "Error", seguido pelo número do código de erro apresentado no visor.

### 8.1 Descrições de códigos de erros

Os códigos de erro que o utilizador pode resolver estão enumerados abaixo. Se for apresentado qualquer outro código de erro, contacte um técnico de assistência autorizado da ESAB.

Códigos de erro	Título	Apresentar informações	Descrição	Ação
002	Gatilho encurtado	<b>Error 002</b> Gatilho encurtado	Existe uma avaria no maçarico ou no conector de 8 pinos.	Solte o gatilho.
205	Subtensão da alimentação elétrica	<b>Error 205</b> Mains power under voltage	O produto detetou que a alimentação elétrica de entrada está fora das especificações do produto.	Certifique-se de que a alimentação elétrica está dentro das especificações do produto.
205	Sobretensão da alimentação elétrica	<b>Error 205</b> Mains power over voltage	O produto detetou que a alimentação elétrica de entrada está fora das especificações do produto.	Certifique-se de que a alimentação elétrica está dentro das especificações do produto.
206	Temperatura excessiva	<b>Error 206</b> Temperatura excessiva	A unidade tem sobreaquecido e desligado para permitir que a ventoinha arrefeça. A soldadura pode ser retomada quando a unidade tiver arrefecido.	Espere até a temperatura arrefecer.
215	Verificação de bloqueio (ARCO COM ELÉTRODO REVESTIDO)	<b>Error 215</b> Temperatura excessiva	O eletrodo revestido fica preso à peça de trabalho. Elimine o curto-circuito e desligue a alimentação para retomar a soldadura.	Partir o eletrodo revestido preso.
215	Verificação de bloqueio (GTAW)	<b>Error 215</b> Temperatura excessiva	O eletrodo de tungsténio fica preso à peça de trabalho. Elimine o curto-circuito e desligue a alimentação para retomar a soldadura.	Partir o eletrodo de tungsténio preso.
216	Corrente excessiva	<b>Error 216</b> Corrente de saída excedida	A amperagem de saída excedeu o máximo de design.	Reduza as definições e retome a soldadura.
216	Curto-circuito na saída	<b>Error 216</b> Curto-circuito na saída	Foi detetado um curto-circuito durante a ativação da saída.	Elimine a condição de curto-circuito.

## 9 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Efetue estas verificações e inspeções antes de chamar um técnico de assistência autorizado.

<b>Tipo de avaria</b>	<b>Medida corretiva</b>
Porosidade no metal de soldadura	Verifique se a garrafa de gás não está vazia.
	Verifique se o regulador de gás não está fechado.
	Verifique o tubo flexível de entrada de gás quanto a fugas ou obstruções.
	Verifique se está ligado o gás correto e se é usado o fluxo de gás correto.
	Mantenha o mínimo possível de distância entre o bico do maçarico GMAW e a peça de trabalho.
	Não trabalhe em áreas onde sejam frequentes correntes de ar que possam afetar o gás de proteção.
	Antes de soldar, certifique-se de que a peça de trabalho está limpa, sem óleo ou gordura na superfície.
Problemas na alimentação do fio	Certifique-se de que o travão da bobina de fio é ajustado corretamente.
	Certifique-se de que o rolete de alimentação é do tamanho correto e não se encontra desgastado.
	Certifique-se de que os rolos de alimentação estão definidos com a pressão correta.
	Certifique-se de que é utilizada a ponta de contacto correta e que esta não se encontra desgastada.
	Certifique-se de que o revestimento é do tamanho e tipo certos para o fio.
	Certifique-se de que o revestimento não é dobrado, de forma a não causar fricção entre o revestimento e o fio.
Problemas de soldadura GMAW (MIG)	Certifique-se de que o maçarico está ligado com a polaridade correta.
	Substitua a ponta de contacto, caso esta tenha marcas de arco no orifício que causem uma tração excessiva no fio.
	Certifique-se de que usa o gás de proteção, o fluxo de gás, a tensão, a corrente de soldadura, a velocidade de deslocação e o ângulo do maçarico corretos.
	Certifique-se de que o cabo de trabalho tem contacto adequado com a peça de trabalho.
Problemas básicos de soldadura SMAW (MMA)	Certifique-se de que usa a polaridade correta. O suporte de eletrodo está, geralmente, ligado à polaridade positiva e o cabo de trabalho à polaridade negativa.

Tipo de avaria	Medida corretiva
Problemas de soldadura GTAW (TIG)	<p data-bbox="563 248 1294 309">Certifique-se de que o maçarico GTAW está ligado à fonte de alimentação:</p> <p data-bbox="563 327 1382 387">Ligue o maçarico GTAW ao terminal negativo de soldadura [-] e ligue o cabo de massa de soldadura ao terminal positivo de soldadura [+].</p> <p data-bbox="563 405 1246 439">Utilize apenas gás 100% de argon para soldadura GTAW.</p> <p data-bbox="563 456 1313 517">Certifique-se de que o regulador/medidor de fluxo está ligado à garrafa de gás.</p> <p data-bbox="563 535 1386 595">Certifique-se de que o tubo de gás do maçarico GTAW está ligado ao conector de saída de gás na parte da frente da fonte de alimentação.</p> <p data-bbox="563 613 1390 674">Certifique-se de que a braçadeira de trabalho tem contacto adequado com a peça de trabalho.</p> <p data-bbox="563 692 1318 752">Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada e que o processo de soldadura GTAW está selecionado.</p> <p data-bbox="563 770 1318 804">Certifique-se de que todas as ligações estão firmes e sem fugas.</p>
Sem alimentação/sem arco	<p data-bbox="563 826 1318 887">Verifique se o interruptor da fonte de alimentação recebida está ligado.</p> <p data-bbox="563 904 1238 938">Verifique se é exibida uma falha de temperatura no visor.</p> <p data-bbox="563 956 1086 990">Verifique se o disjuntor do sistema disparou.</p> <p data-bbox="563 1008 1329 1068">Verifique se os cabos de alimentação, de soldadura e de retorno estão corretamente ligados.</p> <p data-bbox="563 1086 1238 1120">Verifique se o valor definido para a corrente está correto.</p> <p data-bbox="563 1137 1102 1171">Verifique os fusíveis da fonte de alimentação.</p>
A protecção contra sobreaquecimento dispara frequentemente.	<p data-bbox="563 1180 1342 1279">Certifique-se de que não se encontra a exceder o ciclo de serviço recomendado para a corrente de soldadura utilizada. Consulte Secção .</p> <p data-bbox="563 1296 1270 1357">Certifique-se de que as entradas ou saídas de ar não estão obstruídas.</p>

## 10 ENCOMENDAR PEÇAS SOBRESSELENTES

---



### **CUIDADO!**

Os trabalhos de reparação e elétricos deverão ser efetuados por um técnico autorizado ESAB. Utilize apenas peças sobresselentes e de desgaste originais da ESAB.


O Rogue EMP 210 PRO foi concebido e testado de acordo com as normas internacionais **IEC/EN 60974-1** e **IEC/EN 60974-1 Classe A**. Depois de terminada a assistência ou trabalho de reparação, é da responsabilidade da pessoa ou pessoas que efetuaram o trabalho certificar-se de que o produto está em conformidade com os requisitos das normas acima mencionadas.

As peças sobressalentes e de desgaste podem ser encomendadas junto do representante ESAB mais próximo; consulte [esab.com](http://esab.com). Quando fizer a encomenda, indique o tipo de produto, o número de série, a designação e o número da peça sobresselente de acordo com a lista de peças sobresselentes. Isto facilita o despacho e assegura uma entrega correta.

A lista de peças sobressalentes é publicada num documento separado que pode ser transferido da Internet: [www.esab.com](http://www.esab.com)


# ANEXO

## DIAGRAMA DA CABLAGEM

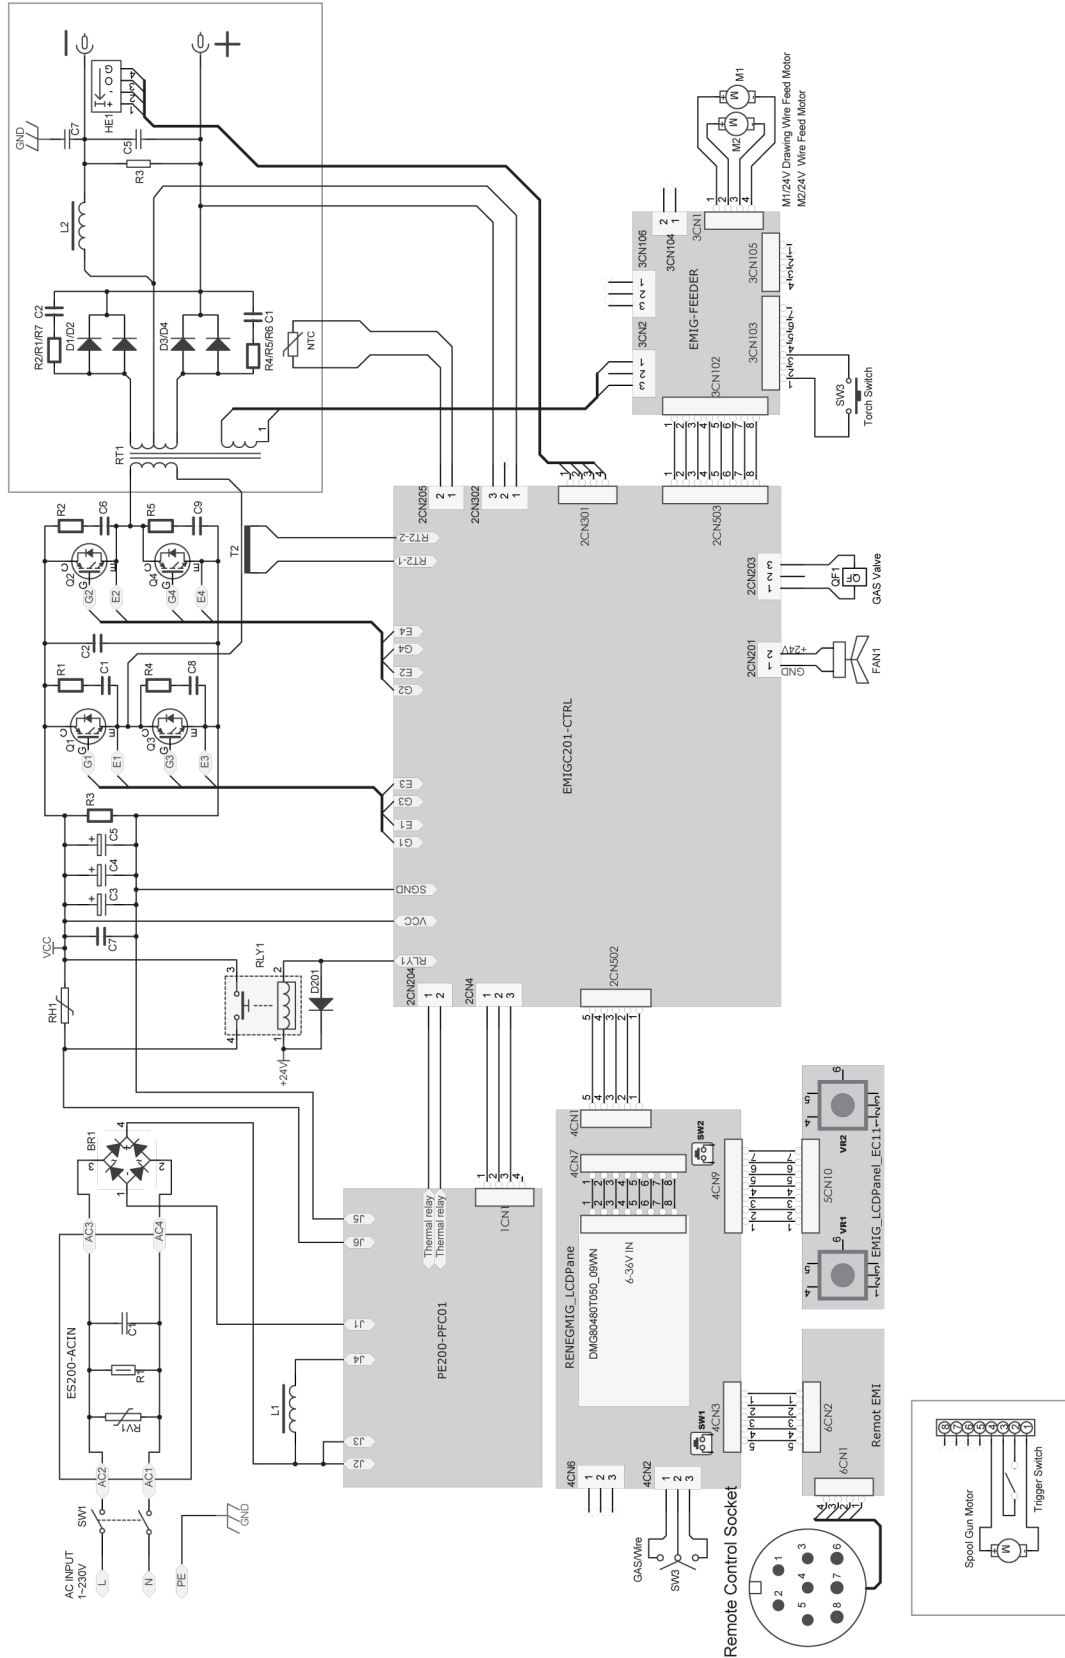



## NÚMEROS DE ENCOMENDA

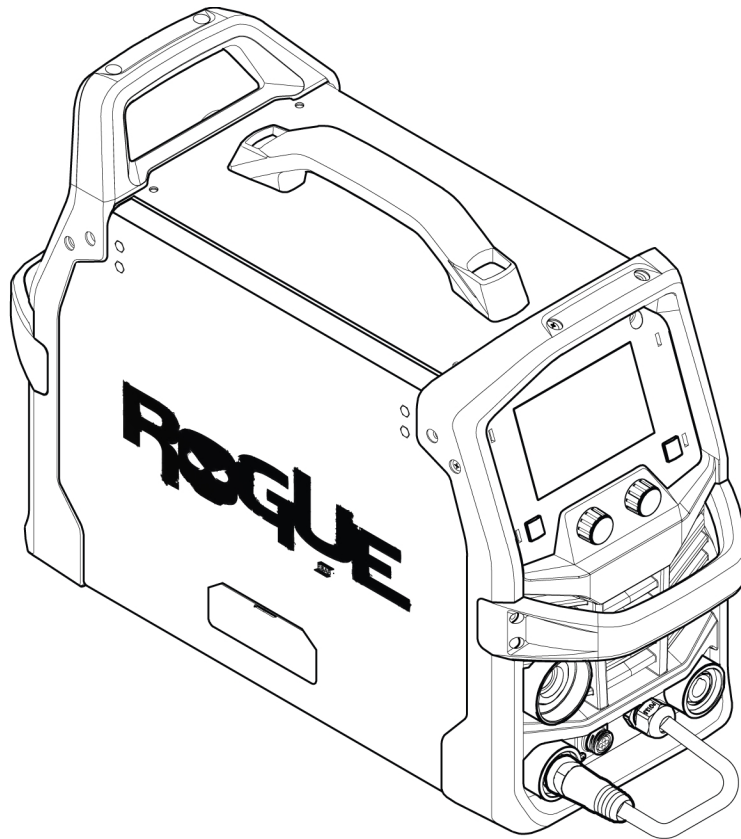

Ordering number	Denomination	Type	Notes
0700 301 092	Power source with wire feeder	Rogue EMP 210 PRO	EU

Poderá consultar a documentação técnica disponível na Internet em: [www.esab.com](http://www.esab.com)

**PEÇAS DE DESGASTE**

<b>Número de encomenda</b>	<b>Denominação</b>	<b>Tamanhos de fio</b>
	<b>Rolos de transmissão</b>	
0367556001	Rolo de alimentação para V	0,6 e 0,8 mm
0367556002	Ranhura V do rolo de alimentação	0,8/1,0 mm
0367556003	Ranhura V do rolo de alimentação	1,0 e 1,2 mm
0367556004	Ranhura U do rolo de alimentação	1,0/1,2 mm
0349312497	Rolo de transmissão, ranhura V serrilhada	0,9/1,2 mm
0558102928	Guia do fio, entrada	
0558102929	Guia do fio, saída	
0558102930	Veio da chave de transmissão do motor	

**ACESSÓRIOS**

0460 330 880	Carrinho de 2 rodas com suporte do cilindro
0700 025 220	MXL 201, ligação Euro, 3 m
0700 025 221	MXL 201, ligação Euro, 4 m
0349 312 105	Mangueira de gás, 4,5 m
0700 006 901	Conjunto de cabos da braçadeira de trabalho, 3 m, 16 mm <sup>2</sup> , 35-50 OKC
0700 006 900	Conjunto de elétrodos para suporte de elétrodos, 3 m, 16 mm <sup>2</sup> , 35-50 OKC
0700 500 084	MMA 4, Controlo remoto, 10 m
W4014450	Controlo por pedal TIG, conetor de 8 pinos de 4,5 m



# A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Para obter informações de contacto, visite <http://esab.com>

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

[manuals.esab.com](http://manuals.esab.com)



CE

