



RobustFeed PRO



دليل التعليمات



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to
The Low Voltage Directive 2014/35/EU
The EMC Directive 2014/30/EU
The RoHS Directive 2011/65/EU

Type of equipment

Welding wire feeder

Type designation

Robust Feed Pro, from serial number 904 xxx xxxx
Robust Feed Pro Offshore, from serial number 904 xxx xxxx

Robust Feed Pro and Robust Feed Pro Offshore can be equipped with Euro type or Tweco 4 type welding torch connectors.

Robust Feed Pro and Robust Feed Pro Offshore can include welding torch-cooling connections.

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA**Name, address, and telephone No:**

ESAB AB
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN 60974-5:2013, Arc Welding Equipment – Part 5: Wire feeders
EN 60974-10:2014 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Gothenburg

2019-05-15

Signature

Pedro Muniz

Position

Standard Equipment Director

CE 2019




5	الأمان	1
5	1.1 معنَى الرموز	
5	1.2 احتياطات الأمان	
8	مقدمة	2
8	2.1 المعدة	
9	البيانات الفنية	3
11	التركيب	4
11	4.1 تعديلات الرفع	
13	التشغيل	5
14	5.1 الحد الأقصى الموصى به لقيم التيار لمجموعة كابلات التوصيل	
15	5.2 الوصلات وأجهزة التحكم	
15	5.3 وصلة سائل التبريد	
16	5.4 تعديل مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيئي	
18	5.5 مفتاح مجموعة التسخين (أنواع Offshore المختلطة فقط)	
18	5.6 إجراء بدء التشغيل	
18	5.7 الإضاءة داخل وحدة تغذية السلك	
18	5.8 وصلة سائل التبريد	
18	5.9 مكبح البكرة	
19	5.10 تغيير السلك وتحميله	
19	5.11 تغيير أسطوانات التغذية	
20	5.12 تغيير موجات السلك	
20	5.12.1 موجة سلك الإدخال	
20	5.12.2 موجة السلك الأوسط	
21	5.12.3 موجة سلك الإخراج	
21	5.13 ضغط الأسطوانة	
22	5.14 حجرة تخزين القطع المعرضة للبلل	
23	5.15 تركيب مجموعة العجلات	
23	5.15.1 تركيب العجلات في إطار مجموعة العجلات	
24	5.15.2 وحدة تغذية السلك في الوضع الرأسي	
24	5.15.3 وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي	
25	5.16 تركيب كل من مجموعة العجلات وملحق تحريير ضغط المشغل	
27	5.17 تثبيت Marathon Pac™	
29	لوحة التحكم	6
29	6.1 Pro	
29	6.1.1 لوحة التحكم الخارجية	
30	6.1.2 لوحة التحكم الداخلية	
30	6.2 ضبط وحدة قياس السرعة (النظام المهترئ/الإمبراطوري)	
31	6.3 تفسيرات الوظائف	
32	6.4 مؤشر درجة الحرارة الزائدة	
32	6.5 القيم المقيسية	
32	6.6 ضبط تدفق الغاز	

33	تدوير لوحة التحكم	6.7
34	الصيانة	7
34	الفحص والتنظيف والاستبدال	7.1
34	معايرة القويم المقيسة والتحقق من صحتها	7.2
35	استكشاف الأعطال وإصلاحها	8
36	طلب قطع الغيار	9
37	مخطط	
39	أرقام الطلب	
40	القطع المعرضة للبلية	
42	الملحقات	


1 الأمان

1.1 معنى الرموز

كما يتم استخدامه في الدليل بالكامل: ينعني انتبه! احتس!

<p>خطر! </p> <p>ينعني أخطاراً قريبة والتي ستؤدي إلى حدوث إصابات مباشرة أو إصابات بدنية خطيرة أو الوفاة، إذا لم يتم تجنبها.</p>
<p>تحذير! </p> <p>ينعني أخطار محتملة والتي قد تؤدي إلى حدوث إصابات بدنية خطيرة أو الوفاة.</p>
<p>تنبيه! </p> <p>ينعني أخطار قد تؤدي إلى حدوث إصابات بدنية بسيطة.</p>



تحذير! 

قبل الاستخدام، اقرأ دليل التعليمات وافهمه واتبع الملصقات، وممارسات سلامة صاحب العمل وأوراق بيانات الأمان (SDS).

1.2 احتياطات الأمان

يتحمل مسئولية ESAB المسؤولة المطلقة في ضمان امتثال لكل العاملين بالمعدة أو بالقرب منها بكل احتياطات الأمان المرتبطة. ويجب أن تفي احتياطات الأمان بالمتطلبات التي تنطبق على نوع المعدة. يجب الامتثال للتوصيات التالية بالإضافة إلى القوانين القياسية التي تنطبق على مكان العمل.

يجب تنفيذ كل الأعمال بواسطة موظف مدرب وعلى معرفة جيدة بتشغيل المعدة. قد يتسبب التشغيل غير الصحيح للمعدة في حدوث مواقف خطيرة والتي قد تؤدي إلى إصابة المشغل وتلف المعدة.

- يجب على أي شخص يستخدم المعدة أن يكون على دراية بما يلي:
 - تشغيلها
 - مكان مفاتيح الإيقاف في حالة الطوارئ
 - وظيفتها
 - احتياطات الأمان المرتبطة
 - اللحام أو القطع أو العمليات الأخرى المنطبقة للمعدة
- يجب أن يضمن المشغل ما يلي:
 - عدم وجود أي شخص غير مخول في منطقة عمل المعدة عند بدء تشغيلها
 - عدم وجود أي شخص غير محمي عند تشغيل القوس الكهربائي أو بدء العمل بالمعدة
- يجب أن يكون مكان العمل:
 - مناسباً للعرض
 - خالياً من التيارات الهوائية
- معدات الأمان الشخصية:
 - قم دائماً بارتداء معدات الأمان الشخصية، مثل نظارات الأمان والملابس المقاومة للحب
 - وقفازات الأمان
 - لا ترتد العناصر السائبة، مثل الوشاحات والأساور والخواتم، إلخ، والتي قد تنحسر وتسبب حروقاً
- الاحتياطات العامة:
 - تأكد من توصيل كابل التيار العائد بإحكام
 - يجب عدم العمل في المعدة عالية الفولطية إلا بواسطة فني كهربائي مؤهل
 - يجب تمييز معدة إطفاء حريق مناسبة بصورة واضحة ووضعها في متناول اليد
 - يجب عدم تنفيذ عمليات التزييت والصيانة على المعدة أثناء التشغيل

تحذير!

قد يتسبب اللحام والقطع القوسي في إصابتك أنت والأشخاص الآخرين. اتبع الاحتياطات الوقائية أثناء اللحام والقطع

الصدمة الكهربائية - قد تتسبب في الوفاة

- لا تلمس الأجزاء الكهربائية المكهربة أو الإلكتروتودات بالجلد المكشوف أو القفازات المبللة أو الملابس المبتلة.
- اعزل نفسك عن العمل والأرض.
- تأكد من أمان موقعك في العمل

الحقول الكهربائية والمغناطيسية - قد تشكل خطورة على الصحة

- يجب أن يتشيري عاملو اللحام الذين يستعملون منظمات ضربات القلب الطبي قبل إجراء اللحام. قد تتداخل الحقول الكهرومغناطيسية مع بعض منظمات ضربات القلب.
- قد تتسبب الحقول الكهرومغناطيسية في تأثيرات صحية أخرى غير معروفة.
- يجب أن يتبع عاملو اللحام الإجراءات التالفة للتعويض من التعرض للحقول الكهرومغناطيسية:
 - قم بتوجيه كوابل الإلكتروتود والعمل معًا من الجانب ذاته بالنسبة لجسمك.
 - قم بتثبيتها بشريط لاصق عند الإمكان. لا تضع جسمك بين المشغل وكابلات العمل. لا تقم أبدًا بلف المشغل أو كوابل العمل حول جسمك.
 - حافظ على مصدر طاقة اللحام والكابلات بعيدة بقدر الإمكان عن جسمك.
 - قم بتوصيل كابل العمل بقطعة العمل على مسافة قريبة بقدر الإمكان من المنطقة التي يتم لحامها.

الأدخنة والغازات - قد تشكل خطورة على الصحة

- أبعد رأسك عن الأدخنة
- استخدم أداة تهوية أو استخلص عند القوس الكهربائي، أو كل يوم، لإبعاد الأدخنة والغازات عن منطقة التنفس والمنطقة العامة.

أشعة القوس الكهربائي - قد تصيب عينيك وتحرق الجلد

- قم بحماية عينيك وجسمك. استخدم واقي اللحام الصحيح وعدسة التصفية وارتد ملابس واقية
- قم بحماية الأشخاص الموجودين بجوارك باستخدام الواقيات أو الوسائد المناسبة

الضوضاء - قد تتسبب الضوضاء الزائدة في الإضرار بالسمع

- قم بحماية أذنيك. استخدم سدادات الأذن أو أي وسيلة حماية أخرى للسمع.

الأجزاء المتحركة - قد تتسبب في حدوث إصابات

- حافظ على إغلاق كل الأبواب والألواح والأغطية وتثبيتها في أماكنها. اطلب من الموظفين المؤهلين فقط فك الأغطية لتنفيذ الصيانة واستكشف الأعطال وإصلاحها حسب الحاجة. أعد تركيب الألواح أو الأغطية وأغلق الأبواب عند الانتهاء من الصيانة وقبل بدء تشغيل المحرك.
- أوقف المحرك قبل تركيب الوحدة أو توصيلها.
- أبعد اليدين والشعر والملابس الفضفاضة والأدوات عن الأجزاء المتحركة.

**خطر الحريق**


- قد يتسبب الشرر (الشظايا) في حدوث حريق. وبالتالي تأكد من عدم وجود مواد سريعة الاشتعال بالقرب منك
- يجب عدم استخدام على الحاويات المغلقة.

العتل - اتصل للحصول على مساعدة أحد الخبراء في حالة حدوث عطل.


احم نفسك والآخرين من حولك!

تنبيه!

هذا المنتج مخصص للحام القوسي فقط.

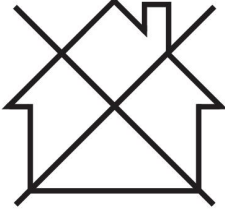**تنبيه!**

المعدة من الفئة "أ" غير مخصصة للاستخدام في الأماكن السكنية، حيث يتم توفير الطاقة الكهربائية بواسطة نظام إمداد الفولطية العام من خفض الفولطية. قد تواجه صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكهرومغناطيسي للمعدة من الفئة "أ" في تلك الأماكن، بسبب الإزعاج الناتج عن الأعمال أو الإشعاعات على حد سواء.

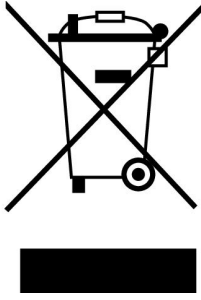**ملاحظة!****تخلص من المعدة الإلكترونية في منشأة إعادة التدوير!**

امتثالاً للتوجيه الأوروبي رقم 2012/19/EC حول المعدات الكهربائية والإلكترونية، وتنفيذه وفقاً للوائح المحلية، فإنه يجب التخلص من المعدات الكهربائية و/أو الإلكترونية التي وصلت إلى نهاية عمرها في منشأة إعادة التدوير.

بصفتك الشخص المسؤول عن المعدة، فإنك تتحمل مسؤولية الحصول على المعلومات حول محطات التجميع المعتمدة.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بأقرب وكيل ESAB.

توفر ESAB مجموعة من ملحقات اللحام ومعدات الحماية الشخصية للشراء. للحصول على المعلومات المتعلقة بالطلب، تفضل بالاتصال بوكيل ESAB المحلي، أو تفضل بالاتصال بنا على موقع الويب.

2 مقدمة

إن وحدة تغذية السلك RobustFeed PRO مخصصة للحام MIG/MAG إلى جانب مصادر طاقة اللحام التالية:

- Warrior™ 400i CC/CV
- Warrior™ 500i CC/CV
- Warrior™ 400i MV
- Warrior™ 350i MV

تتوفر وحدة تغذية السلك بأنواع مختلفة (راجع ملحق "أرقام الطلب").

تأتي وحدات تغذية السلك مع حكمة الغلق وتحتوي على آليات لتغذية السلك تدفع بأربع عجلات بالإضافة إلى إلكترونيات التحكم.

يمكن استخدامها مع سلك من Marathon Pac™ من ESAB أو من بكرة سلك (بقطر قياسي يبلغ 200 ملم و300 ملم).

يمكن وضع وحدة تغذية السلك على حامل متحرك، أو تعليقها فوق مكان العمل، أو وضعها على الأرض (في الوضع الرأسي أو الأفقي ومع مجموعة العجلات أو من دونها).


يمكن العثور على ملحقات ESAB الخاصة بالمنتجات في فصل "الملحقات" في هذا الدليل.

2.1 المعدة

يأتي جهاز RobustFeed PRO مزودًا بما يلي:

- دليل التشغيل
- دليل البدء السري
- تعليمات الأمان

يمكن تنزيل أدلة التشغيل باللغات الأخرى من الإنترنت: manuals.esab.com

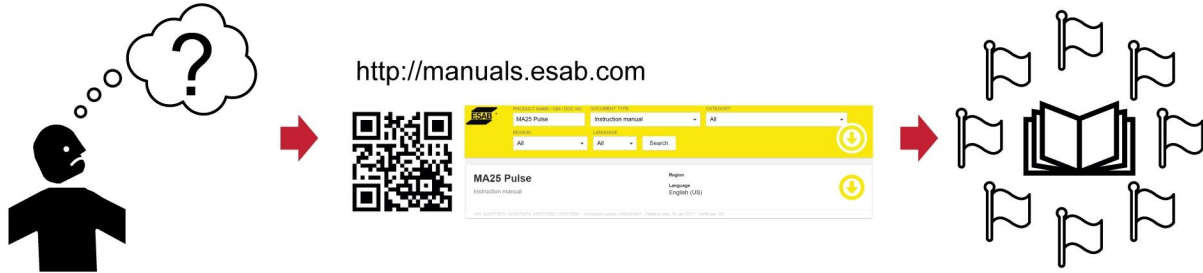

3 البيانات الفنية

230-xxx-xxxx، صالحة من الرقم المسلسل RobustFeed PRO	
42 فولت تيار متردد، 50-60 مرتز	فولطية مصدر إمداد الطاقة
181 فولت أمبير	متطلبات الطاقة
4.3 أمبير	تيار الإمداد المقدر I _q
بيانات الإعدادات:	
0.8-25.0 مترًا/الدقيقة (32-984 بوصة/الدقيقة)	سرعة تغذية السلك
إيقاف التشغيل أو التشغيل	البدء بببطء
ثنائي الأشواط أو رباعي الأشواط	ثنائي الأشواط/رباعي الأشواط
صلب أو ذو قلب	تحميد السلك
من 0 ثنائية (OFF "إيقاف التشغيل") إلى 5 ثوان	حشو النقرات
EURO، Tweco رقم 4، Tweco رقم 5	وصلة المشعل
300 ملم (12 بوصة)	الحد الأقصى لقطر بكرة السلك
أبعاد السلك:	
2.0-0.6 ملم (0.023-64/5 بوصة)	الحددي
1.6-0.6 ملم (0.023-16/1 بوصة)	الفولاذ المقاوم للصدأ
1.6-1.0 ملم (0.040-16/1 بوصة)	الألومنيوم
2.4-0.9 ملم (0.035-32/3 بوصة)	السلك ذو القلب
الوزن:	
16.9 كجم (37.1 رطلاً)	RobustFeed PRO
17.2 كجم (37.8 رطلاً)	RobustFeed PRO, Water
17.3 كجم (38.1 رطلاً)	RobustFeed PRO Offshore
17.6 كجم (38.7 رطلاً)	RobustFeed PRO Offshore, Water
16.9 كجم (37.1 رطلاً)	RobustFeed PRO, Tweco
17.3 كجم (38.1 رطلاً)	RobustFeed PRO Offshore, Tweco
18.5 كجم (40.8 رطلاً)	الحد الأقصى لوزن مكب السلك
430×250×595 ملم (16,9×9,8×23,4 بوصات)	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) لجهاز RobustFeed PRO
20- درجات مئوية إلى +55 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل
40- درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة النقل والتخزين
جميع الأنواع المخصصة للحام MIG/MAG	غاز التغطية
5 بار (0.5 ميغاباسكال)	الحد الأقصى لضغط الغاز
سائل التبريد المختلط الجاهز من ESAB	سائل التبريد (لكل من "RobustFeed PRO, Water" و "RobustFeed PRO Offshore, Water")
5 بار (0.5 ميغاباسكال)	الحد الأقصى لضغط سائل التبريد
الحمل المسموح به عند +40 درجة مئوية:	
550 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 50%
500 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 60%

230-xxx-xxxx RobustFeed PRO، صالحة من الرقم المسلسل	
400 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 100%
الحمل المسموح به عند 55+ درجة مئوية:	
550 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 50%
500 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 60%
400 أمبير	دورة تشغيل بنسبة 100%
IP44	فئة الاحاوية

دورة التشغيل

تشير دورة التشغيل إلى الوقت كنسبة مئوية لفترة تبليغ عشر دقائق، والتي يمكنك خلالها اللحام أو القاطع بحمل معين بدون حدوث حمل مفرط.

فئة الاحاوية

يشير رمز IP إلى فئة الاحاوية، أي درجة الحماية من التعرض للاختراق بواسطة أجسام صلبة أو بواسطة المياه.

المعدة التي تحمل علامة IP44 مخصصة للاستخدام في الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة ويمكنك أن تتحمل طرشة المياه من كل الاتجاهات.

4 التركيب

يجب تنفيذه عملياً التركيب بواسطة شخص محترف فقط.

تحذير!




عند اللحام في بيئية يزداد فيها الخطر الكهربائي، يمكن استخدام مصادر الطاقة المخصصة لهذه البيئية فقط. وتكون مصادر الطاقة هذه مميزة بالرمز [S].

تنبيه!



هذا المنتج مخصص للاستخدام الصناعي. في البيئية المنزلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل لاسلكي. ويحمل المستخدم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

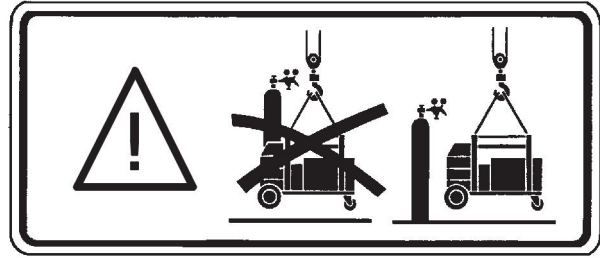

4.1 تعليقات الرفع

تنبيه!





خطر التعرض للسخن عند رفع وحدة تغذية السلك. احم نفسك وحذر الأشخاص الموجودين بجوارك من الخطر.

تنبيه!



لتجنب حدوث الإصابات الشخصية وتلف المعدة، ارفع المعدة باستخدام الطرق ونقاط التعليق الموضحة أدناه.

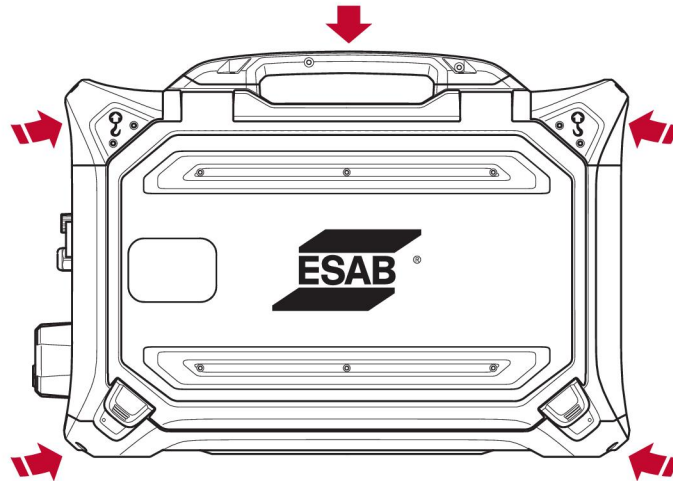

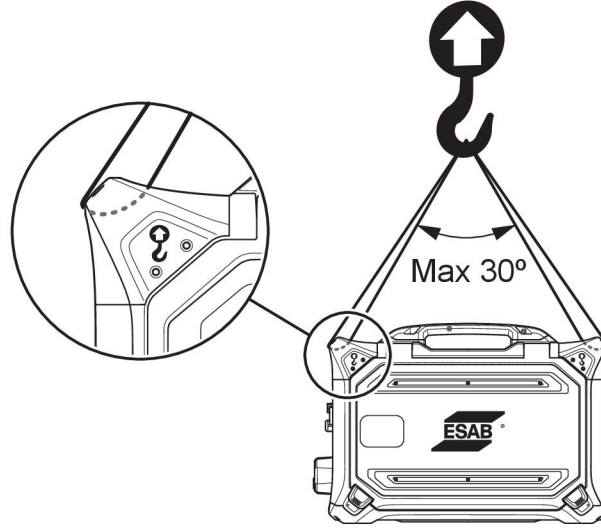**تنبيه!**

لا تضع أشياء ثقيلة على وحدة تغذية السلك أو تعلقها فيها عند الرفع. وتقدّر نقاط الرفع لإجمالي وزن يبلغ 40 كجم / 90 رطلاً بحد أقصى عند الرفع من مقبضي الرفع العلويين الخارجيين وفقاً للرسم الوارد أعلاه!

يتألف الوزن المسموح به من وحدة تغذية السلك بالإضافة إلى الملحقات (يبلغ الوزن القياسي لوحدة التغذية 17.6 كجم / 38.7 رطلاً، وللإطلاع على كل الأوزان، راجع فصل "البيانات الفنية").

5 التشنغيل

يمكن العثور على قوانين الأمان العامة للتعامل مع المعدات في فصل "الأمان" في هذا الدليل. يُرجى قراءتها قبل بدء استخدام المعدة!

تحذير!




لتجنب التعرض لصدمة، لا تلمس سلك الإلكترود أو الأجزاء الملامسة له، أو الكابلات أو الوصلات غير المعزولة.

ملاحظة!



عند تحريك المعدة، استخدم المقبض المخصص للنقل. ولا تسحب المعدة مطلقاً من مشعل اللحام.

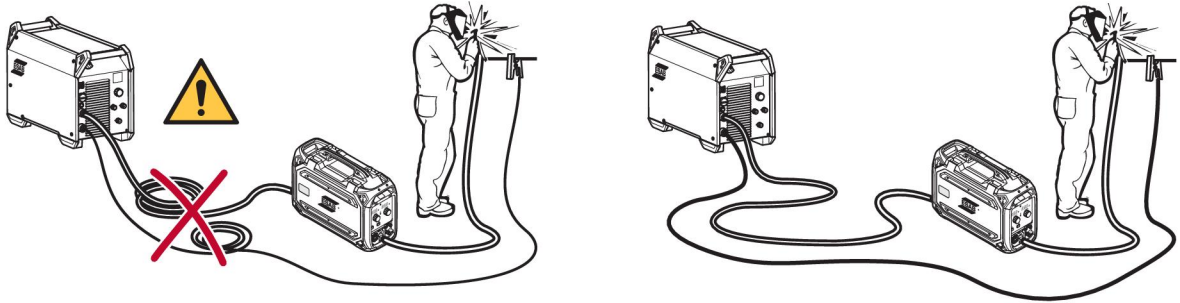

تحذير!




تأكد من إغلاق اللوحات الجانبية أثناء التشغيل.

تحذير!



لمنع انزلاق البكرة خارج صرة الكبح، تثبيت البكرة عن طريق إحكام ربط صامولة صرة الكبح!

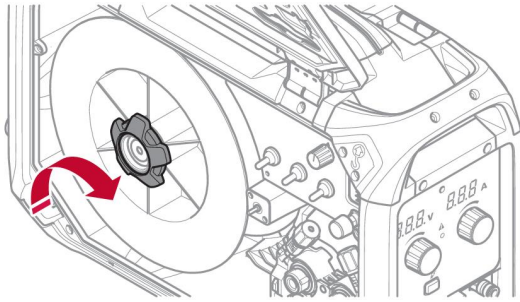

ملاحظة!



استبدل صامولة صرة الكبح وجلبة صرة الكبح في حال تعرضهما للبلل وعدم تثبيتهما بشكل صحيح.

تنبيه!



قبل إدخال سلك اللحام، تأكد من إزالة نقطة الإزميل والنتوءات من طرف السلك لمنع انحرار السلك في بطانة المشعل.

تحذير!



قد تتسبب الأجزاء المتحركة في حدوث إصابة، توخ الحذر الشديد.





تحذير!

ثبتت المعدة، خاصةً إذا كانت تشتمت خدم على سطح غير مستو أو مائل.

5.1 الحد الأقصى الموصى به لقيم التيار لمجموعة كوابلات التوصيل

عند درجة حرارة محيط تبليغ +25 درجة مئوية ودورة عادية مدتها 10 دقائق:

فققدان الفولطية لكل 10 أمتار	دورة التشنج غيل		منطقة الكوابلات
	60%	100%	
0,25 فولط/100 أمبير	400	360	70 ملم ²
0,19 فولط/100 أمبير	500	430	95 ملم ²


عند درجة حرارة محيط تبليغ +40 درجة مئوية ودورة عادية مدتها 10 دقائق:

فققدان الفولطية لكل 10 أمتار	دورة التشنج غيل		منطقة الكوابلات
	60%	100%	
0,27 فولط/100 أمبير	350	310	70 ملم ²
0,20 فولط/100 أمبير	430	370	95 ملم ²

دورة التشنج غيل

تشير دورة التشنج غيل إلى الوقت كنسبة مئوية لفتره تبليغ عشر دقائق، والتي يمكنك خلالها اللحام أو القاطع بحمل معين بدون حدوث حمل مفرط.

5.2 الوصلات وأجهزة التحكم

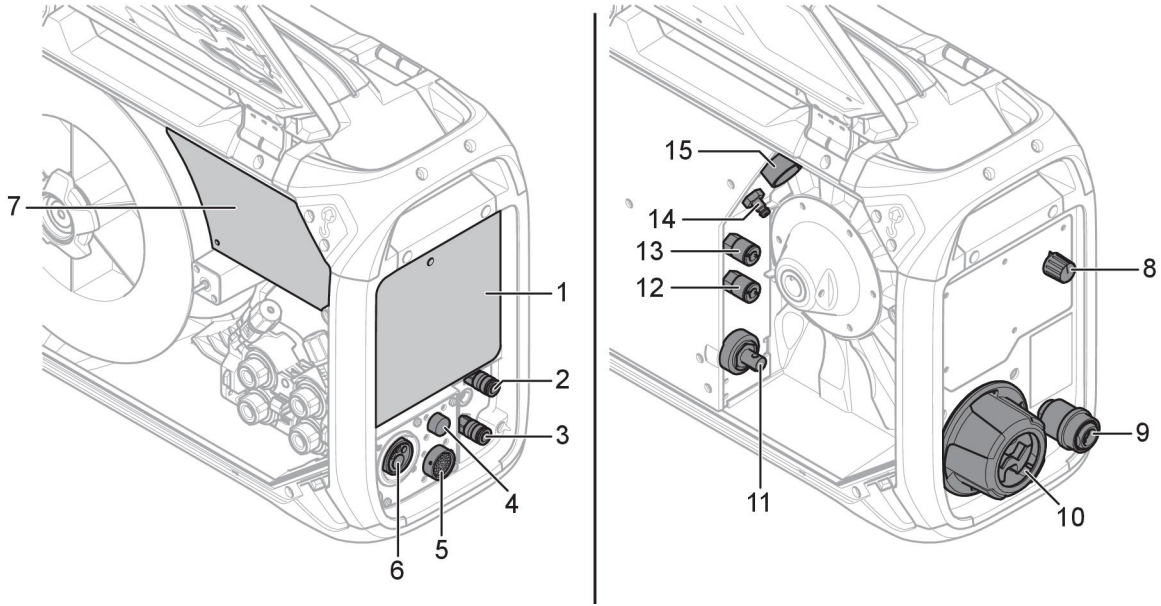

1. لوحة التحكم الخارجية (راجع فصل "لوحة التحكم")
2. الوصلة الزرقاء لسائل التبريد الذي يُضخ إلى مشعل اللحام (1)
3. الوصلة الحمراء لسائل التبريد الرجوع من مشعل اللحام (1)
4. وصلة كابل زناد Tweco (مع مشعل Tweco فقط)
5. وصلة وحدة التحكم عن بُعد (اختياري)
6. وصلة مشعل اللحام (النوع Euro أو Tweco)
7. لوحة التحكم الخارجية (راجع فصل "لوحة التحكم")
8. مفتاح مجموعة التسخين (أنواع Offshore المختلفة)
9. مدخل السلك الذي يُستخدم مع Marathon™ Pac (اختياري)
10. مجموعة تحريز غوط التوصيل البيني لتلكابلات القيادة من مصدر الطاقة
11. وصلة تيار اللحام من مصدر الطاقة (OKC)
12. الوصلة الحمراء لسائل التبريد الذي يُضخ إلى مصدر الطاقة (وحدة التبريد) (1)
13. الوصلة الزرقاء لسائل التبريد الرجوع من مصدر الطاقة (وحدة التبريد) (1)
14. وصلة غاز التغطية
15. وصلة كابل التحكم من مصدر الطاقة

ملاحظة!



1) تتوفر وصلات سائل التبريد في طرز معينة فقط.

تحذير!





يجب إغلاق الباب بين الجانبين الأيمن والأيسر لوحدة تغذية السلك ووقفهما أثناء عملية اللحام و/أو تغذية السلك. لا تعمد مطلقاً إلى اللحام أو تغذية السلك من دون إغلاق الباب!

5.3 وصلة سائل التبريد

عند توصيل مشعل لحام يبرد بالسائل، يجب أن يكون مفتاح إمداد طاقة المأخذ الرئيسي لمصدر الطاقة في وضع OFF (إيقاف التشغيل)، ويجب أن يكون مفتاح وحدة التبريد في الوضع 0. يمكن طلب مجموعة تبريد السائل كملحق (راجع ملحق "الملحقات").

5.4 تعديل مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيني

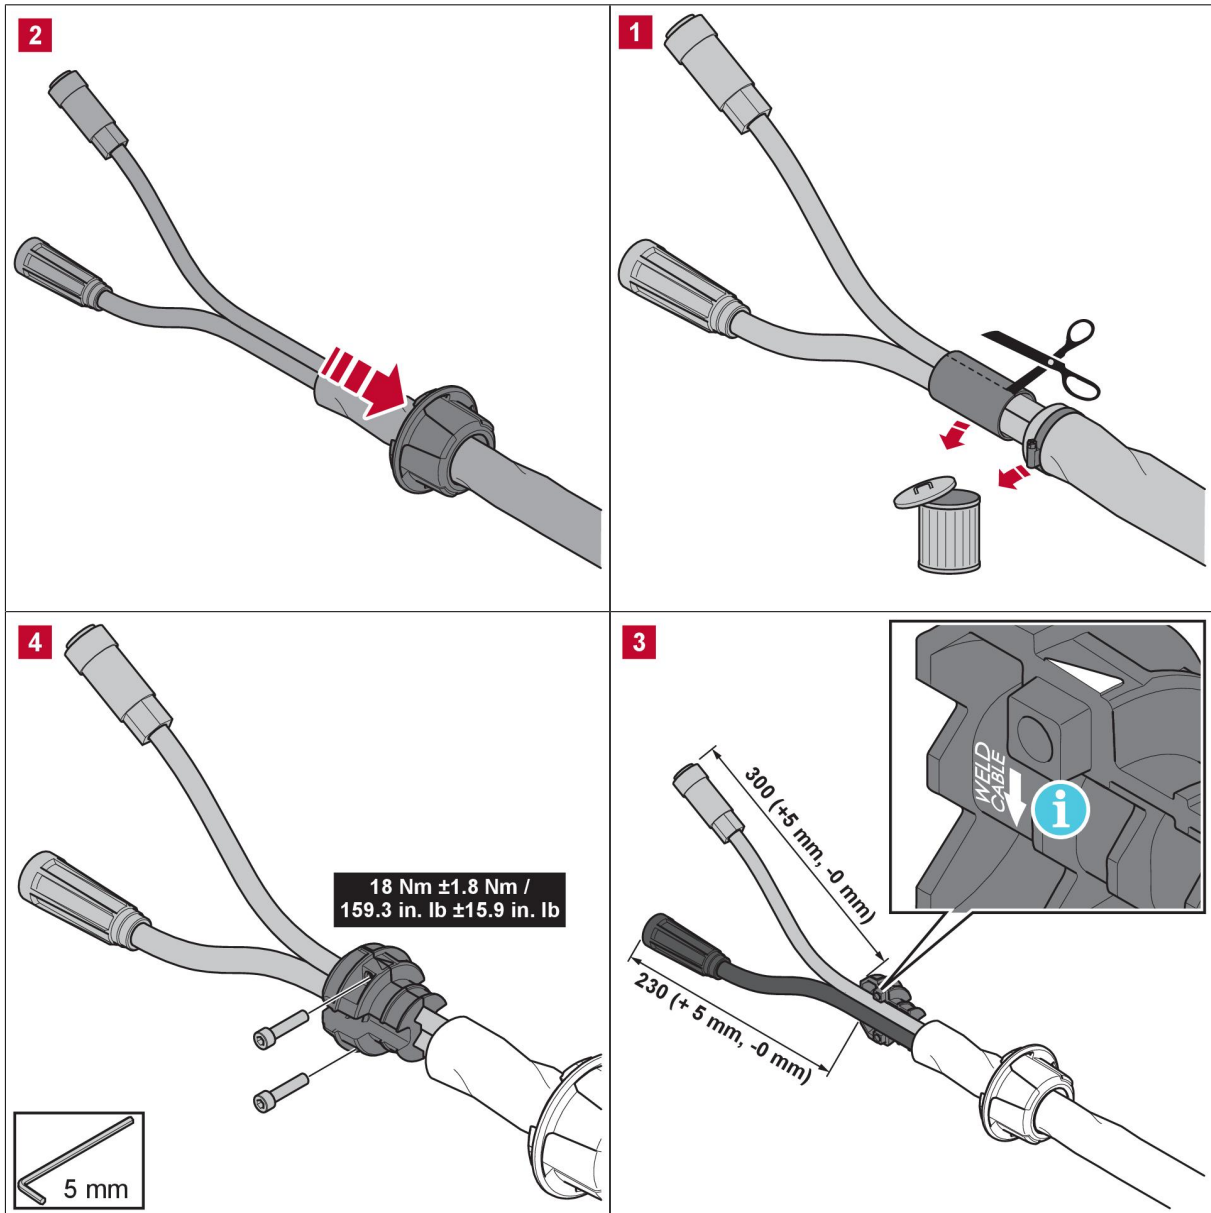

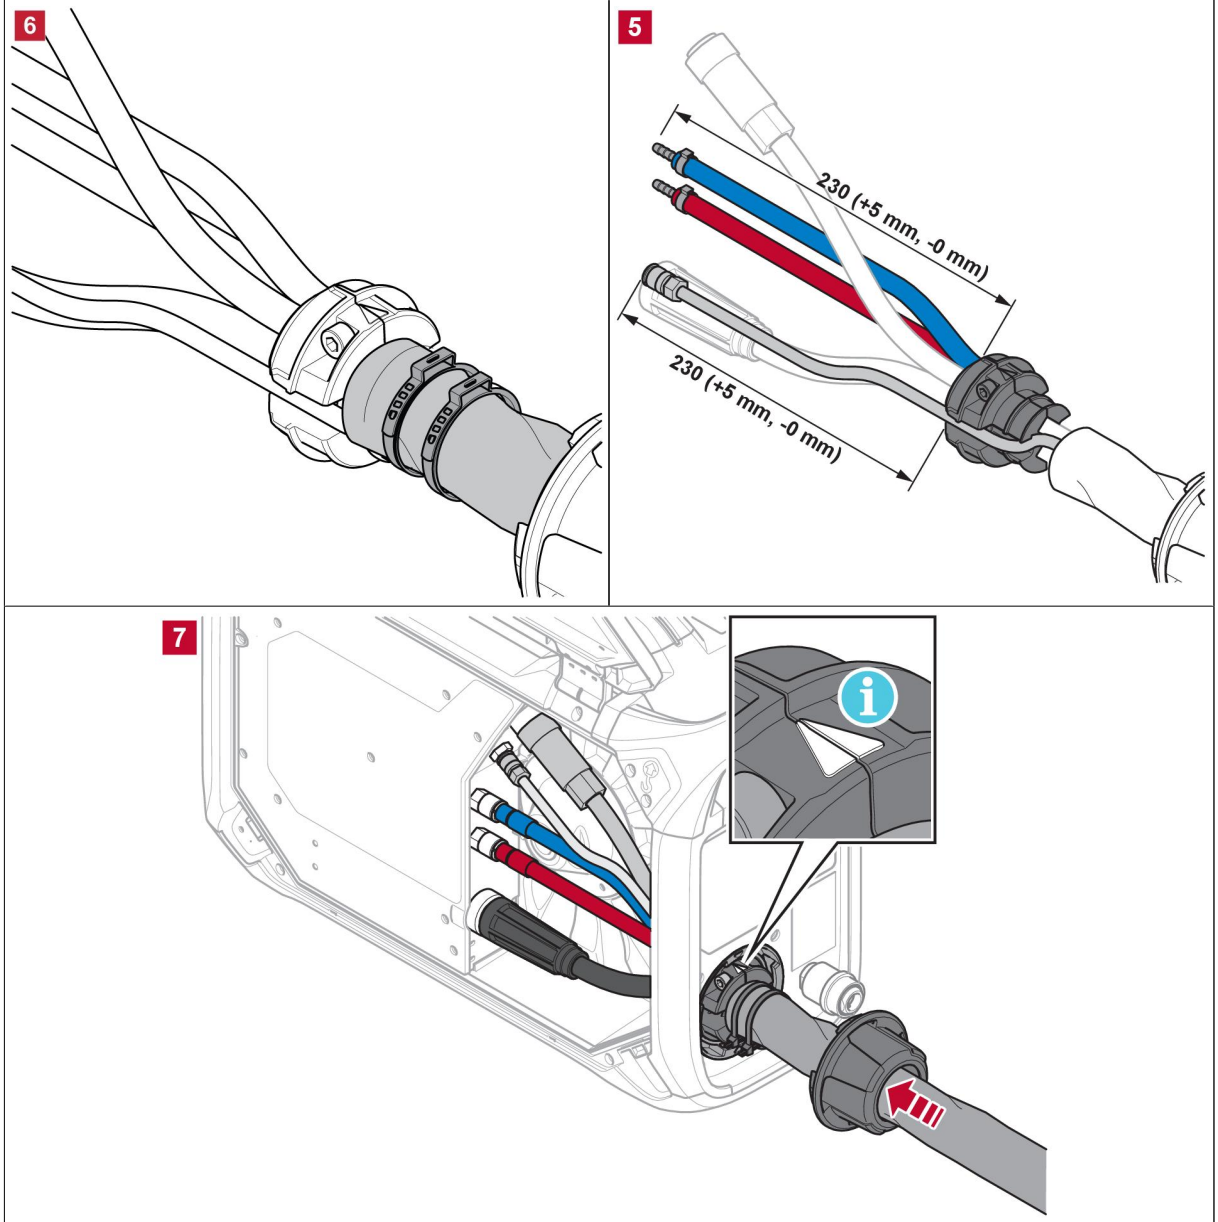

يوضح الرسم الورد أعلاه تعديل مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيني (رقم الطلب 0446 050 880) حيث يتم توجيه كابل تيار اللحام وكابلات التحكم، وكذا خرطوم سائل التبريد وغاز التغطية، إن وجدت، عبر جهاز تحريير الضغط.


يمكن أيضاً استخدام مجموعة كوابلات توصيل بييني مجموعة مسبقاً، بما في ذلك تحريير الضغط (راجع ملحق "الملحقات").

ملاحظة!



- يجب تثبيت مجموعة تحريير ضغوط التوصيل البيني بكابلات نظيفة.
- ضع كابل تيار اللحام في الفتحة (2) الأكبر من الفتحة الأخرى في قامطة تحريير الضغط!
- تأكد من إحكام ربط روابط الكابل حول العازلة (9) بشكل صحيح!

5.5 مفاتيح مجموعة التسخين (أنواع Offshore الممتلفة فقط)

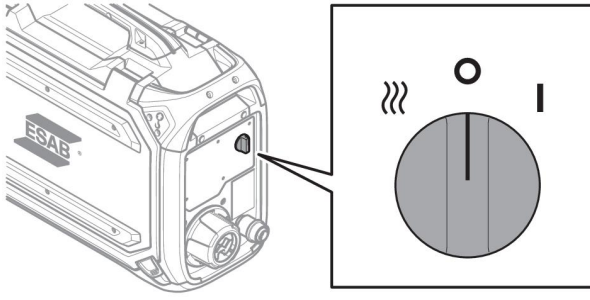

○ إيقاف تشنغيل اللحام

▮ تشنغيل اللحام

تشنغيل التسخين وإيقاف تشنغيل اللحام يتم تسخين منطقة البكرة حتى يبقى سلك اللحام جافاً. ويكون لتسخين منطقة البكرة فائدة كبرى في ظروف الرطوبة العالية أو في حالة تغير درجة الحرارة طوال اليوم.

5.6 إجراء بدء التشنغيل

عند بدء تغذية السلك، يقوم مصدر الطاقة بتوليد فولتية اللحام. وفي حالة عدم وجود تدفق لتيار اللحام خلال ثلاث ثوانٍ، يقوم مصدر الطاقة بإيقاف تشنغيل فولتية اللحام. تستمر تغذية السلك حتى يتم إيقاف تشنغيل مفتاح مشغل اللحام.

ملاحظة!



من المهم أن يتم ضبط مصدر الطاقة المستخدم مع وحدة التغذية على الوضع GMA (MIG/MAG) عندما يكون النظام قيد التشغيل! يضمن هذا الأمر أنه تمت إجراء المعايرة بين وحدة التغذية ومصدر الطاقة قبل إجراء أي عملية لحام. إذا تم ضبط مصدر الطاقة على طريقة لحام أخرى عند التشغيل، فلن تكون إعدادات الفولتية على لوحة وحدة التغذية مضمونة! في حال حدوث ذلك، أوقف تشغيل مصدر الطاقة واضبط مفتاح الوضع على GMA (MIG/MAG) ثم أعد تشغيل مصدر الطاقة مرة أخرى.

5.7 الإضاءة داخل وحدة تغذية السلك

وحدة تغذية السلك مجهزة بمصابيح داخل الخزانة. يتم تشغيل المصابيح تلقائياً عند بدء تشغيل وحدة التغذية، وعند تغيير أي من المعلمات الموجودة على لوحة التحكم الداخلية، وعند إجراء ضبط دقيق المراحل للسلك وكذلك بعد اللحام. ويتم إطفاء المصابيح تلقائياً بعد بضعة دقائق.

5.8 وصلة سائل التبريد

ELP (ESAB Logic Pump)


تم تجهيز وحدة التبريد بنظام كشف يسمى ELP (ESAB Logic Pump) ليحقق من توصيل خرطوم سائل التبريد. يبدأ التبريد عند توصيل المشغل المبرّد بالسائل. عند توصيل مشغل لحام يبرّد بالسائل، يجب أن يكون مفتاح إمداد طاقة المأخذ الرئسي لمصدر الطاقة في وضع OFF (إيقاف التشغيل).

5.9 مكبح البكرة

تجب زيادة قوة مكبح البكرة بما يكفي لمنع تجاوز تغذية السلك. وتعتمد قوة المكبح الفعالة اللازمة على سرعة تغذية السلك وحجم مكبح البكرة ووزنه.

تجنب الإفراط في التحميل على مكبح البكرة! يمكنك أن تؤدي القوة المفرطة للمكبح إلى زيادة الحمل على الموتور وتقليل اللحام الناتج.

يتم ضبط قوة مكبح البكرة باستخدام برغي ألن السداسي مقاس 6 ملم في منتصف صامولة صرة المكبح.

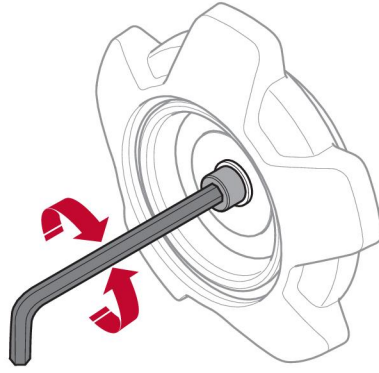

5.10 تغير السلك وتحميله

1. افتح الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك.
2. فك صامولة صرة الكبح وأزله، ثم أزل مكب السلك القديم.
3. أدخل مكب سلك جديد في وحدة التغذية وقم بتقويم سلك اللحام الجديد بمسافة 10-20 سم. قم بإزالة النتوءات والحواف الحادة من طرف السلك قبل إدخاله في آلية وحدة التغذية.
4. تثبت مكب السلك على صرة الكبح، وذلك عن طريق شد صامولة صرة الكبح.
5. أدخل السلك في آلية وحدة التغذية (وفقاً للشكل التوضيحي بداخل وحدة التغذية).
6. أغلق الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك وأقفله.

ملاحظة!




استبدل صامولة صرة الكبح وجلبة صرة الكبح في حال تعرضهم للبلبي وعدم تثبيتهم بشكل صحيح.

5.11 تغير أسطوانة التغذية

عند التغير إلى نوع سلك آخر، يجب تغير أسطوانة التغذية حتى تتوافق مع نوع السلك الجديد. للحصول على معلومات عن بكرة التغذية المناسبة وفقاً لقطر السلك ونوعه، راجع ملحق "القطع المعرضة للبلبي". (للحصول على نصيحة حول سهولة الوصول إلى القطع الضرورية المعرضة للبلبي، راجع قسم "حجرة تخزين القطع المعرضة للبلبي" في هذا الدليل).

1. افتح الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك.
2. حرر أسطوانة التغذية المراد استبدالها، وذلك عن طريق تدوير قفل البكرة السري (أ) لكل بكرة.
3. حرر الضغط الموجود في بكرات التغذية، وذلك عن طريق طي وحدات الشد (ب) لأسفل، ومن ثمّ سيتم تحرير أذرع التآرجح (ج).

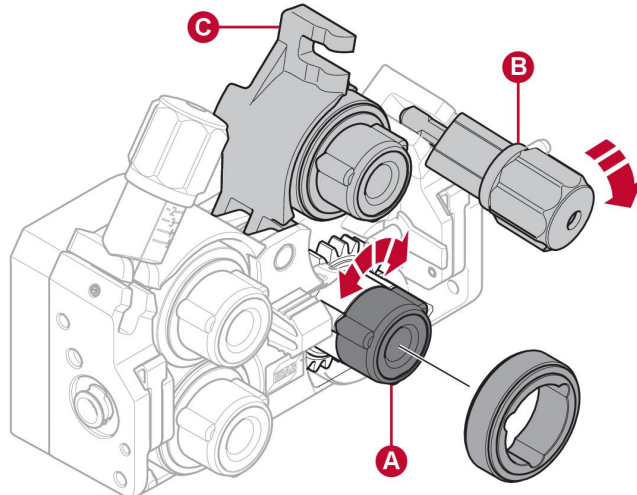


4. أخرج أسطوانات التغذية وركب أسطوانات التغذية المناسبة (وفقاً لملاحق "القطع المعرضة للبلل").
5. أعد تطبيق الضغط على بكفريات التغذية، وذلك عن طريق دفع أذرع التآرجح (ج) لأسفل وتثبيتها باستخدام وحدات الشد (ب).
6. تثبت الأسطوانات عن طريق تدوير الأقفال السريعة للأسطوانات (أ).
7. أغلق الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك وأقفله.

5.12 تغيير موجات السلك

عند التغيير إلى نوع سلك آخر، قد يتعين تغيير موجات السلك حتى تتوافق مع نوع السلك الجديد. للحصول على معلومات عن موجات السلك المناسبة، وفقاً لقطر السلك ونوعه، راجع ملحق "القطع المعرضة للبلل". (للحصول على نصيحة حول سهولة الوصول إلى القطع الضرورية المعرضة للبلل، راجع قسم "حجرة تخزين القطع المعرضة للبلل" في هذا الدليل).


5.12.1 موجة سلك الإدخال

1. حرر القفل السريع لموجة سلك الإدخال (أ) عن طريق طيه إلى الخارج.
2. أزل موجة سلك الإدخال (ب).
3. ركب موجة سلك الإدخال المناسب (وفقاً لملاحق "القطع المعرضة للبلل").
4. تثبت موجة سلك الإدخال الجديد باستخدام القفل السريع لموجة السلك (أ).

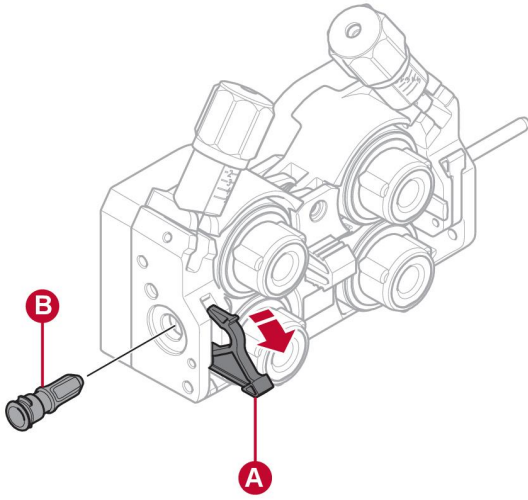


5.12.2 موجة السلك الأوسط

1. اضغط قليلاً على مشبك موجة السلك الأوسط واسحب موجة السلك الأوسط إلى الخارج (أ).
2. أدخل نوع موجة السلك المناسب بالدفع (وفقاً لملاحق "القطع المعرضة للبلل"). وسيقوم المشبك بتثبيت موجة السلك تلقائياً عند دخوله في الموضع الصحيح.

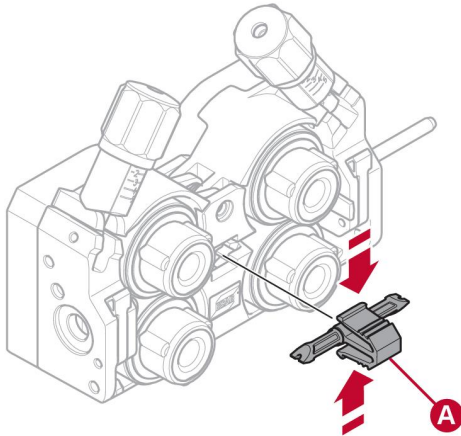


5.12.3 موجه سلك الإخراج

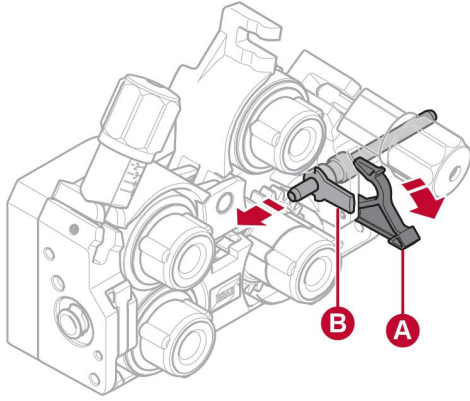


1. أزل أسطوانة التغذية السفلية التي منى (راجع قسم "تغذية أسطوانة التغذية").
2. أزل موجه السلك الأوسط (راجع قسم "موجه السلك الأوسط").
3. حرر القفل السريع لموجه سلك الإخراج (أ) عن طريق طيه إلى الخارج.
4. أزل موجه سلك الإخراج (ب).
5. ركب موجه سلك الإخراج المناسب (وفاً لملاحق "القطع المعرضة للبلل").
6. ثبت موجه سلك الإخراج الجديد باستخدام القفل السريع لموجه السلك (أ).
7. أعد تركيب الزوج الثاني من أسطوانات التغذية وأعد تطبيق ضغط الأسطوانة (راجع قسم "تغذية أسطوانة التغذية").

5.13 ضغط الأسطوانة

يجب ضبط ضغط الأسطوانة لكل وحدة شد على حدة، وفقاً لمادة السلك المستخدم وقطره. ابدأ بالتأكد من تحرك السلك بسهولة عبر دليل السلك. ثم اضبط الضغط الخاص بأسطوانات ضغط وحدة تغذية السلك. من المهم ألا يكون الضغط مرتفعاً للغاية.

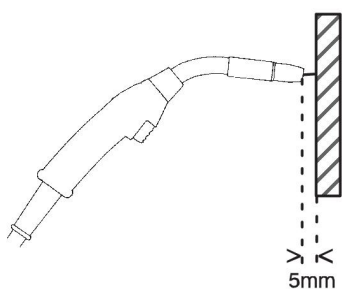

الشكل ب

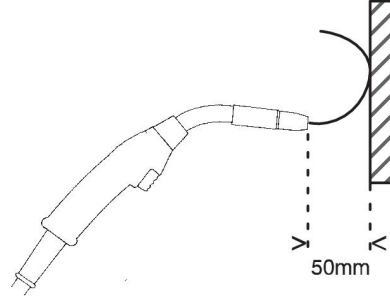

الشكل أ


للتحقق من ضبط ضغط التغذية بطريقتي صحيحة، يمكنك تغذية السلك على جسم معزول، مثل قطعة خشب.

عند الإمساك بمشعل اللحام على مسافة 5 ملم تقريبا من قطعة الخشب (الشكل أ)، من المفترض أن تنزلق أسطوانات التغذية.

إذا أمسكت بمشعل اللحام على مسافة 50 ملم تقريبا من قطعة الخشب، فمن المفترض أن يخرج السلك ويلتوي (الشكل ب).

يُمثل الجدول الوارد أدناه دليلاً إرشادياً يوضح إعدادات ضغط الأسطوانة التقريبية في الظروف القياسية مع القوة المناسبة لمكبب البكرة. في حالة كوابلات المشعل الطويلة أو المتسخة أو البالية، قد يكون من الضروري زيادة إعداد الضغط. لذا، تحقق دائماً من إعداد ضغط الأسطوانة في كل حالة معينة عن طريق تغذية السلك على جسم معزول كما هو موضح أعلاه. كما يمكنك أيضاً العثور على جدول يوضح الإعدادات التقريبية على الجزء الداخلي من الباب الأيسر لوحدة تغذية السلك.

3/32 2,4	5/64 2.0	.070 1.8	1/16 1.6	.052 1.4	.045 1.2	.040 1,0	.030 0.8	.023 0.6	قطر السلك (بوصة) (ملم)		
إعداد الضغط											
2,5									وحدة الشد 1	الحددي، القول ذ المقاوم للصدأ	مادة السلك
3,5-3									وحدة الشد 2		
2									وحدة الشد 1	ذو القلب	
3-2,5									وحدة الشد 2		
1									وحدة الشد 1	الألومن يوم	
3-2									وحدة الشد 2		

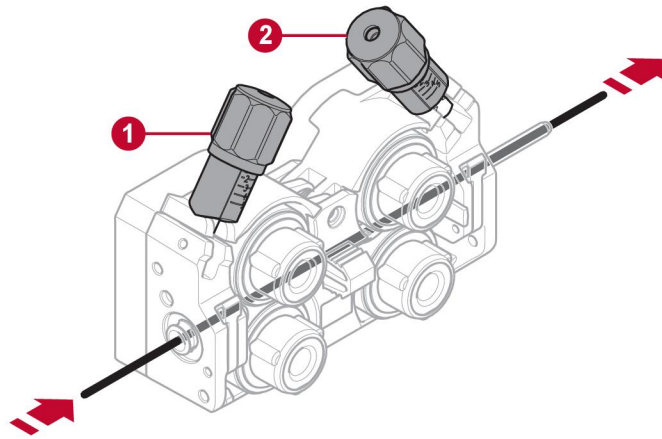


2. وحدة الشد 2

1. وحدة الشد 1

5.14 حجرة تخزين القاطع المعرضة للبلل

يمكن العثور على حجرة تخزين القاطع المعرضة للبلل على الجزء الداخلي للباب الأيسر من وحدة تغذية السلك، لتوفير سهولة الوصول إلى مجموعة إضافية من الأسطوانات وموجهات السلك.

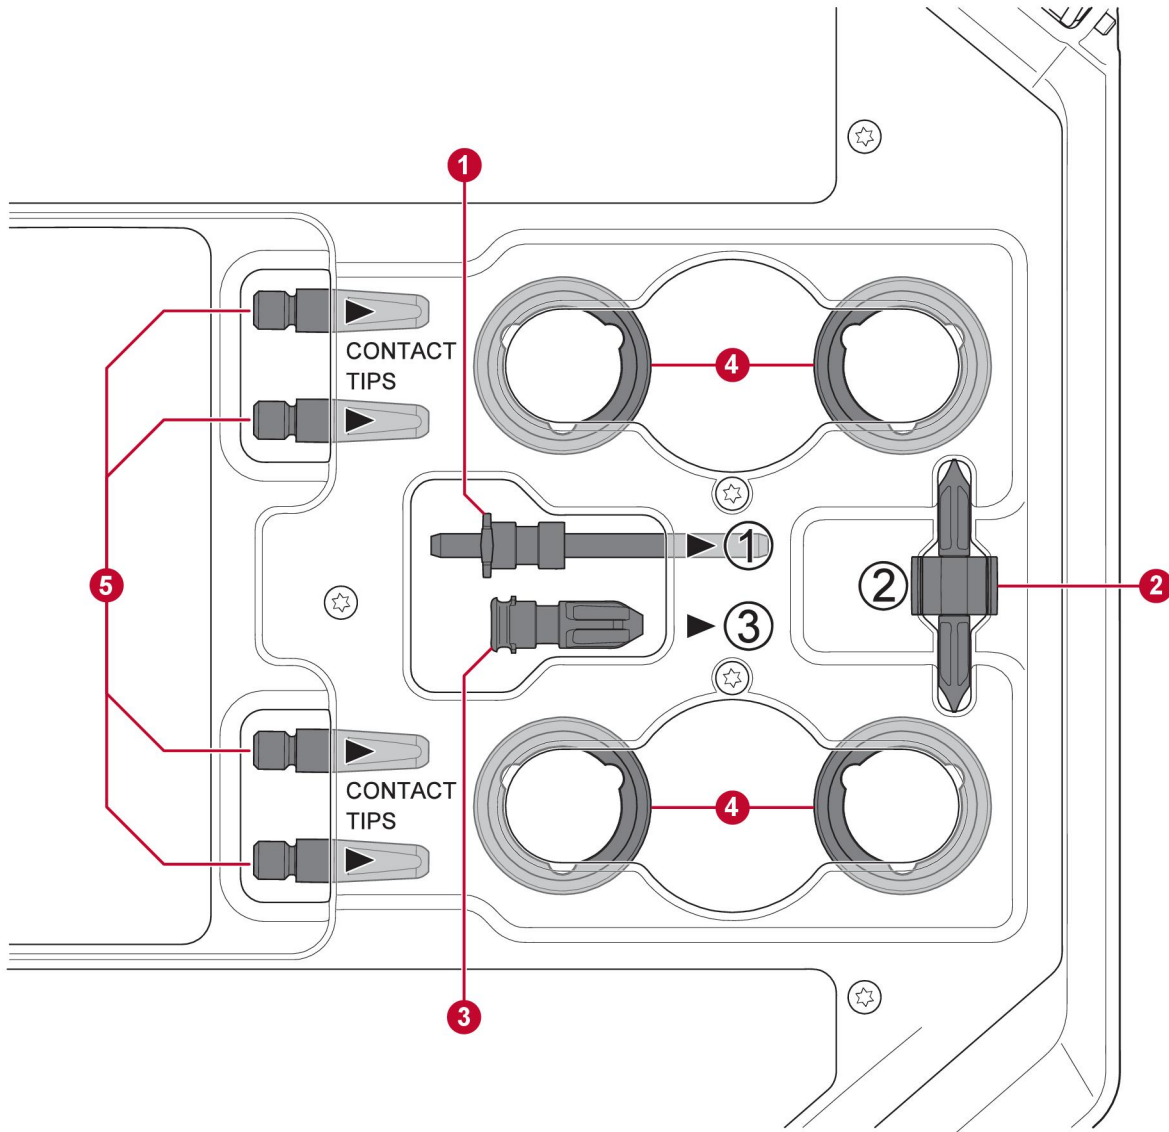

4. أسطوانات التغذية (4 قطع)
5. أطراف الملامسة لمشغل اللحام (4 قطع)


1. موجه سلك الإدخال
2. موجه السلك الأوسط
3. موجه سلك الإخراج

5.15 تركيب مجموعة العجلات


5.15.1 تركيب العجلات في إطار مجموعة العجلات

قبل تركيب وحدة تغذية السلك على مجموعة العجلات، تثبت العجلات في الإطار باستخدام براغي M12 وحلقات الربط والصواميل، مستخدمًا عزم ربط يبلغ 40 ± 4 نيوتن متر ($354 \pm 35,4$ بوصة رطل). يجب أن تكون العجلتان الثابتتان بالطرف الخلفي موزايتين للإطار.

5.15.2 وحدة تغذية السلك في الوضع الرأسي

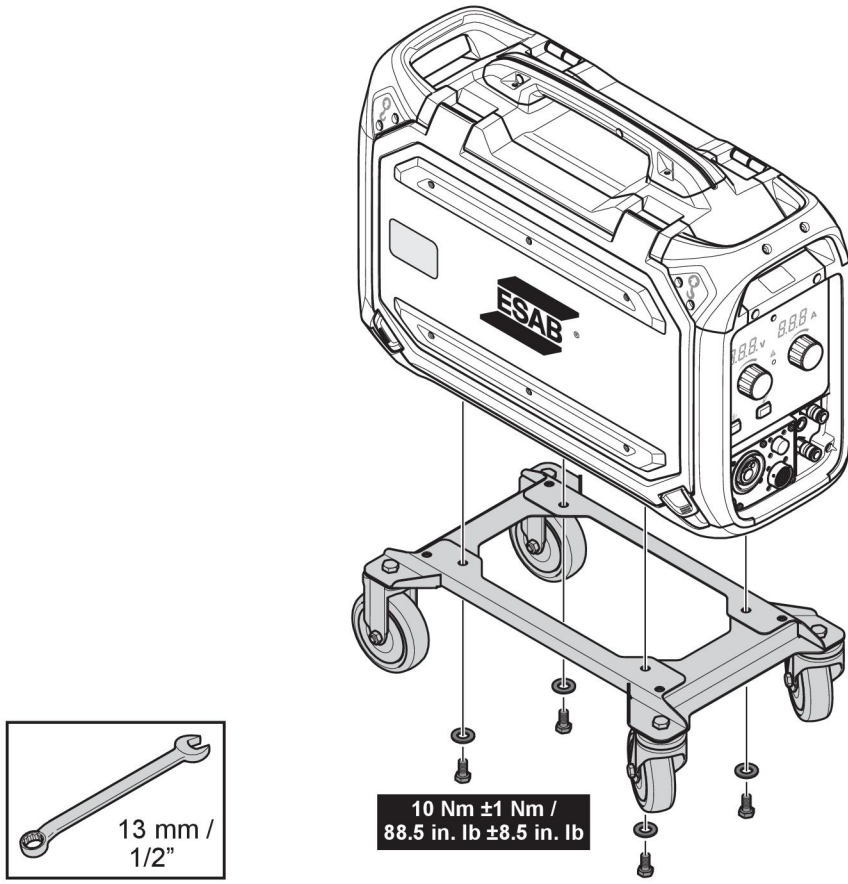


5.15.3 وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي

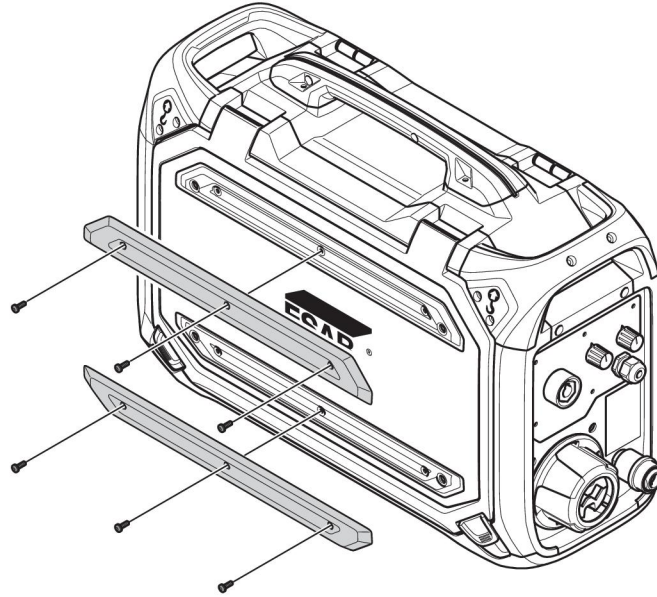

ملاحظة!




لكي تتمكن من تركيب وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي على مجموعة العجلات، يجب إزالة المصدين الموجهين على باب وحدة تغذية السلك!

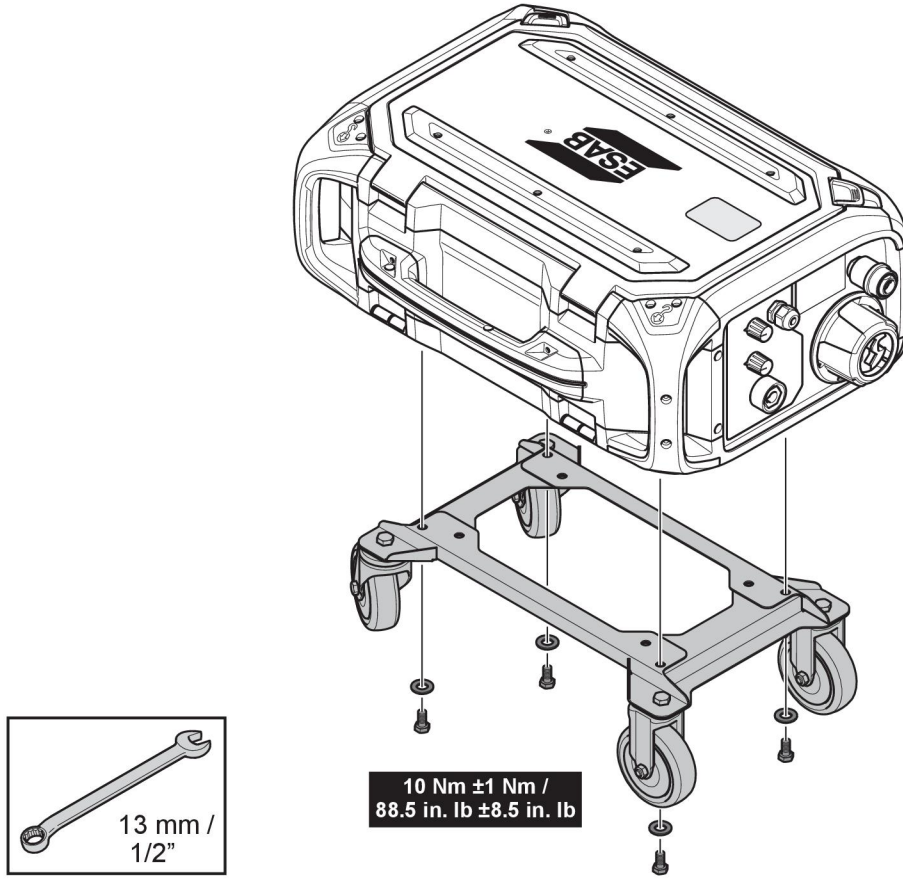

5.16 تركيب كل من مجموعة العجلات وملحق تحريك ضغط المشغل


إذا كان سيتم استخدام ملحق تحريك ضغط المشغل مع توصيل مجموعة العجلات في الوضع الرأسي، فيجب أن تتم عملية التجميع بالترتيب التالي:

1. ركب ملحق تحريير ضغط المشغل بوحدة تغذية السلك، باستخدام برغي Torx 5.
2. ركب مجموعة العجلات بوحدة تغذية السلك، باستخدام الوصلتين الملولبتين الموجودتين بالقرب من الطرف الخلفي لوحدة تغذية السلك. تأكد من إدخال حلقتي التباعد بين مجموعة العجلات ووحدة تغذية السلك!
3. شبت مجموعة العجلات وملحق تحريير ضغط المشغل بوحدة تغذية السلك، باستخدام الوصلتين الملولبتين الموجودتين بالقرب من الطرف الأمامي لوحدة تغذية السلك.

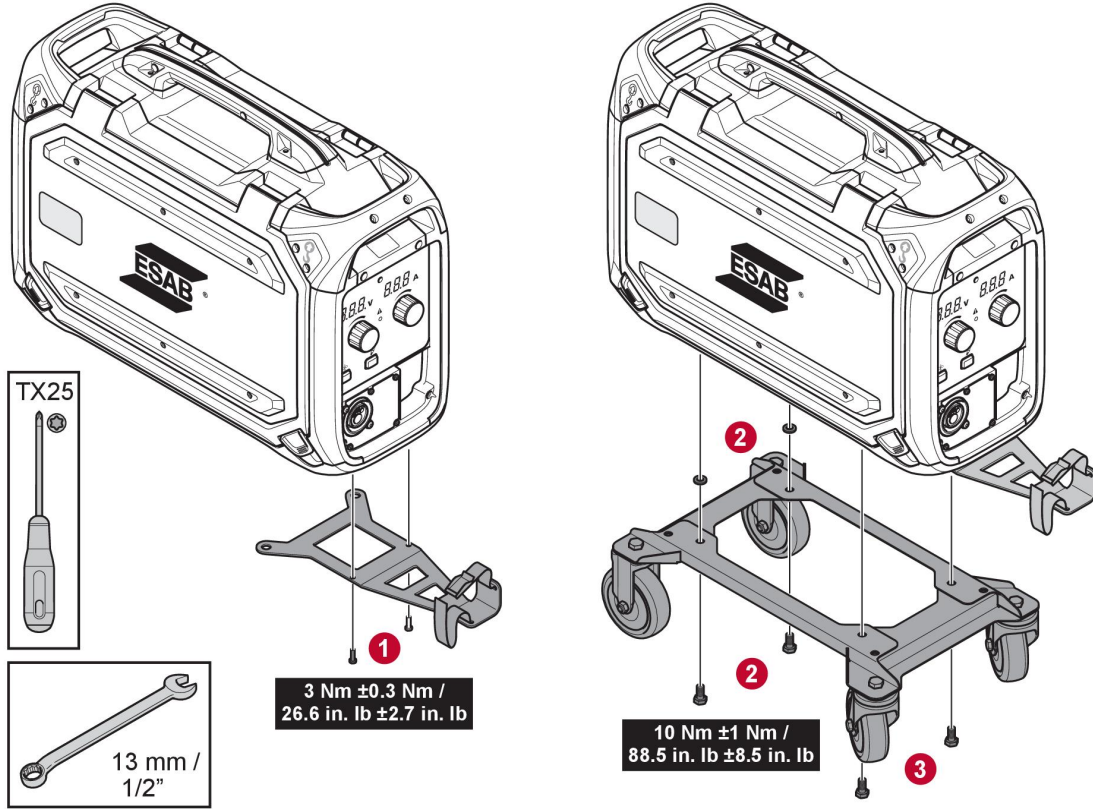


Marathon Pac™ تثبيت 5.17


1

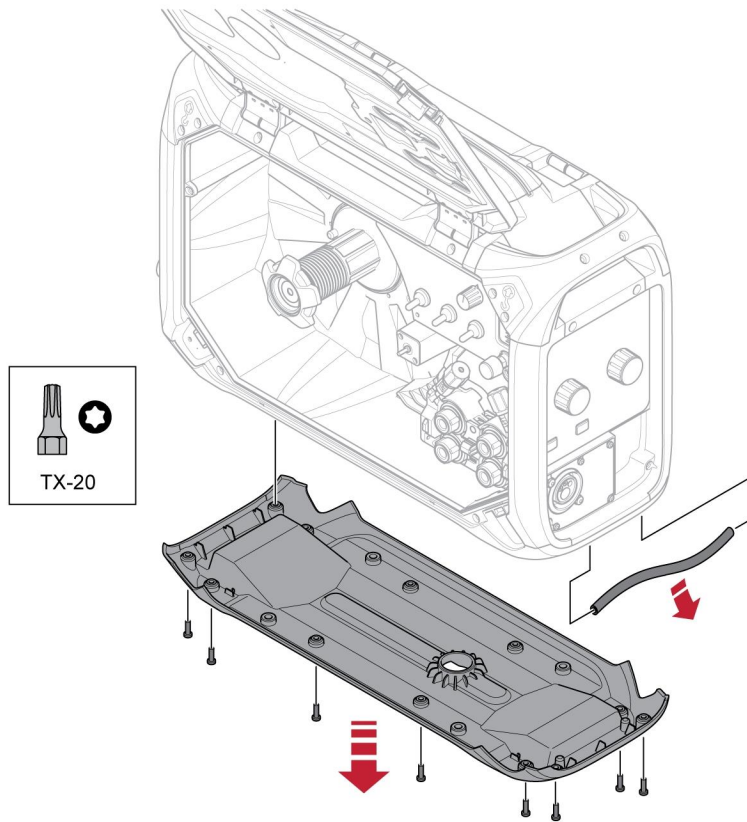


2

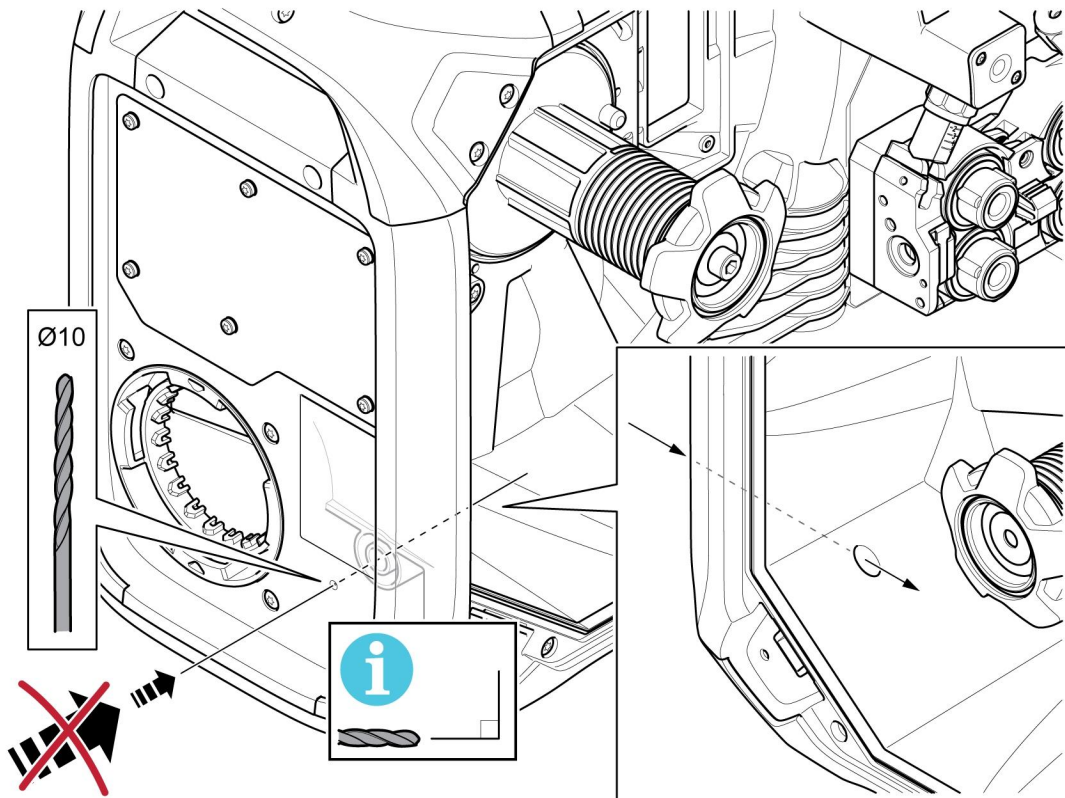

3

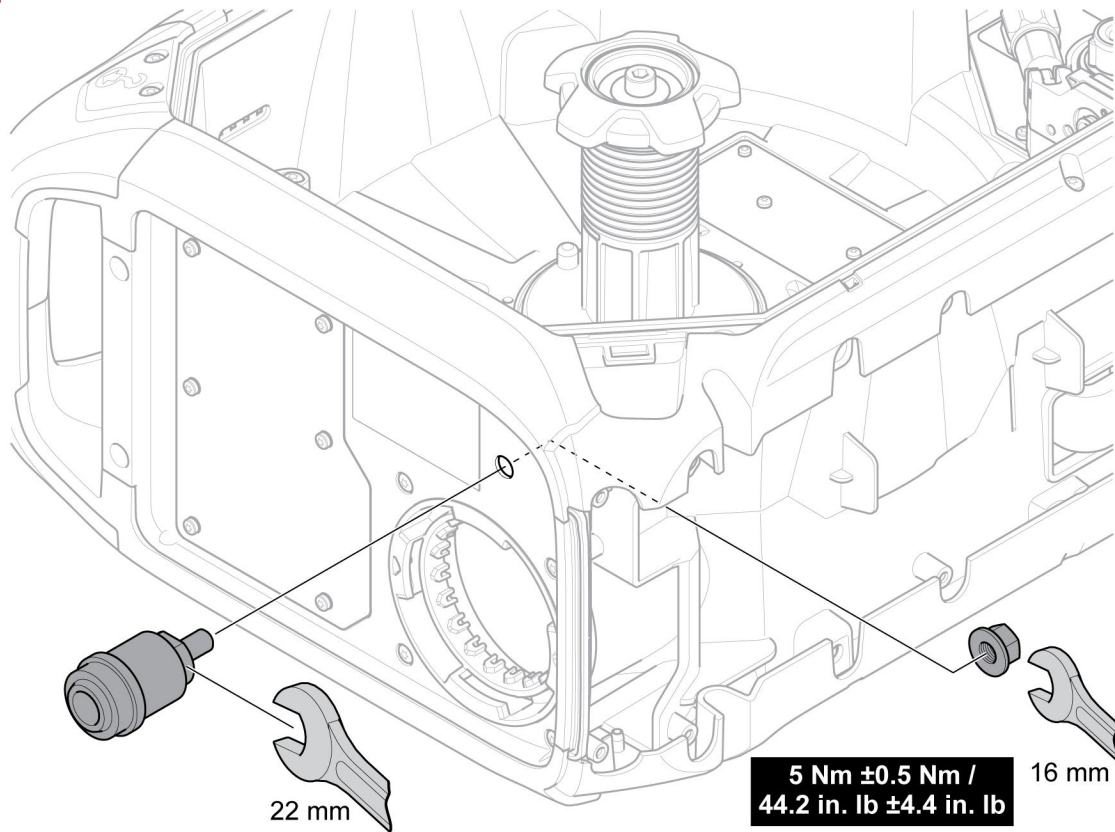

4

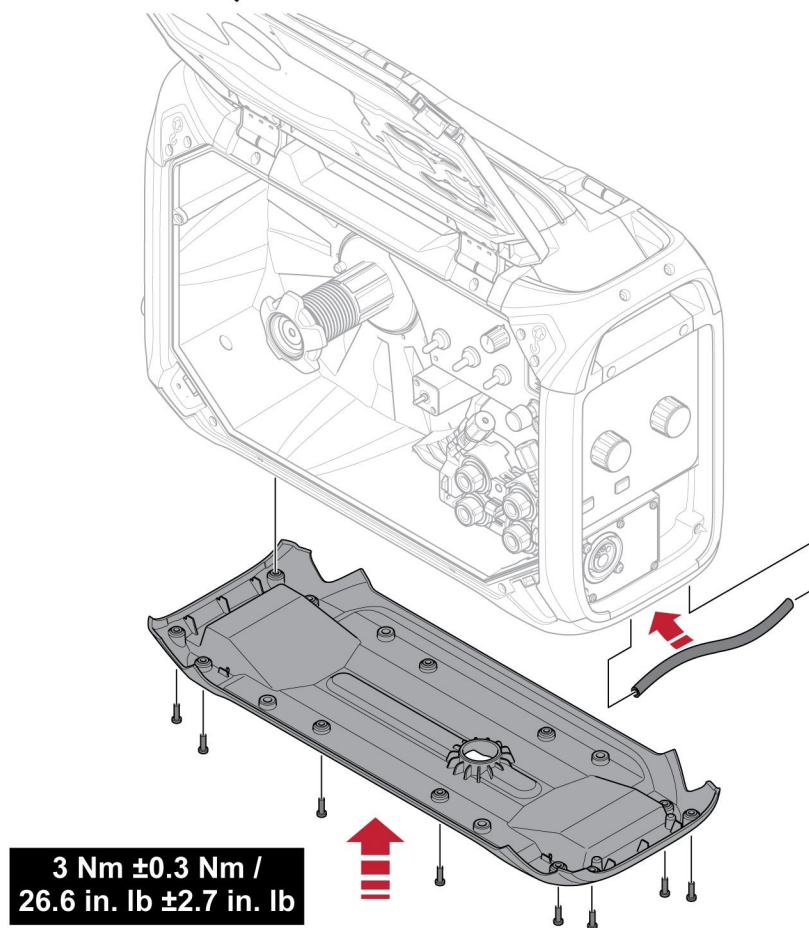

6 لوحه التحكم

Pro 6.1

6.1.1 لوحه التحكم الخارجيه




4. مؤشر درجة الحرارة الزائده، يضيء عندما تقترب درجة حرارة وحدة تغذية السلك من المستوى الحرج أو عندما تصل بالفع إلى المستوى الحرج
5. زر انضغاطي للضبط دقيق المراحل للسلك
6. زر انضغاطي لتفريغ الغاز

1. الشاشة، تعرض القيمة المضبوطة أو المقيسة

2. مقبض ضبط الفولطية (V)
3. مقبض ضبط سرعة تغذية السلك (متر/دقيقة أو بوصة/دقيقة)

6.1.2 لوحة التحكم الداخلية

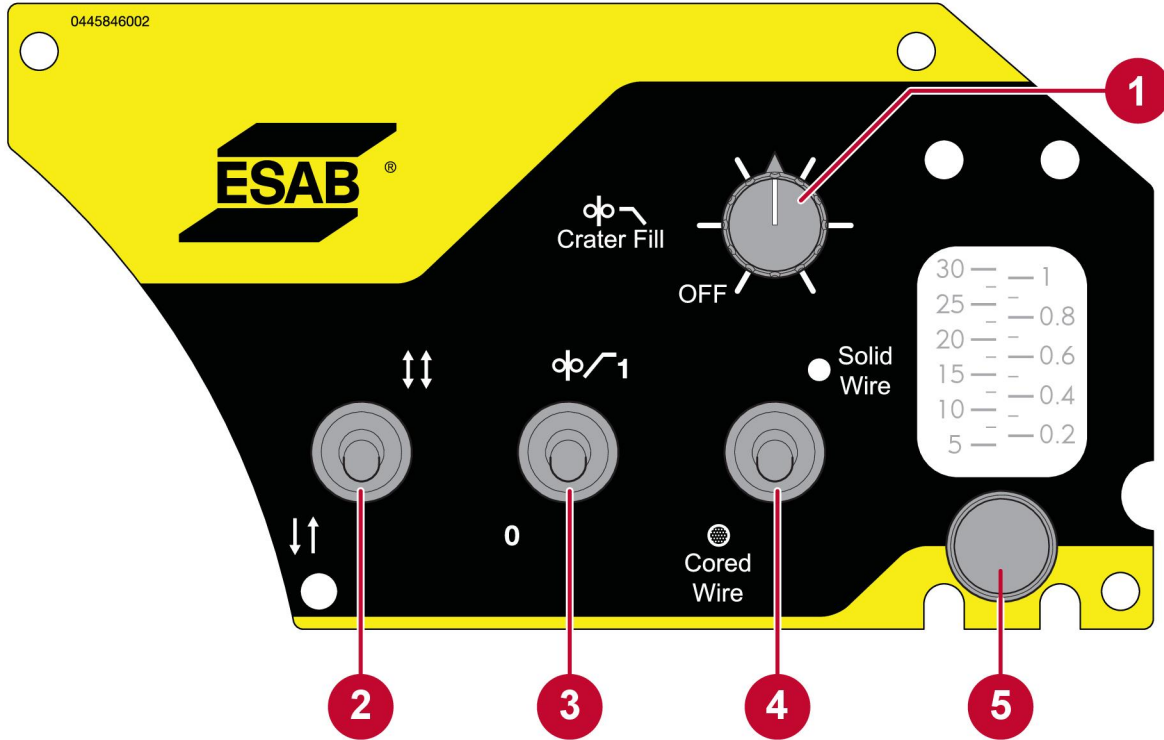

1. مقبض ضبط وقت حشو النقرات بشكل مستمر من 0 ثانية (OFF) "إيقاف التشغيل" إلى 5 ثوان
2. مفتاح تحديد ثنائي الأشواط أو رباعي الأشواط
3. مفتاح تحديد البدء ببطء
4. مفتاح تحديد السلك الصلب (SCT ON) أو السلك ذي القلب (SCT OFF)
5. مقبض ضبط معدل تدفق الغاز (اختياري)

6.2 ضبط وحدة قياس السرعة (النظام المتري/الإمبراطوري)

تتكون وحدة القياس في وحدة تغذية السلك مضبوطة في المصنع على النظام المتري (متر/دقيقة) أو الإمبراطوري (بوصة/دقيقة)، وفقاً للبلد/المنطقة. ومن الممكن أيضاً ضبط وحدة القياس عن طريق ما يسمى "الوظيفة الخفية". لتغيّر وحدة القياس من النظام المتري إلى الإمبراطوري أو العكس، قم بما يلي:

1. قم بالوصول إلى الوظائف الخفية عن طريق الضغط على زر الضبط دقيق المراحل للسلك وزر تفريغ الغاز في أن واحد لمدة 3 ثوان. سيظهر على الشاشة حرف "C" وامض (الذي يشير إلى وحدة القياس) والقيمة ("0" أو "1"). وفي الوقت نفسه، ستضيء وحدة السرعة المحددة حالياً ("m/min" (متر/دقيقة) أو "inch/min" (بوصة/دقيقة)) في أعلى يمين الشاشة.



2. اضبط وحدة القياس المفضلة (المتري أو الإمبراطوري) عن طريق تدوير مقبض التحكم في الفولطية.
3. احفظ إعداد وحدة السرعة المحددة، واترك الوظائف الخفية وغُد إلى طريقة عرض اللوحة الافتراضية عن طريق الضغط على زر تفريغ الغاز لمدة 3 ثوان.

حرف الوظيفة

الوظيفة

وحدة القياس

C

0 = بوصة/دقيقة، 1 = متر/دقيقة

6.3 تفسيرات الوظائف

افتح الباب للوصول إلى الوظائف "ثنائي الأشواط/رباعي الأشواط" و"السلك الصلب/ذو القلب" و"البدء ببطة" و"حشو النقرات" ومقبض ضبط معدل تدفق الغاز (اختياري) أيضاً.


تفريغ الغاز

يُستخدم تفريغ الغاز عند قيام تدفق الغاز أو لإخراج أي هواء أو رطوبة من خرطوم الغاز قبل بدء اللحام. ويحدث تفريغ الغاز طوال فترة الضغط على الزر، كما يحدث من دون فولطية أو بدء تغذية السلك.



الضبط دقيق المراحل للسلك

يُستخدم الضبط دقيق المراحل للسلك عندما يحتاج المشغل إلى تغذية السلك من دون استخدام فولطية اللحام. وتتم تغذية السلك طوال فترة الضغط على الزر.

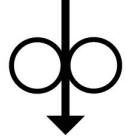

سرعة تغذية السلك

تضبط هذه الوظيفة سرعة التغذية المطلوبة لسلك الحشو. تظهر سرعة تغذية السلك المحددة على الشاشة ويعرض النص "m/min" (متر/دقيقة) أو "inch/min" "بوصة/دقيقة" الموجود بجوار الشاشة الوحدة المستخدمة.


ثنائي الأشواط

عند استخدام وظيفة ثنائي الأشواط، يبدأ التدفق المسبق للغاز عند الضغط على مفتاح زناد مشغل اللحام. ثم تبدأ عملية اللحام. ويؤدي تحريك مفتاح الزناد إلى إنهاء اللحام بالكامل وبدء التدفق اللاحق للغاز.



رباعي الأشواط

مع وظيفة رباعي الأشواط، يبدأ التدفق المسبق للغاز عند الضغط على مفتاح زناد مشغل اللحام وتبدأ تغذية السلك عند تحريك المفتاح. تستمر عملية اللحام حتى يتم الضغط على المفتاح مرة أخرى. ثم تتوقف تغذية السلك وينتهي اللحام. وعند تحريك المفتاح، يبدأ التدفق اللاحق للغاز.

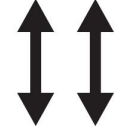

تحديد السلك - السلك ذو القلب

عند تحديد السلك ذي القلب، يتم استخدام وقت ثابت لإعادة الاحتراق تلقائياً عند تحريك الزناد للتحريك مع اللحام باستخدام السلك ذي القلب.



تحديد السلك - السلك الصلب

عند تحديد السلك الصلب، يتم استخدام سلوك إنهاء دائرية القصر (SCT) تلقائياً عند تحريك الزناد للتحريك مع اللحام باستخدام السلك الصلب.



سلوك SCT هو طريقة لإيقاف اللحام ببعض دوائر القصر الصغرية لتقليل النقرات الطرفية والتأكد. كما يوفر أيضاً ميزة الأداء الجيد في بدء التشغيل عند استخدام السلك الصلب.

البدء بببطء

تقوم وظيفة البدء بببطء بتغذية السلك بمعدل 1.5 متر/دقيقة (59 بوصة/دقيقة) حتى يحدث تلامس كهربي مع قطعة العمل.



حشو النقرات

تساعد وظيفة حشو النقرات على تجنب تكون الفجوات الأنبوبية الطرفية وتجنب التشققات الحرارية وتكون النقرات في اللحام عند انتهاء اللحام. عند تنشيط وظيفة حشو النقرات، حدّد أيضاً الوقت المفضل لحشو النقرات، وذلك باستخدام مقبض الإعداد (الموجود في لوحة التحكم الداخلية).



عند اختيار وظيفة حشو النقرات، سيتم تقليل فولطية اللحام وسرعة تغذية السلك أثناء الوقت المحدّد (من 0 إلى 5 ثوان)، قبل الدخول في سلوك إنهاء دائري القصر (SCT) أو إعادة الاحتراق.

تختلف الوظيفة نوعاً ما اعتماداً على ما إذا تم تحديده وظيفة ثنائي الأشرطة أو رباعي الأشرطة. عند تحديده وظيفة ثنائي الأشرطة، يستمر حشو النقرات طوال الوقت المحدّد دائماً.

أما عند تحديده وظيفة رباعي الأشرطة، فيستمر حشو النقرات طوال الوقت المحدّد، ما لم يتم تحرير الزناد. إذا تم تحرير الزناد قبل انتهاء الوقت المضبوط، فستتم مقاطعة حشو النقرات عند تحرير الزناد.

6.4 مؤشر درجة الحرارة الزائدة

تشتمل الحماية من السخونة الزائدة على مستويين هم:

التحذير عندهما يضيء مؤشر درجة الحرارة الزائدة، فإن ذلك يشير إلى أن وحدة تغذية السلك تقترب من مستوى درجة الحرارة الحرجة. يمكن إكمال اللحام الجاري، لكن يحظر بدء لحام جديد ما دام استمر ظهور مؤشر درجة الحرارة الزائدة.



الخطأ يضيء مؤشر درجة الحرارة الزائدة ويظهر النص "Err" (خطأ) على الشاشة للإشارة إلى أن وحدة تغذية السلك قد وصلت إلى مستوى درجة الحرارة الحرجة. سيؤدي ذلك إلى إيقاف اللحام الجاري. يتم مسح الخطأ تلقائياً عندما تبرد وحدة تغذية السلك وتكون جاهزة للاستخدام مرة أخرى.

6.5 القيم المقيسة

الفولطية المقيسة

القيمة المقيسة على الشاشة لفولطية القوس V هي قيمة المتوسط الحسابي.




التيار المقيس

القيمة المقيسة على الشاشة لتيار اللحام A هي قيمة المتوسط الحسابي.



6.6 ضبط تدفق الغاز


يتم ضبط تدفق الغاز باستخدام المقبض الموجود في لوحة التحكم الداخلية. ويتم عرض معدل تدفق الغاز الحالي على عداد تدفق الغاز أعلى المقبض.

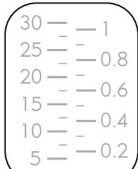

ملاحظة!



 
لن تكون القراءة الموجودة على مقاييس عداد التدفق صحيحة إلا إذا كانت وحدة تغذية السلك في الوضع الراسي!



6.7 تدوير لوحة التحكم

لاستخدام وحدة تغذية السلك في الوضع الأفقي، يمكن تدوير لوحة التحكم الخارجية بمقدار 90 درجة.

1. فك برغيّي لوحة التحكم ثم أزل اللوحة.
2. أدر لوحة التحكم بمقدار 90 درجة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
3. ركب لوحة التحكم مع التأكد من وجود الألسنة الصغرية في مواضعها الصحيحة.
4. اربط البرغيين.

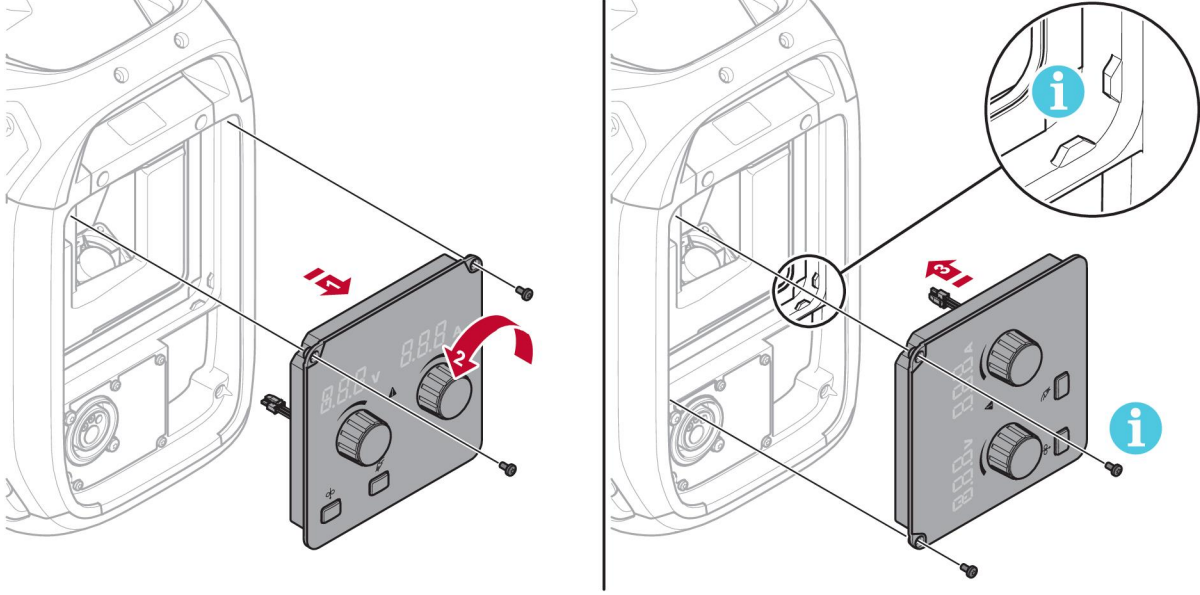

7 الصيانة



ملاحظة!

الصيانة الدورية هي أمر مهم للحفاظ على التشغيل الآمن والجدول بالاعتقاد.



تنبيه!

لا تنطبق كل تعديلات الضمان من قبل المورد إذا حاول العميل تنفيذ أي أعمال لإصلاح أي أعطال في المنتج أثناء فترة الضمان.

7.1 الفحص والتنظيف والاستبدال

آلية تغذية السلوك

تحقق بصورة دورية من عدم انسداد وحدة تغذية السلوك بالأوساخ.

- يجب تنفيذ عملية تنظيف واستبدال الأجزاء البالية من آلية وحدة تغذية السلوك في مواعيد منتظمة للحصول على تغذية السلوك بدون مشاكل. يُرجى الملاحظة أنه إذا تم ضبط الشد المسبق بصورة قوية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث بلي غير طبيعي في أسطوانة اللصغط وأسطوانة التغذية ودليل السلوك.
- باستخدام الهواء المضغوط، نظف البطانات والأجزاء الميكانيكية الأخرى للآلية تغذية السلوك على فترات منتظمة أو إذا بدت تغذية السلوك بطيئة.
- تغيير الفوهات
- التحقق من عجلة الإدارة
- تغيير مجموعة العجلة المسننة

حامل البكرة

- قم بإجراء عمليات فحص منتظمة للتأكد من أن جلبه صرة الكبح وصامولة صرة الكبح غير معرضتين للبللي ومثبتتان بشكل صحيح، واستبدلهما عند الحاجة.

مشغل اللحام

- يجب تنظيف القاطع المعرض للبللي في مشغل اللحام واستبدالها في مواعيد منتظمة للحصول على تغذية سلوك خالية من المشاكل. نظف دليل السلوك بالهواء لتنظيفه بصورة دورية ونظف طرف الملامسة.

7.2 معايرة القويم المقيسة والتحقق من صحتها

تعرض RobustFeed PRO القويم المقيسة وفولطية القوس وتيار اللحام في صورة قويم متوسط حسابي مقومة (صيغة قيمة القياس).

- يتم ضبط سرعة تغذية السلوك على لوحة تحكم RobustFeed PRO، ويتم عرض السرعة المضبوطة على الشاشة بوحدة متر/دقيقة أو بوصة/دقيقة.
- يقيس مصدر طاقة اللحام من Warrior™ المستخدم مع RobustFeed PRO (راجع فصل "المقدمة" في دليل التشغيل) متوسط قيمة فولطية القوس وتيار اللحام ويحسبها. يتم نقل القويم المقيسة من مصدر طاقة اللحام من Warrior™ إلى RobustFeed PRO عبر ناقل رقمي.

يوصى بمعايرة دقة القويم المضبوطة والمقيسة والتحقق من صحتها بشكل دوري، وذلك للتحقق مما إذا كانت القويم ضمن نطاق الانحراف المقبول أم لا. ويجب إجراء المعايرة والتحقق من الصحة بواسطة فني خدمة مدرب، يكون حاصل على تدريب كافٍ في تقنيّة اللحام والقياس. يمكن العثور على المبادئ الإرشادية للمعايرة/التحقق من الصحة والانحراف المقبول لكل معالمة معروضة في دليل الخدمة.

8 استكشاف الأعطال وإصلاحها

قم بإجراء هذه الفحوصات والإجراءات قبل الإرسال إلى فني خدمة معتمد.

وصف العطل والإجراءات التصحيحية	عرض العطل
<p>تحذير درجة الحرارة الزائدة - تقترب وحدة تغذية السلك من مستوى درجة الحرارة الحرجة. يمكن إكمال اللحام الجاري، لكن يحظر بدء لحام جدي ما دام استمر ظهور مؤشر درجة الحرارة الزائدة. (للحصول على مزيد من المعلومات عن الحماية من السخونة الزائدة، راجع فصل "لوحة التحكم").</p> <p>الإجراءات التصحيحية:</p> <ul style="list-style-type: none"> افحص البطانة ونظفها مستخدماً الهواء المضغوط واستبدل البطانة إذا كانت تالفة أو بالية. تحقق من إعداد ضغط السلك واضبطه إذا لزم الأمر. افحص بكيرات الإدارة بحثاً عن أي تآكل، واستبدلها إذا لزم الأمر. تأكد من إمكانية دوران مكب معدن الحشو من دون مقاومة كبيرة جداً. واضبط صرة الكبح إذا لزم الأمر. إذا استمر العطل رغم تنفيذه هذه الإجراءات، فجرّب استبدال المشعل. إذا استمر العطل رغم استبدال المشعل، فاتصل بفني خدمة معتمد من ESAB. 	<p>يتم تنشيط الحماية من السخونة الزائدة بصورة متكررة، وبشكل أكثر دقة، يضيء مؤشر درجة الحرارة الزائدة على اللوحة الأمامية مع عدم وجود نص "Err" (خطأ) على الشاشة.</p> 
<p>خطأ درجة الحرارة الزائدة - وصلت وحدة تغذية السلك إلى مستوى درجة الحرارة الحرجة وتم إيقاف اللحام الجاري. (للحصول على مزيد من المعلومات عن الحماية من السخونة الزائدة، راجع فصل "لوحة التحكم").</p> <p>الإجراءات التصحيحية:</p> <ul style="list-style-type: none"> افحص البطانة ونظفها مستخدماً الهواء المضغوط واستبدل البطانة إذا كانت تالفة أو بالية. تحقق من إعداد ضغط السلك واضبطه إذا لزم الأمر. افحص بكيرات الإدارة بحثاً عن أي تآكل، واستبدلها إذا لزم الأمر. تأكد من إمكانية دوران مكب معدن الحشو من دون مقاومة كبيرة جداً. واضبط صرة الكبح إذا لزم الأمر. أعد تشغيل وحدة تغذية السلك. إذا استمر العطل، فافحص البطانة ونظفها مستخدماً الهواء المضغوط واستبدل البطانة إذا كانت تالفة أو بالية. إذا استمر العطل رغم تنفيذه هذه الإجراءات، فجرّب استبدال المشعل. إذا استمر العطل رغم استبدال المشعل، فاتصل بفني خدمة معتمد من ESAB. 	<p>يتم تنشيط الحماية من السخونة الزائدة، وبشكل أكثر دقة، يضيء مؤشر درجة الحرارة الزائدة على اللوحة الأمامية ويظهر النص "Err" (خطأ) على الشاشة.</p> 
<p>الإجراءات التصحيحية:</p> <ul style="list-style-type: none"> نظف البطانات والأجزاء الميكانيكية الأخرى لآلية تغذية السلك باستخدام الهواء المضغوط. 	<p>وحدة تغذية السلك بطيئة/متيبسة عبر آلية تغذية السلك.</p>

9 طلب قطع الغيار


تنبيه!




يجب تنفيذ أعمال الإصلاح والأعمال الكهربائية بواسطة فني خدمة معتمد من ESAB. لا تستخدم سوى قطع الغيار والقطع المعرضة للبلبي الأصلية فقط من ESAB.

تم تصميم جهاز RobustFeed PRO واختباره وفقاً للمعايير الدولية والأوروبية IEC/EN 60974-5 و IEC/EN 60974-10 الفئة A، والمعايير الكندية CAN/CSA-E60974-5 والمعايير الأمريكية ANSI/IEC 60974-5. يجب على وحدة الخدمة التي نفذت أعمال الخدمة أو الإصلاح ضمان استمرارية توافق المنتج مع المعايير التي تم ذكرها.

يمكن طلب قطع الغيار والقطع المعرضة للبلبي من خلال أقرب وكيل ESAB، راجع esab.com. عند الطلب، يُرجى توفير نوع المنتج والرقم المسلسل والوجه ورقم قطعة الغيار وفقاً لقائمة قطع الغيار. حيث سيُسل ذلك من عملية الإرسال ويضمن التسليم بطريقتة صحيحة.

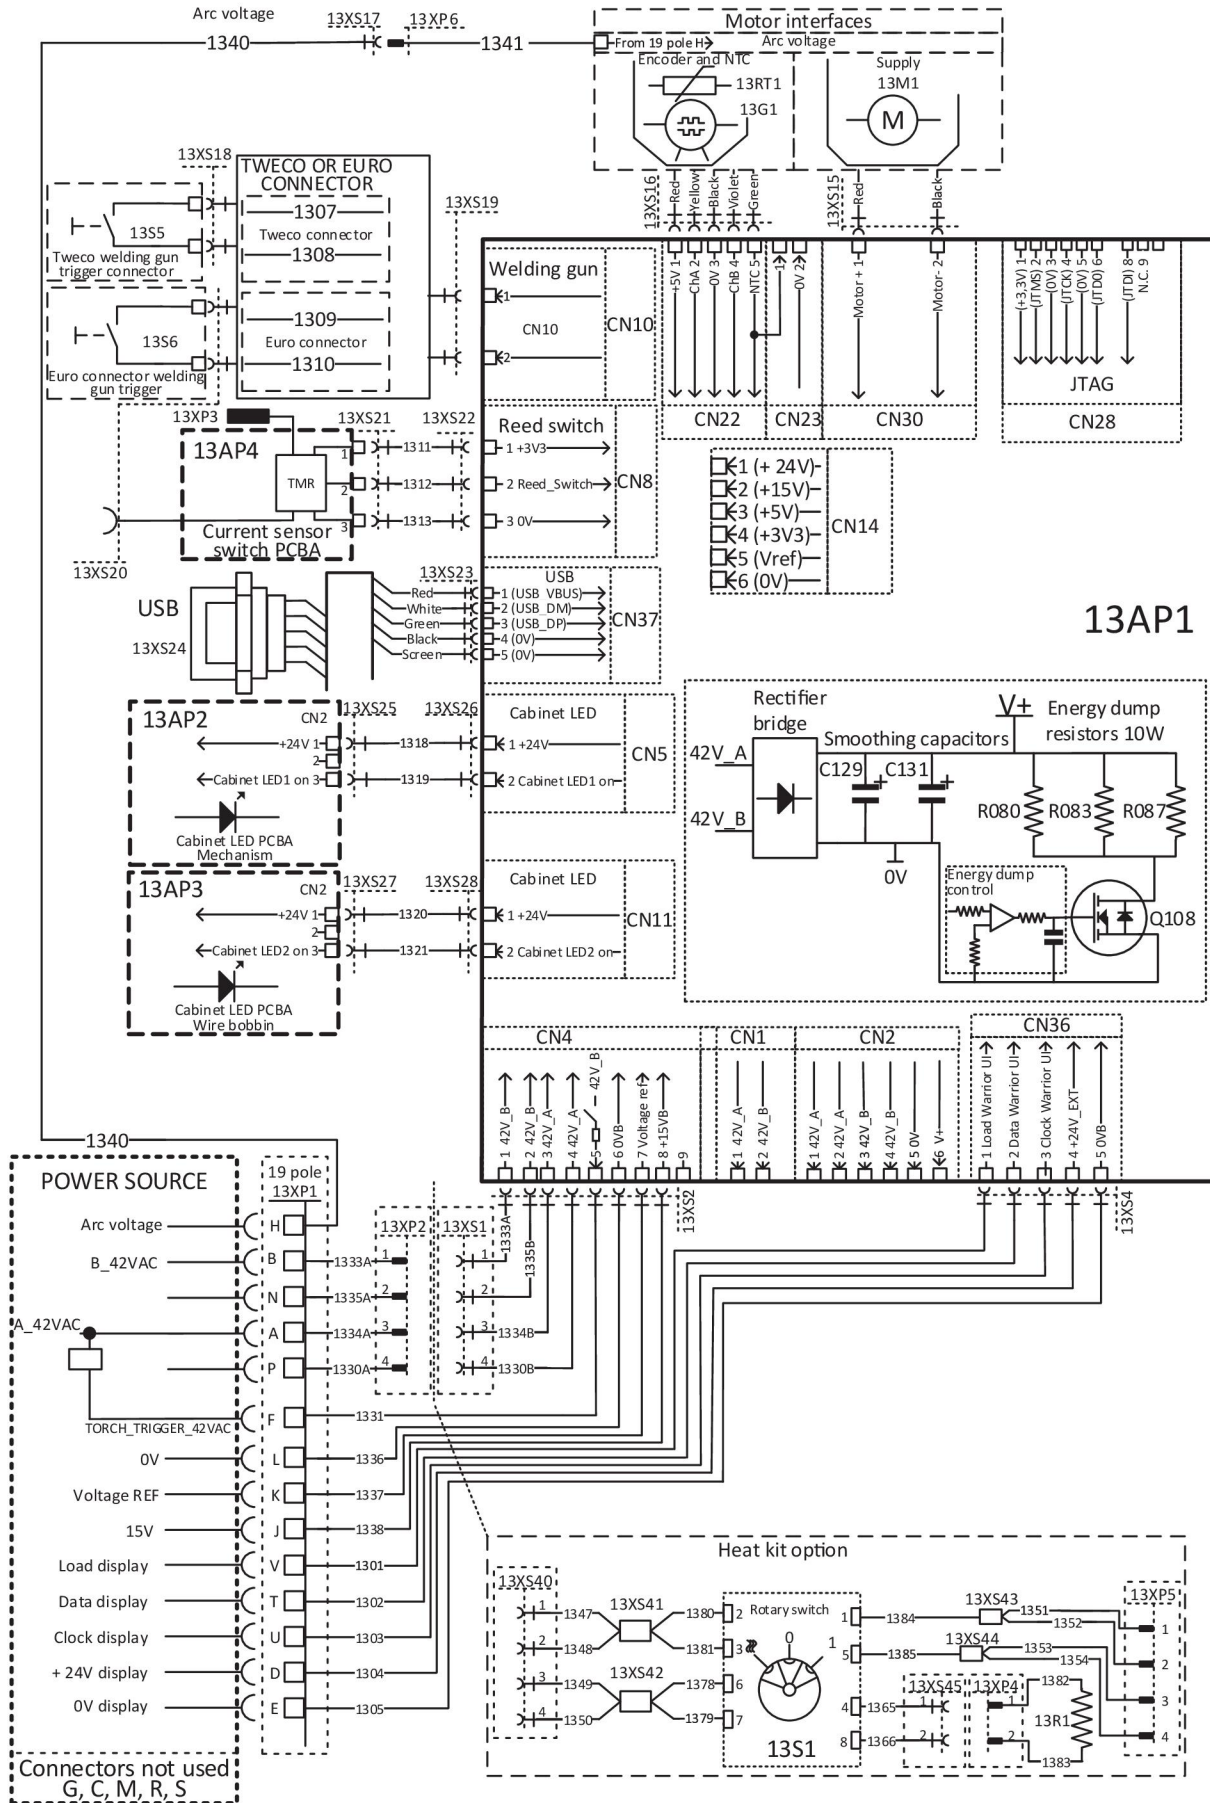

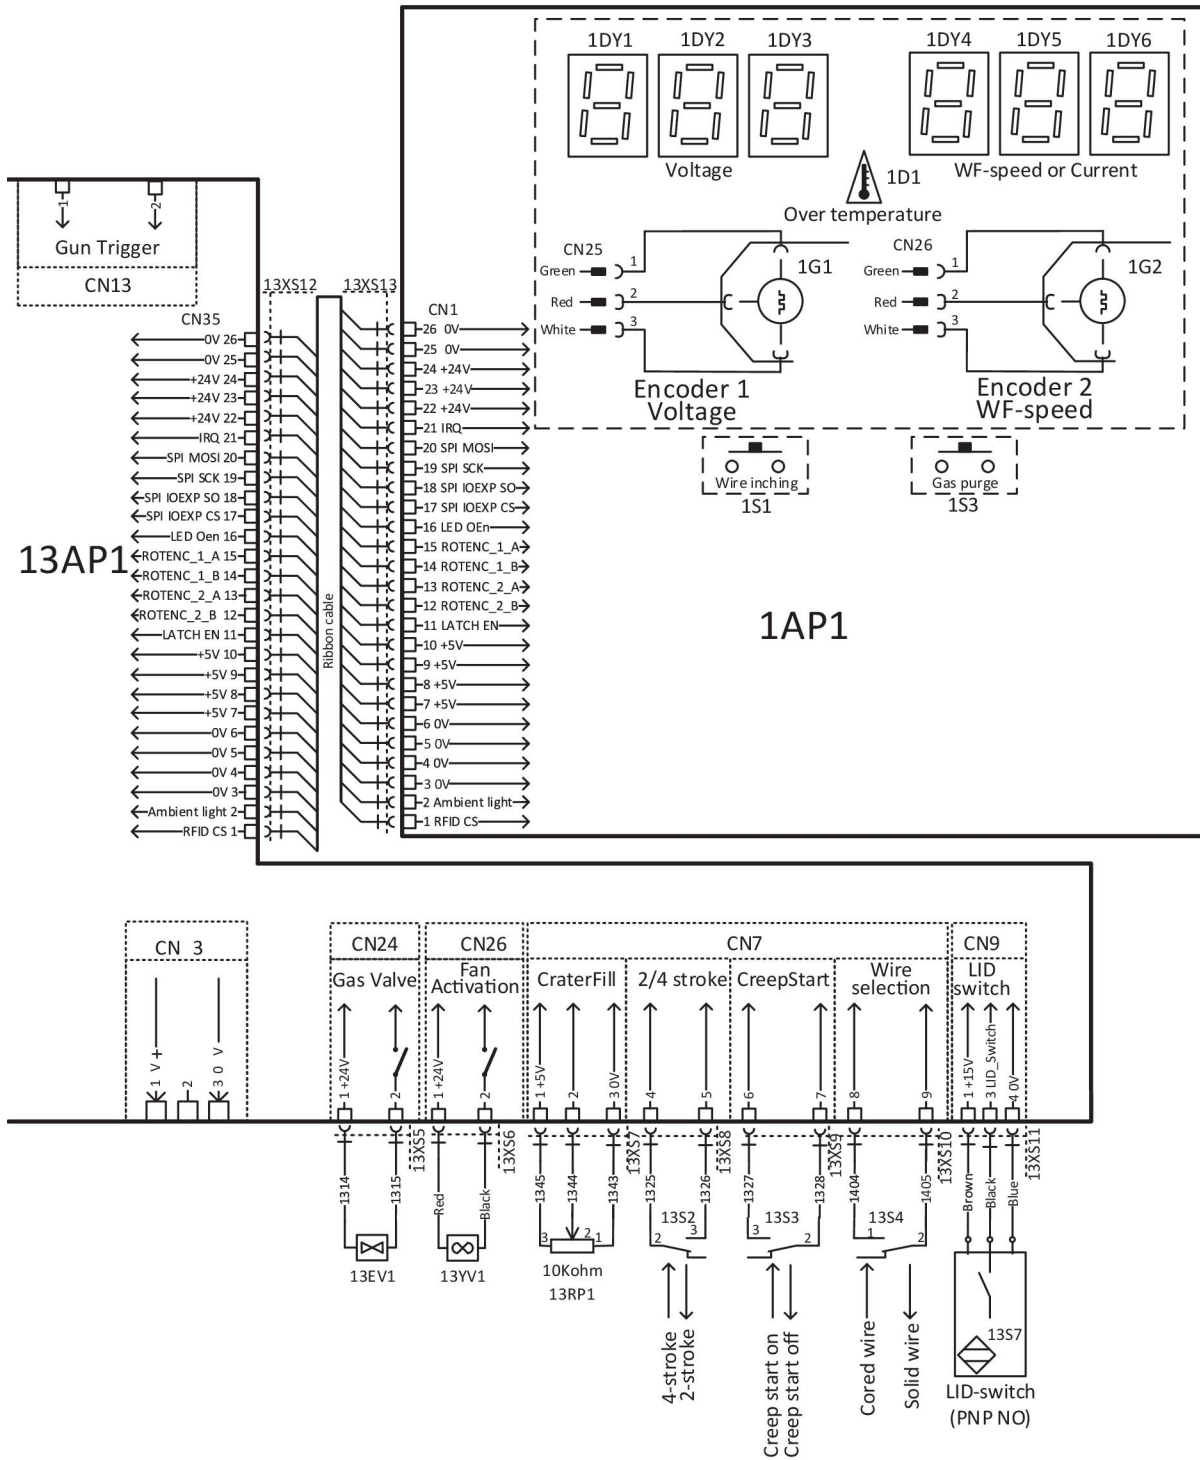



أرقام الطلب






Ordering number	Denomination	Note
0445 800 880	RobustFeed PRO	With EURO connector
0445 800 881	RobustFeed PRO, Water	With EURO connector and including torch cooling system
0445 800 882	RobustFeed PRO Offshore	With EURO connector, incl. gas flow meter and heater
0445 800 883	RobustFeed PRO Offshore, Water	With EURO connector and including torch cooling system, incl. gas flow meter and heater
0445 800 884	RobustFeed PRO, Tweco	With Tweco 4 connector
0445 800 885	RobustFeed PRO Offshore, Tweco	With Tweco 4 connector, incl. gas flow meter and heater
0463 659 001	Spare parts list	RobustFeed PRO
0463 660 001	Service manual	RobustFeed PRO



القطع المعرضة للبيلى

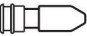


Fe, Ss and cored wire

Wire diameter (in.) (mm)	.023 0.6	.030 0.8	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	5/64 2.0	 Feed roller
V-groove 	X	X							0445 850 001
		X	X						0445 850 002
			X						0445 850 003
			X	X					0445 850 004
				X					0445 850 005
					X	X			0445 850 006
								X	0445 850 007



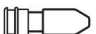


Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro)

!Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter








Wire diameter (in.) (mm)	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	5/64 2.0	3/32 2.4	 Feed roller
V-K-knurled 	X	X						0445 850 030
		X						0445 850 031
		X	X					0445 850 032
				X				0445 850 033
					X			0445 850 034
						X		0445 850 035
							X	0445 850 036





	Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
Wire diameter 0.040–1/16 in. 0.9–1.6 mm	0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro)
Wire diameter 0.070–3/32 in. 1.8–2.4 mm	0445 822 002 (3 mm)	0446 080 883	0445 830 884 (Tweco) 0445 830 882 (Euro)

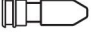Al wire


Wire diameter (in.) (mm)	.023 0.6	.030 0.8	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	 Feed roller
U-groove 		X	X					0445 850 050
			X	X				0445 850 051
				X		X		0445 850 052
Inlet wire guide 			Middle wire guide 			Outlet wire guide 		
0445 822 001 (2 mm)			0446 080 881			0445 830 886 (Tweco)		
						0445 830 885 (Euro)		

الملاحقات

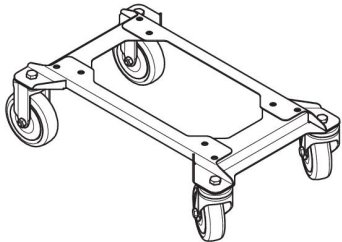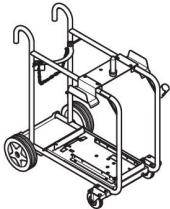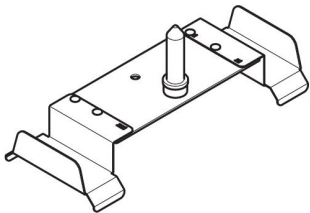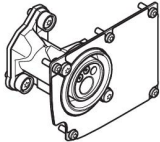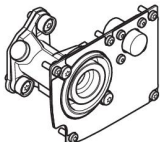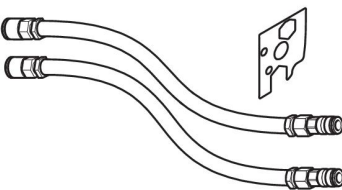
0446 081 880	Wheel kit	
0349 313 450	Trolley (compatible with RobustFeed and Warrior™ Feed 304)	
0349 313 100	RF retrofit kit (for use with existing Warrior™ trolley with ordering no. 0465 510 880)	
0446 120 880	Euro connector including front plate	
0446 120 882	Tweco 4 connector including front plate	
0446 120 884	Tweco 5 connector including front plate	
0446 123 880	Liquid cooling kit	
F102 440 880	Quick connector Marathon Pac™	

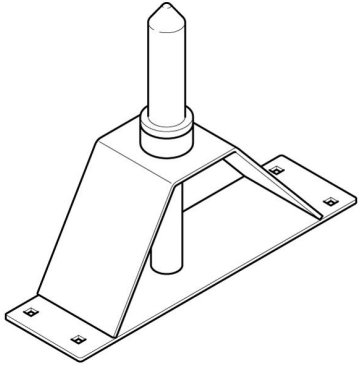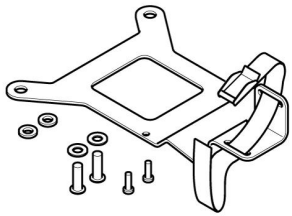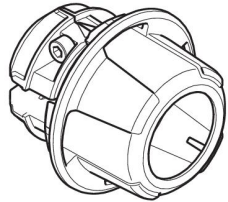
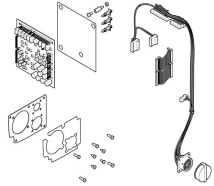
0465 508 880	Guide pin extension kit	
0446 082 880	Torch strain relief	
0446 050 880	Interconnection strain relief kit (for update of cables without strain relief)	
0446 056 880	Remote connector kit - EURO	
0446 056 881	Remote connector kit - Tweco	

Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Air cooled, 70 mm²

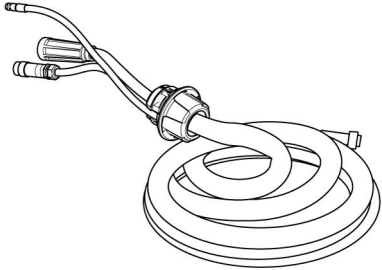0446 160 880	2 m (7 ft.)	
0446 160 881	5 m (16 ft.)	
0446 160 882	10 m (33 ft.)	
0446 160 883	15 m (49 ft.)	
0446 160 884	25 m (82 ft.)	
0446 160 885	35 m (115 ft.)	
0446 160 887	20 m (66 ft.)	

Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Liquid cooled, 70 mm²

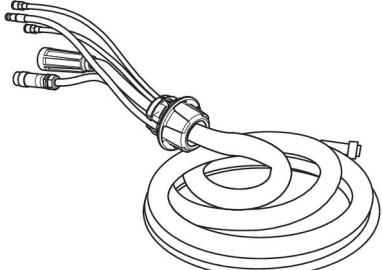0446 160 890	2 m (7 ft.)	
0446 160 891	5 m (16 ft.)	
0446 160 892	10 m (33 ft.)	
0446 160 893	15 m (49 ft.)	
0446 160 894	25 m (82 ft.)	
0446 160 895	35 m (115 ft.)	

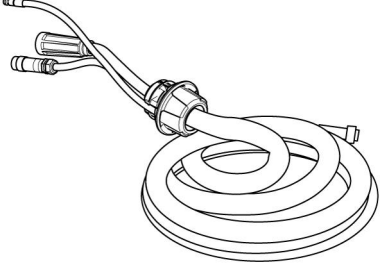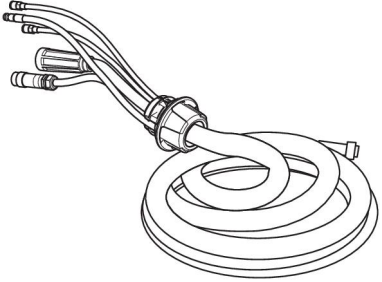Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Air cooled, 95 mm²		
0446 160 980	2 m (7 ft.)	
0446 160 981	5 m (16 ft.)	
0446 160 982	10 m (33 ft.)	
0446 160 983	15 m (49 ft.)	
0446 160 984	25 m (82 ft.)	
0446 160 985	35 m (115 ft.)	
Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Liquid cooled, 70 mm²		
0446 160 990	2 m (7 ft.)	
0446 160 991	5 m (16 ft.)	
0446 160 992	10 m (33 ft.)	
0446 160 993	15 m (49 ft.)	
0446 160 994	25 m (82 ft.)	
0446 160 995	35 m (115 ft.)	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



For contact information visit esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

<http://manuals.esab.com>

