



RobustFeed PRO



Kasutusjuhend



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to
The Low Voltage Directive 2014/35/EU
The EMC Directive 2014/30/EU
The RoHS Directive 2011/65/EU

Type of equipment

Welding wire feeder

Type designation

Robust Feed Pro, from serial number 904 xxx xxxx
Robust Feed Pro Offshore, from serial number 904 xxx xxxx

Robust Feed Pro and Robust Feed Pro Offshore can be equipped with Euro type or Tweco 4 type welding torch connectors.

Robust Feed Pro and Robust Feed Pro Offshore can include welding torch-cooling connections.

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA**Name, address, and telephone No:**

ESAB AB
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN 60974-5:2013, Arc Welding Equipment – Part 5: Wire feeders
EN 60974-10:2014 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Gothenburg

2019-05-15

Signature

Pedro Muniz

Position

Standard Equipment Director

CE 2019

1	OHUTUS	5
1.1	Sümbolite tähendus	5
1.2	Ohutusabinõud	5
2	SISSEJUHATUS	8
2.1	Varustus	8
3	TEHNILISED ANDMED	9
4	PAIGALDAMINE	11
4.1	Töstmisjuhised	11
5	KASUTAMINE	13
5.1	Soovitatud maksimaalvoolu väärtused ühenduskaablite komplektile	14
5.2	Ühendused ja juhtimisseadmed	15
5.3	Jahutusvedeliku ühendus	15
5.4	Kaabliühenduse tõmbetökise komplekti kohapeal paigaldamine	16
5.5	Soojenduskomplekti lüliti (ainult Offshore variandid)	18
5.6	Käivitusprotsess	18
5.7	Traadi etteandeseadme sisevalgustus	18
5.8	Jahutusvedeliku ühendus	18
5.9	Traadipooli pidur	18
5.10	Traadi vahetamine ja laadimine	19
5.11	Etteanderullide vahetamine	19
5.12	Traadijuhiku vahetamine	20
5.12.1	Sisendraadi juhik	20
5.12.2	Keskmine traadijuhik	21
5.12.3	Väljundtraadi juhik	21
5.13	Rullikute surve	21
5.14	Kulutarvikute hoiukamber	23
5.15	Rattakomplekti kinnitamine	23
5.15.1	Rataste kinnitamine rattakomplekti raami külge	23
5.15.2	Traadi etteandeseade vertikaalasendis	24
5.15.3	Traadi etteandeseade horisontaalasendis	24
5.16	Rattakomplekti ja põleti tõmbetökise lisatarviku kinnitamine	25
5.17	Marathon Pac™ paigaldamine	27
6	JUHTPANEEL	29
6.1	Pro	29
6.1.1	Väline juhtpaneel	29
6.1.2	Sisemine juhtpaneel	30
6.2	Kiiruse mõõtühiku seadistamine (meetermõõdustik/inglise mõõdustik)	30
6.3	Funktsioonide selgitused	31
6.4	Ülekuumenemise näidik	32
6.5	Möödetud väärtused	32

6.6	Gaasivoolu kiiruse seadistamine.....	33
6.7	Juhtpaneeli pööramine	33
7	HOOLDAMINE	34
7.1	Inspkteerimine, puhastamine ja asendamine	34
7.2	Möödetud väärtuste kalibreerimine ja kontrollimine	34
8	VEAOTSING	35
9	VARUOSADE TELLIMINE	36
	SKEEM.....	37
	TELLIMISNUMBRID	39
	KULUTARVIKUD	40
	ACCESSORIES	42

1 OHUTUS

1.1 Sümbolite tähendus

Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!



OHT

Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS!

Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või surma.



ETTEVAATUST!

Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.



HOIATUS!

Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid, töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).



1.2 Ohutusabinõud

ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid. Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.

Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel võib viga saada kasutaja või seade.

1. Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
 - selle töö;
 - hädaseiskamislülite asukoha;
 - selle talitluse;
 - asjakohaste ohutusabinõude;
 - keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
2. Kasutaja peab tagama, et:
 - seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
 - kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
3. Töökoht peab:
 - vastama otstarbele;
 - olema tuuletõmbeta.

4. Isikukaitsevahendid:

- Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad riided, kaitsekindad
- Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sörmused jms, mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada

5. Üldised ohutusabinõud

- Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
- Kõrgepingeseadmetega seotud töid **võib teostada ainult väljaõppinud elektrik**
- Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud käepäraselt.
- Seadmete määrimist ja hooldust ei **tohi** viia läbi nende töötamise ajal



HOIATUS!

Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.



ELEKTRILÖÖK – võib tappa!

- Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi, märgade kinnaste ega rõivastega.
- Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
- Veenduge, et teie tööasend on ohutu.



ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud

- Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede südamestimulaatorite tööd.
- Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida ei teata.
- Keesitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks toimima järgmiselt.
 - Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt. Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast võimalikult kaugel.
 - Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha lähedalt.



AEROSOODID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud

- Hoidke pead aerosoolidest kaugel
- Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale



KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu

- Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning kandke kaitserõivaid
- Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega



MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist

Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.

LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi

- Veenduge, et kõik ukсед, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale tagasi ning sulgege ukсед pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori käivitamist.



- Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
- Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest eemal.

TULEOHT

- Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Seepärast veenduge, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
- Ärge kasutage suletud mahuteid.


TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.

KAITSKE ENNAST JA TEISI!**ETTEVAATUST!**

See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.

**ETTEVAATUST!**


Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse tagamisel juhtivuslike või kiiruslike häiringute tõttu.

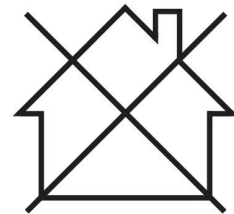**TÄHELEPANU!****Kõrvaldage elektroonikaseadmed ringlussevõturajatises!**

Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.

Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.

Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete edasimüüja poole.

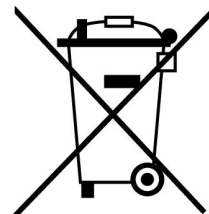

ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid. Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või külastage meie veebilehte.

2 SISSEJUHATUS

Traadi etteandeseadmed RobustFeed PRO on ette nähtud MIG/MAG-keevituseks koos järgmiste keevitusvooluallikatega:

- Warrior™ 400i CC/CV
- Warrior™ 500i CC/CV
- Warrior™ 400i MV
- Warrior™ 350i MV

Traadi etteandeseade on saadaval erinevate variantidena (vt lisa „TELLIMISNUMBRID”).

Traadi etteandeseadmed on suletud ja neil on neljarattalise ajamiga traadi etteandemehhanism ja juhtelektroonika.

Neid võib kasutada koos ESAB-i Marathon Pac™-il või traadipoolil (standardne Ø 200 mm ja Ø 300 mm) oleva traadiga.

Traadi etteandeseadme võib asetada kärule, riputada tööpaiga kohale või asetada põrandale (püsti või pikali ja koos ratastega või ilma).


Selle ESAB-i toote tarvikud leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.

2.1 Varustus

RobustFeed PRO tarnitakse koos:

- Kasutusjuhend
- Lühijuhend
- Ohutusjuhend

Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida Internetist: manuals.esab.com

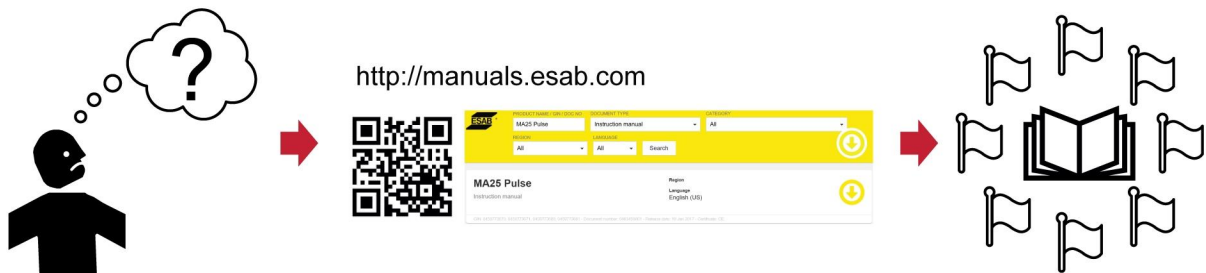

3 TEHNILISED ANDMED

RobustFeed PRO, kehtib alates seerianumbrist 904-, 230-xxxx	
Toiteallika ping	42 V AC, 50–60 Hz
Nõutav võimsus	181 VA
Nimivoolutugevus I_1	4,3 A
Seadistusandmed:	
Traadi etteandekiirus	0,8–25,0 m/min (32–984 tolli/min)
Aeglane käivitus	OFF või ON
2-/4-taktiline	2-taktiline või 4-taktiline
Traadi valik	Tahke või täidisega
Pragude täitmine	0 s (OFF) kuni 5 s
Põleti ühendus	EURO, Tweco #4, Tweco #5
Traadipooli max läbimõõt	300 mm (12 tolli)
Traadi mõõtmed:	
Fe	0,6–2,0 mm (0,023–5/64 tolli)
SS	0,6–1,6 mm (0,023–1/16 tolli)
Al	1,0–1,6 mm (0,040–1/16 tolli)
Täidistraat	0,9–2,4 mm (0,035–3/32 tolli)
Kaal:	
RobustFeed PRO	16,9 kg (37,1 naela)
RobustFeed PRO, Water	17,2 kg (37,8 naela)
RobustFeed PRO Offshore	17,3 kg (38,1 naela)
RobustFeed PRO Offshore, Water	17,6 kg (38,7 naela)
RobustFeed PRO, Tweco	16,9 kg (37,1 naela)
RobustFeed PRO Offshore, Tweco	17,3 kg (38,1 naela)
Traadipooli maksimaalne kaal	18,5 kg (40,8 lbs)
Mõõtmed (p × l × k) RobustFeed PRO	595 × 250 × 430 mm (23,4 × 9,8 × 16,9 tolli)
Töötemperatuur	-20 kuni +55 °C (-4 kuni +131 °F)
Transpordi- ja säilitustemperatuur	-40 kuni +80 °C (-40 kuni +176 °F)
Kaitsegaas	Kõik MIG/MAG-keevituse jaoks mõeldud tüübid
Maksimaalne gaasirõhk	5 baari (0,5 Mpa)
Jahutusvedelik (variantidele „RobustFeed PRO, Water” ja „RobustFeed PRO Offshore, Water”)	ESAB-i valmissegatud jahutusvedelik
Maksimaalne jahutusvedeliku rõhk	5 baari (0,5 Mpa)
Lubatud koormus temperatuuril 40 °C:	
50% koormustsükli juures	550 A
60% koormustsükli juures	500 A
100% koormustsükkel	400 A
Lubatud koormus temperatuuril +55 °C:	

RobustFeed PRO, kehtib alates seerianumbrist 904-, 230-xxxx	
50% koormustsükli juures	550 A
60% koormustsükli juures	500 A
100% koormustsükkel	400 A
Korpuse kaitseklass	IP44

Koormatavus

Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta.

Korpuse kaitseklass

IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.


Seade kaitseklassiga **IP44** on ette nähtud kasutamiseks sise- ja välitingimustes ning talub veepritsmeid igast suunast.

4 PAIGALDAMINE

Paigaldamise peab teostama spetsialist.




HOIATUS!

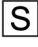Kuna keevitamisega kaasneb suurenenud elektriolt, võib kasutada ainult sellises keskkonnas kasutamiseks mõeldud energiaallikaid. Sellised keevitusvooluallikad on tähistatud sümboliga .



ETTEVAATUST!

See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodumajapidamistes kasutamisel võib see toode põhjustada raadiohäireid. Kohaste ettevaatusabinõude rakendamise vastutus lasub kasutajal.

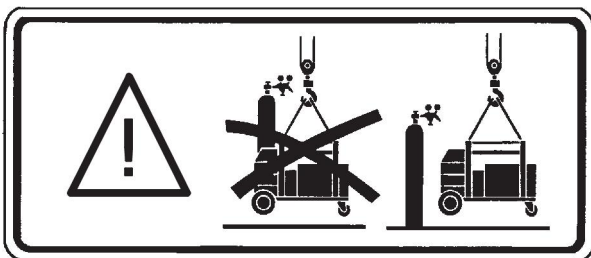

4.1 Tõstmisjuhised




ETTEVAATUST!


Muljumisoht traadi etteandeseadme tõstmise ajal. Kaitske ennast ja hoiatage juuresviibijaid ohu eest.



ETTEVAATUST!

Isikukahju ja seadmete kahjustuste vältimiseks kasutage tõstmisel allpool näidatud meetodeid ja kinnituspunkte.

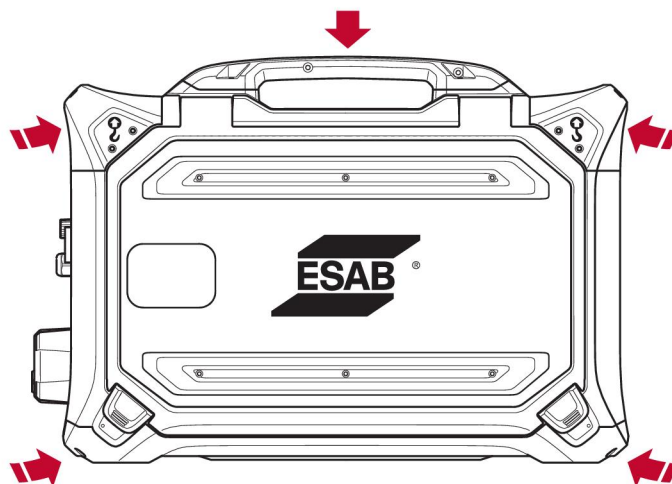

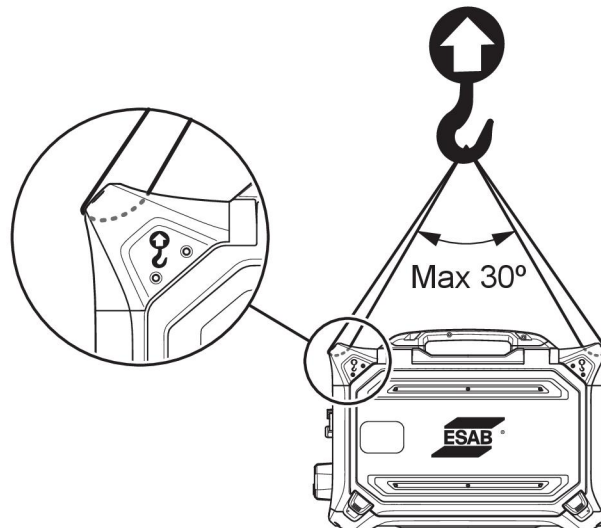

ETTEVAATUST!

Ärge pange tõstmise ajal raskeid esemeid traadi etteandeseadme peale või selle külge. Tõstepunktide **maksimaalne lubatud kandevõime kokku on 40 kg / 90 naela**, kui tõstmiseks kasutatakse kahte välimist tõstekäepidet, nagu on näidatud ülal oleval joonisel.

See 40 kg / 90 naelane lubatud kaal on traadi etteandeseadme kaal koos tarvikutega (standardse etteandeseadme kaal on 17,6 kg / 38,7 naela, kõikide osade kaalusid vt peatükist „TEHNILISED ANDMED”).

5 KASUTAMINE

Seadmete käsitlemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!





HOIATUS!

Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage elektroditraati või sellega kokkupuutuvasid osasid ega isoleerimata kaableid või ühendusi.



TÄHELEPANU!

Seadme liigutamiseks kasutage transportimiseks ettenähtud käepidet. Ärge tõmmake seadet keevituspõletist.

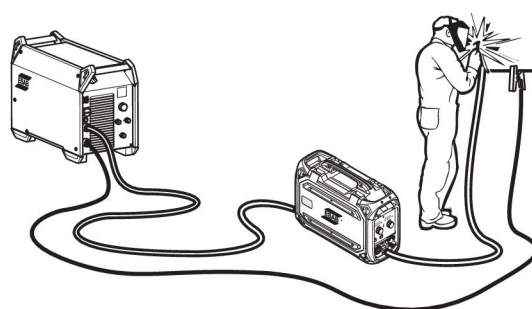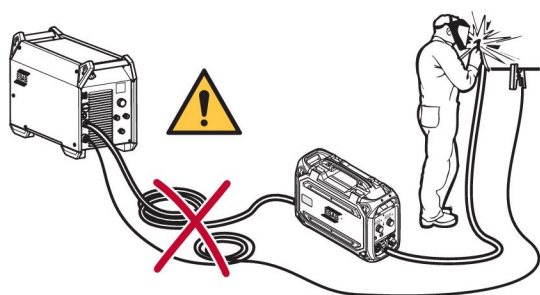


HOIATUS!

Veenduge, et küljepaneelid oleksid töö ajal kinni.



HOIATUS!

Et traadipool ei libiseks pidurirummult maha, kinnitage see pidurirummu mutriga.

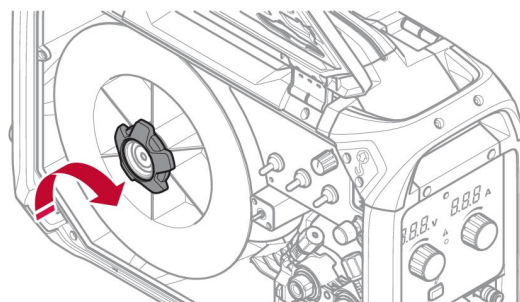

TÄHELEPANU!

Kui pidurirummu mutter või hülss on kulunud ega kinnitu korralikult, vahetage need välja.



ETTEVAATUST!

Enne keevitustraadi läbiviimist veenduge, et teravik ja ogad on traadi otsast eemaldatud hoidmaks ära traadi kinnikiilumist põleti juhikusse.



HOIATUS!

Pöörlevad osad võivad põhjustada vigastusi. Olge hoolikas.



**HOIATUS!**

Kinnitage seade kindlalt, eriti kui kasutate seda ebatasasel või kaldus pinnal.

5.1 Soovitatud maksimaalvoolu väärtused ühenduskaablite komplektille

Keskkonnatemperatuuri +25 °C juures ja harilike 10 minutiste tsüklitega:

Kaabli pindala	Koormatavus		Pingekadu 10 m kohta
	100%	60%	
70 mm ²	360	400	0,25 V / 100 A
95 mm ²	430	500	0,19 V / 100 A


Keskkonnatemperatuuri +40 °C juures ja harilike 10 minutiste tsüklitega:

Kaabli pindala	Koormatavus		Pingekadu 10 m kohta
	100%	60%	
70 mm ²	310	350	0,27 V / 100 A
95 mm ²	370	430	0,20 V / 100 A

Koormatavus

Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta.

5.2 Ühendused ja juhtimisseadmed

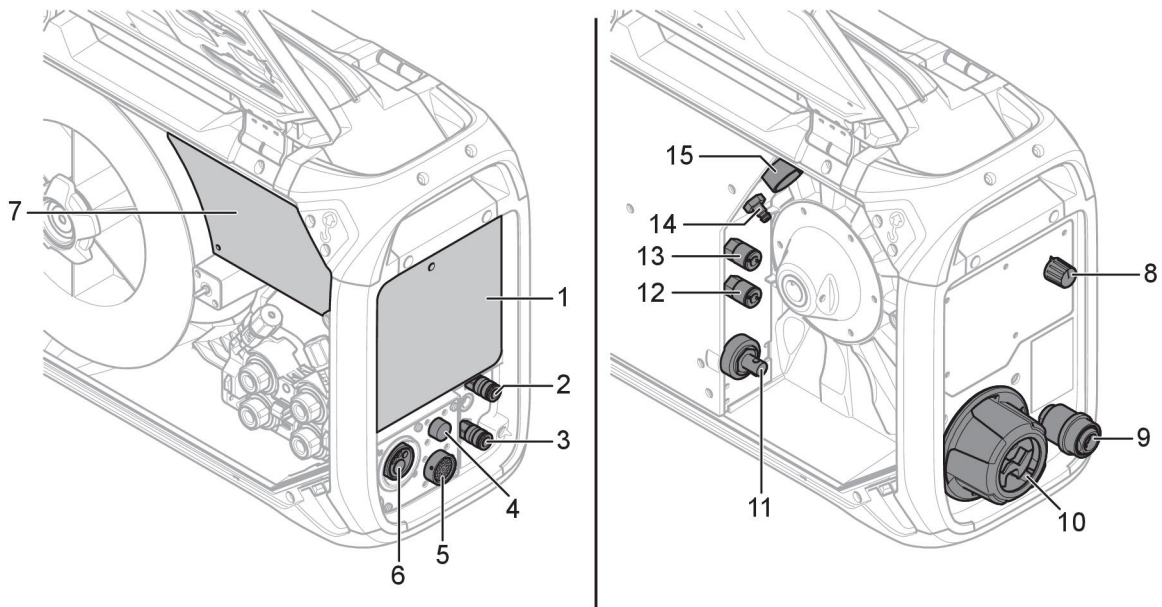

1. Väline juhtpaneel (vt peatükk „JUHTPANEEL”)
2. BLUE (sinine) ühendus keevituspõletisse minevale jahutusvedelikule ¹⁾
3. RED (punane) ühendus keevituspõletist tulevale jahutusvedelikule ¹⁾
4. Tweco päästikutrossi ühendus (ainult koos Tweco keevituspõletiga)
5. Kaugjuhtimispuldi ühendus (valikuline)
6. Keevituspõleti ühendus (Euro või Tweco tüüpi)
7. Sisemine juhtpaneel (vt peatükk „JUHTPANEEL”)
8. Soojenduskomplekti lüliti (Offshore variandid)
9. Traadisisend Marathon Pac™ jaoks (valikuline)
10. Vooluallika kaabliühenduse tõmbetõkis
11. Keevitusvoolu ühendus vooluallikast (OKC)
12. RED (punane) ühendus vooluallikasse (jahutusseadmesse) suubuvale jahutusvedelikule ¹⁾
13. BLUE (sinine) ühendus vooluallikast (jahutusseadmest) väljuvale jahutusvedelikule ¹⁾
14. Kaitsegaasi ühendus
15. Ühendus vooluallikast lähtuva juhtkaabli jaoks



TÄHELEPANU!

¹⁾ Jahutusvedeliku ühendused on saadaval ainult teatud mudelitel.



HOIATUS!


Traadi etteandeseadme parem ja vasak luuk peavad olema keevitamise ja/või traadi etteandmise ajal suletud ja lukus. Ärge kunagi keevitage või andke traati ette, kui mõlemad luugid pole suletud.


5.3 Jahutusvedeliku ühendus

Vedelikjahutusega keevituspõleti ühendamisel peab vooluallika peatoitelüliti olema välja lülitatud asendis (OFF) ja jahutusseadme lüliti asendis 0.

Vedelikjahutuskomplekti saab tellida lisatarvikuna (vt lisa „TARVIKUD”).

5.4 Kaabliühenduse tõmbetõkise komplekti kohapeal paigaldamine

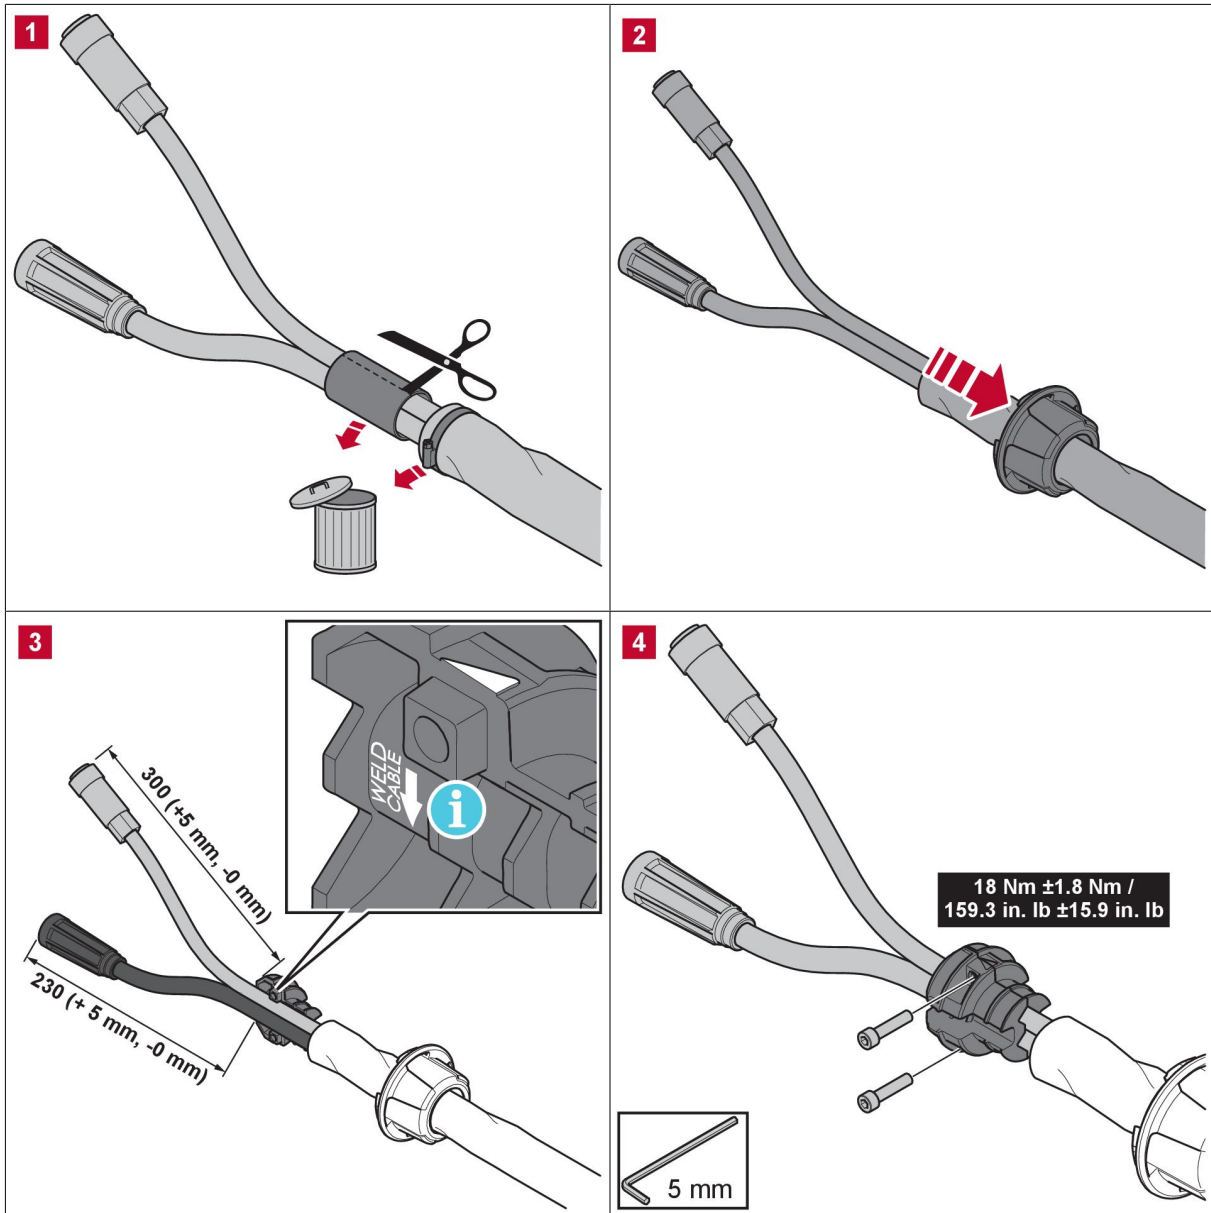

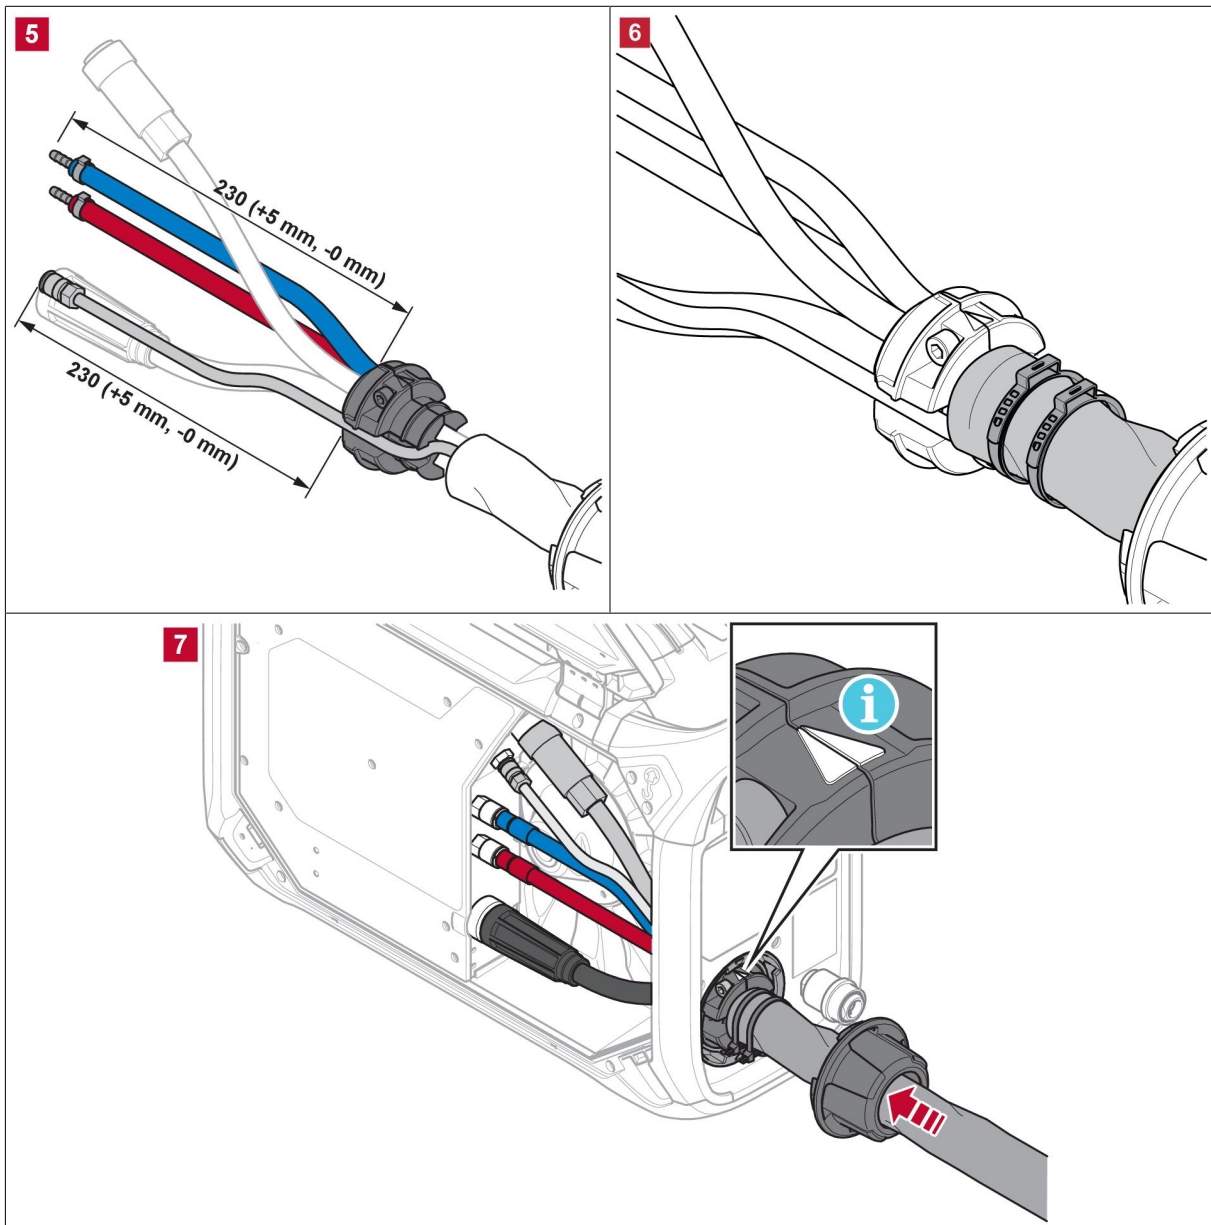

Ülal oleval joonisel on kujutatud kaabliühenduse tõmbetõkise komplekti (tellimisnr. 0446 050 880) kohapeal paigaldamine, mille puhul keevitusvoolu- ja juhtkaablid ning vajadusel ka jahutusvedeliku ja kaitsegaasi voolikud juhatakse läbi tõmbetõkise.

Võimalik on kasutada ka eelmonteeritud ühenduskaablite komplekti koos tõmbetõkisega (vt lisa „TARVIKUD”).




TÄHELEPANU!

- Kaabliühenduse tõmbetõkis tuleb paigaldada puhastele kaablitele.
- Paigaldage keevitusvoolukaabel tõmbetõkise kahest august suuremasse (2).
- Kontrollige, et kaablivitsad oleks ümber isoleeriva ümbrise (9) kõvasti kinni tõmmatud.

5.5 Soojenduskomplekti lüliti (ainult Offshore variandid)

- Keevitamine väljalülitatud
- | Keevitamine sisselülitatud
- ⋈ Kuumus sisselülitatud ja keevitamine väljalülitatud
Traadipooli piirkonda soojendatakse, et keevitustraat oleks kuiv. Traadipooli piirkonna soojendamine on kasulik kõrge õhuniiskuse korral või kui temperatuur päeva jooksul muutub.

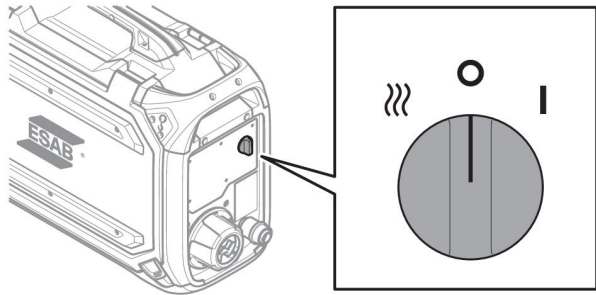

5.6 Käivitusprotsess

Traadi etteandeseadme käivitumisel tekitab vooluallikas keevituspinge. Juhul kui kolme sekundi jooksul keevitusvoolu ei teki, lülitab vooluallikas keevituspinge välja.

Traadi etteandeseade töötab kuni keevituspõleti lüliti väljalülitamiseni.



TÄHELEPANU!

On oluline, et koos etteandeseadmega kasutatav toiteallikas oleks seatud režiimile GMA (MIG/MAG), kui süsteemi elektritoide on sisse lülitatud! Selle eesmärk on tagada, et enne mis tahes keevitamise alustamist oleks tehtud traadi etteandeseadme ja toiteseadme vaheline kalibreerimine. Kui toiteallikas seatakse elektritoite sisselülitamisel mingile muule keevitusmeetodile, **ei ole võimalik** tagada etteandeseadme paneelil näidatavaid pingeseadeid! Sel juhul lülitage toiteallikas välja, seadke toitelüliti asendisse GMA (MIG/MAG) ja käivitage toiteallikas uuesti!

5.7 Traadi etteandeseadme sisevalgustus

Traadi etteandeseadme kilbil on sisevalgustus. Valgustus lülitub automaatselt sisse, kui etteandeseade käivitatakse, kui sisemisel juhtpaneelil muudetakse mõnda parameetrit, kui toimub traadi etteandmine ja pärast keevitamist. Valgustus lülitub paari minuti pärast automaatselt välja.

5.8 Jahutusvedeliku ühendus

ELP (ESAB-i loogikapump)

Jahutusseade on varustatud tuvastussüsteemiga ELP (ESAB-i loogikapump), mis kontrollib, kas jahutusvedeliku voolikud on ühendatud. Vedelikjahutusega põleti ühendamisel algab jahutus.


Vedelikjahutusega keevituspõleti ühendamisel peab vooluallika peatoitelüliti olema välja lülitatud asendis (OFF).

5.9 Traadipooli pidur

Traadipooli piduri tugevust tuleb tõsta ainult nii palju, et traadi etteandmisel ei tekiks ülejooksu. Tegelik pidurdusjõud sõltub traadi etteande kiirusest ning traadipooli suurusest ja kaalust.

Ärge traadipooli pidurit üle koormake. Liiga suur pidurdusjõud võib mootori üle koormata ja vähendada keevitustulemust.

Traadipooli pidurdusjõudu on võimalik reguleerida pidurirummu mutri keskel oleva 6 mm kuuskantpoldiga.

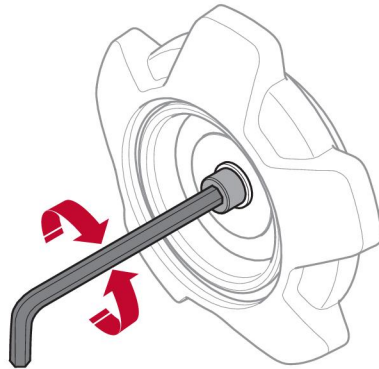

5.10 Traadi vahetamine ja laadimine

1. Avage traadi etteandeseadme vasak luuk.
2. Keerake pidurirummu mutter lahti ja eemaldage see ning eemaldage vana traadipool.
3. Sisestage etteandeseadmesse uus traadipool ja tõmmake sirgelt välja 10–20 cm uut keevitustraati. Enne traadi sisestamist etteandemehhanismi viilige traadi otsast ära ogad ja teravad servad.
4. Kinnitage traadipool pidurirummu mutrit keerates pidurirummule.
5. Juhtige traat läbi etteandemehhanismi (vastavalt etteandeseadme sees olevale joonisele).
6. Sulgege ja lukustage traadi etteandeseadme vasak luuk.



TÄHELEPANU!


Kui pidurirummu mutter või hülss on kulunud ega kinnitu korralikult, vahetage need välja.

5.11 Etteanderullide vahetamine

Traadi tüübi vahetamisel tuleb vahetada ka etteanderullikud vastavalt uuele traaditüübile. Teavet traadi diameetrite ja tüübile vastavate õigete etteanderullikute kohta vt lisast „KULUTARVIKUD”. (Nõuannet vajalikele kulutarvikutele hõlpsa ligipääsu kohta vt käesoleva juhendi jaotisest „Kulutarvikute hoiukamber”.)

1. Avage traadi etteandeseadme vasak luuk.
2. Vabastage etteanderullikud, mis tuleb vahetada, selleks pöörake iga rulliku kiirlukustussüsteemi (A).

3. Vabastage etteanderullikud surve alt, selleks keerake pingutid (B) alla, et vabastada pöördhoovad (C).

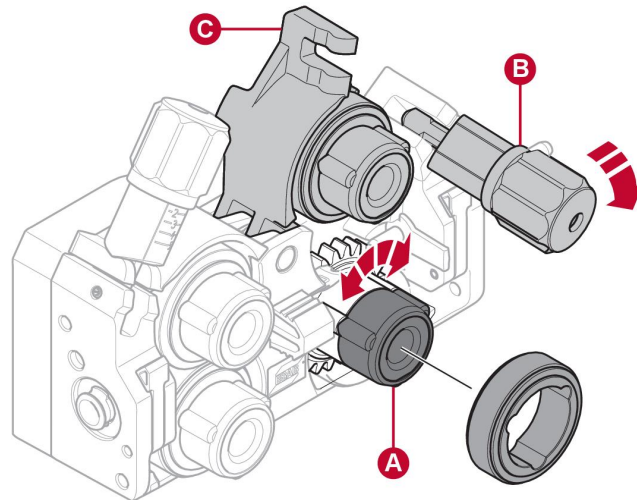


4. Eemaldage etteanderullikud ja paigaldage õiged (vastavalt lisale „KULUTARVIKUD”).
5. Rakendage uuesti surve etteanderullikutele, selleks vajutage pöördhoovad (C) alla ja fikseerige need pingutitega (B).
6. Lukustage rullikud, pöörates nende kiirlukustussüsteeme (A).
7. Sulgege ja lukustage traadi etteandeseadme vasak luuk.

5.12 Traadijuhiku vahetamine

Traadi tüübi vahetamisel võib olla vaja vahetada ka traadijuhikud vastavalt uuele traaditüübile. Teavet traadi diameetrile ja tüübile vastavate õigete traadijuhikute kohta vt lisast „KULUTARVIKUD”. (Nõuannet vajalikele kulutarvikutele hõlpsa ligipääsu kohta vt käesoleva juhendi jaotisest „Kulutarvikute hoiukamber”.)


5.12.1 Sisendraadi juhik

1. Pöörake sisendraadi juhiku kiirlukustussüsteem (A) välja, et see avada.
2. Eemaldage sisendraadi juhik (B).
3. Paigaldage õige sisendraadi juhik (vastavalt lisale „KULUTARVIKUD”).
4. Lukustage uus sisendraadi juhik traadijuhiku kiirlukustussüsteemiga (A).

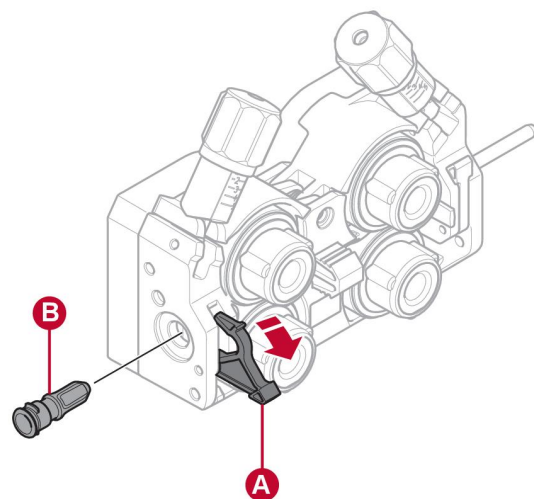


5.12.2 Keskmise traadijuhik

1. Vajutage veidi keskmise traadijuhiku klambrit ja tõmmake keskmine traadijuhik (A) välja.
2. Vajutage sisse õiget tüüpi keskmine traadijuhik (vastavalt lisale „KULUTARVIKUD”). Klamber lukustab traadijuhiku automaatselt paigale, kui see on õiges asendis.

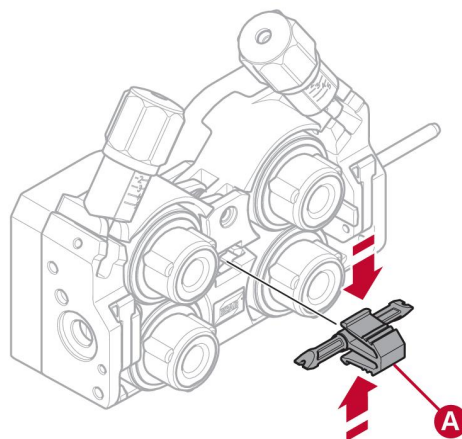

5.12.3 Väljundtraadi juhik


1. Eemaldage alumine parempoolne etteanderullik (vt jaotist „Etteanderullikute vahetamine”).
2. Eemaldage keskmine traadijuhik (vt jaotist „Keskmise traadijuhik”).
3. Pöörake väljundtraadi juhiku kiirlukustussüsteem (A) välja, et see avada.
4. Eemaldage väljundtraadi juhik (B).
5. Paigaldage õige väljundtraadi juhik (vastavalt lisale „KULUTARVIKUD”).
6. Lukustage uus väljundtraadi juhik traadijuhiku kiirlukustussüsteemiga (A).
7. Paigaldage tagasi teine etteanderullikute paar ja rakendage uuesti rullikute survet (vt jaotist „Etteanderullikute vahetamine”).

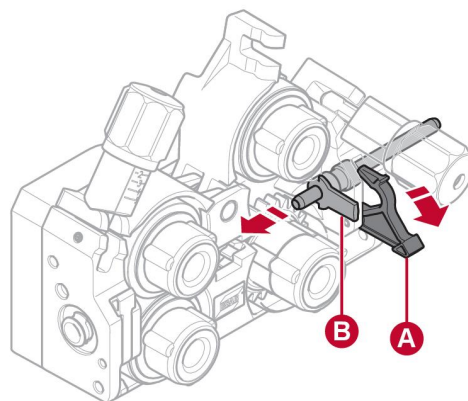


5.13 Rullikute surve

Rullikute survet tuleb reguleerida igal pingutil eraldi vastavalt kasutatava traadi materjalile ja diameetrile.

Kõigepealt kontrollige, kas traat liigub traadi juhikus vabalt. Seejärel seadistage traadietteandja surverullide survet. Pidage silmas, et survet ei oleks liiga suur.

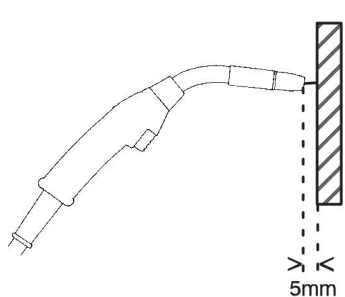

Joonis A

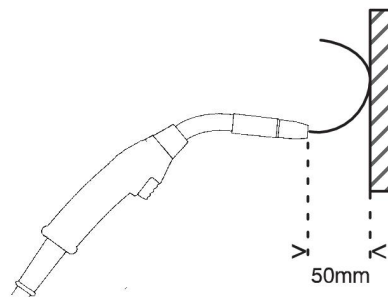

Joonis B


Kui soovite kontrollida, kas surve on õigesti seatud, võite suunata traadi isoleeritud objekti, näiteks puutüki vastu.

Kui te hoiate põletit umbes 5 mm kaugusel puutükist (joonis A), peaksid etteandja rullid libisema.

Kui hoiate põletit umbes 50 mm kaugusel puutükist, peaks traat ette antama ja painduma (joonis B).

Allolev tabel sisaldab suuniseid rullikute ligikaudsete survete seadistamiseks standardtingimustes õige pooli pidurdusjõuga. Pikkade, määrdunud või kulunud põleti kaablite puhul võib olla vaja surve seadistust suurendada. Kontrollige alati igal konkreetsel juhul rullikute surve seadistust, söötes traati vastu isoleeritud objekti, nagu on ülal kirjeldatud. Ligikaudsete seadistuste tabel on paigaldatud ka traadi etteandeseadme vasaku luugi siseküljele.

Traadi diameeter (tollid) (mm)			.023	.030	.040	.045	.052	1/16	.070	5/64	3/32
			0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4
			Surve reguleerimine								
Traadi materjal	Fe, Ss	Pinguti 1	2,5								
		Pinguti 2	3–3,5								
	Täidis ega	Pinguti 1	2								
		Pinguti 2	2,5–3								
	Al	Pinguti 1	1								
		Pinguti 2	2–3								

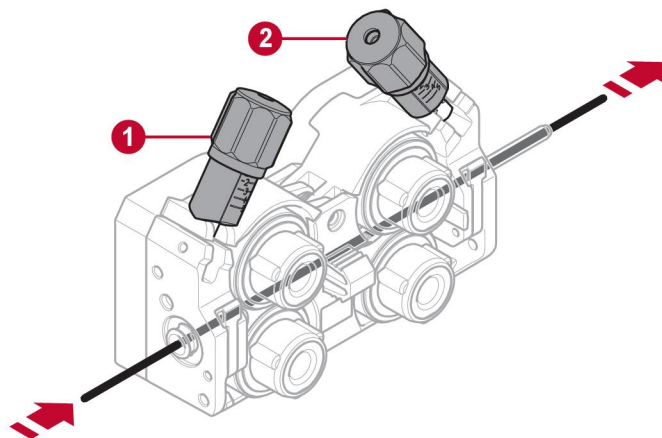


1. Pinguti 1

2. Pinguti 2

5.14 Kulutarvikute hoiukamber

Traadi etteandeseadme vasaku luugi siseküljel on kulutarvikute hoiukamber, mis annab lihtsa ligipääsu täiendavale rullikute ja traadijuhikute komplektile.

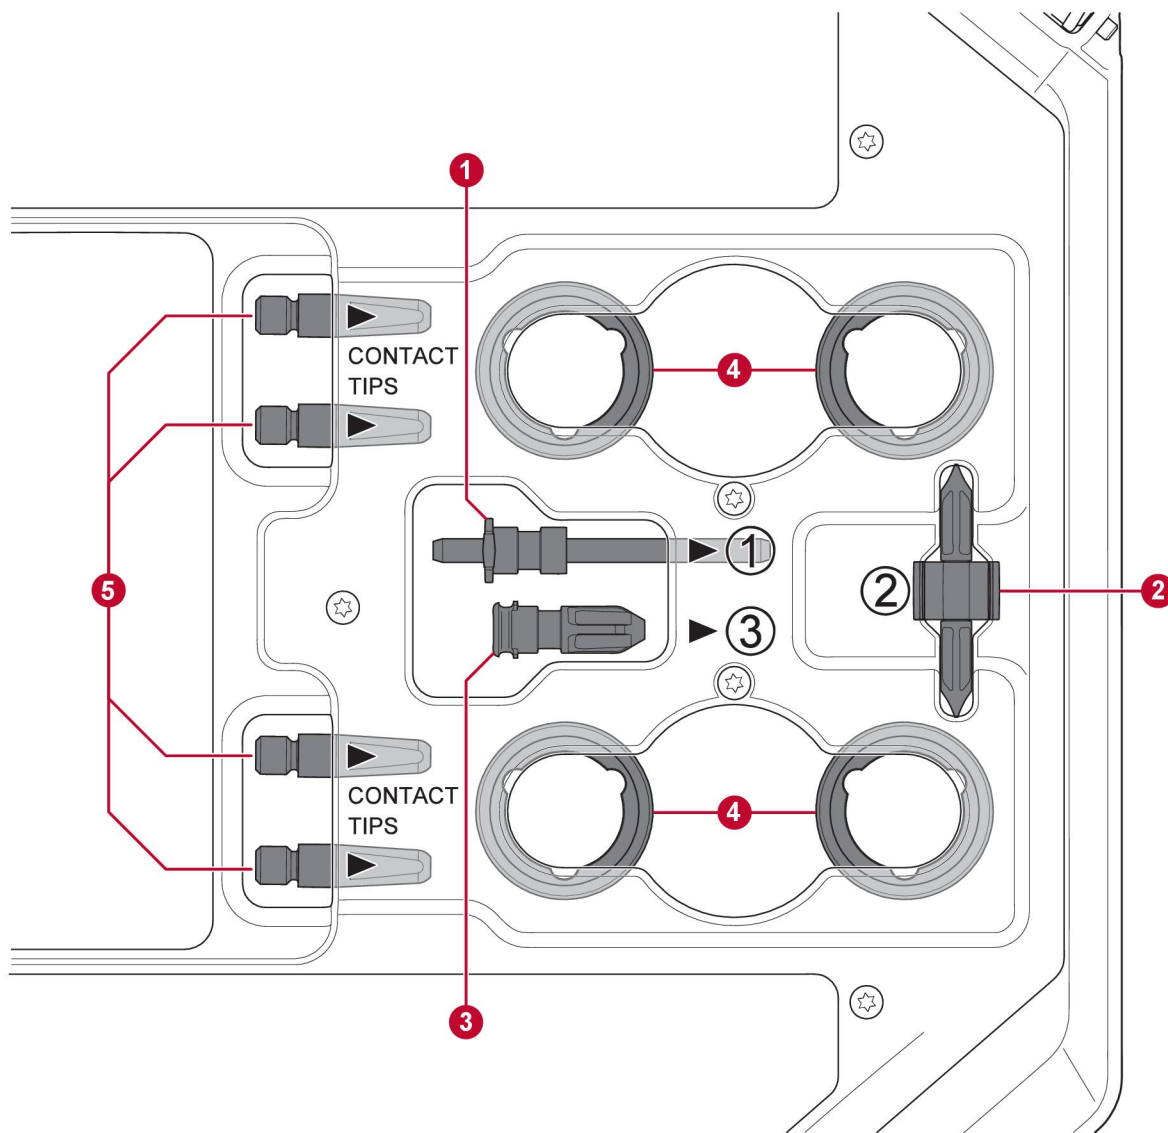


- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Sisendraadi juhik | 4. Etteanderullikud (4 tk) |
| 2. Keskmise traadijuhik | 5. Keevituspõleti kontaktotsad (4 tk) |
| 3. Väljundtraadi juhik | |

5.15 Rattakomplekti kinnitamine


5.15.1 Rataste kinnitamine rattakomplekti raami külge

Enne traadi etteandeseadme ühendamist rattakomplektiga kinnitage rattad M12 kruvide, mutrite ja seibide abil raami külge, kasutades pingutusmomenti 40 ± 4 Nm ($354 \pm 35,4$ nael- tolli). Tagumised fikseeritud rattad peaksid olema raami suhtes paralleelsed.

5.15.2 Traadi etteandeseade vertikaalasendis

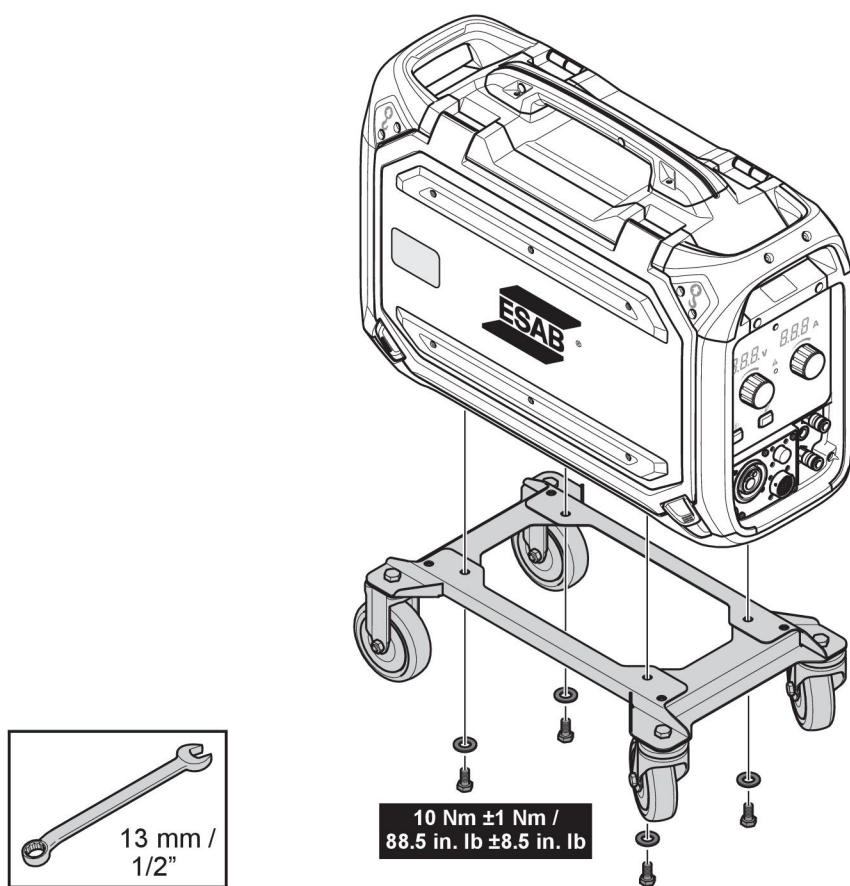


5.15.3 Traadi etteandeseade horisontaalasendis

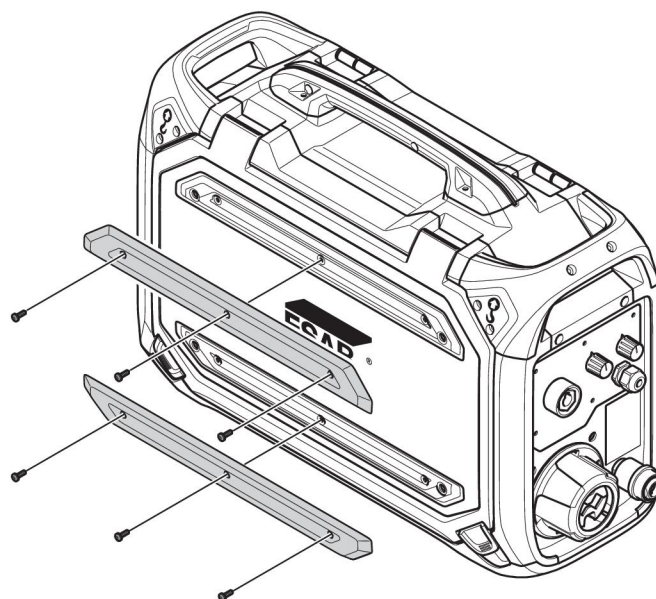

TÄHELEPANU!


Et traadi etteandeseadme saaks kinnitada rattakomplekti külge horisontaalselt, tuleb eemaldada traadi etteandeseadme luugilt kaks pörkekaitset.

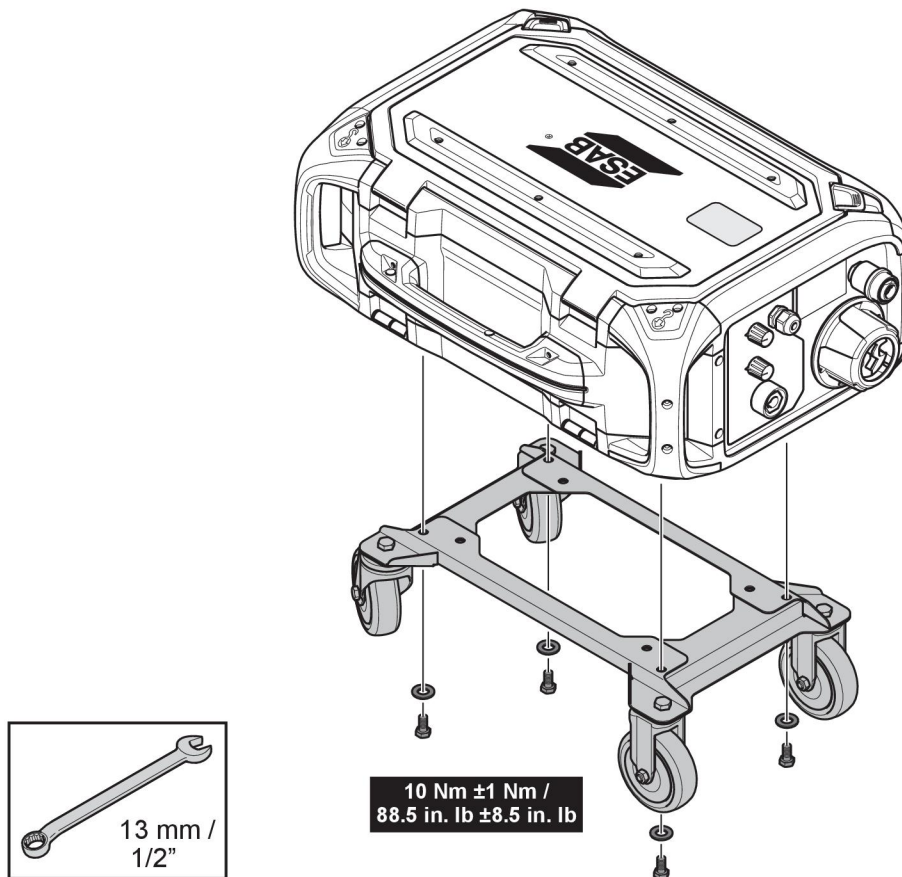

5.16 Rattakomplekti ja põleti tõmbetõkise lisatarviku kinnitamine


Kui põleti tõmbetõkise lisatarvikut on vaja kasutada koos vertikaalselt kinnitatud rattakomplektiga, tuleb need monteerida järgmises järjekorras.

1. Kinnitage põleti tõmbetõkis traadi etteandeseadme külge kahe Torx 5 kruviga.
2. Kinnitage rattakomplekt traadi etteandeseadme külge, kasutades kahte traadi etteandeseadme tagaosas olevat kruviühendust. Paigaldage kindlasti rattakomplekti ja traadi etteandeseadme vahel kaks vaheseibi.
3. Kinnitage rattakomplekt **ja** põleti tõmbetõkis traadi etteandeseadme külge, kasutades kahte traadi etteandeseadme eesotsas olevat kruviühendust.

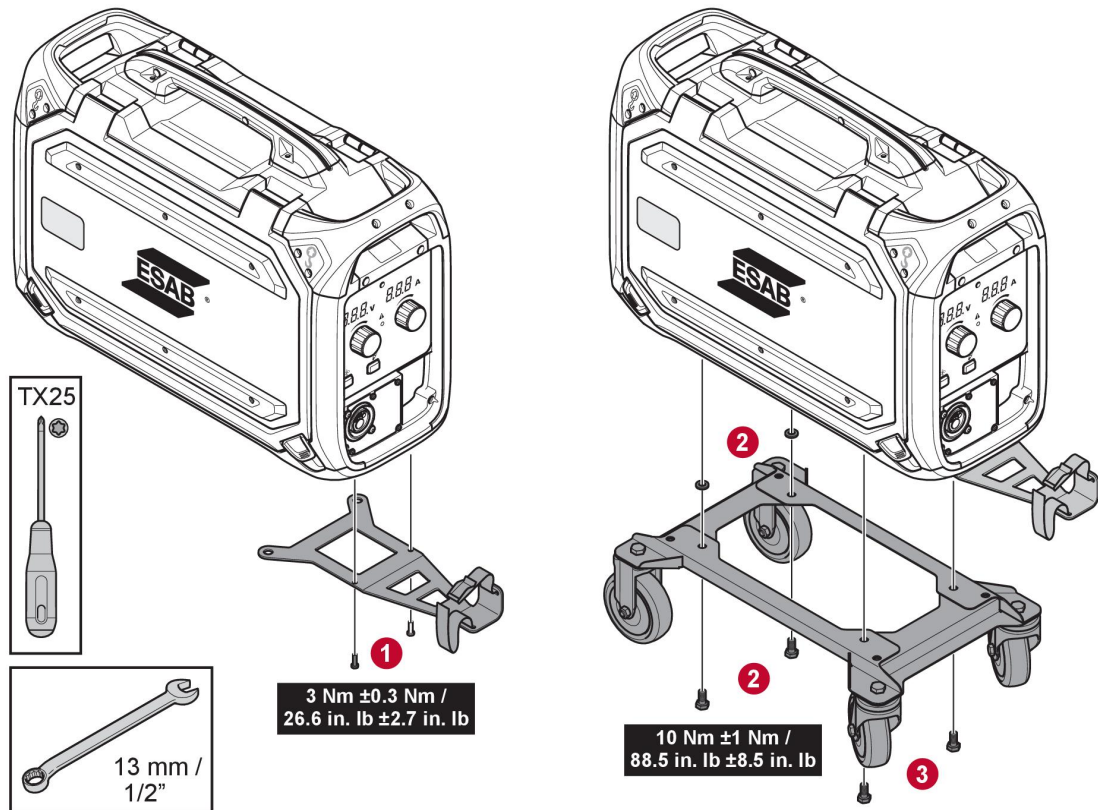


5.17 Marathon Pac™ paigaldamine


1

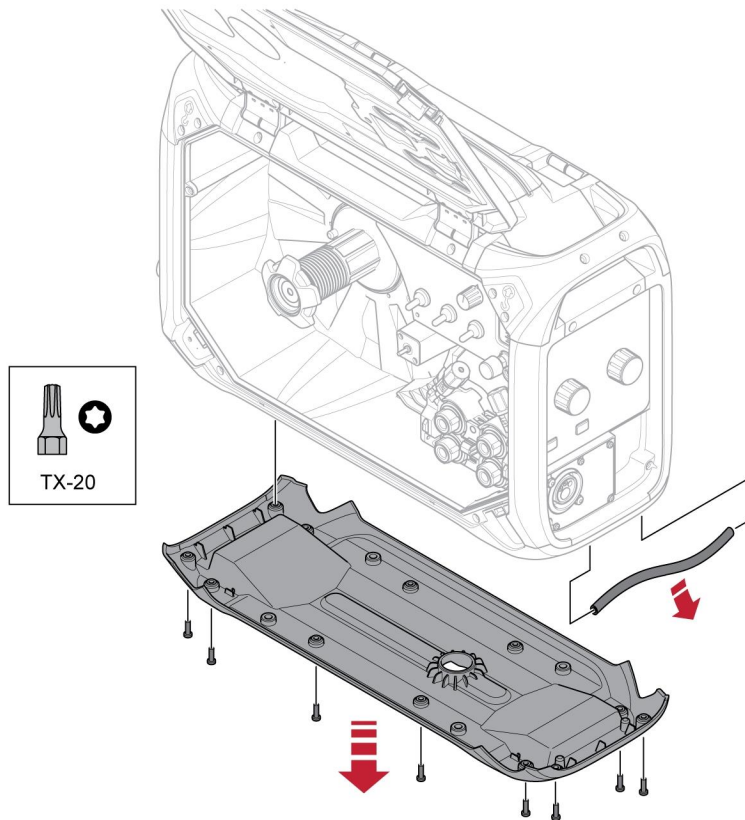


2

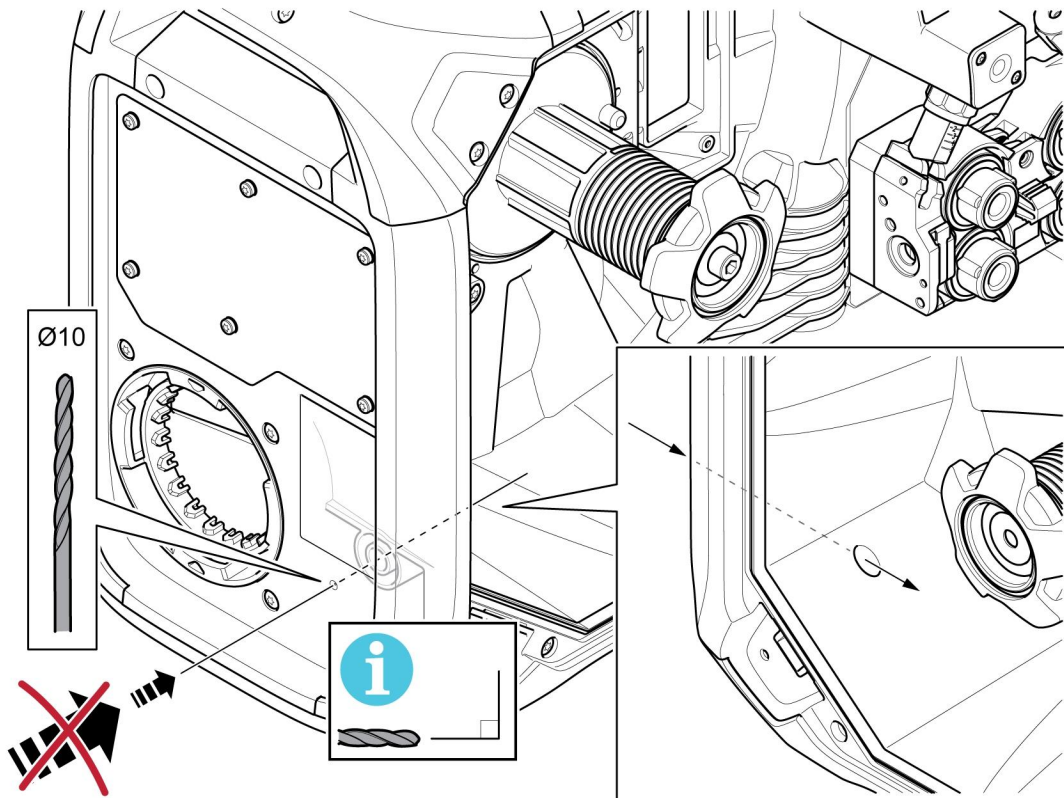

3

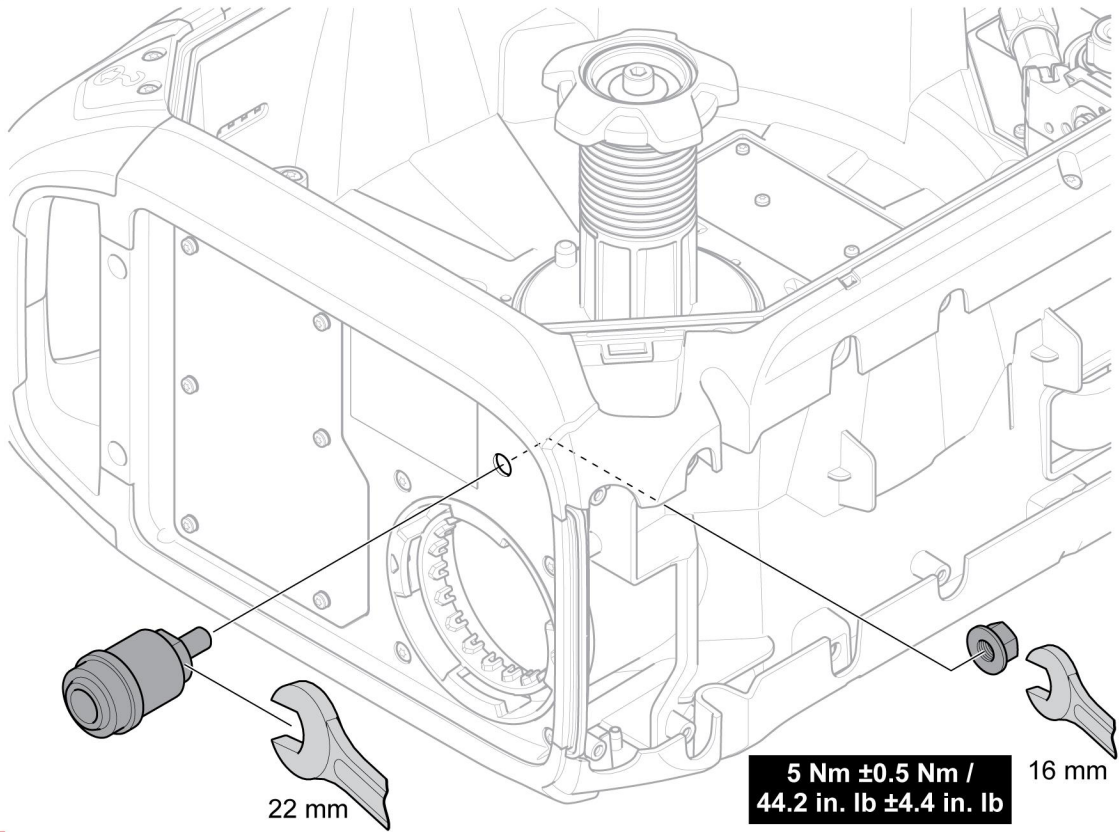

4

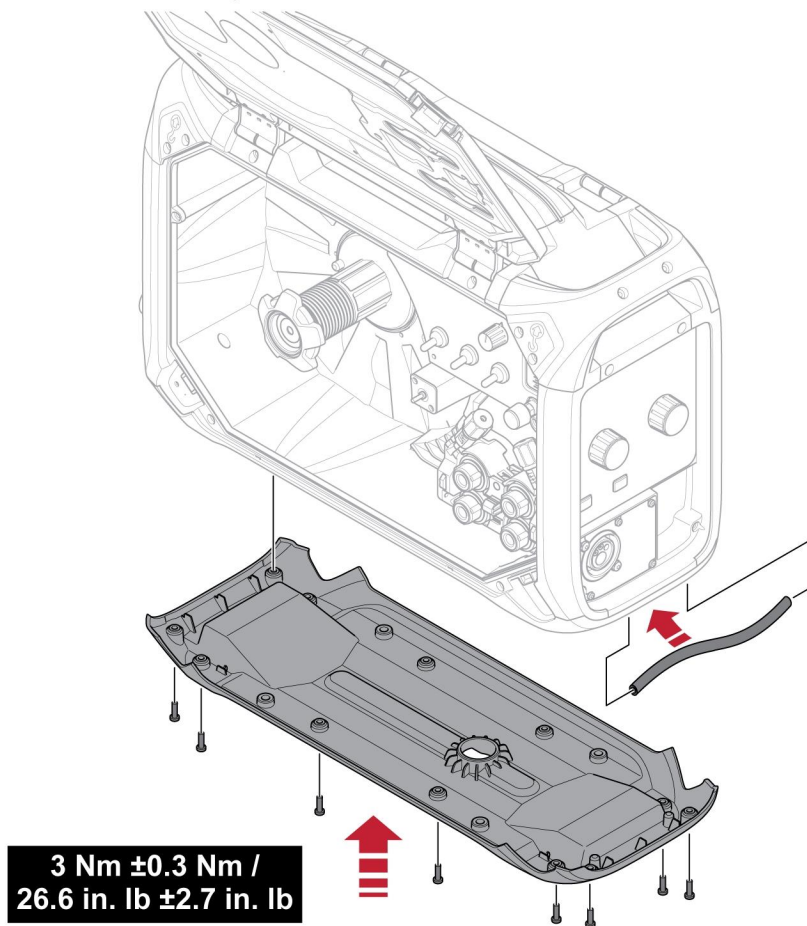

6 JUHTPANEEL


6.1 Pro

6.1.1 Väline juhtpaneel



- | | |
|---|---|
| <p>1. Ekraan näitab seadistatud või mõõdetud väärtust</p> <p>2. Pinge seadistamise nupp (V)</p> <p>3. Traadi etteandekiiruse nupp (m/min või tolli/min)</p> | <p>4. Ülekuumenemise märgutuli, süttib, kui traadi etteandeseadme temperatuur läheneb kriitilisele tasemele või on selle juba ületanud.</p> <p>5. Traadi nihutamise surunupp</p> <p>6. Gaasikaitse surunupp</p> |
|---|---|

6.1.2 Sisemine juhtpaneel

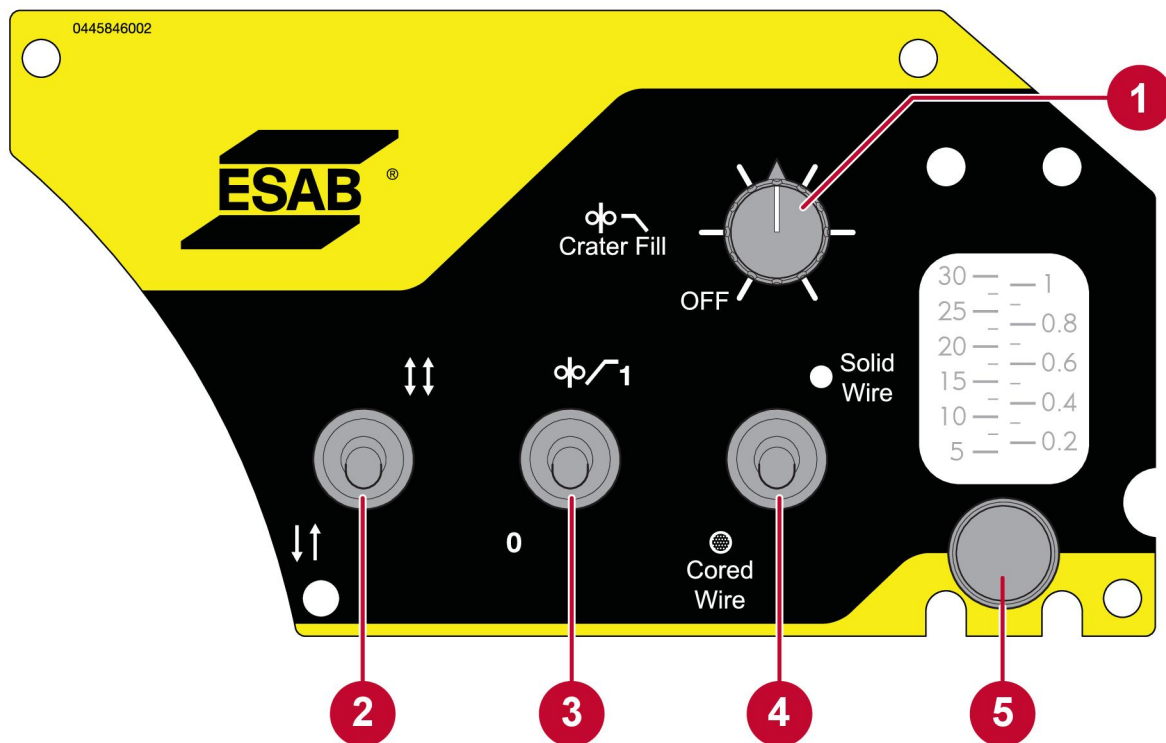

1. Pragude täitmise aja pideva reguleerimise nupp 0 (OFF) kuni 5 sekundit
2. 2-taktilise või 4-taktilise režiimi valimise nupp
3. Aeglase käivituse valimise nupp
4. Tahke traadi (SCT ON) või täidistraadi (SCT OFF) valimise nupp
5. Gaasivoolu kiiruse seadistamise nupp (valikuline)

6.2 Kiiruse mõõtühiku seadistamine (meetermõõdustik/inglise mõõdustik)

Olenevalt riigist või regionist on traadi etteandeseadme kiiruse mõõtühikuks tehases seadistatud meetermõõdustik (m/min) või inglise mõõdustik (toll/min). Mõõtühiku saab seadistada ka nn peidetud funktsiooniga. Mõõtühiku vahetamiseks meetermõõdustikust inglise mõõdustikuks või vastupidi toimige järgmiselt.

1. Peidetud funktsioonidele ligi pääsemiseks hoidke traadi nihutamise nuppu ja gaasikaitse nuppu samaaegselt 3 sekundit allavajutatult. Vasakul ekraanil kuvab vilkuv täht „C” (mis tähistab mõõtühikut) ja väärtus („0” või „1”). Samal ajal süttib parema ekraani paremas servas praegu valitud kiiruse mõõtühik („m/min” või „inch/min”).



2. Eelistatud mõõtühiku seadistamiseks (meetermõõdustik või inglise mõõdustik) keerake pinge seadistamise nuppu.
3. Valitud kiiruse mõõtühiku seadistuse salvestamiseks, peidetud funktsioonide menüüst väljumiseks ja paneeli vaikekuvale naasmiseks hoidke gaasikaitse nuppu 3 sekundit allavajutatult.

Funktsiooni täht	Funktsioon
C	Möötühik 0 = tolli/min, 1 = m/min

6.3 Funktsioonide selgitused

Avage luuk ligipääsuks 2-taktilise / 4-taktilise režiimi, tahke traadi / täidistraadi, aeglase käivituse ja pragude täitmise funktsioonidele ning gaasivoolu kiiruse seadistamise nupule (valikuline).



Gasikaitse

Gaasikaitset kasutatakse gaasivoolu möötmisel või gaasivoolikust õhu või niiskuse eemaldamiseks enne keevituse alustamist. Gaasikaitse kestab nii kaua, kuni nuppu all hoitakse ja sellega ei kaasne pinge ega traadi etteande käivitumine.



Traadi nihutamine

Traadi nihutamist kasutatakse siis, kui traati on vaja ette anda ilma keevituspinget rakendamata. Traadi etteanne kestab nii kaua, kuni nuppu all hoitakse.

Traadi etteandekiirus

Selle funktsiooniga määratakse täidistraadi soovitud etteandekiirus. Ekraanil kuvab valitud traadi etteandekiirus ja selle kõrval tekst „m/min” või „inch/min” näitab möötühikut.



2-taktiline

2-taktilise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool keevituspõleti käivituslüli vajutamisel. Seejärel käivitub keevitusprotsess. Päästiklüli vabastamisel lakkab keevitamine ja käivitub gaasi järelvool.



4-taktiline

4-taktilise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool keevituspõleti käivituslüli vajutamisel ja traadi etteanne käivitub käivituslüli vabastamisel. Keevitusprotsess jätkub nii kaua, kuni lüliti uuesti sisse vajutatakse. Seejärel traadi etteanne seiskub ja keevitamine lakkab. Lüli vabastamisel käivitub gaasi järelvool.

Traadi valik – täidistraat



Kui valitud on täidistraat, kasutatakse päästiku vabastamisel automaatselt pidevat tagasipõlemisaega, et kohanduda täidistraadiga keevitamisega.

Traadi valik – tahke traat



Kui valitud on tahke traat, kasutatakse päästiku vabastamisel automaatselt lühisega lõpetamist (SCT), et kohanduda tahke traadiga keevitamisega.

SCT on moodus keevituse lõpetamiseks väikeste lühistega keevituse lõpus tekkivate pragude ja oksüdeerumise vähendamiseks. Samuti annab see hea käivitustulemuse tahke traadiga keevitamisel.



Aeglane käivitus

Aeglase käivituse korral kasutatakse traadi etteandmisel 1,5 m/min (59 tolli/min), kuni elektrilise kontakti saavutamiseni töödetailliga.



Kraatrite täitmine

Pragude täitmise funktsioon aitab keevituse peatumisel vältida keevituse lõpus tekkivate pragude, termilise pragunemise ja kraatrite teket. Pragude täitmise funktsiooni käivitamisel tuleb valida seadistusnupu abil (sisemisel juhtpaneelil) ka eelistatud pragude täitmise aeg.

Kui pragude täitmine on valitud, vähendatakse enne SCT või tagasipõlemise alustamist valitud ajaks (0–5 sekundit) keevituspinge ja traadi etteandekiirus.

See funktsioon erineb mõne võrra olenevalt sellest, kas valitud on 2-taktiline või 4-taktiline režiim. Kui valitud on 2-taktiline režiim, jätkub pragude täitmine **alati** valitud ajaks.

Kui valitud on 4-taktiline režiim, jätkub pragude täitmine valitud aja kestel **kuni päästiku vabastamiseni**. Kui päästik vabastatakse **enne** seadistatud aja möödumist, katkestatakse pragude täitmine, kui päästik vabastatakse.

6.4 Ülekuumenemise näidik



Ülekuumenemiskaitsel on kaks taset.

Hoiatus Kui ülekuumenemise näidik põleb, on traadi etteandeseadme temperatuur **lähene**mas kriitilisele tasemele. Toimuva keevituse saab lõpetada, aga kuni ülekuumenemise hoiatus on aktiivne, ei saa uut keevitust alustada.

Viga Kui ülekuumenemise näidik põleb ja ekraanil kuvab tekst „Err”, siis traadi etteandeseadme temperatuur **on jõudnud** kriitilise tasemeni. See peatab toimuva keevituse. Kui traadi etteandeseade on maha jahtunud ja uuesti kasutusvalmis, kaob veateade automaatselt.

6.5 Mõõdetud väärtused

V

Mõõdetud pinge


Ekraanil kuvatav keevituskaare pinge V mõõdetud väärtus on aritmeetiline keskmine väärtus.

A

Mõõdetud voolugevus

Ekraanil kuvatav keevituskaare voolugevuse A mõõdetud väärtus on aritmeetiline keskmine väärtus.

6.6 Gaasivoolu kiiruse seadistamine

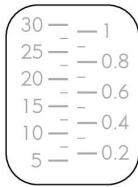

Gaasivoolu kiiruse seadistamise nupp on sisemisel juhtpaneelil. Praegune gaasivoolu kiirus kuvab gaasivoolu kiiruse näidikul nupu kohal.



TÄHELEPANU!


Gaasivoolu mõõtja skaala näit on õige ainult siis, kui traadi etteandeseade on **püstises** asendis.



6.7 Juhtpaneeli pööramine

Traadi etteandeseadme kasutamiseks horisontaalses asendis saab välise juhtpaneeli pöörata 90°.

1. Eemaldage juhtpaneeli kaks kruvi ja eemaldage paneel.
2. Pöörake juhtpaneel 90° vastupäeva.
3. Kinnitage juhtpaneel ja veenduge, et kaks sakki oleks õiges asendis.
4. Keerake kruvid kinni.

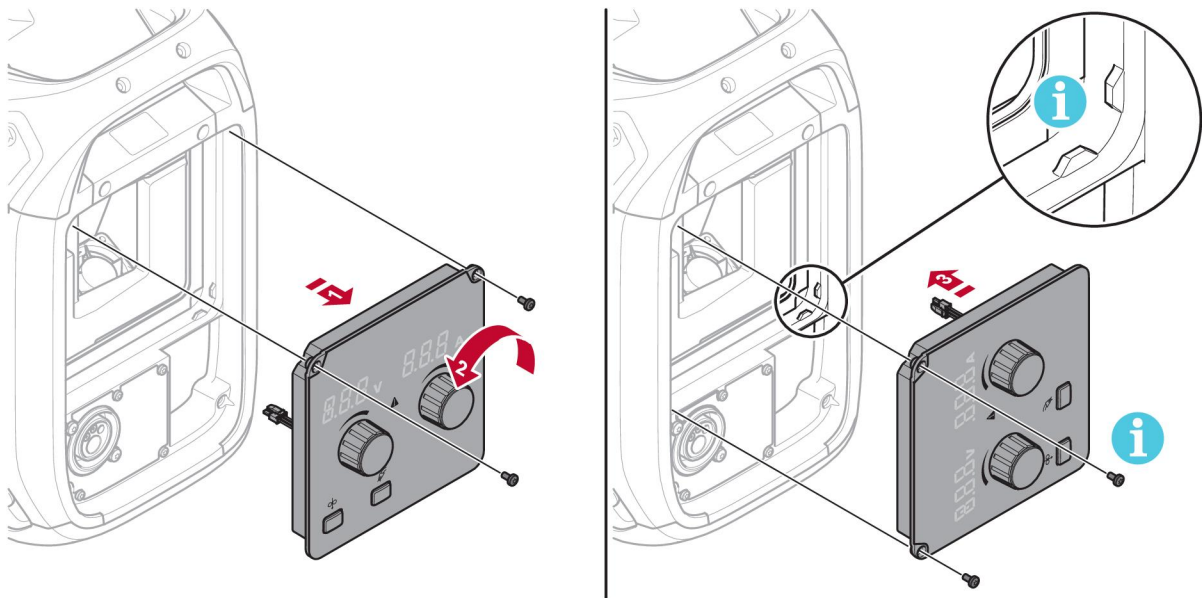

7 HOOLDAMINE



TÄHELEPANU!

Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.



ETTEVAATUST!

Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.

7.1 Inspkteerimine, puhastamine ja asendamine

Traadi etteandemehhanism

Kontrollige regulaarselt ega traadi etteandeseade ei ole tolmust ummistunud.

- Traadi probleemideta etteande tagamiseks tuleks traadi etteandeseadme kuluvaid osi regulaarsete ajavahemike tagant puhastada ja välja vahetada. Pidage silmas, et kui eelpingestus on liiga tugev, võib see põhjustada surverullikute, etteanderulli ja traadi juhiku enneaegset kulumist.
- Kui traadi etteanne tundub aeglane, puhastage traadi etteandeseadme juhikuid ja muid mehaanilisi osasid regulaarselt suruõhuga.
- Otsakute vahetamine
- Vedava ratta kontrollimine
- Hammasrataste paketi vahetamine

Traadipooli hoidik

- Kontrollige regulaarselt, ega pidurirummu hülss või mutter pole kulunud, ning seda, kas need töötavad korralikult. Vajadusel asendage need uutega.

Keevituspõleti

- Probleemideta traadi etteande tagamiseks tuleks keevituspõleti kuluvaid osi korrapäraselt puhastada ja välja vahetada. Puhuge traadi juhik regulaarselt puhtaks ja puhastage kontaktpunkte.

7.2 Mõõdetud väärtuste kalibreerimine ja kontrollimine


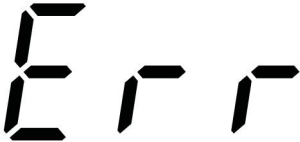

RobustFeed PRO kuvab mõõdetud väärtusi, keevituskaare pinget ja keevitusvoolu **korrigeeritud aritmeetilise keskmise väärtusena** (mõõdetud väärtuse moodustamine).

- **Traadi etteande kiirus** seadistatakse **RobustFeed PRO** juhtpaneelil ja seadistatud kiirus kuvab ekraanil ühikutes m/min või tolli/min.
- Warrior™ **keevitusvooluallikas** kasutatuna koos RobustFeed PRO-ga (vt kasutusjuhendi jaotis „SISSEJUHATUS”) mõõdab ja arvutab **keevituskaare pinget ja keevitusvoolu** keskmise väärtuse. Mõõdetud väärtused edastatakse Warrior™ keevitusvooluallikast RobustFeed PRO-sse digitaalse sõlme kaudu.

Seadistatud ja mõõdetud väärtuste täpsust on soovitatav regulaarselt kalibreerida ja kontrollida tagamaks, et väärtused oleks lubatud hälbe vahemikus. Väärtusi peab kalibreerima ja kontrollima väljaõppinud hooldustehnik, kellel on piisavad teadmised keevitus- ja mõõtmistehnikast. Kalibreerimist ja kontrollimist puudutavad suunised ning kõikide kuvatavate parameetrite lubatud hälbed on toodud hooldusjuhendis.

8 VEAOTSING

Enne volitatud teenindustehniku kutsumist proovige neid kontroll- ja jälgimismeetodeid.

Törke sümptom	Törke kirjeldus ja parandusmeetmed
<p>Ülekuumenemiskaitse rakendub sageli, ülekuumenemise näidik esipaneelil põleb aga ekraanil ei kuva teade „Err”.</p> 	<p>Ülekuumenemise hoiatus – traadi etteandeseadme temperatuur läheneb kriitilisele tasemele. Toimuva keevituse saab lõpetada, aga kuni ülekuumenemise hoiatus on aktiivne, ei saa uut keevitust alustada. (Täpsemat teavet ülekuumenemiskaitse kohta vt peatükist „JUHTPANEEL”.)</p> <p>Parandusmeetmed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige juhikut, puhastage seda suruõhuga ja asendage katkine või kulunud juhik. • Kontrollige traadi surve seadistust ja vajadusel reguleerige seda. • Kontrollige veorulle kulumise suhtes ja vajadusel vahetage need välja. • Veenduge, et täitemetalli pool pöörleks ilma suurema takistusega. Vajadusel reguleerige pidurirummu. • Kui viga jääb püsima nende meetmete vaatamata, proovige põleti välja vahetada. • Kui viga jääb püsima ka pärast põleti vahetamist, pöörduge ESAB-i volitatud hooldustehniku poole.
<p>Ülekuumenemiskaitse rakendub sageli, ülekuumenemise näidik esipaneelil põleb ja ekraanil kuvab teade „Err”.</p>  	<p>Ülekuumenemise viga – traadi etteandeseadme temperatuur on jõudnud kriitilise tasemeni ja toimuv keevitus peatatakse. (Täpsemat teavet ülekuumenemiskaitse kohta vt peatükist „JUHTPANEEL”.)</p> <p>Parandusmeetmed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige juhikut, puhastage seda suruõhuga ja asendage katkine või kulunud juhik. • Kontrollige traadi surve seadistust ja vajadusel reguleerige seda. • Kontrollige veorulle kulumise suhtes ja vajadusel vahetage need välja. • Veenduge, et täitemetalli pool pöörleks ilma suurema takistusega. Vajadusel reguleerige pidurirummu. • Taaskäivitage traadi etteandeseade. • Vea püsimisel kontrollige juhikut, puhastage seda suruõhuga ja asendage katkine või kulunud juhik. • Kui viga jääb püsima nende meetmete vaatamata, proovige põleti välja vahetada. • Kui viga jääb püsima ka pärast põleti vahetamist, pöörduge ESAB-i volitatud hooldustehniku poole.
<p>Traadi etteandmine läbi traadi etteandemehhanismi toimub aeglaselt/jäigalt.</p>	<p>Parandusmeetmed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puhastage traadi etteandemehhanismi juhikuid ja muid mehaanilisi osasid suruõhuga.

9 VARUOSADE TELLIMINE




ETTEVAATUST!


Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.

RobustFeed PRO on valmistatud ja testitud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele **IEC/EN 60974-5** ja **IEC/EN 60974-10 Class A**, Kanada standardile **CAN/CSA-E60974-5** ja USA standardile **ANSI/IEC 60974-5**. Teenindus- või remonditöid teostanud tehnohooldesakond peab tagama, et toode endiselt vastaks ülal mainitud standarditele.

Varuosi ja kulutarvikuid saate tellida lähima ESAB-i toodete edasimüüja juurest, lisateavet vaadake veebisaidilt [esab.com](https://www.esab.com). Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber, kasutamisosstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.

SKEEM

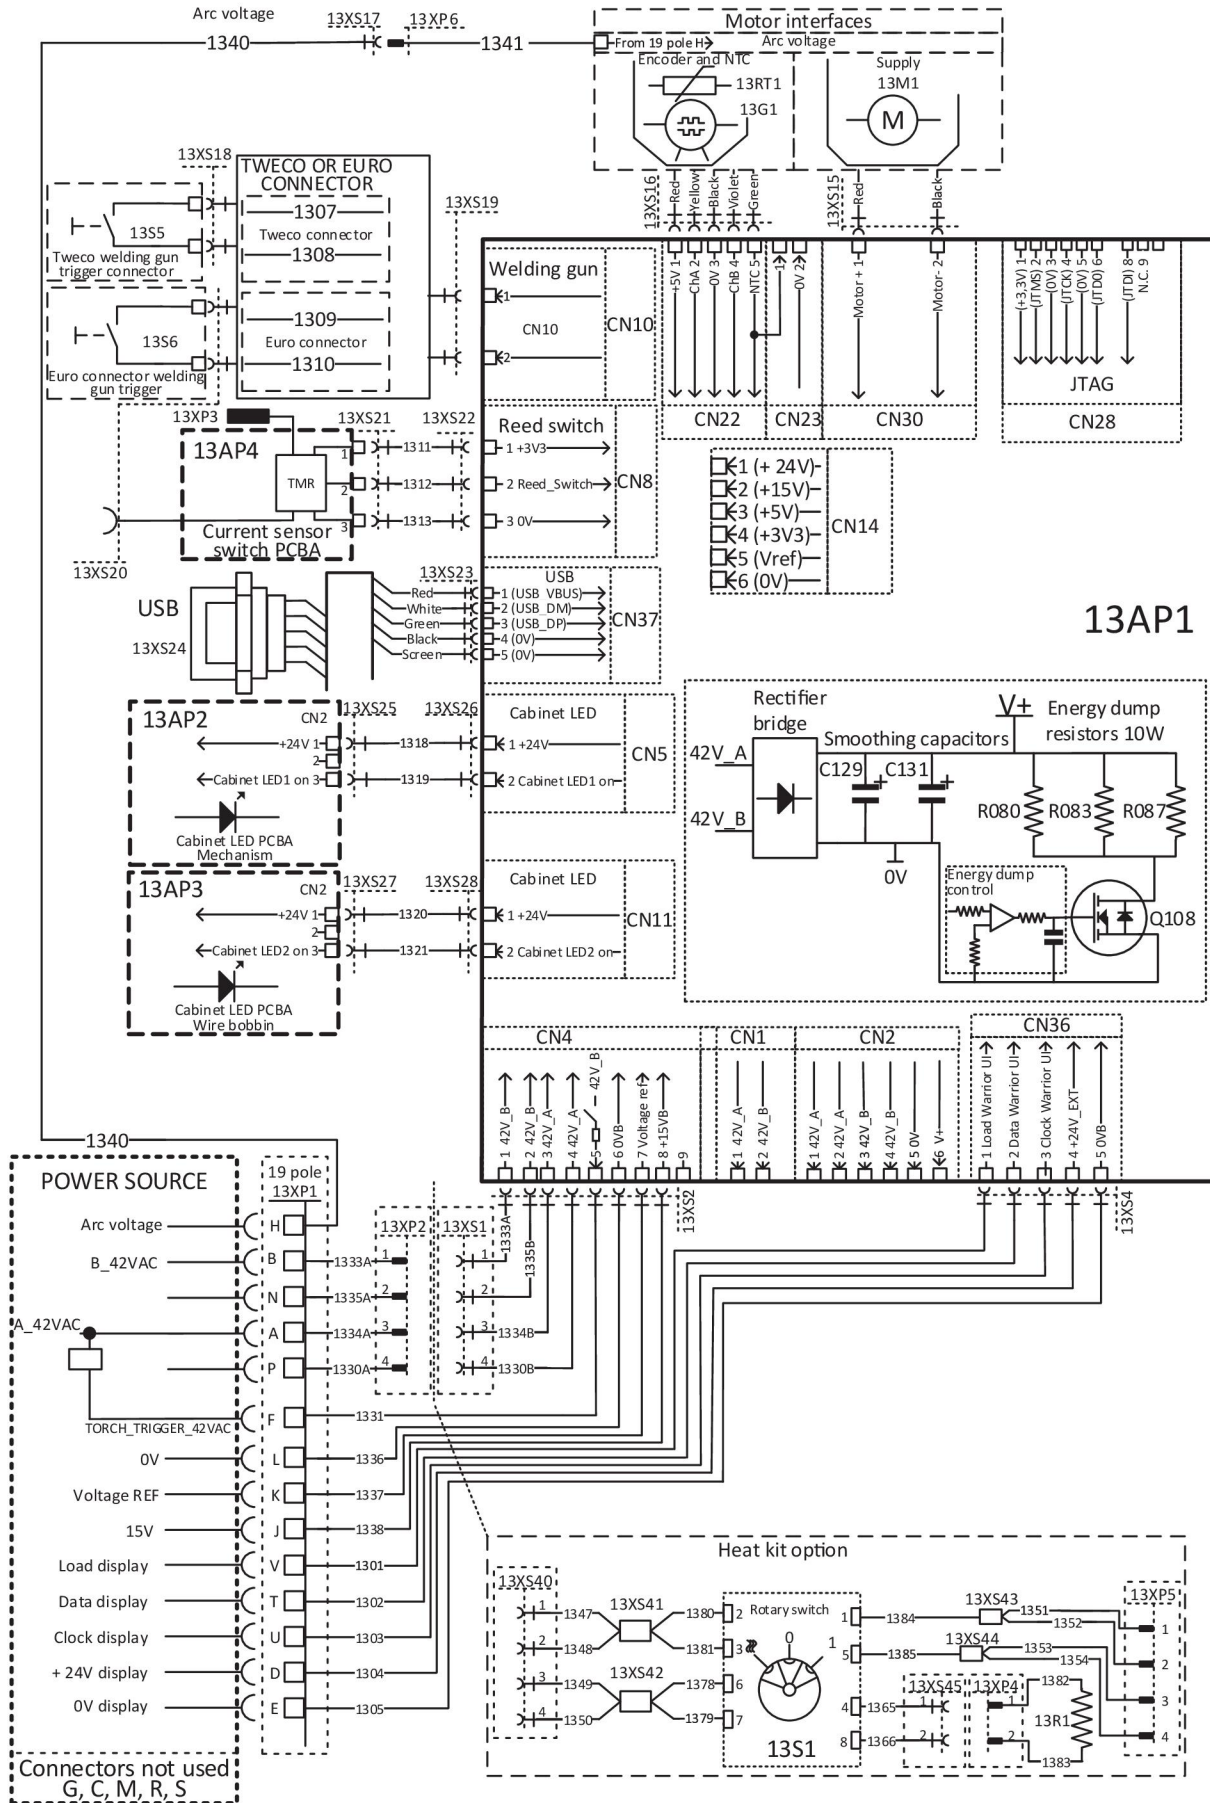

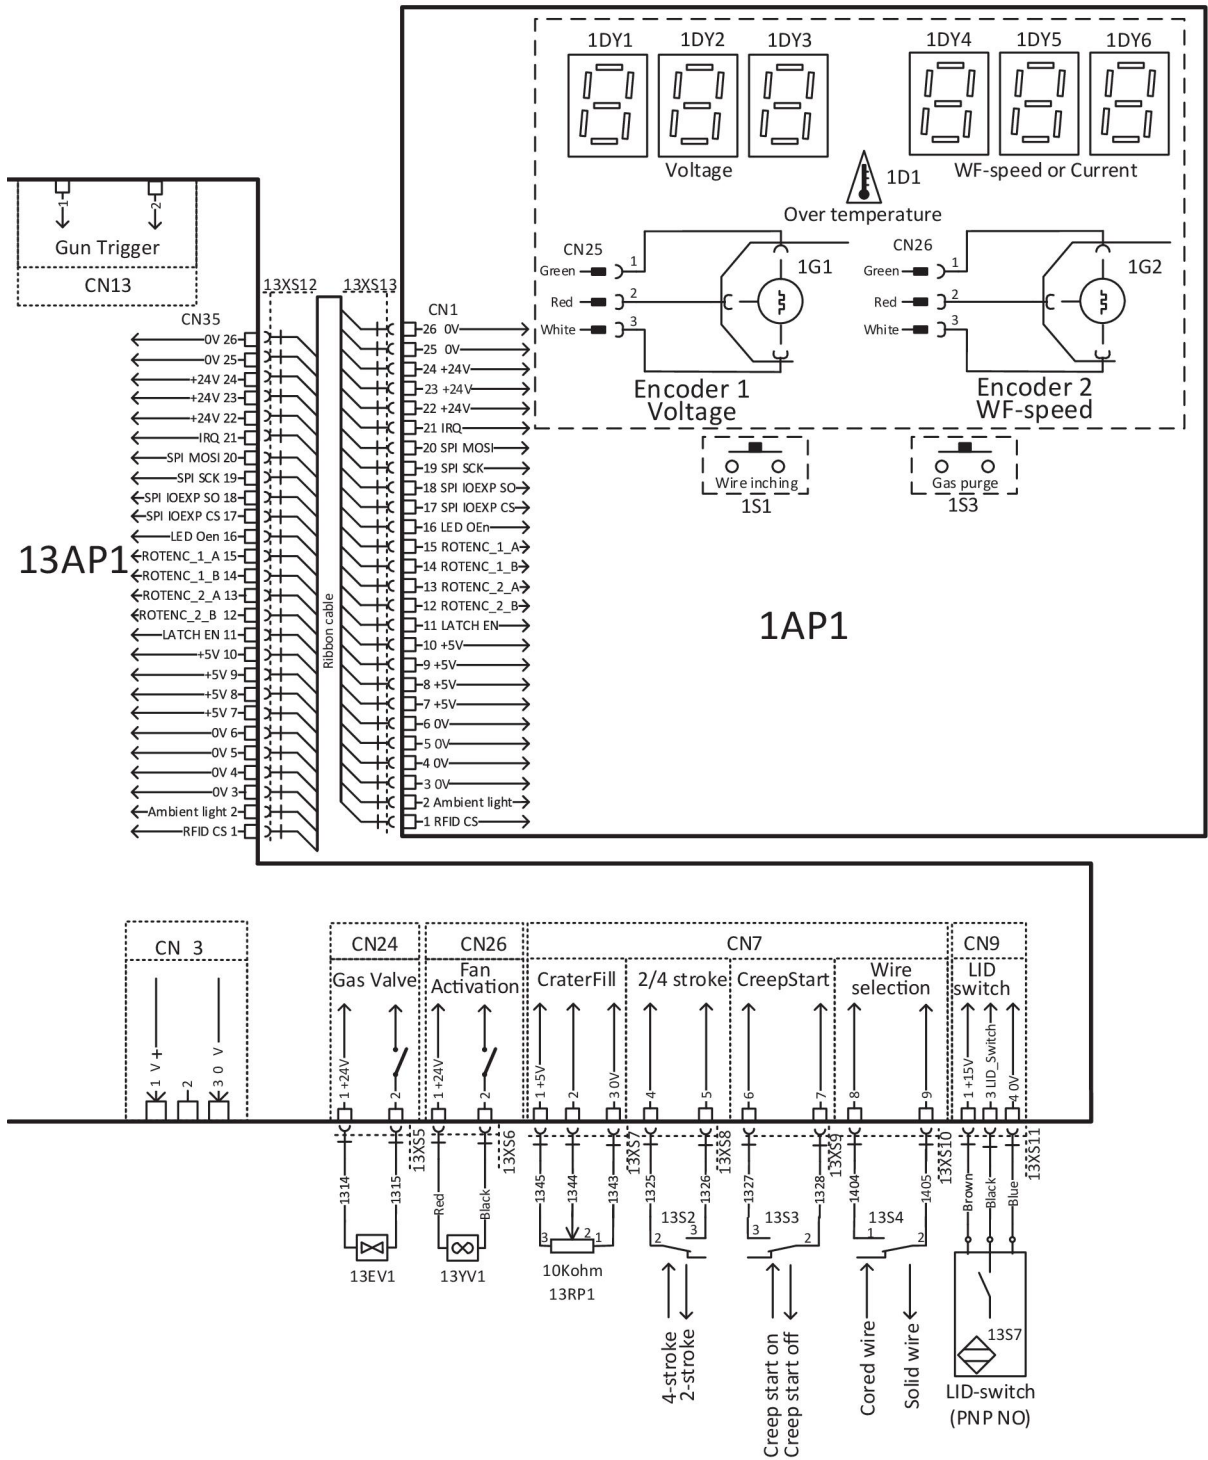



TELLIMISNUMBRID






Ordering number	Denomination	Note
0445 800 880	RobustFeed PRO	With EURO connector
0445 800 881	RobustFeed PRO, Water	With EURO connector and including torch cooling system
0445 800 882	RobustFeed PRO Offshore	With EURO connector, incl. gas flow meter and heater
0445 800 883	RobustFeed PRO Offshore, Water	With EURO connector and including torch cooling system, incl. gas flow meter and heater
0445 800 884	RobustFeed PRO, Tweco	With Tweco 4 connector
0445 800 885	RobustFeed PRO Offshore, Tweco	With Tweco 4 connector, incl. gas flow meter and heater
0463 659 001	Spare parts list	RobustFeed PRO
0463 660 001	Service manual	RobustFeed PRO



KULUTARVIKUD

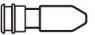


Fe, Ss and cored wire

Wire diameter (in.) (mm)	.023 0.6	.030 0.8	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	5/64 2.0	 Feed roller
V-groove 	X	X							0445 850 001
		X	X						0445 850 002
			X						0445 850 003
			X	X					0445 850 004
				X					0445 850 005
					X	X			0445 850 006
								X	0445 850 007



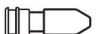


Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro)

Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter!








Wire diameter (in.) (mm)	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	5/64 2.0	3/32 2.4	 Feed roller
V-K-knurled 	X	X						0445 850 030
		X						0445 850 031
		X	X					0445 850 032
				X				0445 850 033
					X			0445 850 034
						X		0445 850 035
							X	0445 850 036

	Inlet wire guide 	Middle wire guide 	Outlet wire guide 
Wire diameter 0.040–1/16 in. 0.9–1.6 mm	0445 822 001 (2 mm)	0446 080 882	0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro)
Wire diameter 0.070–3/32 in. 1.8–2.4 mm	0445 822 002 (3 mm)	0446 080 883	0445 830 884 (Tweco) 0445 830 882 (Euro)





Al wire

Wire diameter (in.) (mm)	.023 0.6	.030 0.8	.040 0.9/1.0	.045 1.2	.052 1.4	1/16 1.6	.070 1.8	 Feed roller
U-groove 		X	X					0445 850 050
			X	X				0445 850 051
				X		X		0445 850 052
Inlet wire guide 	Middle wire guide 			Outlet wire guide 				
0445 822 001 (2 mm)	0446 080 881			0445 830 886 (Tweco) 0445 830 885 (Euro)				


ACCESSORIES

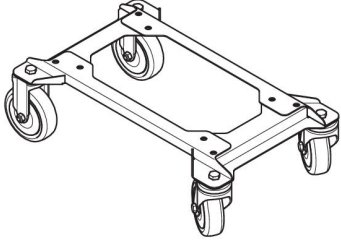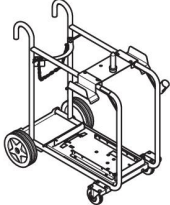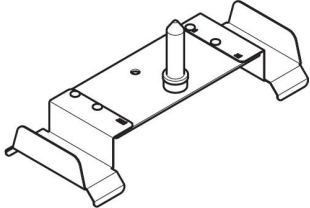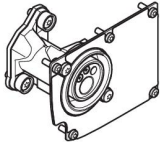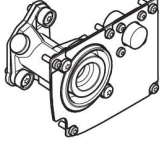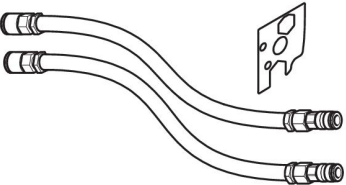0446 081 880	Wheel kit	
0349 313 450	Trolley (compatible with RobustFeed and Warrior™ Feed 304)	
0349 313 100	RF retrofit kit (for use with existing Warrior™ trolley with ordering no. 0465 510 880)	
0446 120 880	Euro connector including front plate	
0446 120 882	Tweco 4 connector including front plate	
0446 120 884	Tweco 5 connector including front plate	
0446 123 880	Liquid cooling kit	
F102 440 880	Quick connector Marathon Pac™	


ACCESSORIES

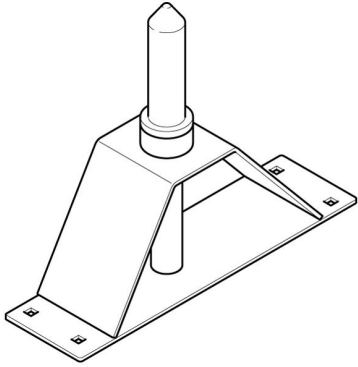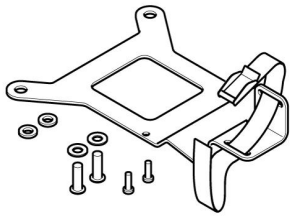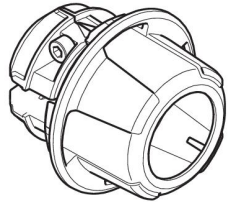
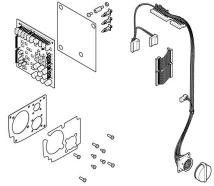
0465 508 880	Guide pin extension kit	
0446 082 880	Torch strain relief	
0446 050 880	Interconnection strain relief kit (for update of cables without strain relief)	
0446 056 880	Remote connector kit - EURO	
0446 056 881	Remote connector kit - Tweco	

Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Air cooled, 70 mm²

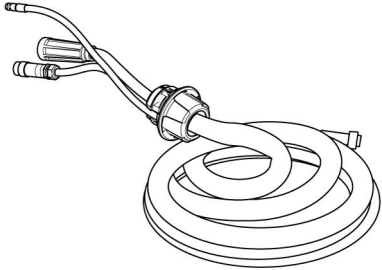0446 160 880	2 m (7 ft.)	
0446 160 881	5 m (16 ft.)	
0446 160 882	10 m (33 ft.)	
0446 160 883	15 m (49 ft.)	
0446 160 884	25 m (82 ft.)	
0446 160 885	35 m (115 ft.)	
0446 160 887	20 m (66 ft.)	

Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Liquid cooled, 70 mm²

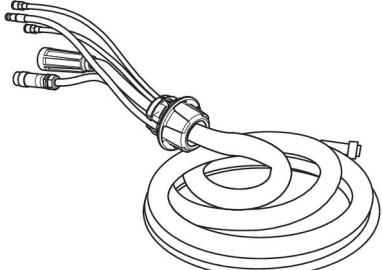0446 160 890	2 m (7 ft.)	
0446 160 891	5 m (16 ft.)	
0446 160 892	10 m (33 ft.)	
0446 160 893	15 m (49 ft.)	
0446 160 894	25 m (82 ft.)	
0446 160 895	35 m (115 ft.)	

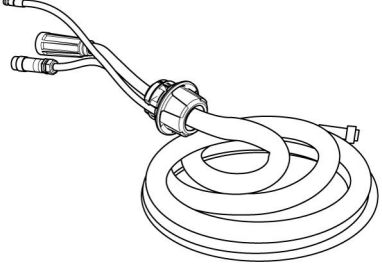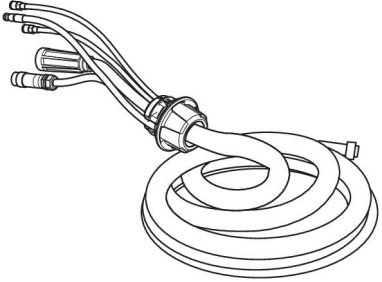Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Air cooled, 95 mm²		
0446 160 980	2 m (7 ft.)	
0446 160 981	5 m (16 ft.)	
0446 160 982	10 m (33 ft.)	
0446 160 983	15 m (49 ft.)	
0446 160 984	25 m (82 ft.)	
0446 160 985	35 m (115 ft.)	
Interconnection cable with pre-assembled strain relief, Liquid cooled, 70 mm²		
0446 160 990	2 m (7 ft.)	
0446 160 991	5 m (16 ft.)	
0446 160 992	10 m (33 ft.)	
0446 160 993	15 m (49 ft.)	
0446 160 994	25 m (82 ft.)	
0446 160 995	35 m (115 ft.)	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



For contact information visit esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

<http://manuals.esab.com>

