


# ***Versotrac Cadet EWT 1000***

## ***SAW-traktor***

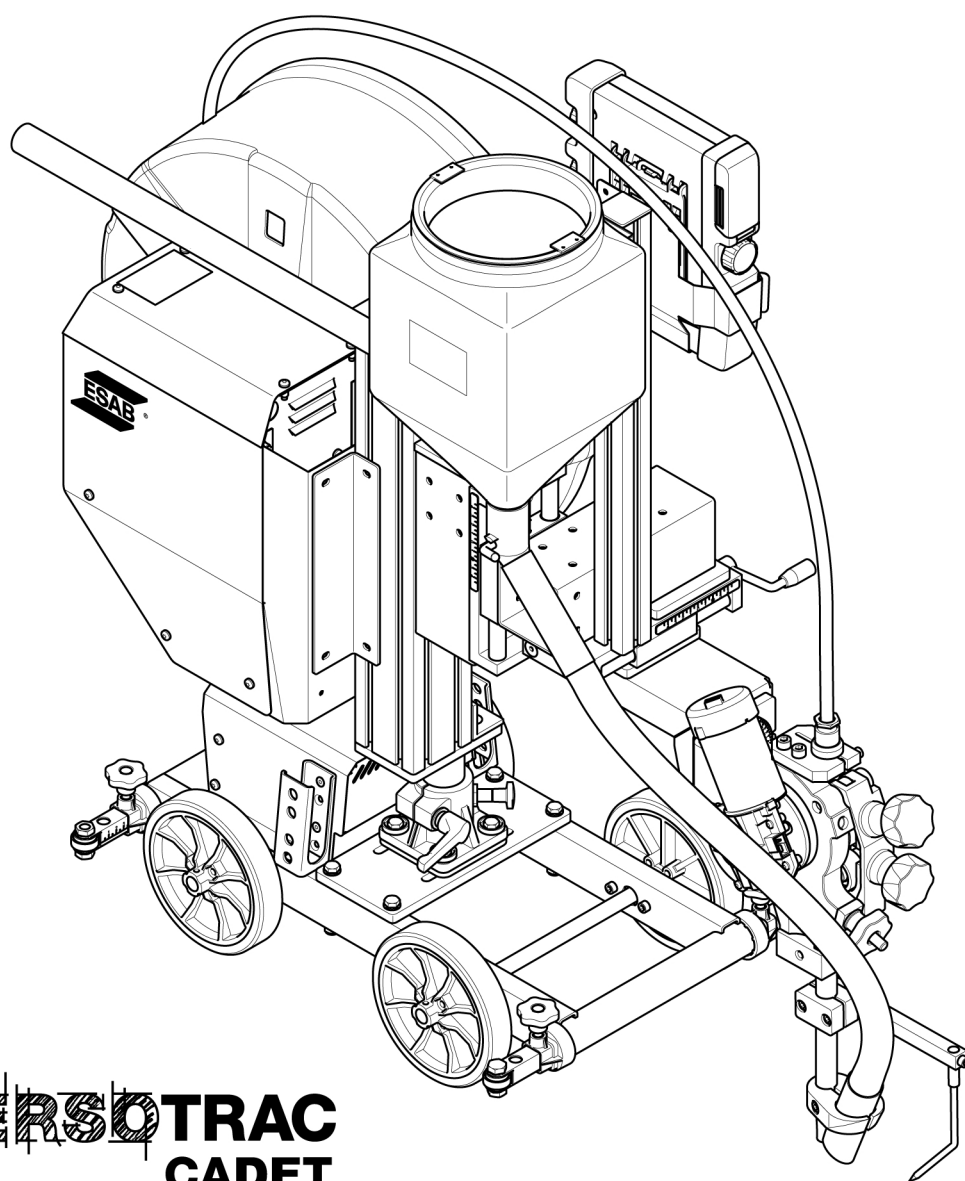

**VERSOTRAC**  
**CADET**

### **bruksanvisning**

Översättning av Bruksanvisning i original



## EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to  
The Machinery Directive 2006/42/EC, entering into force 29 December 2009  
The Low Voltage Directive 2014/35/EU, entering into force 20 April 2016  
The EMC Directive 2014/30/EU, entering into force 20 April 2016  
The RoHS Directive 2011/65/EU, entering into force 2 January 2013

**Type of equipment**

Submerged arc welding tractor

**Type designation**

Versotrac Cadet EWT 1000

Serial number, from: xx 234 22xx xxxx,

**Brand name or trademark**

ESAB

**Manufacturer or his authorised representative established within the EEA****Name, address, and telephone no:**

ESAB AB

Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden

Phone: +46 31 50 90 00, [www.esab.com](http://www.esab.com)

**The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:**

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60974-5:2019,  | Arc Welding Equipment – Part 5: Wire feeders                                           |
| EN 60974-10:2014, | Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements      |
| EN 12100:2010,    | Safety of machinery – Risk assessment and risk reduction general principles for design |

**Additional Information:**

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential

Flat fillet kit is optional

**By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.**

**Date**

**Signature**

**Position**

Göteborg

2022-08-22

Peter Kjällström

Director Welding Automation

CE 2022

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>SÄKERHET</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1      | Användning av symboler                       | 5         |
| 1.2      | Säkerhetsåtgärder                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>INLEDNING</b>                             | <b>8</b>  |
| 2.1      | Svetsmetoder                                 | 8         |
| 2.2      | Horisontell svetsning                        | 8         |
| 2.3      | Stabilitet                                   | 8         |
| <b>3</b> | <b>TEKNISKA DATA</b>                         | <b>9</b>  |
| 3.1      | Versotrac Cadet EWT 1000                     | 9         |
| <b>4</b> | <b>INSTALLATION</b>                          | <b>11</b> |
| 4.1      | Lyftanvisning                                | 11        |
| 4.2      | Huvudkomponenter                             | 12        |
| 4.2.1    | Svetskablar                                  | 13        |
| 4.2.2    | Bobinhållare                                 | 14        |
| 4.3      | Anslutningar                                 | 14        |
| 4.3.1    | Ansluta till strömkälla                      | 15        |
| <b>5</b> | <b>DRIFT OCH HANDHAVANDE</b>                 | <b>16</b> |
| 5.1      | Transport                                    | 16        |
| 5.1.1    | Demontera vagnen                             | 17        |
| 5.2      | Koppling                                     | 18        |
| 5.3      | Ladda svetstråden                            | 18        |
| 5.4      | Byta matarrullen                             | 19        |
| 5.5      | Fylla på svetspulver                         | 19        |
| 5.6      | Uppgradera traktorn till fyrhjulsdraft       | 19        |
| 5.7      | Inställningspanel EAC 10                     | 21        |
| 5.7.1    | Knappar och rattar                           | 22        |
| 5.7.2    | Första konfigurationen                       | 23        |
| 5.7.3    | Start                                        | 23        |
| 5.7.4    | Skärm för mätvärden                          | 24        |
| 5.7.5    | Ställa in skärm, strömkälla                  | 24        |
| 5.7.6    | Svetsmeny                                    | 25        |
| 5.8      | Inställningar                                | 26        |
| 5.9      | Svetspositioner                              | 26        |
| 5.10     | Borste för spänningsreferens i arbetsstycken | 27        |
| 5.11     | Svetstillämpningar                           | 28        |
| 5.11.1   | Grundutförande                               | 29        |
| 5.11.2   | Tomgångsrullar (0446 151 880)                | 29        |
| 5.11.3   | Laserlampa (0821 440 980)                    | 30        |
| 5.11.4   | Styrhjulsboggi (0413 542 880)                | 30        |
| 5.11.5   | Räfflade hjul (0443 682 881)                 | 31        |
| 5.11.6   | Platt kälfogssvetsning (0904 586 881)        | 31        |
| <b>6</b> | <b>UNDERHÅLL</b>                             | <b>32</b> |
| 6.1      | Dagligen                                     | 32        |
| 6.2      | Varje vecka                                  | 32        |
| <b>7</b> | <b>FELSÖKNING</b>                            | <b>33</b> |
| 7.1      | Versotrac Cadet EWT 1000                     | 33        |
| 7.2      | Svetshuvud                                   | 33        |

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| 7.3  | Versotrac Cadet-styrenhet .....                         | 34 |
| 8    | HÄNDELSEKODER .....                                     | 35 |
| 8.1  | Hög DC-spänning .....                                   | 35 |
| 8.2  | Hög temperatur .....                                    | 35 |
| 8.3  | Låg svetsström .....                                    | 35 |
| 8.4  | Låg batterispänning .....                               | 35 |
| 8.5  | Hastighetsfel på en motor (trådmattning, åkmotor) ..... | 35 |
| 8.6  | Internt kommunikationsfel (varning) .....               | 35 |
| 8.7  | Kommunikationsfel .....                                 | 36 |
| 8.8  | Förlorad kontakt med enheten .....                      | 36 |
| 8.9  | Inget gasflöde .....                                    | 36 |
| 8.10 | Hög svetsström .....                                    | 36 |
| 8.11 | Mättningsströmservo .....                               | 36 |
| 8.12 | Hög svetsström .....                                    | 36 |
| 8.13 | Hög induktans .....                                     | 36 |
| 8.14 | Internt kommunikationsfel (varning) .....               | 36 |
| 8.15 | Kommunikationsfel .....                                 | 37 |
| 8.16 | Mättningsströmservo .....                               | 37 |
| 8.17 | En motor har stannat .....                              | 37 |
| 8.18 | En motor har stannat .....                              | 37 |
| 8.19 | Mättningsströmservo .....                               | 37 |
| 8.20 | Hög DC-spänning .....                                   | 37 |
| 8.21 | Hög temperatur .....                                    | 37 |
| 8.22 | Hög temperatur .....                                    | 37 |
| 8.23 | Hög temperatur .....                                    | 38 |
| 8.24 | Hög induktans .....                                     | 38 |
| 8.25 | Förlorad kontakt med enheten .....                      | 38 |
| 8.26 | Hastighetsfel på en motor (trådmattning, åkmotor) ..... | 38 |
| 8.27 | En motor har stannat .....                              | 38 |
| 9    | RESERVEDELSBESTÄLLNING .....                            | 39 |
|      | KRETSSCHEMA .....                                       | 40 |
|      | BESTÄLLNINGSDNUMMER .....                               | 41 |
|      | TILLBEHÖR .....                                         | 42 |
|      | SLITDELAR .....                                         | 45 |



# 1 SÄKERHET

## 1.1 Användning av symboler

Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!

**FARA!**

Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga personskador eller dödsfall.

**VARNING!**

Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.

**VARNING!**

Innan användning, läs och förstå denna Bruksanvisning och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och säkerhetsdatablad (SDS).



## 1.2 Säkerhetsåtgärder

Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.

Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande. Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i personskada eller skador på utrustningen.

1. Var och en som använder utrustningen måste känna till:
  - dess handhavande
  - nödstoppens placering
  - dess funktion
  - tillämpliga säkerhetsåtgärder
  - korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella andra funktioner hos utrustningen.
2. Operatören ska se till att:
  - inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den startas
  - ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
3. Arbetsplatsen ska:
  - vara lämplig för ändamålet
  - vara fri från drag.
4. Personlig skyddsutrustning:
  - Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
  - Bär inte löst sittande artiklar, som halsdukar, skärp och ringar, eftersom sådana kan fastna och orsaka brännskador.
5. Allmänna försiktighetsåtgärder:
  - Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
  - Arbete på högspänningsutrustning **får endast utföras av behörig elektriker.**
  - Nödvändig eldsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
  - Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får **inte** utföras under drift.

**VARNING!**

Bågsvetsning och bågsränning kan orsaka personskada. Vidta alltid säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.

**ELEKTRISK STÖT – Kan döda**

- Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
- Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
- Isolera dig från arbetet och marken.
- Se till att din arbetsställning är säker.

**ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga**

- Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
- Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
- Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för EMF:
  - Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan brännaren och kablar. Snurra aldrig brännaren eller kablar runt din kropp. Håll svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
  - Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som ska svetsas som möjligt.

**RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga**

- Undvik att ha huvudet i svetsröken.
- Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.

**LJUSBÄGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden**

- Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
- Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller draperier.

**BULLER – Kraftigt buller kan skada hörseln**

Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.

**RÖRLIGA DELAR – Kan orsaka skador**

- Håll alla dörrar, paneler, skärmar och luckor stängda och se till att de sitter på plats ordentligt.
- Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för underhåll och felsökning.



- Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
- Sätt tillbaka paneler eller luckor och stäng dörrar när servicen är klar och innan du startar enheten.

**BRANDFARA**

- Gnistor ("svetsloppor") kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några brännbara material i närheten.
- Använd inte på slutna behållare.

**HET YTA - Delar kan orsaka brännskador**

- Vidrör inte delar med bara händer.
- Låt utrustningen svalna av innan du arbetar med den.
- Använd lämpliga verktyg och/eller isolerade svetshandskar när du hanterar heta delar för att undvika brännskador.

**VAR FÖRSIKTIG!**


Denna produkt är avsedd endast för bågssvetsning.

**WARNING!**

Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Utrustning klass A är inte avsedd för användning i bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.

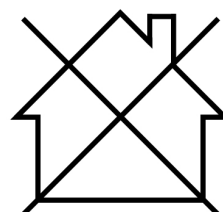**OBS!****Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!**

Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas till återvinningsanläggning.

Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar som är godkända.

För mer information, kontakta närmaste ESAB-återförsäljare.



**ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för beställningsinformation.**

## 2 INLEDNING

---

Svetstraktorn **Versotrac Cadet EWT 1000** är utformad för **pulverbågsvetsning (SAW)** av stum- och kälfogar.

**Alla andra tillämpningar är förbjudna.**

Utrustningen är avsedd att användas tillsammans med ESAB:s digitala strömkällor **LAF xxx1**, **TAF xxx1** eller **Aristo 1000**.

### 2.1 Svetsmetoder

#### SAW

Svetssträngen skyddas av ett pulverlager under svetsningen.

### 2.2 Horisontell svetsning

Produkten som beskrivs i den här handboken är utformad för horisontell svetsning. Svetstraktorn kan användas för platt kälfogssvetsning vid svetsning med en vinklad kälfog med utrustningen för platt kälfogssvetsning som tillval.

**OBS!**

Använd inte **Versotrac Cadet EWT 1000** vid svetsning på lutande plan.

Undvik att svetsa på ytor med en lutning på mer än 3° (>5 cm/m) på grund av risken för svetsfel som orsakas av den stora storleken på smält metall i smältbadet.

### 2.3 Stabilitet


**OBS!**

Kontrollera alltid att svetsutrustningen är stabil innan du börjar svetsa.

Versotrac Cadet EWT 1000 är utformad för att vara flexibel och omfattar många olika svetsstillämpningar och -uppsättningar. Stabiliteten kan förbättras genom förflyttning av stolphållaren i sidled, fluxbehållarens position osv.

## 3 TEKNISKA DATA

### 3.1 Versotrac Cadet EWT 1000

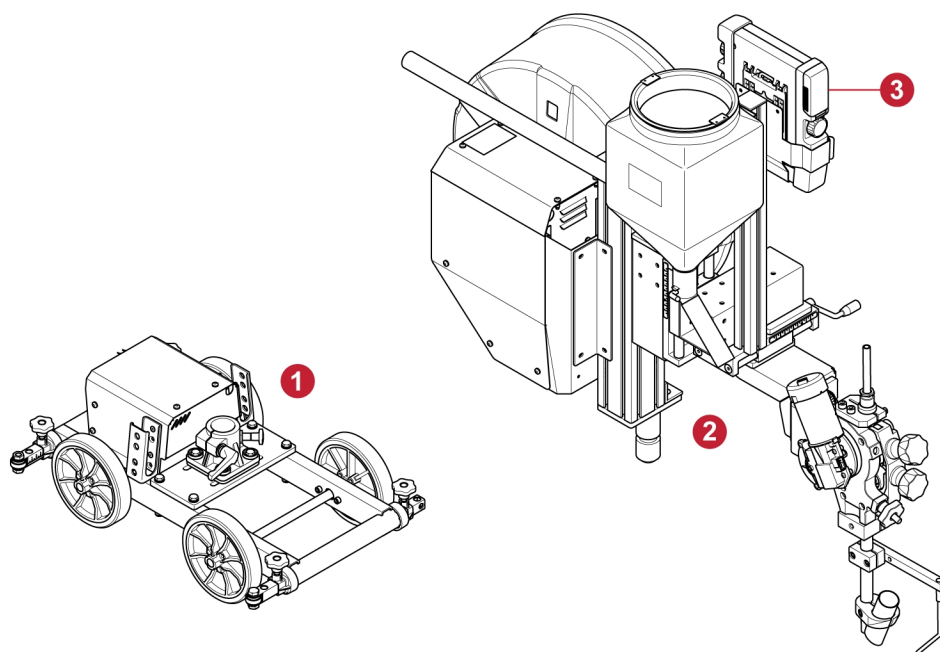

1. Traktorvagn  
 2. Bobinhållare, pelare och svetshuvud  
 3. EAC 10, hängande handkontroll

| <b>Versotrac Cadet EWT 1000</b>                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Matningsspänning</b>                             | 60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz    |
| <b>Max effeltbehov</b>                              | 900 VA                             |
| <b>Åkhastighet</b>                                  | 0,1–2,0 m/min (0,3–6,6 tum/min)    |
| <b>Bromsnavets bromsmoment</b>                      | 1,5 Nm (13,3 tum lb)               |
| <b>Minsta vändradie för svetsning på mantelytor</b> |                                    |
| Objektets inre diameter                             | 3 000 mm (9 fot, 10,11 tum)        |
| Objektets yttre diameter, fyra hjul                 | 3 900 mm (12 fot, 9,54 tum)        |
| Minsta rördiametern för intern fogsvetsning         | 1 100 mm (3 fot, 7,31 tum)         |
| <b>Maxvikt för tråd</b>                             | 30 kg (66 lb)                      |
| <b>Vikt, exklusive tråd och svetspulver</b>         | 65 kg (143,3 lb)                   |
| <b>Relativ luftfuktighet</b>                        | Max 95%                            |
| <b>Arbetstemperatur</b>                             | -10 till +40 °C (-14 till +104 °F) |
| <b>Förvaringstemperatur</b>                         | -20 till +55°C (-4 till +131 °F)   |
| <b>Maximal ytemperatur på svetsobjekt (hjul)</b>    | 150 °C                             |
| <b>EMC-klass</b>                                    | Klass A                            |
| <b>Inkapslingsklass</b>                             | IPXX                               |

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Svetshuvud</b>                                                  |                            |
| <b>Matningsspänning</b>                                            | 42 V DC                    |
| <b>Tillåten belastning vid 100 %</b>                               | 1 000 A                    |
| <b>Trådstorlekar</b>                                               |                            |
| Fe solid, enkel                                                    | 1,6–4,0 mm (0,06–0,15 tum) |
| SS solid                                                           | 1,6–3,2 mm (0,06–0,12 tum) |
| <b>Maximal trådmatningshastighet (<math>\leq 4</math> mm tråd)</b> | 9,0 m/min (29,5 fot/min)   |
| <b>Bromsnavets bromsmoment</b>                                     | 1,5 Nm (13,3 tum lb)       |
| <b>Pulvertratt, volym</b>                                          | 6 l                        |
| <b>EMC-klass</b>                                                   | Klass A                    |

## 4 INSTALLATION

Installationen ska utföras av professionell installatör.


**WARNING!**

Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta försiktighet.



**VAR FÖRSIKTIG!**

Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga skyddsåtgärder mot sådana störningar.

### 4.1 Lyftanvisning


**WARNING!**


Svetstraktorn måste lyftas med hjälp av lyftöglan (3).

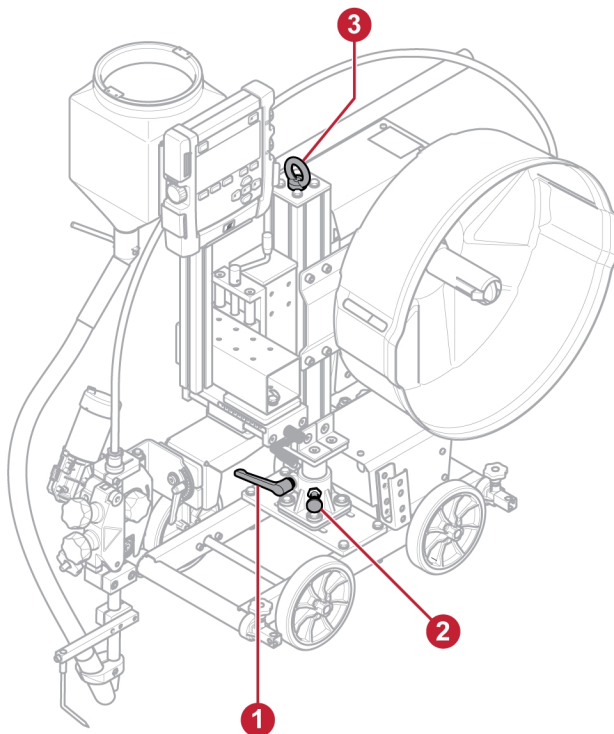

- Koppla bort strömkällan och ta bort alla förbrukningsartiklar (pulver och svetstråd).
- Koppla bort och ta bort svetskablar från svetstraktorn. Svetskablar får inte lyftas med traktorn.
- Kontrollera att pelaren är i låst läge (1 och 2) och riktad så som visas på bilden.

## 4.2 Huvudkomponenter

### Versotrac Cadet EWT 1000 Svetstraktor

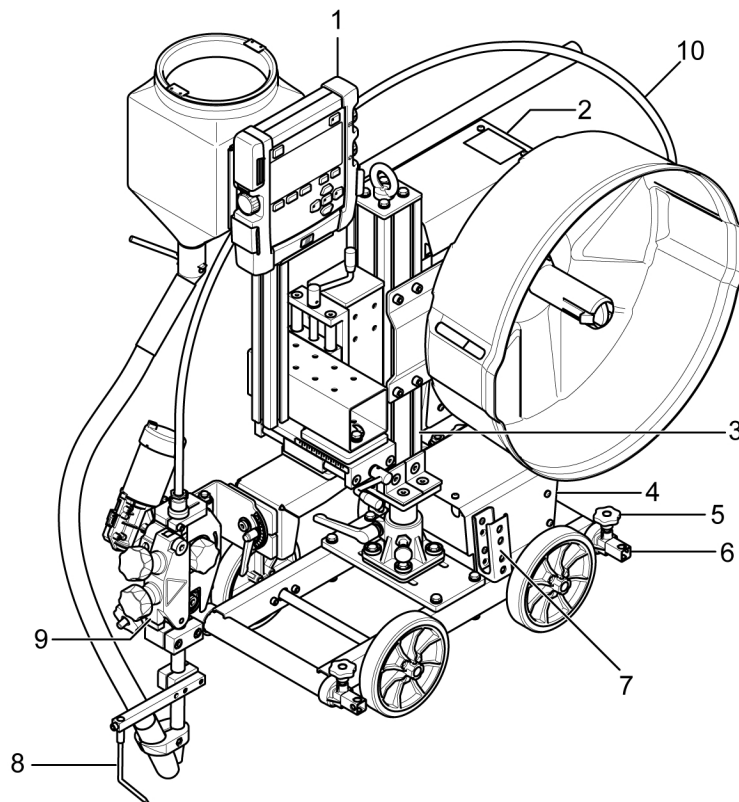


1. EAC 10, hängande handkontroll
2. Versotrac Cadet-styrenhet
3. Kran
4. Traktorvagn
5. Styrlinjal

6. Styrlinjal
7. Kabelfäste
8. Styrapp
9. Svetshuvud
10. Trädledare



## Svets huvud

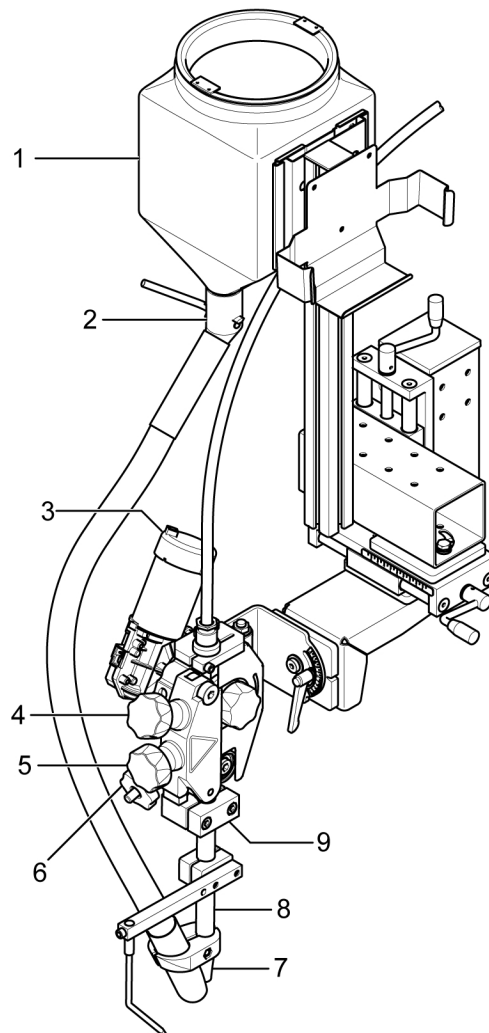

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pulvertratt               | 6. Minnesfunktion för trådspännare |
| 2. Pulverventil              | 7. Kontaktmunstycke                |
| 3. Trådmatningsmotor         | 8. Kontaktrör                      |
| 4. Tryckrulle för trådmatare | 9. Anslutning av svetsström        |
| 5. Trådspännare              |                                    |

### 4.2.1 Svetskablar

Använd olika antal svetskablar för olika svetsströmmar:

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Upp till 500 A | en 120 mm <sup>2</sup> -kabel   |
| 500–1000 A     | två 120 mm <sup>2</sup> -kablar |




#### **OBS!**


Med två uppsättningar svetskablar låter du svetskablarna gå nära varandra parallellt, men vrid dem inte runt varandra.

### 4.2.2 Bobinhållare

Montera trådtrumman på bromsnavet i bobinhållaren.

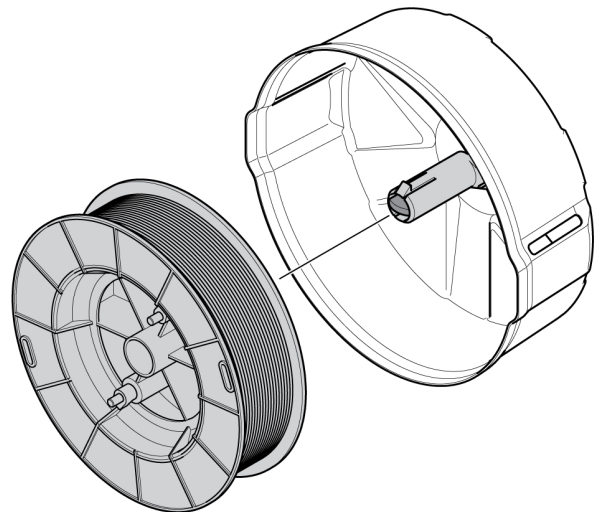


### 4.3 Anslutningar

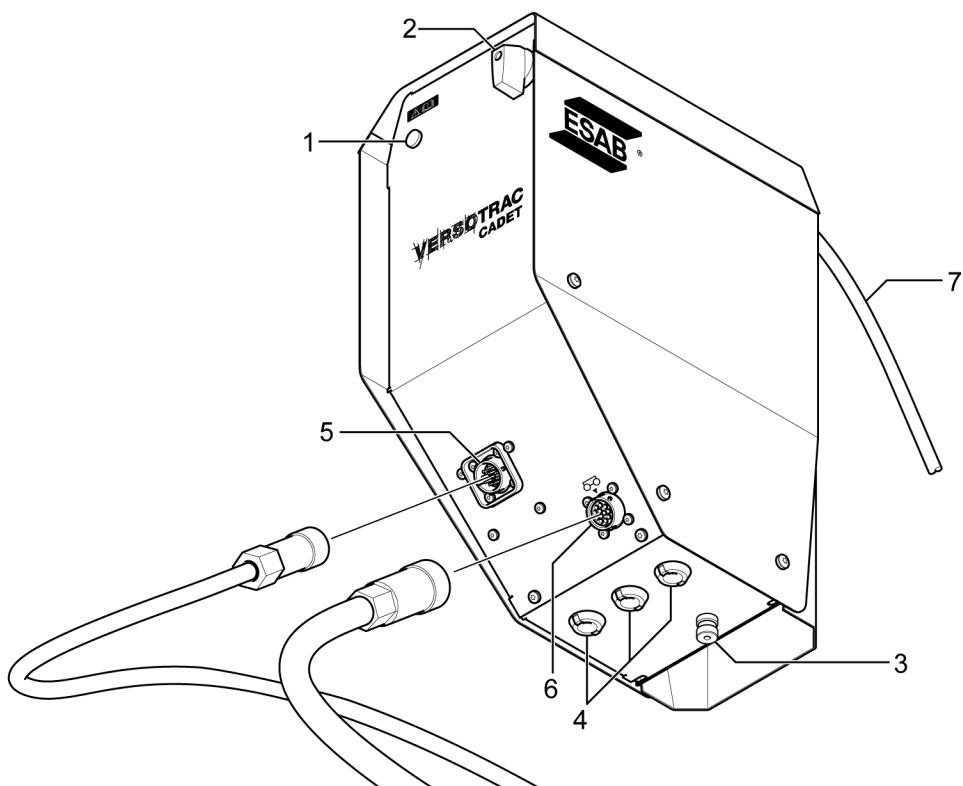

- |                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. På/Av-indikator                                              | 5. Anslutning, strömkälla           |
| 2. Huvudströmbrytare                                            | 6. Anslutning traktorvagn           |
| 3. Anslutning för referensborste för spänning till arbetsstycke | 7. Kabel till hängande handkontroll |
| 4. Tillbehör kabelkontakter                                     |                                     |

### 4.3.1 Ansluta till strömkälla

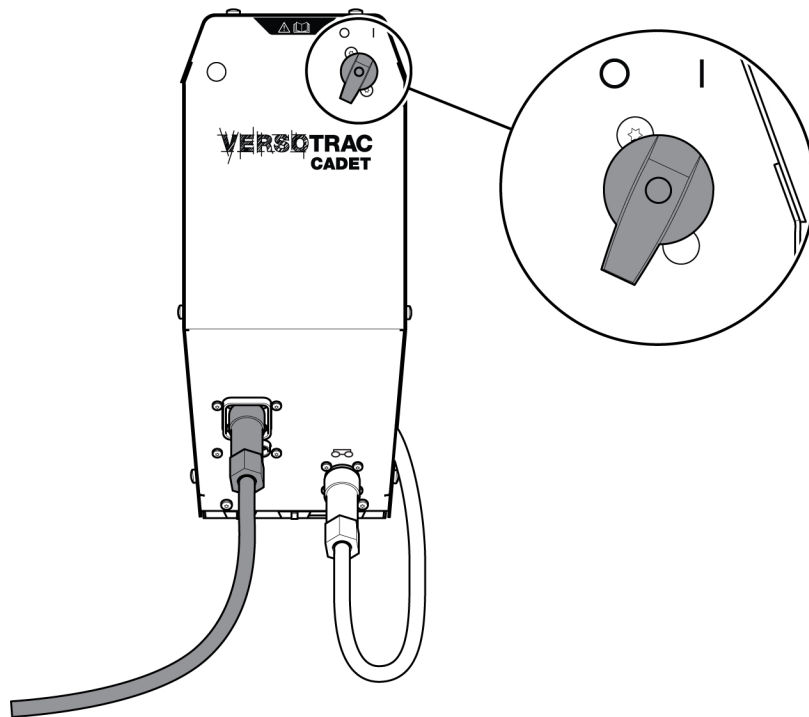

Anslut kopplingskabeln till kontakten.

Kopplingskabel mellan den CAN-baserade ESAB-strömkällan och styrenheten för Verotrac Cadet finns som tillbehör i olika längder.

ESAB CAN-baserade strömkällor är LAF xxx1, TAF xxx1 och Aristo® 1000.

Mer information om hur du ansluter svetsströmkälla finns i separat användarhandbok.

Använd alltid dammskyddet på anslutning där ingen kabel är ansluten.

## 5 DRIFT OCH HANDHAVANDE

**VAR FÖRSIKTIG!**

Den som ska installera och använda utrustningen måste ha läst och till fullo förstått handboken.



Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet **SÄKERHET** i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till fullo förstått hela detta kapitel.

**OBS!**

Använd avsett handtag vid förflyttning av utrustningen. Dra aldrig i kablarna.

**OBS!**

Traktorn levereras med en rem. Du kan använda den till att samla upp svetskablar bakom traktorn.

### 5.1 Transport

Det är möjligt att transportera **svetstraktorn Versotrac Cadet EWT 1000** enligt anvisningarna i avsnittet "Lyftanvisning".

**OBS!**

Kontrollera att svetshuvudet har svalnat före transport.


- 1) Stäng av och koppla bort strömkällan. Koppla bort kablarna från svetshuvudet och traktorvagnen (1). Ta bort kablarna från svetstraktorn.

**OBS!**

Om strömkällan är bortkopplad utan att strömmen stängs av först kan strömkällans nödstopp aktiveras.

- 2) Ta bort tråden från trådmatarenheten och trådledaren (2).

3) Ta bort trådbobinen.

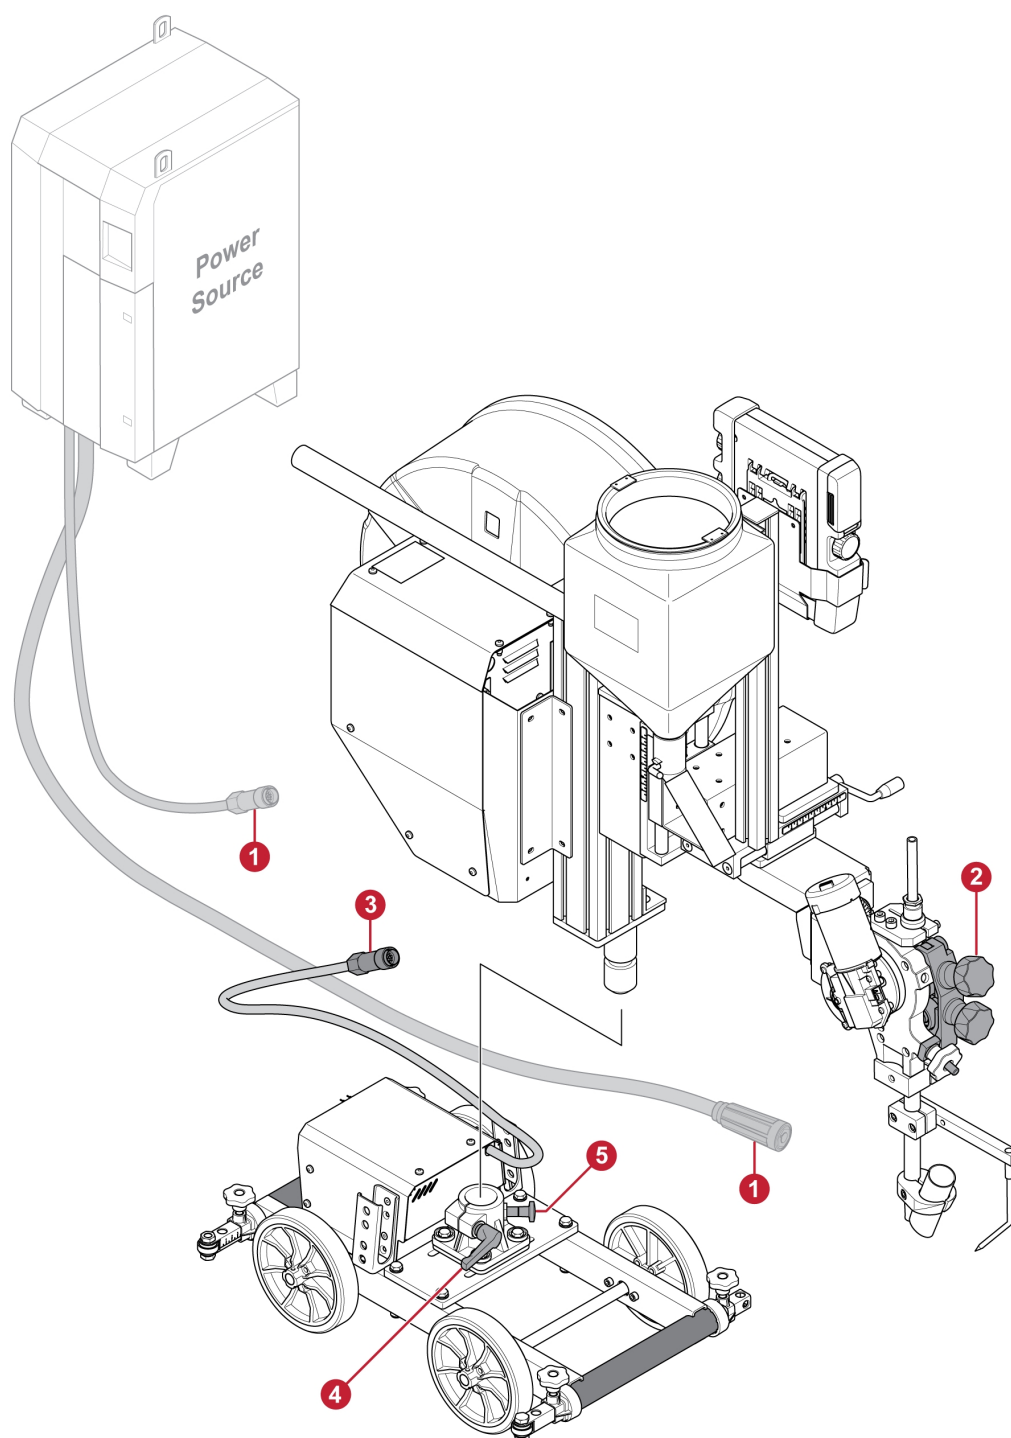


### 5.1.1 Demontera vagnen

- 1) Kontrollera att masten är placerad i mitten av traktorvagnen.
- 2) Koppla bort kabeln (3) mellan traktorvagnen och styrenheten
- 3) Lås upp pelarens rotation med handtaget (4). Vrid till slutpunkten. Dra (5) och vrid några grader till.

## 5.2 Koppling

Du använder kopplingsvredet på baksidan av traktorvagnen till att koppla in och koppla ifrån hjulen från motorn. Hjulen är inkopplade när motorn är i det låsta läget.

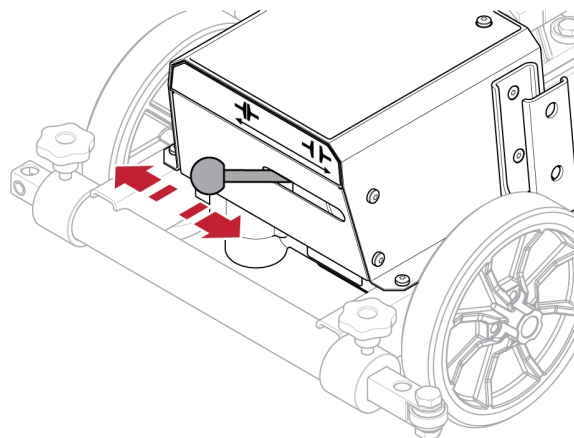


## 5.3 Ladda svetstråden



### OBS!

Matarrullarna är märkta med respektive fogdiameter (D) på sidan av rullen.

1. Stäng av Versotrac Cadet-styrenheten med huvudströmbrytaren.
2. Kontrollera att matarrullen (1) och kontaktmunstycket (2) har rätt mått för den valda svetstråden.
3. Vrid vredet (3) för att lossa trådspännaren.
4. Lyft upp trådspännaren med minne (4). Inställningarna ändras inte.
5. Mata in svetstråden (5) i kontaktmunstycket.
6. Sänk tillbaka trådspännaren med minne (4) till rätt position. Lås genom att vrida vredet (3) helt.
7. Slå på Versotrac Cadet-styrenheten och välj svetstråd när du ombes att välja på displayen.
8. Med EAC 10-inställningspanel: Mata svetstråden genom kontaktmunstycket tills den syns under kontaktmunstycket.
9. Justera trådmatningstrycket med vredet (6) vid behov.
10. Justera trådspänningen med vredet (7) vid behov.

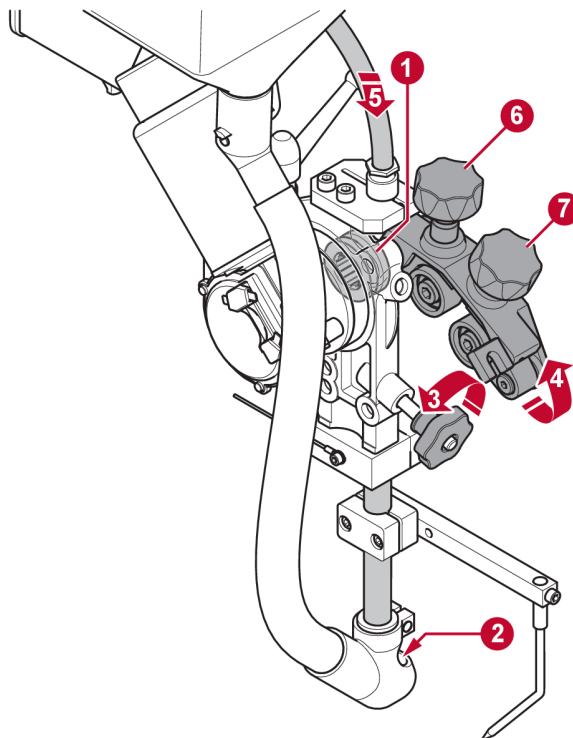


### OBS!

Dra inte åt matartrycksvredet (6) för hårt. Det kan leda till att trådmataren överhettas.

## 5.4 Byta matarrullen

1. Lossa vredet (3).
2. Lossa ratten (2).
3. Byt matarrullen (1).

Matarrullarna är märkta med respektive trådstorlekar.

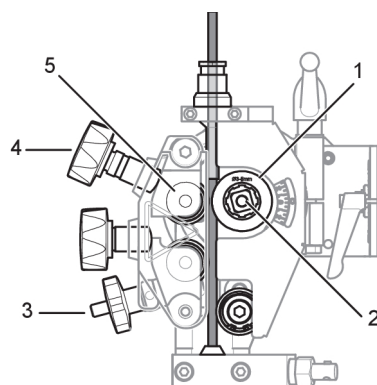

## 5.5 Fylla på svetspulver

1. Stäng svetspulverventilen (1) på svetspulverbehållaren.
2. Ta bort cyklonen (tillval) på pulveråtervinningsenheten, om det finns en.
3. Fyll på svetspulver.




### OBS!

Svetspulvret måste vara torrt. Använd endast förvämt svetspulver när pulvertratten är utformad för det.

4. Placera pulverröret utan att vrida det.
5. Justera höjden på pulvermunstycket ovanför svetsningen så att rätt mängd pulver avgas.

Pulverlagret bör vara tillräckligt tjockt för att ljusbågen inte ska tränga in.

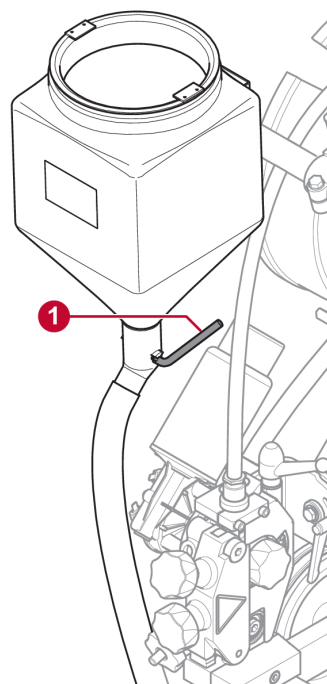

## 5.6 Uppgradera traktorn till fyrhjulsdrift




### OBS!


Följande bilder kan skilja sig från traktorns Cadet-version. Bilderna är dock korrekta när det gäller hantering av utrustningen.

Sedan mitten av 2025 levereras alla Versotrac Cadet EWT 1000 med fyrhjulsdrift. Den här uppgraderingssatsen med artikelnummer 0910 053 880 är avsedd för de tidigare tvåhjulsdrevna traktorerna, artikelnummer 0910 944 880.


1. Demontera svetstraktorn enligt instruktionerna i kapitlet "Demontera vagnen".
2. Ta bort kabelstödet och hjulen som hålls fast av spännstiften på ena sidan.

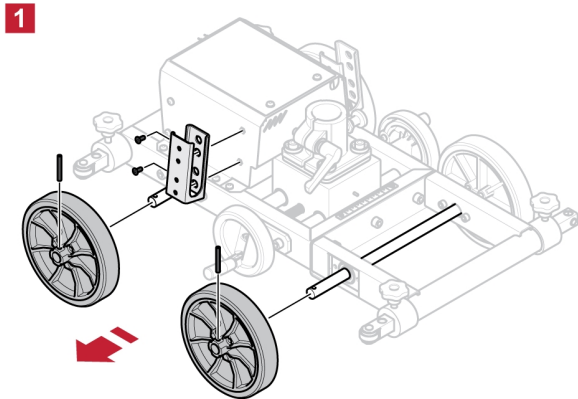

3. Montera distansbrickan och kedjehjulen på hjulen med hjälp av de medföljande skruvarna.

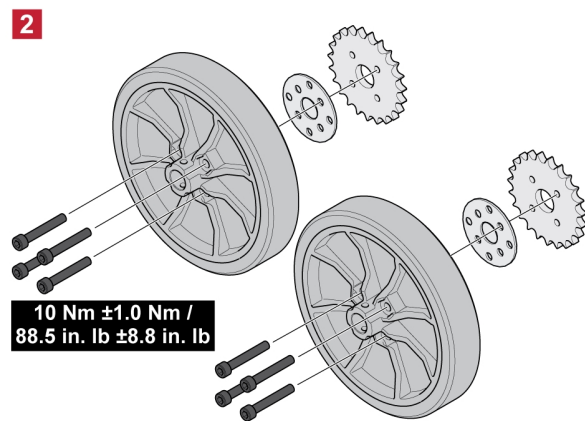


4. Montera hjulen på axlarna och lås dem på plats med hjälp av spännstiften.

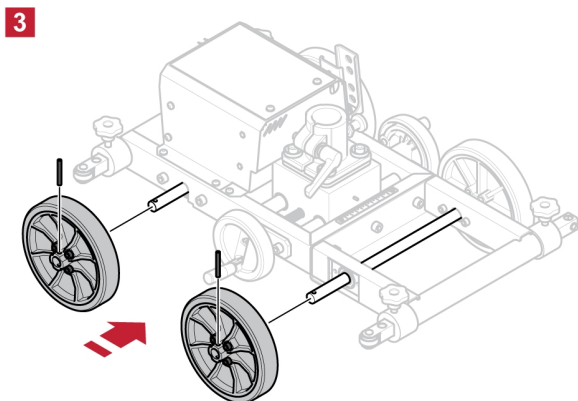





5. Placera kedjan på kedhjulen och lås med hjälp av kedjelåset.

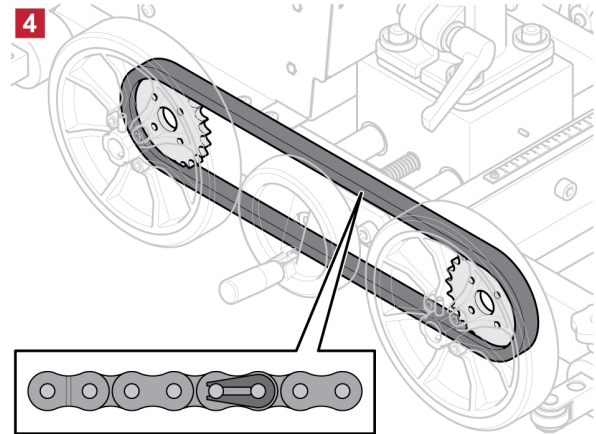

6. Montera kedjeskyddet och kabelstödet med hjälp av de medföljande bultarna.

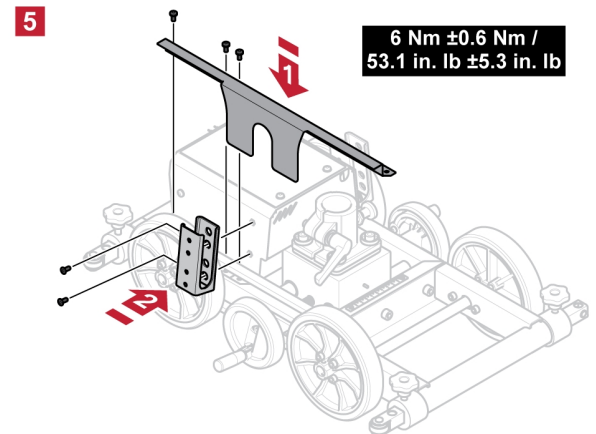

## 5.7 Inställningspanel EAC 10

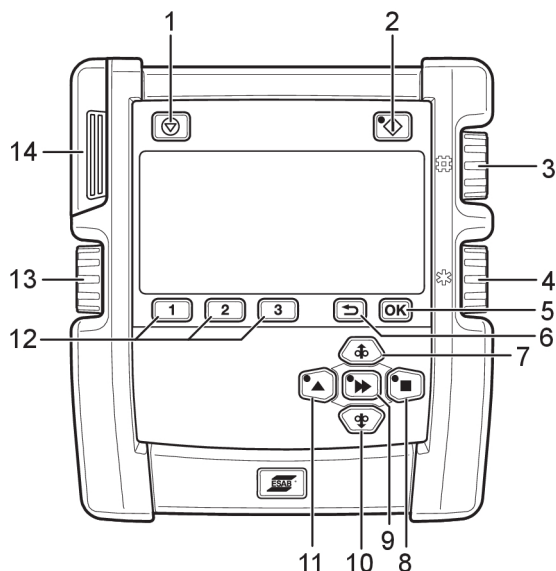


- |                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Svetsstopp                               | 8. Manuell åkrörelseriktning     |
| 2. Svetsstart                               | 9. Snabb rörelse                 |
| 3. Svetsström/trådmätningshastighet/balans* | 10. Manuell trådmätning nedåt    |
| 4. Bågspänning/offsetspänning*              | 11. Manuell åkrörelseriktning    |
| 5. OK/Inställningsmeny                      | 12. Minne 1, 2, 3/programknappar |
| 6. Tillbaka                                 | 13. Åkhastighet/frekvens*        |
| 7. Manuell trådmätning uppåt                | 14. USB-anslutning               |

\*Endast med Aristo® 1000 i AC-läge.

## 5.7.1 Knappar och rattar

Knapparna används för uppåt, nedåt, höger, vänster och bekräfta (mittenknappen) under konfiguration och inställning.

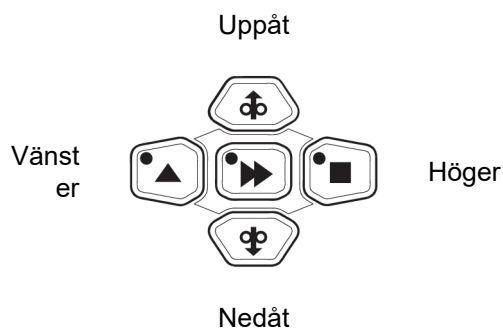

**Svetsstopp** (1). Stoppar alla åkrörelser, alla motorer och svetsström.



**Svetsstart** (2). Lysdioden lyser när svetsning pågår.



Knappen **OK** (5) används för att bekräfta ett valt alternativ.



Knappen **Tillbaka** (6) används för att gå tillbaka ett steg på menyn.



Tryck på knappen **Manuell trådmatning uppåt** (7) för att mata tråden uppåt. Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.



Tryck på knappen **Åkrörelse** (8) för att köra i den svetsriktning som symbolen visar på svetsutrustningen.



Knappen **Snabb rörelse** (9) används tillsammans med andra knappar för att öka hastigheten. Tryck på knappen för att aktivera Snabb rörelse och tryck sedan på knappen Manuell trådmatning (7, 10) eller Åkrörelse (8, 11). Lysdioden på knappen Snabb rörelse lyser när Snabb rörelse är aktiverad. Tryck igen för att avaktivera Snabb rörelse.

Under konfigurationen är det möjligt att bekräfta och spara ett värde och återgå till föregående skärm med hjälp av knappen Snabb rörelse.



Tryck på knappen **Manuell trådmatning nedåt** (10) för att mata tråden nedåt. Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.



Tryck på knappen **Åkrörelse** (11) för att köra i den svetsriktning som symbolen visar på svetsutrustningen.



Tre olika svetsdataminnen per svetshuvud kan lagras i inställningspanelens minne med hjälp av programknapparna 1, 2 och 3 (12). Programknapparna har även olika funktioner beroende på vilken meny som för närvarande används. Den aktuella funktionen framgår av texten i displayens nedre rad.

2

3



Svetsström/trådmatningshastighet/balansvred<sup>1</sup> (3) används för att öka eller minska inställda värden.



Vredet för bågspänning/offsetspänning<sup>1</sup> (4) används för att öka eller minska inställda värden.



Vredet för körhastighet/frekvens<sup>1</sup> (13) används för att öka eller minska inställda värden.

<sup>1</sup> Endast med Aristo® 1000 i AC-läge.

## 5.7.2 Första konfigurationen

När inställningspanelen startas för första gången efter leverans, efter programuppdatering och efter en slutförd återställning kräver den en första konfiguration. Den första konfigurationen startar automatiskt.

Den första konfigurationen kan också startas genom att trycka på och hålla ned **OK** under start, medan ESAB-logotypen visas.

En auktoriserad användare kan ändra konfigurationen i menyn **ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR**.

- 1) Välj språk med hjälp av knapparna uppåt/nedåt/höger/vänster. Bekräfta med **OK** eller med mittenknappen.
- 2) Välj måttenhet med hjälp av knapparna vänster/höger. Bekräfta med **OK** eller med mittenknappen.
- 3) Ställ in datum med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Växla mellan år, månad och dag med knapparna vänster/höger. Bekräfta med **OK** eller med mittenknappen.
- 4) Ställ in tiden med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Växla mellan timmar och minuter med knapparna vänster/höger. Bekräfta med **OK** eller med mittenknappen.
- 5) Välj trådtyp med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Bekräfta med **OK** eller med mittenknappen.
- 6) Välj trådstorlek med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Bekräfta med **OK** eller med mittenknappen.
- 7) Efter den första konfigurationen fortsätter inställningspanelen till menyn **STÄLL IN**.

## 5.7.3 Start



- 1) Programvaruversionen visas på inställningspanelen vid start.
- 2) Tidigare vald trådtyp och trådstorlek visas. Tryck på valfri knapp inom 7 sekunder för att öppna menyn. Välj trådtyp och trådstorlek med knapparna uppåt/nedåt och **OK**.

Om ingen knapp trycks in fortsätter inställningspanelen till menyn **STÄLL IN** utan några ändringar av trådtyp eller tråddimension.

### 5.7.4 Skärm för mätvärden

| STÄLL IN                                                                                                                               | MÄTVÄRDEN                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAW CA<br>FE SOLID 1/16 in<br>0.0 kJ/inch<br><br>0.0  | 0.0 $\phi$<br>0 A<br>0.0 V                                                                                  |
| <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>                                                                                                 | <div></div> <div>OK</div> |

Skärmen *MÄTVÄRDEN* visar de uppmätta värdena vid svetsningen. Informationen på skärmen beror på vald svetsmetod.

Skärmen visar information indelad i fyra delar:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Metod, tråd, värmeinmatning | Ampere   |
| Åkhastighet                 | Spänning |



Ett kort tryck på **OK** när en AC-strömkälla är ansluten öppnar skärmen för AC-inställningar. Ett långt tryck på **OK** öppnar inställningsskärmen *SVETSMENY*.

Vrid på något av vreden efter svetsstopp för att öppna skärmen *STÄLL IN*. Värdena visas och skärmen *STÄLL IN* förblir öppen.



Ett kort tryck på någon av knapparna 1, 2 eller 3 hämtar respektive minnesplats. Skärmen *STÄLL IN* öppnas och värdena visas.

### 5.7.5 Ställa in skärm, strömkälla

 
| STÄLL IN                                                                                                                                 | MÄTVÄRDEN                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAW CA<br>FE SOLID 1/16 in<br>0.0 kJ/inch<br><br>0.0  | 0.0 $\phi$<br>0 A<br>0.0 V                                                                                    |
| <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>                                                                                                   | <div></div> <div>OK</div> |

Skärmen *STÄLL IN* används för att ändra svetsinställningarna och spara inställningar på minnesplatserna med hjälp av knapparna 1, 2 och 3.

Vrid på något av vreden under svetsningen för att öppna skärmen *STÄLL IN* från skärmen *MÄTVÄRDEN*. Om inga justeringar gjorts visas värdena under 2 sekunder innan skärmen återgår till *MÄTVÄRDEN*-skärmen.

Om skärmen *STÄLL IN* öppnas utan pågående svetsning förblir den aktiv. När svetsningen startar aktiveras skärmen *MÄTVÄRDEN*.

Ändra svetsinställningar med hjälp av vredet bredvid värdet som visas på displayen. Inställningarna kan sparas för enkel åtkomst.



Med ett kort tryck på någon av knapparna 1, 2 eller 3 visas de sparade inställningarna för svetsdataminne, värden ställs in och skärmen *MÄTVÄRDEN* visas igen. Svetsdataminnesnumret som används visas på fliken *STÄLL IN* och även med en stapel ovanför tangenten med motsvarande nummer.



Med en AC-strömkälla: Med ett kort tryck på OK-knappen öppnas skärmen *AC-INSTÄLLNINGAR*.



Med ett långt tryck på OK-knappen öppnas menyn *SVETSMENY*. Gå tillbaka genom att trycka på knappen Tillbaka.

## 5.7.6 Svetsmeny



När någon av skärmarna *STÄLL IN* eller *MÄTVÄRDEN* visas och med ett långt tryck på OK öppnas den utökade menyn *SVETSMENY*.

Informationen på displayen beror på behörighetsnivån, ansluten strömkälla och svetshuvud. Behörighetsnivån visas med en ikon i det övre högra hörnet på displayen.

| Exempel på svetsmeny för Aristo® 1000 AC/DC                                         |                          |               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>SVETSMENY</i>         |               |  |
|                                                                                     | <i>METOD</i>             | <i>DC+</i>    |                                                                                       |
|                                                                                     | <i>REGLERMETOD</i>       | <i>CA</i>     |                                                                                       |
|                                                                                     | <i>STARTTYP</i>          | <i>DIREKT</i> |                                                                                       |
|                                                                                     | <i>KRATERFYLLNADSTID</i> | <i>0,0 s</i>  |                                                                                       |
|                                                                                     | <i>EFTERBRINNTID</i>     | <i>0,50 s</i> |                                                                                       |
| Exempel på svetsmeny för SAW-svetsning med LAF eller TAF                            |                          |               |                                                                                       |
|  | <i>SVETSMENY</i>         |               |  |
|                                                                                     | <i>REGLERMETOD</i>       | <i>CA</i>     |                                                                                       |
|                                                                                     | <i>STARTTYP</i>          | <i>DIREKT</i> |                                                                                       |
|                                                                                     | <i>KRATERFYLLNADSTID</i> | <i>0,0 s</i>  |                                                                                       |
|                                                                                     | <i>EFTERBRINNTID</i>     | <i>0,7 s</i>  |                                                                                       |



Välj menyn **SVETSMENY** genom att trycka på den högra knappen.



Välj en menyrad med hjälp av knapparna uppåt/nedåt och tryck på OK eller bekräfta med musens mittenknapp.



Ange ett numeriskt värde med hjälp av vredet för bågspänning/offsetspänning (4). Andra värden väljs med hjälp av knapparna uppåt och nedåt.




Tryck på OK eller musens mittenknapp för att bekräfta och återgå till föregående menynivå. Det nya värdet visas.



Återgå till föregående menynivå UTAN ändrade inställningarna med knappen Tillbaka eller knappen vänster.



## 5.8 Inställningar

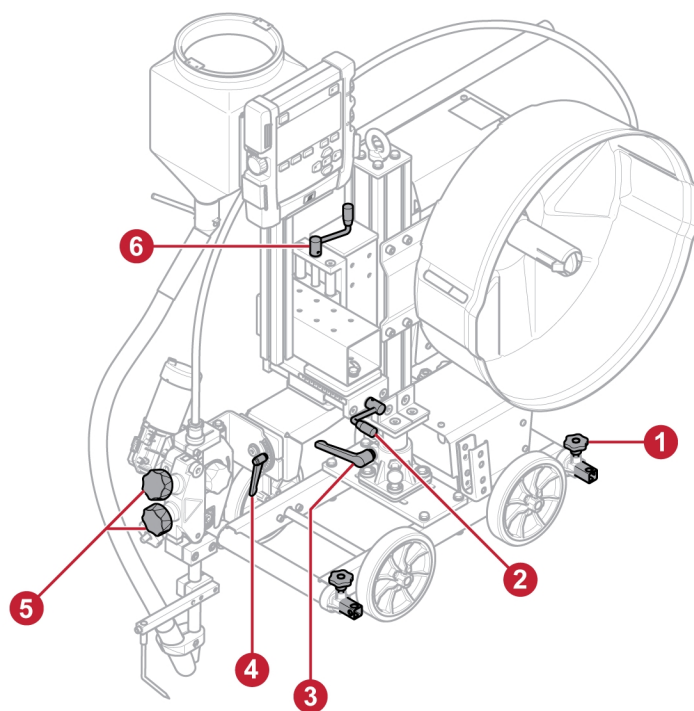


- 1) Justera avståndet för styrrulleenheten, både framför och bakom svetsstraktorn.
- 2) Justera släden för horisontella sömmar/korssömmar, se skalan bredvid släden.
- 3) Justera rotationsvinkeln på pelaren.
- 4) Justera rotationsvinkeln på svetshuvudet, se skala bredvid handtaget.
- 5) Justera trådtrycket.
- 6) Vertikal justering av svetshuvudet, se skalan bredvid släden.

## 5.9 Svetspositioner

Det går att justera och ändra vinklarna på svetshuvudet och andra delar som fluxbehållare och hängande handkontroll. Nedan finns tips om hur du justerar svetshuvudets vinkel.

Vissa saker är viktiga för att se till att du utnyttjar fördelarna med den här traktorn:

- Den horisontella släden är avsedd att alltid vara inställd på korssöm, så att svetshuvudet enkelt kan justeras före och under svetsning.
- Trådledaren är placerad i ett bra läge som gör att tråden kommer in i trådspännaren i rätt vinkel.

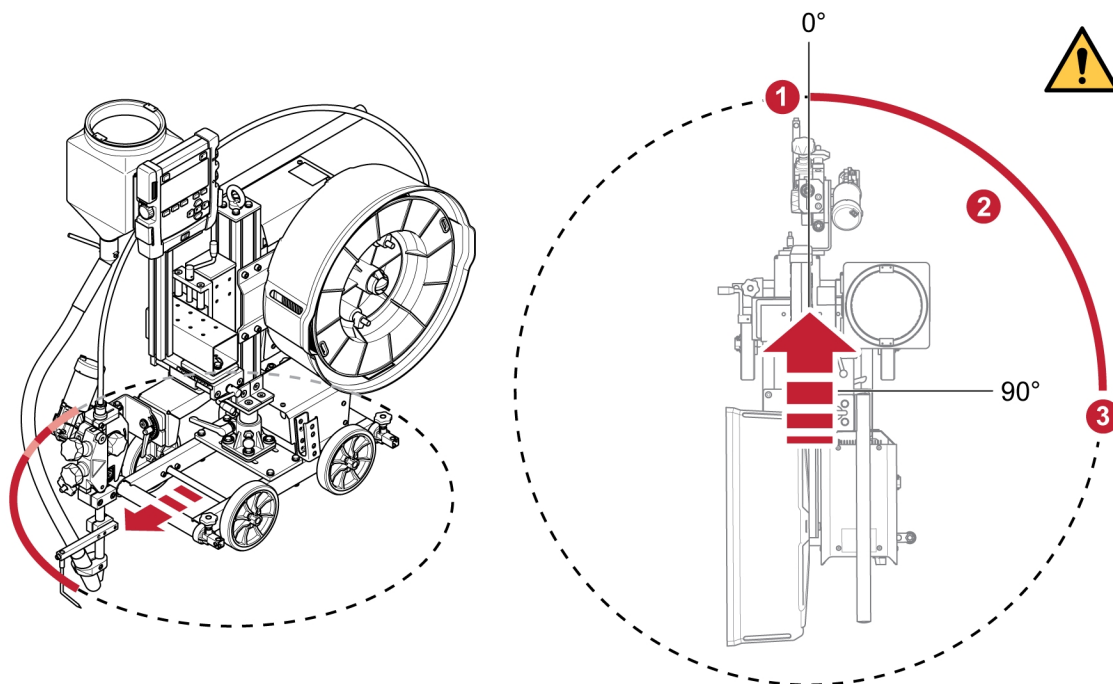


- 1) Svetshuvudets position framtill på traktorn: Svetshuvudet är i mittläget när det levereras.
- 2) Svetshuvudets position är mellan 0 och 90 grader: Använd de två justeringarna upptill och under den horisontella släden för att placera svetshuvudet mellan 0 och 90 grader. Se till att den horisontella släden är inställd på korssöm och att trådledaren är placerad i ett bra läge.
- 3) Svetshuvudets position på traktorns sida: Genom att vrida den övre justeringen på den horisontella släden 90 grader och vrida justeringen under den horisontella släden 90 grader kommer den horisontella slädens korssöm och trådledaren i ett bra läge, med rätt vinkel i förhållande till trådspännaren.

## 5.10 Borste för spänningsreferens i arbetsstycken

Med Versotrac kan du använda en monterad borste till att mäta spänningsreferensen i arbetsstycken. Genom att använda en borste till att mäta spänningsreferensen i arbetsstycken får du tillgång till en stabil spänningsreferens för svetsströmkällan. Med den här lösningen kan du eliminera störningar i bågspänningsmätkablar på ett effektivt sätt och få en stabilare svetsbåge.

Det här är den rekommenderade lösningen för referensspänning för arbetsstycken när du svetsar med växelströmsströmkällor med Versotrac.

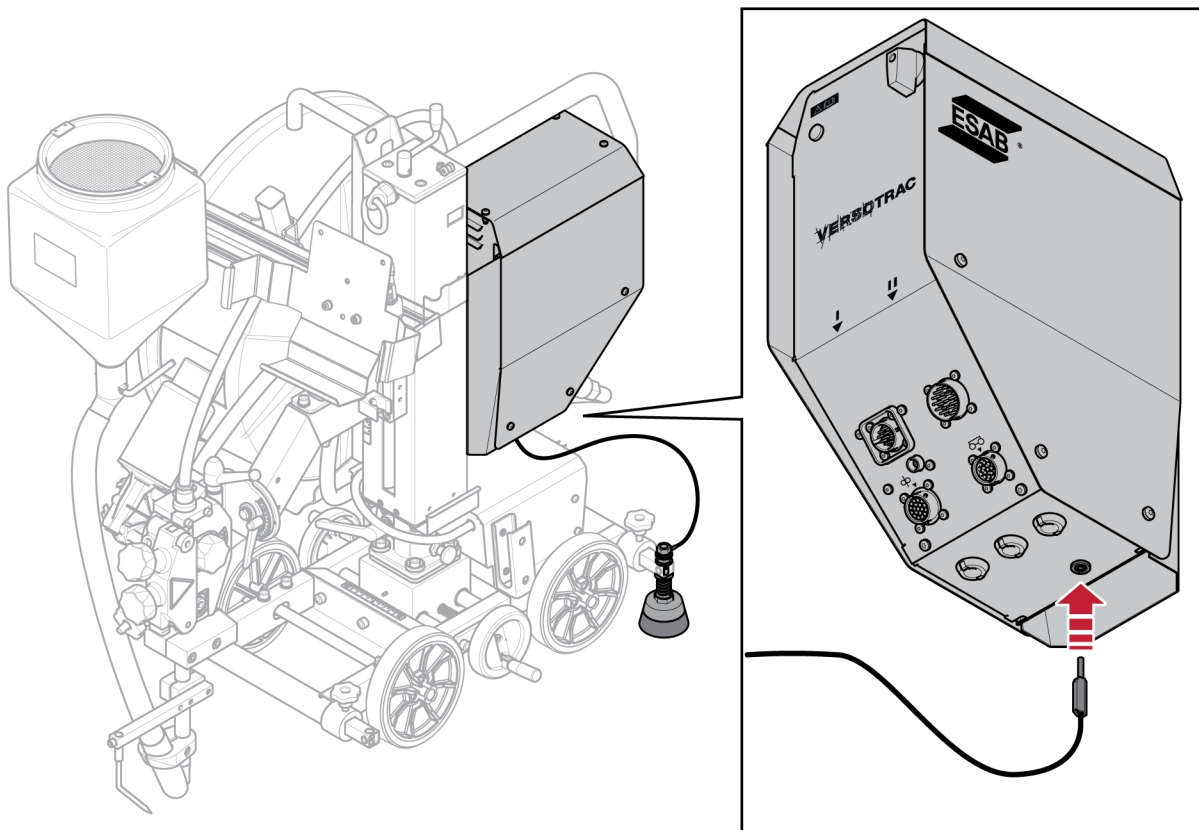

Montera borsten för att mäta spänningsreferens på någon av styrlinjalerna.

Anslut kabeln till ingången för spänningsreferens för arbetsstycken på styrenheten.



**OBS!**

Du måste använda manöverkabeln 0446 146 880–885 mellan styrenheten och strömkällan. Se kapitlet "TILLBEHÖR".

## 5.11 Svetstillämpningar



**OBS!**


Följande bilder kan skilja sig från traktorns Cadet-version. Bilderna är dock korrekta när det gäller hantering av utrustningen.



### 5.11.1 Grundutförande


Versotrac Cadet EWT 1000 i grundutförande med styrrulleenhet. Det gör att svetstraktorn placeras korrekt längs kälfogar med drivhjulen vinklade cirka  $0,5-1^\circ$  mot den vertikala plattan och med styrrulleenheten längs en styrparallell till fogen. Styrningen kan vara en del av arbetsstycket eller en separat styrskena som har riktats in parallellt med fogen.

Cirkulär kälfogssvetsning. Svetstraktorn följer fogen med den grundläggande styrarmsenheten. Minsta vändradie 3,9 m.

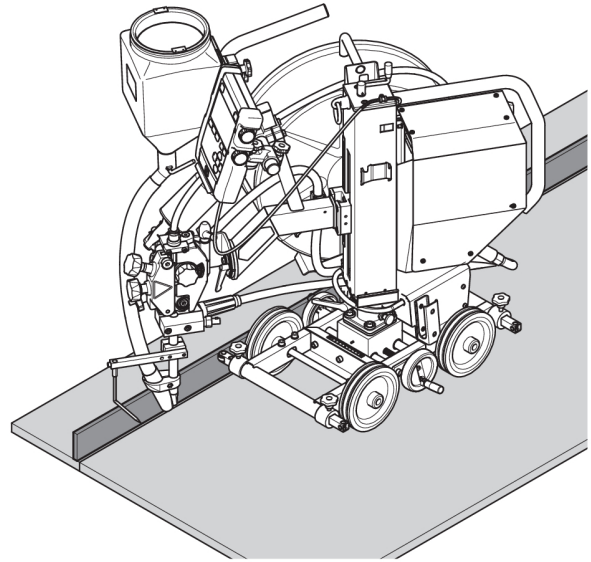

### 5.11.2 Tomgångsrullar (0446 151 880)


Tomgångsrullar med justerbar höjd levereras som tillbehör. Du måste använda två tomgångsrullar vid kälfogssvetsning längs låga vertikala plattor. Du kan även använda tomgångsrullarna för olika typer av arbetsstycken, till exempel för att svetsa längs styrkanter som är parallella med svetsfogen. Se kapitlet "TILLBEHÖR".

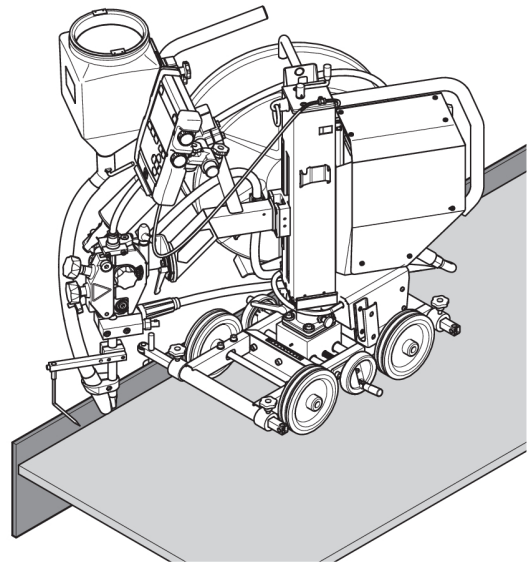

### 5.11.3 Laserlampa (0821 440 980)

Om det inte finns någon lämplig kant att styra svetstraktorn mekaniskt längs, till exempel vid en I-fog, är laserlampan användbar med pulverbågsvetsning för att ange positionen av svetsmunstycket i fogen.


Se kapitlet "TILLBEHÖR".

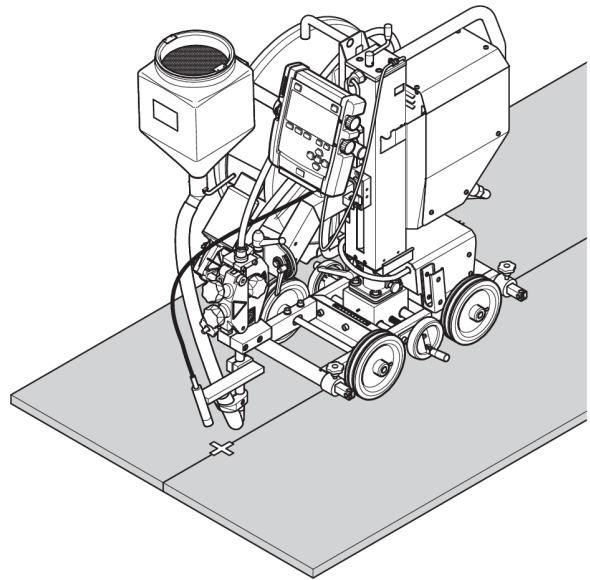

### 5.11.4 Styrhjulsboggi (0413 542 880)

Genom att använda styrhjulsboggien i en V-fog kan svetstraktorn spåra fogen. Svetstraktorn kan passera över häftsvetsar utan problem och utan att förlora spåret. Styrhjulsboggien är säkrad till kontaktröret och svetsmunstycket är placerat för att svetsa bakom styrhjulsboggien.


Se kapitlet "TILLBEHÖR".

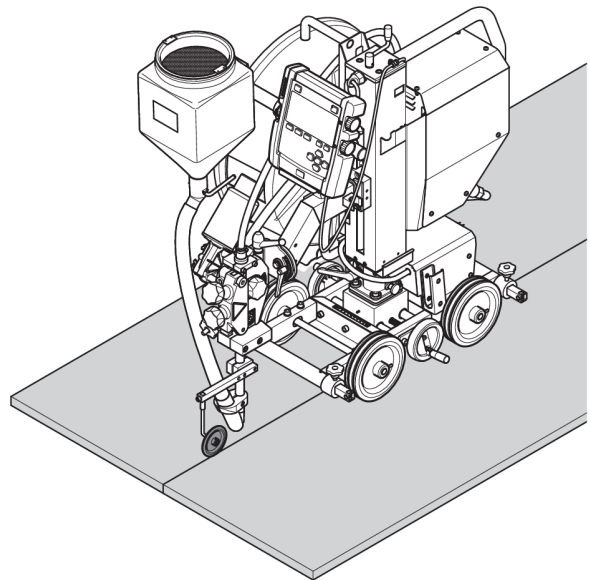

### 5.11.5 Räfflade hjul (0443 682 881)


Om det inte finns någon lämplig kant att styra svetstraktorn längs, till exempel vid en I-fog, kan den utrustas med två räfflade hjul som körs på ett vinkeljärn. Styrskenor kan monteras för att uppnå önskad längd.

Se kapitlet "TILLBEHÖR".

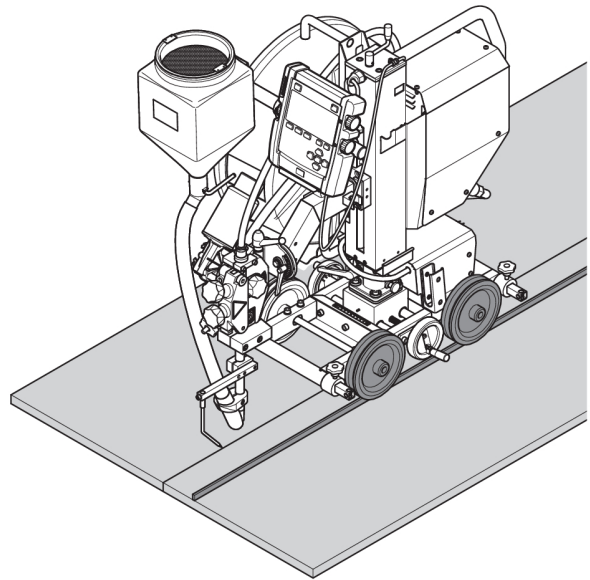


### 5.11.6 Platt kälfogssvetsning (0904 586 881)

Utrustningen för platt kälfogssvetsning kan användas för att hålla utrustningen upprätt vid svetsning av en vinklad kälfog.

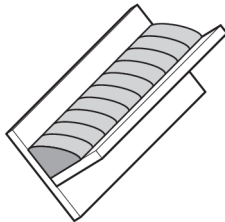

Vinkeln kan ställas in på 0, 30° och 45°.

Se kapitlet "TILLBEHÖR".

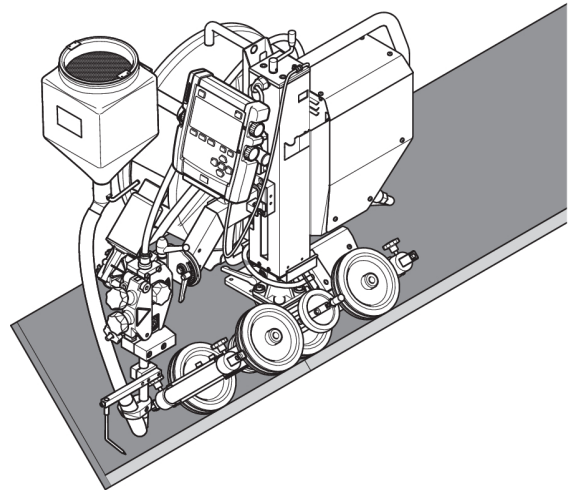

## 6 UNDERHÅLL

**VAR FÖRSIKTIG!**

Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.

**OBS!**

Kontrollera att nätkabeln är bortkopplad innan du utför någon typ av underhållsarbete.

För underhåll av **Versotrac Cadet-styrenheten**, se separat användarhandbok.

### 6.1 Dagligen

- Rengör rörliga delar från pulver och smuts.
- Rengör slädar från pulver och smuts.
- Kontrollera:
  - Vridningslåset mellan vagnen och pelaren.
- Kontrollera att kontaktpetsen och alla elektriska kablar är anslutna.
- Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna.
- Kontrollera att styrningar och drivrullar inte är slitna eller skadade.
- Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Dra åt om trådspolen fortsätter att rotera när trådmattningen har stoppats. Lossa om matarrullarna slirar. Som en riktlinje kan sägas att bromsmomentet för en 30 kg trådspole ska vara 1,5 Nm.  
Information om hur bromsmomentet justeras finns i avsnitt "Justera bromsmomentet".

### 6.2 Varje vecka

- Inspektera slädarna. Smörj dem om de är bindande.

## 7 FELSÖKNING

Utför kontrollåtgärderna nedan innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.

### 7.1 Versotrac Cadet EWT 1000

| Problem                 | Möjlig orsak                                  | Åtgärd                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ingen åkrörelse         | Dålig elektrisk anslutning.                   | Rengör och dra åt alla elektriska anslutningar. |
|                         |                                               | Kontrollera kablarna.                           |
| Olämplig motorhastighet | Fel i kodaren. Ingen återkoppling i systemet. | Rengör och dra åt alla elektriska anslutningar. |
|                         |                                               | Kontrollera kablarna.                           |

### 7.2 Svets huvud

| Problem                                                   | Möjlig orsak                                                           | Åtgärd                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stora variationer i ström- och spänningsavläsningarna     | Kontaktbackar eller munstycke är slitna eller fel storlek.             | Byt ut kontaktbackar eller munstycke.                                          |
|                                                           | Trycket i trådmatarullar är otillräckligt.                             | Öka trycket på trådmatarullar.                                                 |
| Trådmatningen är ojämn                                    | Trycket på trådmatarullar är felaktigt inställt.                       | Justera trycket på trådmatarullarna.                                           |
|                                                           | Trådmatarullarna är av fel storlek.                                    | Byt ut trådmatarullarna.                                                       |
|                                                           | Räfflorna på trådmatarullarna är slitna.                               | Byt ut trådmatarullarna.                                                       |
| Trådmatningen fungerar inte                               | Trycket i trådmatarullar är otillräckligt.                             | Justera trycket på trådmatarullarna.                                           |
|                                                           | Du använder fel matarrulle.                                            | Byt matarrullen.                                                               |
| Svetskablar överhettas                                    | Dålig elektrisk anslutning.                                            | Rengör och dra åt alla elektriska anslutningar.                                |
|                                                           | Svetskablar tvärsnittsområde är för litet.                             | Använda kablar med ett större tvärsnittsområde eller använd parallella kablar. |
| Olämplig motorhastighet                                   | Fel i kodaren. Ingen återkoppling i systemet.                          | Kontrollera de elektriska kopplingarna.                                        |
|                                                           |                                                                        | Kontrollera kablarna.                                                          |
| Dålig eller ingen start på svetsningen eller bågändningen | Dålig elektrisk anslutning i svetskablar.                              | Dra åt skruvarna som håller fast svetskablar.                                  |
|                                                           |                                                                        | Kontrollera svetskablar.                                                       |
|                                                           | Dålig anslutning för svetstråden.                                      | Se till att svetstråden klipps rakt.                                           |
| Dåligt svetsresultat                                      | Aristo 1000: dålig anslutning för svetstråden, ingen (+)-återkoppling. | Kontrollera de elektriska kopplingarna.<br>Kontrollera kablarna.               |
|                                                           | Dålig eller ingen återkoppling till systemet.                          | Kontrollera de elektriska kopplingarna.<br>Kontrollera kablarna.               |
|                                                           | LAF, TAF: Ingen (-)-återkoppling.                                      | Kontrollera de elektriska kopplingarna.<br>Kontrollera kablarna.               |

## 7.3 Versotrac Cadet-styrenhet

| Problem                                        | Möjlig orsak | Åtgärd                                             |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Styrenheten startar inte, lysdioden lyser inte | 42 V saknas. | Kontrollera de elektriska kopplingarna.            |
|                                                |              | Kontrollera manöverkabeln.                         |
|                                                |              | Kontrollera att huvudströmbrytaren är i rätt läge. |
| Den hängande handkontrollen startar inte       | 12 V saknas. | Kontrollera de elektriska kopplingarna.            |
|                                                |              | Kontrollera kabeln.                                |

## 8 HÄNDELSEKODER

Felhanteringskoder används för att påvisa att det har uppstått ett fel i svetsprocessen. Den visas på displayen via en popup-meny.

I den här handboken beskrivs felkoderna för **Versotrac Cadet EWT 1000**. Felkoderna för andra enheter beskrivs i handböckerna för dessa enheter.

Felkoder för Versotrac Cadet-styrenheten finns i en separat användarhandbok.

### 4 Hög DC-spänning

1. Undersök om nätspänningen är för låg eller för hög.

### 6 Hög temperatur

Strömkällan är överhettad. Svetsningen avbryts. Svetsningen kan starta igen när temperaturen går under maximal temperaturgräns.

1. Kontrollera att kylluftens in- och utlopp inte är blockerade eller igensatta.
2. Kontrollera även att data för arbetscykeln inte överskrider märkdata.

### 7 Låg svetsström

Svetsbågen har stängts av på grund av för låg svetsström under svetsprocessen.

1. Återställs vid nästa svetsstart. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

### 8 Låg batterispänning

Batterispänningen är för låg. Om inte batteriet byts försvinner alla sparade data. Det här felet avaktiverar inte några funktioner.

1. Tillkalla servicetekniker för byte av batteri.

### 11 Hastighetsfel på en motor (trådmattning, åkmotor)

En motor kan inte hålla sin hastighet. Svetsningen stoppas.

1. Kontrollera att trådmattningen inte har fastnat eller går för tungt. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.
2. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

### 12 Internt kommunikationsfel (varning)

Belastningen på systemets CAN-buss är tillfälligt för hög. Strömkällan kan ha förlorat kontakten med styrenheten.

1. Kontrollera att all utrustning är korrekt inkopplad. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

**14 Kommunikationsfel**

Systemets CAN-buss har upphört att fungera till följd av överbelastning.

Den aktuella svetsprocessen har stoppats.

1. Kontrollera att bara en trådmatarenhet eller ett fjärreglage är anslutet.
2. Tillkalla servicetekniker om felet upprepas.

**17 Förlorad kontakt med enheten**

Förlorad kontakt med någon enhet.

1. Kontrollera kablaget och kontakten mellan styrenhet och strömkälla.

**32 Inget gasflöde**

Start förhindras.

1. Kontrollera gasventil, slangar och kopplingar.

**43 Hög svetsström**

Strömkällan har stängt av svetsprocessen eftersom strömmen har överstigit max strömgräns för strömkällan.

1. Återställs vid nästa svetsstart. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

**44 Mättning strömservo**

Svetsprocessen har stoppats eftersom den inte har kommit igång inom 10 sekunder.

1. Återställs vid nästa svetsstart. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

**71 Hög svetsström**

Strömkällan har stängt av svetsprocessen eftersom strömmen har överstigit max strömgräns för strömkällan.

1. Återställs vid nästa svetsstart. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

**88 Hög induktans**

Induktansen är för hög beroende på långa svetskablar eller för högt inställda svetsdata.

1. Justera svetsdata.

**93 Internt kommunikationsfel (varning)**

Belastningen på systemets CAN-buss är tillfälligt för hög. Strömkällan kan ha förlorat kontakten med styrenheten.

1. Kontrollera att all utrustning är korrekt inkopplad. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.



**95      Kommunikationsfel**

Systemets CAN-buss har upphört att fungera till följd av överbelastning.

Den aktuella svetsprocessen har stoppats.

1. Kontrollera att bara en trådmatarenhet eller ett fjärreglage är anslutet.
2. Tillkalla servicetekniker om felet upprepas.

**100      Mättning strömservo**

Svetsprocessen har stoppats eftersom den inte har kommit igång inom 10 sekunder.

1. Återställs vid nästa svetsstart. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

**168      En motor har stannat**

Det kommer inga pulser från motorns pulsgivare.

För LAF och TAF: 168 = Motor M1 (trådmatningsmotor), 169 = Motor M2 (åkmotor).

1. Kontrollera motorkablarna. Byt pulsgivare.

**169      En motor har stannat**

Det kommer inga pulser från motorns pulsgivare.

För LAF och TAF: 168 = Motor M1 (trådmatningsmotor), 169 = Motor M2 (åkmotor).

1. Kontrollera motorkablarna. Byt pulsgivare.

**2310      Mättning strömservo**

Strömkällan har tillfälligt levererat maxström.

1. Om felet kvarstår, försök sänka svetsdatainställningarna.

**3205      Hög DC-spänning**

1. Undersök om nätspänningen är för låg eller för hög.

**4201      Hög temperatur**

Strömkällan är överhettad. Svetsningen avbryts. Svetsningen kan starta igen när temperaturen går under maximal temperaturgräns.

1. Kontrollera att kylluftens in- och utlopp inte är blockerade eller igensatta.
2. Kontrollera även att data för arbetscykeln inte överskrider märkdata.

**4202      Hög temperatur**

Strömkällan är överhettad. Svetsningen avbryts. Svetsningen kan starta igen när temperaturen går under maximal temperaturgräns.

1. Kontrollera att kylluftens in- och utlopp inte är blockerade eller igensatta.
2. Kontrollera även att data för arbetscykeln inte överskrider märkdata.

**4203**      **Hög temperatur**

Strömkällan är överhettad. Svetsningen avbryts. Svetsningen kan starta igen när temperaturen går under maximal temperaturgräns.

1. Kontrollera att kylluftens in- och utlopp inte är blockerade eller igensatta.
2. Kontrollera även att data för arbetscykeln inte överskrider märkdata.

**5010**      **Hög induktans**

Induktansen är för hög beroende på långa svetskablar eller för högt inställda svetsdata.

1. Justera svetsdata.

**8117**      **Förlorad kontakt med enheten**

Förlorad kontakt med någon enhet.

1. Kontrollera kablaget och kontakten mellan styrenhet och strömkälla.

**8411**  
**sub-code**  
**0**      **Hastighetsfel på en motor (trådmattning, åkmotor)**

En motor kan inte hålla sin hastighet. Svetsningen stoppas.

1. Kontrollera att trådmattningen inte har fastnat eller går för tungt. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.
2. Tillkalla servicetekniker om felet kvarstår.

**8411**  
**sub-code**  
**1**      **En motor har stannat**

Det kommer inga pulser från motorns pulsgivare.

För LAF och TAF: 168 = Motor M1 (trådmattningsmotor), 169 = Motor M2 (åkmotor).

1. Kontrollera motorkablarna. Byt pulsgivare.

## 9 RESERVDELSBESTÄLLNING

---



### VAR FÖRSIKTIG!


Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.

Versotrac Cadet EWT 1000 är konstruerad och provad i enlighet med de internationella och europeiska standarderna **IEC/EN 60974-5**, **IEC/EN 60974-10** och **EN 12100:2010**. Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker från ovan nämnda standarder.


Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se [esab.com](https://esab.com). Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken för felleverans.

# BILAGA

## KRETSSCHEMA

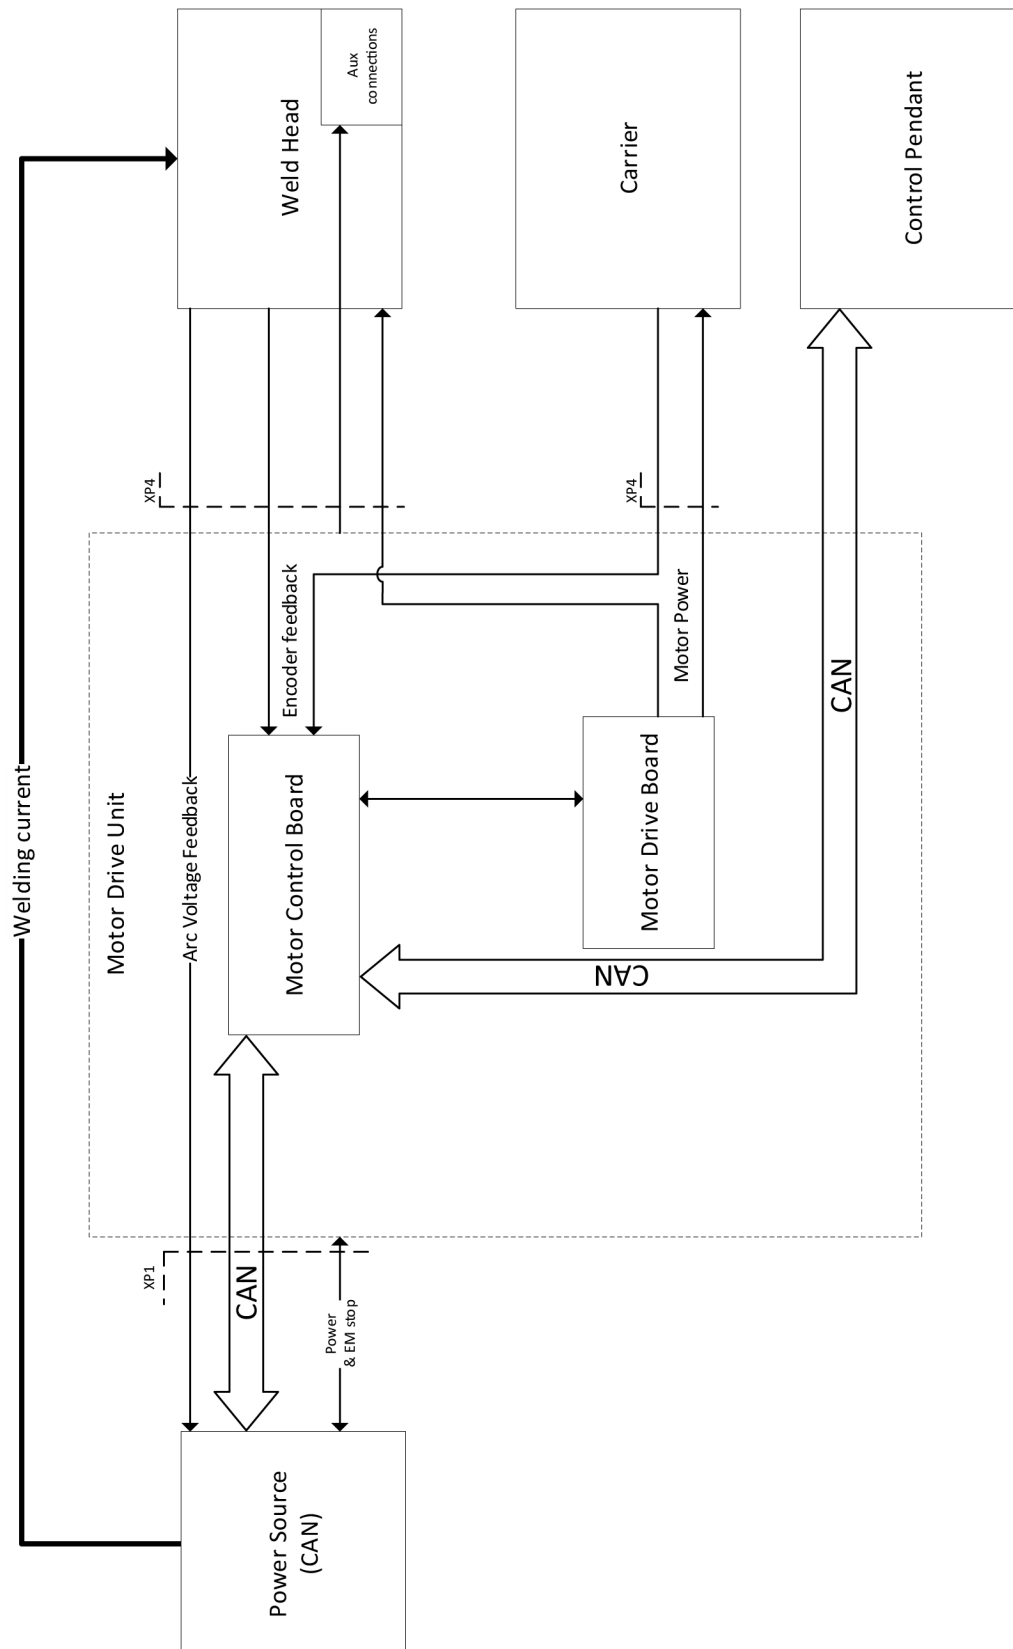

## BESTÄLLNINGSNUMMER

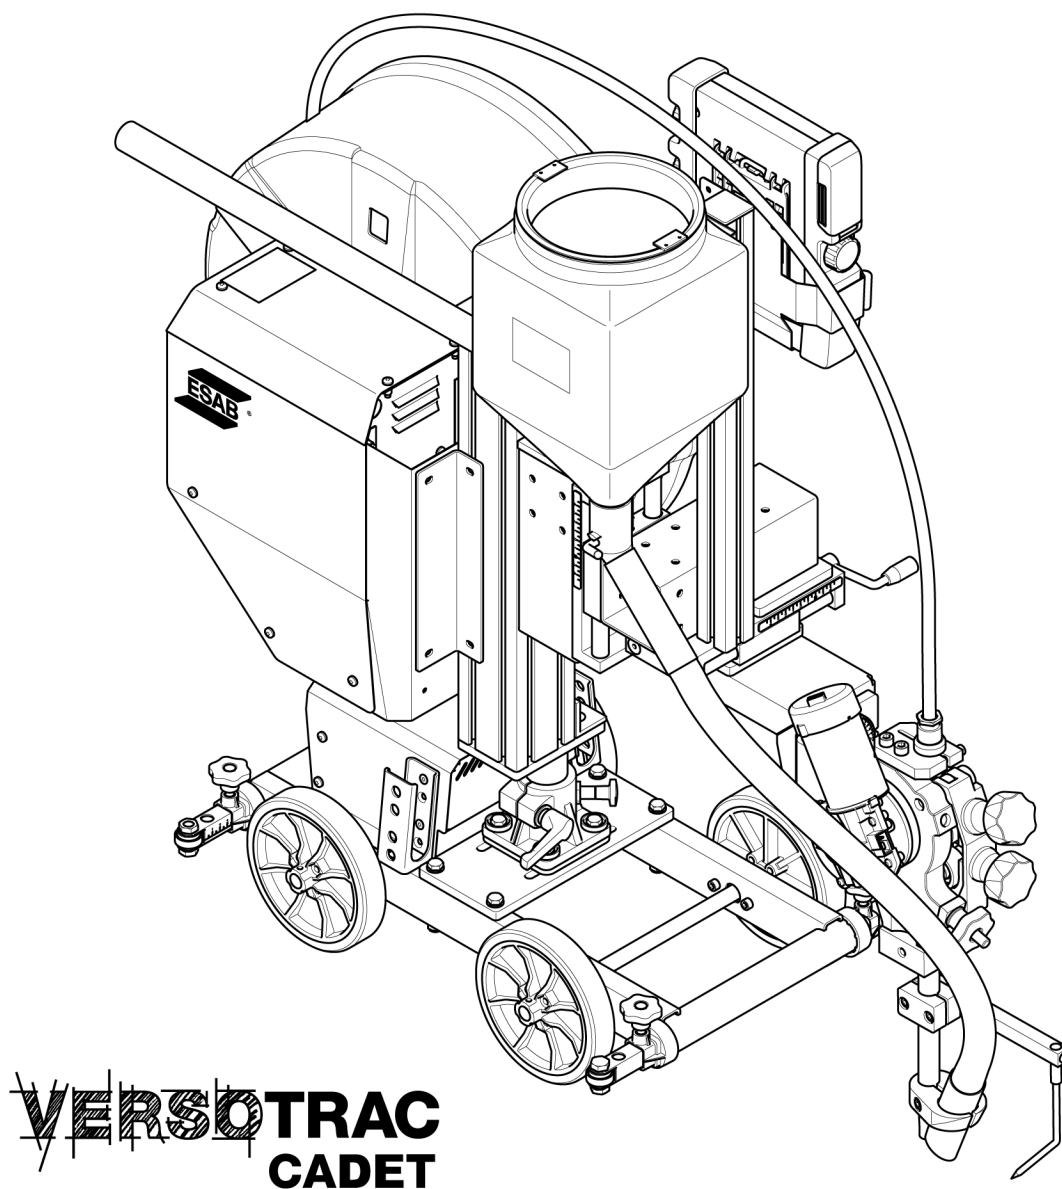





**VERSOTRAC  
CADET**




| Ordering number | Denomination       | Type                         | Notes                         |
|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0910 944 881    | Welding tractor    | Versotrac Cadet EWT 1000 4WD |                               |
| 0463 877 *      | Instruction manual | Versotrac Cadet Control unit |                               |
| 0463 612 *      | Instruction manual | EAC 10 control panel         | Describes software functions. |
| 0463 894 001    | Spare parts list   |                              |                               |


De tre sista siffrorna i handbokens dokumentnummer visar handbokens version. Därför ersätts de med \* här. Se till att du använder en handbok med ett serienummer eller en programvaruversion som överensstämmer med produkten. Se handbokens framsida.

Teknisk dokumentation finns online på: [www.esab.com](http://www.esab.com)

# TILLBEHÖR

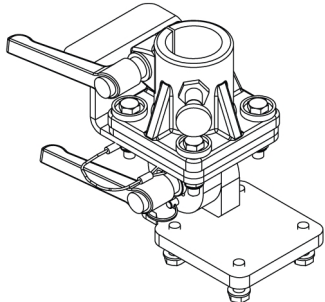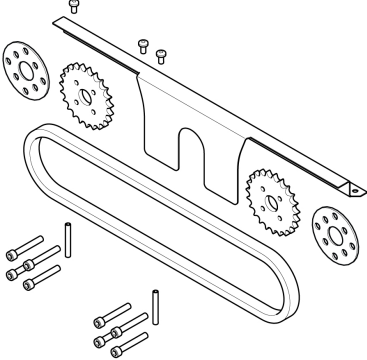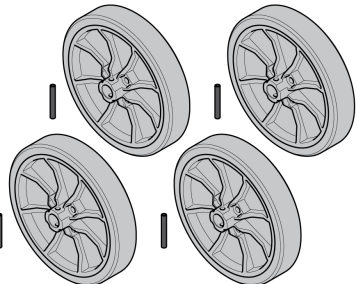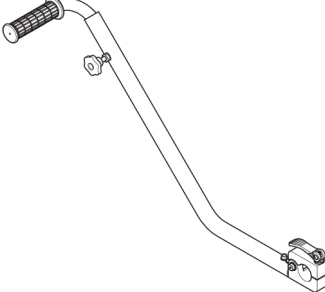
| Versotrac Cadet EWT 1000 |                              |                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0904 586 881             | Flat fillet welding kit      |    |
| 0910 053 880             | 4 wheel drive kit            |   |
| 0910 531 880             | Wheel kit                    |  |
| 0904 537 880             | Steering handle              |  |
| 0446 151 880             | Idling roller (1 piece)      |  |
| 0443 682 881             | V-wheeltrack steel (4 pcs)   |                                                                                       |
| 0443 682 880             | V-wheeltrack steel (1 piece) |                                                                                       |
| 0332 947 880             | Bracket suction              |                                                                                       |
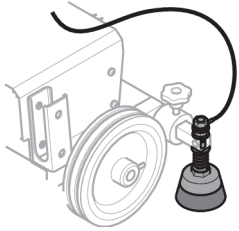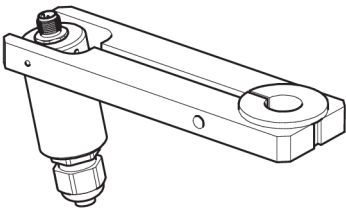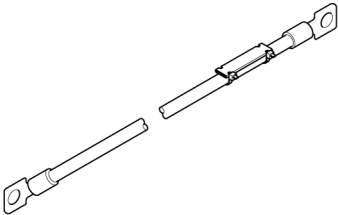
| <b>Versotrac Cadet EWT 1000</b>     |                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0904 223 880                        | <b>Work piece voltage reference brush</b>                                                         |    |
| 0413 542 880                        | <b>Guide wheel bogey.</b> For V-joints, used for joint tracking, for fitting on the contact tube. |                                                                                       |
| 0154 203 880                        | <b>Guide rail with magnets,</b> 3 m (9.8 ft). Several lengths of guide rail can be used.          |                                                                                       |
| <b>Welding head</b>                 |                                                                                                   |                                                                                       |
| 0821 440 980                        | <b>Laser lamp kit,</b> 2 m (6 ft 6.7 in.) cable                                                   |    |
| <b>Welding cable with cable lug</b> |                                                                                                   |  |
| 0413 768 899                        | 95 mm <sup>2</sup> , 15 m (49 ft)                                                                 |                                                                                       |
| 0413 768 882                        | 95 mm <sup>2</sup> , 24 m (78 ft)                                                                 |                                                                                       |
| 0413 768 885                        | 95 mm <sup>2</sup> , 34 m (111 ft)                                                                |                                                                                       |
| 0413 768 911                        | 95 mm <sup>2</sup> , 50 m (164 ft)                                                                |                                                                                       |
| 0413 768 912                        | 95 mm <sup>2</sup> , 75 m (246 ft)                                                                |                                                                                       |
| 0413 768 896                        | 120 mm <sup>2</sup> , 15 m (49 ft)                                                                |                                                                                       |
| 0413 768 889                        | 120 mm <sup>2</sup> , 24 m (78 ft)                                                                |                                                                                       |
| 0413 768 892                        | 120 mm <sup>2</sup> , 34 m (111 ft)                                                               |                                                                                       |
| 0413 768 907                        | 120 mm <sup>2</sup> , 50 m (164 ft)                                                               |                                                                                       |
| 0413 768 913                        | 120 mm <sup>2</sup> , 75 m (246 ft)                                                               |                                                                                       |
| 0810 093 880                        | <b>Flexible arm</b>                                                                               |                                                                                       |
| 0148 140 880                        | <b>Flux recovery unit OPC</b>                                                                     |                                                                                       |
| 0413 315 881                        | <b>Flux hopper of silumin alloy</b>                                                               |                                                                                       |
| 0145 221 881                        | <b>Concentric flux feeding funnel</b>                                                             |                                                                                       |
| <b>Contact tube</b>                 |                                                                                                   |                                                                                       |
| 0413 510 001                        | 260 mm (10.24 in.)                                                                                |                                                                                       |
| 0413 510 002                        | 190 mm (7.48 in.)                                                                                 |                                                                                       |
| 0413 510 003                        | 100 mm (3.94 in.)                                                                                 |                                                                                       |
| 0413 510 004                        | 500 mm (1 ft 7.7 in.)                                                                             |                                                                                       |

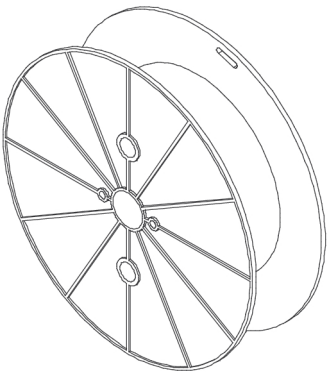
|              |                                  |                                                                                     |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0413 511 001 | <b>Contact tube, bent</b>        |                                                                                     |
| 0153 872 880 | <b>Wire reel, plastic, 30 kg</b> |  |

**Versotrac Cadet Control unit****Control cable Versotrac Cadet Control unit - digital power source**

|              |                |
|--------------|----------------|
| 0460 910 880 | 5 m (16 ft)    |
| 0460 910 881 | 15 m (49 ft)   |
| 0460 910 882 | 25 m (82 ft)   |
| 0460 910 883 | 35 m (115 ft)  |
| 0460 910 884 | 50 m (164 ft)  |
| 0460 910 885 | 75 m (246 ft)  |
| 0460 910 886 | 100 m (328 ft) |

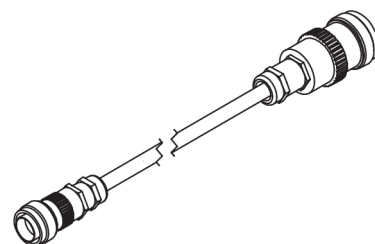
**Control cable Versotrac Cadet Control unit - digital power source and work piece voltage reference brush**

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0446 146 880 | 5 m (16 ft)   |
| 0446 146 881 | 15 m (49 ft)  |
| 0446 146 882 | 25 m (82 ft)  |
| 0446 146 883 | 35 m (115 ft) |
| 0446 146 884 | 50 m (164 ft) |
| 0446 146 885 | 75 m (246 ft) |

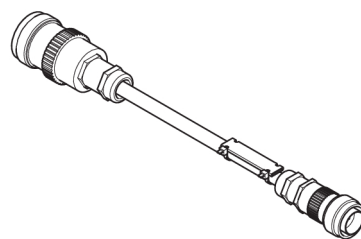**USB Memory stick 2 Gb**



## SLITDELAR
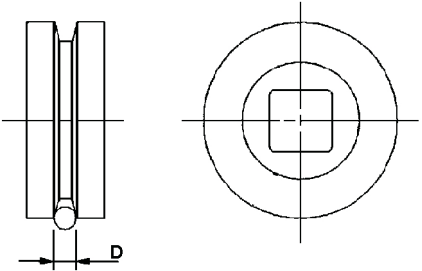
| Feed rollers - SAW |         |  |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Part no.           | D (mm)  |                                                                                    |
| 0218 510 281       | 1.6     |                                                                                    |
| 0218 510 282       | 2.0     |                                                                                    |
| 0218 510 283       | 2.5     |                                                                                    |
| 0218 510 286       | 4.0     |                                                                                    |
| 0218 510 298       | 3.0-3.2 |                                                                                    |



# A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Kontaktinformation finns på [esab.com](https://www.esab.com)

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

[manuals.esab.com](https://manuals.esab.com)

